GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Salvador/BA
Janeiro/2024

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA

Relatório: Fiscalização dos serviços prestados através de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Finalidade: Cumprir a determinação da Diretoria Colegiada da AGERSA para verificar as condições técnicas e operacionais do sistema de abastecimento de água do município inspecionado.

Município: Camaçari

Prestadora: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA.

Presidente: Leonardo Góes Silva

Endereço (sede): 4ª Avenida, nº 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB, CEP 41.745-002, Salvador, Bahia, Brasil.

Telefone: (71) 3372-4842 **Home Page**: http//www.embasa.ba.gov.br

Escritório Local: Camaçari

Unidade Regional: Divisão Operacional da UMC (UMCO)

Gerente Local: PAULO JOSÉ GOMES ALMEIDA

E-mail: paulo.almeida@embasa.ba.gov.br **Telefone**: 7136216044

Período: 10 de julho de 2023 a 6 de setembro de 2023

Responsáveis pelas Inspeções: Louise Camardelli

Data de Conclusão da inspeção: 6 de setembro de 2023

Revisão do relatório: Télkia Cajahyba Rios

ABREVIATURAS E SIGLAS UTILIZADAS

AGERSA - Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia

EEAB - Estação Elevatória de Água Bruta

EEAT - Estação Elevatória de Água Tratada

EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.

ETA - Estação de Tratamento de Água

NR - Normas Regulamentadora

RAP - Reservatório Apoiado

RCC - Relatório de Cumprimento de Condicionantes

RCE - Roteiro de Caracterização de Empreendimento

REL - Reservatório Elevado

SES- Sistema de Esgotamento Sanitário

SIAA - Sistema Integrado de Abastecimento de Água

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

SITO – Sistema de Informação Técnico Operacional

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 5
2. OBJETIVOS 6
3. METODOLOGIA 7
3.1 ITENS E SEGMENTOS DE ANÁLISE 8
3.2 INFORMAÇÕES TÉCNICAS E GERENCIAIS, DOCUMENTOS SOLICITADOS E STATUS 10
4. SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 11
5. CONTEXTUALIZAÇÃO 12
6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 13
6.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 13
6.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 30
7. NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES 34
7.1 NÃO CONFORMIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 35
7.1.1 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS À QUALIDADE DA ÁGUA 411
7.2 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTO 439
7.2.1 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS À QUALIDADE DO EFLUENTE TRATADO 652
8. CONTINUIDADE NO ABASTECIMENTO 653
9. CONCLUSÕES E DETERMINAÇÕES 660

AGERSA

1. APRESENTAÇÃO

A Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA, autarquia em regime especial criada pela Lei Estadual nº 12.602, de 29 de novembro de 2012, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS e sujeita ao regime jurídico-administrativo próprio das entidades de regulação e fiscalização de serviços públicos de saneamento básico, conforme previsto na Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, informa que deu início a uma ação de fiscalização de acompanhamento dos serviços públicos de abastecimento de água, bem como de esgotamento sanitário.

Neste sentido, este relatório apresenta os levantamentos e as análises realizadas pela AGERSA com referência aos serviços prestados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA no município de **Camaçari**, no período compreendido entre os dias 10 e 28 de julho de 2023 e dia 06 de setembro de 2023, para a finalização.

Como resultado desses trabalhos, são apontadas determinações à Prestadora, considerando a necessidade de um serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, especialmente quanto à satisfação de condições como as de regularidade, continuidade, qualidade, eficiência e segurança, à luz das leis, das normas e dos regulamentos aplicáveis.

Ressalta-se que ao longo do relatório, a AGERSA apresenta uma compilação de não conformidades, como instalações físicas, continuidade no fornecimento, manobras, qualidade da água, manutenção e operação do sistema entre outros, sobre as quais a EMBASA deverá se manifestar e corrigir, nos prazos assinalados neste documento.

2. OBJETIVOS

2.1 O **objetivo geral** desta ação foi o de obter um conjunto de evidências físicas, documentais e analíticas das condições técnicas, operacionais e comerciais com que o serviço de saneamento básico, nas suas componentes de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, é prestado no município de **Camaçari**, o qual seja apto a dar suporte às conclusões exaradas.

2.2 Como **objetivos específicos**, têm-se verificar: a adequação da oferta à demanda de água; a eficiência das atividades técnico-operacionais; a qualidade da água disponibilizada à população, com atenção às normas de vigilância em vigor; o estado de conservação de instalações e equipamentos, bem como a sua atualidade; o cumprimento das normas de segurança do trabalho; a existência de certificações de qualidade de processos operacionais; a regularidade dos licenciamentos ambientais e do cumprimento das suas condicionantes; a atenção aos usuários, especialmente quanto ao cumprimento dos prazos para o atendimento; a existência de monitoramento de disponibilidade hídrica e de planos de manutenção e de expansão dos sistemas; a quantificação das perdas reais e aparentes, bem como os planos, as medidas, as metas e os prazos adotados para a sua redução; a eficácia do controle pitométrico; a eficiência na resposta às interrupções dos sistemas; operação, manutenção, limpeza e inspeção de rede coletora de esgoto, emissário submarino, estações elevatórias e de tratamento de esgoto; qualidade e preservação do corpo receptor; controle da qualidade do esgoto tratado e a situação quanto ao atendimento ao usuário.

AGERSA

3. METODOLOGIA

Neste processo de fiscalização, foram cumpridas as seguintes etapas:

a) Solicitação prévia de informações técnicas e operacionais à Prestadora dos serviços objetos de estudo;

b) Formalização de processo administrativo;

c) Inspeções in loco, levantamentos em campo, coleta de informações em nível local e registro fotográfico;

d) Processamento e análise das informações levantadas em campo e obtidas diretamente da Prestadora;

e) Elaboração de relatório;

f) Notificação da Prestadora*.

**A etapa 'f' é cumprida após a conclusão do presente relatório.*

AGERSA

3.1 ITENS E SEGMENTOS DE ANÁLISE

São objetos de verificação os seguintes itens e segmentos de análise (listas não exaustivas):

3.1.1 Nos Sistemas de Abastecimento de Água:

I Técnico-Operacional:

- Manancial/Captação:
  - *Preservação e proteção;*
  - *Operação e manutenção;*
- ETA:
  - *Segurança, conservação E limpeza;*
  - *Filtração;*
  - *Casa de química;*
  - *Laboratório;*
- Adução:
  - *Operação, manutenção E controle de perdas;*
- Reservatórios:
  - *Operação e manutenção;*
  - *Limpeza e desinfecção;*
  - *Controle de perdas;*
- Estações Elevatórias:
  - *Operação e manutenção;*
- Rede de Distribuição:
  - *Operação e manutenção;*
  - *Continuidade;*
  - *Pressões disponíveis na rede;*

II Gerencial:

- Informações Gerenciais:
  - *Nível de universalização;*
  - *Plano de expansão dos serviços;*
  - *Projetos e obras;*
  - *Licenças ambientais;*

III Qualidade e Controle:

- Qualidade da Água Distribuída à População:
  - *Qualidade físico-química e bacteriológica da água na saída da ETA;*
  - *Qualidade físico-química e bacteriológica da água na rede de distribuição;*

IV Comercial:

- Escritório / Loja de Atendimento / Almoxarifado:
  - *Instalações físicas do escritório e almoxarifado;*
- Serviços comerciais:
  - *Situação quanto ao atendimento ao usuário.*

3.1.2 Nos Sistemas de Esgotamento Sanitário:

I Técnico-Operacional:

- Rede Coletora:
  - *Operação e manutenção;*
  - *Limpeza e inspeção;*
- Emissário Submarino:
  - *Operação e manutenção (captação, processamento, ociosidade, exclusive a parte marítima);*
  - *Limpeza e inspeção;*
- Elevatórias:
  - *Operação e manutenção;*
- ETE:
  - *Segurança, operação e manutenção;*
  - *Corpo receptor;*
  - *Saúde ocupacional dos operadores;*

II Gerencial:

- Informações Gerenciais:
  - *Nível de cobertura e atendimento;*
  - *Plano de implantação/expansão dos serviços;*
  - *Projetos e obras;*
  - *Licenças ambientais;*

III Qualidade e Controle:

- Controle da qualidade do esgoto tratado:
  - *Monitoramento sistema de tratamento de esgotos;*
  - *Laudos gerados pelo monitoramento da EMBASA;*

IV Comercial:

- Escritório / Loja de Atendimento / Almoxarifado:
  - *Instalações físicas do escritório e almoxarifado;*
- Serviços comerciais:
  - *Situação quanto ao atendimento ao usuário.*

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

3.2 INFORMAÇÕES TÉCNICAS E GERENCIAIS, DOCUMENTOS SOLICITADOS E STATUS

Descrição	*Status*
I. Informações gerais sobre os sistemas, tais como: nome, localidades atendidas, índice de atendimento, número de ligações e economias, vazões do sistema, índices de perdas, relatórios de interrupções, etc.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
II. Informações sobre produtos químicos utilizados.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
III. Certificados de Qualidade.	☐ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☑ Outros
IV. Relatórios mensais detalhados de calibração de equipamentos.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
V. Descritivos de projetos de ampliação ou de melhoria de sistemas.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
VI. Relatórios detalhados de higienização das redes e reservatórios.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
VII. Regularidade jurídica ambiental, contemplando os licenciamentos, o roteiro de caracterização do empreendimento e o relatório de cumprimento de condicionantes para obtenção da última licença.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
VIII. Relatório de ocorrências operacionais e comerciais, contendo todas as tipologias de serviços cadastradas na Prestadora.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
IX. Plano de segurança das instalações.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
X. Relatório de disponibilidade hídrica de mananciais.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
XI. Relatório com a quantificação das perdas reais e aparentes, desde a sua captação, bem como os planos, as medidas, as metas e os prazos adotados para a sua redução. Relatórios de quantificação das reduções já obtidas.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
XII. Relatório de monitoramento da eficiência do tratamento de esgoto e da situação do corpo receptor.	☐ Fornecido ☑ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros
XIII. Relatório das análises de qualidade da água bruta e tratada. Plano de Amostragem, definido no capítulo VI da Portaria de Consolidação N°	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros

5/2017 do Ministério da Saúde.	
XIV. Catálogo dos Sistemas (conforme já produzido pela Prestadora)	☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros
XV. Plano de Emergência e Contingência.	☑ Fornecido ☐ Incompleto ☐ Não Fornecido ☐ Outros

De acordo com o quadro acima, observa-se a ausência do item XIV e a incompletude do XII . A Prestadora deve apresentar os dados e os documentos apontados, ou mesmo as justificativas para a sua falta ou inexistência, alimentando o SITO no prazo de **até 10 (dez) dias a partir do recebimento deste relatório.**

4. SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com o quadro abaixo segue as informações fornecidas pela Prestadora:

Município	Camaçari
Data de assinatura contrato de concessão	14/01/1997
Tipo de concessão	Plena
Nº do contrato de concessão	001/97
Data de assinatura convênio de cooperação	-
Lei PMSB	1463/2016
Prazo contrato de concessão	20 anos
Data de vencimento contrato de concessão	2017-2037*
Situação do contrato	Vigente

Fonte: EMBASA,2019.

Como a prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato, não se admitindo, portanto, contratos verbais ou outras disciplinas precárias tais como convênios e termos de parceria (art. 10, Lei nº 11.445/2007), o município assinou Termo Aditivo ao Contrato de Concessão em novembro de 2023, para a manutenção da prestação pela EMBASA, com a finalidade de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e incorporar metas legais de universalização.

O Contrato está em processo de validação da capacidade econômico-financeira para sua execução, devendo ser encaminhado à ANA até 31/03/2024. Por essa razão, não serão ainda mencionados os planos de meta e de investimentos.

* Segundo cláusula décima quinta do contrato de concessão assinado no dia 14 de janeiro de 1997, o contrato de concessão possui prazo de vigência de 20 anos, e ficará automaticamente prorrogado por igual prazo e assim sucessivamente, se até 12 meses antes do vencimento do prazo original ou da prorrogação, nenhuma das partes o denunciar. Dessa forma, como o vencimento estava para 2017, automaticamente prorrogou para 2037.

5. CONTEXTUALIZAÇÃO

Fiscalização em cumprimento a determinação da Diretoria Colegiada da AGERSA para verificar as condições técnicas e operacionais do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de **Camaçari - BA,** seguindo o cronograma de fiscalizações ordinárias.

AGERSA

6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

6.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O município de Camaçari possui 8 sistemas de abastecimentos de água, a saber: o SAA Camaçari, que atende a Sede e o Parque das Mangabas; o SIAA Barra do Pojuca que atende Barra do Pojuca, Praia do Forte, Açu da Torre, Açuzinho, Imbassaí e Imbassaí Pequeno; o SAA Ford que atende a Ford; o SIAA Jordão, que atende Monte Gordo, Guarajuba, Barra do Jacuípe, Itacimirim e Emboacica; o SAA Canto dos Pássaros, que atende a Chácara Canto dos Pássaros; o SAA Machadinho Norte, que atende Arembepe; o SAA de Lagoa Seca, que atende a localidade Lagoa Seca; e o SAA Parafuso, que atende a localidade conhecida como Parafuso.
A seguir, uma breve descrição de cada sistema.

6.1.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA CAMAÇARI

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Camaçari é constituído por captação subterrânea possuindo 18 poços tubulares, sendo que 13 estão em operação. A água bruta passa pelas Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB) antes de chegar nas Estações de Tratamento de Água. O quadro a seguir apresenta as características dos equipamentos disponíveis na Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB).

Quadro 1 -Característica Técnica e Localização dos Poços do SAA Camaçari

AGERSA

BOMBAS	Nº de Conj.	Vazão (m³/h)	Potência (CV)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
Espaço Alpha – Poço 1	01	260	125	S=8595104.80425 O=576869.349777
Espaço Alpha – Poço 2	01	210	150	S= 8594757.81258 O= 576770.689841
Espaço Alpha – Poço 3	01	128,3	150	S= 8594218.34726 O= 576687.795689
Espaço Alpha – Poço 4	01	260	125	S= 8593629.58444 O= 576839.280728
Espaço Alpha – Poço 5	01	300	150	S= 8594035.15115 O= 577357.182908
Espaço Alpha II - Estádio	01	250	150	S=8594009.52111 O=574549.46987
Espaço Alpha III – Urca	01	144	70	S=8593024.17655 O=574956.166046
Espaço Alpha IV – Poço 10	01	300	185	S= 8596839.95898 O= 576679.050659
Morro da Manteiga I – Poço 6	01	149	100	S= 8596862.43065 O= 575103.155115
Morro da Manteiga II – Poço 7	01	182	122	S= 8597059.36532 O= 574654.146568
Morro da Manteiga III – Poço 8	01	340	160	S= 8596955.17 O= 574137.75
Terra Brasilis	01	100	80	S= 8594370.57 O=575018.30
Pinhão Manso	01	17	8	S=8595792.98 O=569649.39
Vila Cantuária	--	--	--	S= 8595184.15534 O= 575327.794527
Terras Alphaville	--	--	--	N=8593030.00 E=575735.00
Poço 12	01	180	150	S= 8593631.77 O=575113.39

Fonte: Unidade Regional de Camaçari Embasa, 2019.

A água bruta que chega nas estações de tratamento de água de Camaçari percorre 8 adutoras com extensão total de 7.790 metros, conforme características apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Característica Técnica e das LR do SAA Espaço Alpha

AAB	Extensão (m)	Diâmetro (mm)	Ponto Inicial	Ponto Final
AAB Poço 1	95	300	S=8595104.80425 O=576869.349777	S= 8595175.76568 O=576802.225832
AAB Poço 2	335	300	S= 8594757.81258 O= 576770.689841	S= 8595175.76568 O=576802.225832
AAB Poço 3	761	300	S= 8594218.34726 O= 576687.795689	S= 8595175.76568 O=576802.225832
AAB Poço 4	1.880	300	S= 8593629.58444 O= 576839.280728	S= 8595175.76568 O=576802.225832
AAB Poço 5	2.686	300	S= 8594035.15115 O= 577357.182908	S= 8595175.76568 O=576802.225832
AAB Poço 6	1.200	250	S= 8599487.08145 O= 578661.072048	S= 8595175.76568 O=576802.225832
AAB Poço 7	800	250	S= 8599204.36156 O= 579312.922901	S= 8595175.76568 O=576802.225832
AAB Vila Cantuária	33	60	S= 8595184.15534 O= 575327.794527	S= 8595179.7635 O= 575315.839554
Extensão Total (m)	**7.790**	—	—	—

Fonte: Unidade Regional de Camaçari Embasa, 2019.

Possui 04 estações de tratamento de água, sendo:

- **ETA Espaço Alpha** – é composta pelas unidades de desinfecção simples com utilização de Cloro Gás e Ácido Fluossilícico (H2SiF6). Possui laboratório de análises de parâmetros físico-químicos básicos (pH, cor, turbidez, fluoreto e cloro residual), Casa do Operador, Casa de Cloração, Casa de Fluoretação e Casa de Bombas. Nesta estação de tratamento não há geração de lodo.

- **Espaço Alpha II (Estádio)** – Essa estação de tratamento é composta pelas etapas de desinfecção simples com Hipoclorito de Sódio (NaOCl). Possui casa do operador com suporte do laboratório de análises de parâmetros físico-químicos básicos (pH, Cor, turbidez e cloro residual), da ETA Espaço Alpha. Não há geração de lodo.

- **Espaço Alpha III (Urca)** – A ETA existente é composta pelas unidades de desinfecção simples com Hipoclorito de Sódio (NaOCl), com suporte do laboratório de análises de parâmetros físico-químicos básicos (pH, Cor, turbidez e cloro residual) na ETA Espaço Alpha, não tendo geração de lodo.

- **Espaço Alpha IV (Poço 10)** – É constituída pelas unidades de desinfecção simples com Hipoclorito de Sódio (NaOCl). As análises de parâmetros físico-químicos básicos (pH, Cor, turbidez e cloro residual) são realizadas no laboratório da ETA Espaço Alpha.

- **ETA Vila Cantuária** - A ETA está desativada, sendo o condomínio Vila Cantuária abastecido, atualmente, pela ETA Terra Brasilis.

- **ETA Terra Brasilis** – é composta pelas unidades de desinfecção simples com Hipoclorito de Sódio (NaOCl) e Carbonato de Sódio (Na2CO3), além de Casa do Operador e suporte do laboratório de análises de parâmetros físico-químicos básicos (pH, Cor, turbidez e cloro residual) na ETA Espaço Alpha. Não há geração de lodos.

- **ETA Pinhão Manso** – O tratamento possui as unidades de desinfecção simples com Hipoclorito de Sódio (NaOCl), além de Casa do Operador e suporte do laboratório de análises de parâmetros físico-químicos básicos (pH, Cor, turbidez e cloro residual) na ETA Espaço Alpha. Não há geração de lodos.

O sistema de abastecimento de água do munícipio de Camaçari ainda possui 03 Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT), suas características estão no quadro abaixo.

Quadro 3 - Característica Técnica e Localização das EEAT

	EEAT	Nº do Conj.	Vazão (m³/h)	Potência (CV)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
Espaço Alpha	CMB 1	1	470	250	S= 8595175.76568 O=576802.225832
	CMB 2	2	470	200	S= 8595175.76568 O=576802.225832
	CMB 3 (Reserva)	3	470	150	S= 8595175.76568 O=576802.225832
Terra Brasilis	CMB 1	1	100,01	10,0	S=8594370.57 O= 575018.30
	CMB2 (Reserva)	2	100,01	10,0	S=8594370.57 O= 575018.30

Fonte: Unidade Regional de Camaçari Embasa, 2019.

A água tratada é encaminhada para os reservatórios através das Adutoras de Água Tratada (AAT), nesse sistema há 03 AAT, totalizando 15.339 metros de extensão, como mostra no quadro abaixo.

Quadro 4 – Características técnicas das AAT

AAT	Extensão (m)	Diâmetro (mm)	Ponto Inicial	Ponto Final
AAT – Espaço Alpha	3.900	500	S= 8595175.76568 O=576802.225832	S=8596496.94695 O=574886.110916
AAT Vila Cantuária	63	60	S= 8595179.7635 O= 575315.839554	S=8595222.87959 O= 575321.383154
AAT – Pinhão Manso	18	100	S=8595792.98 O=569649.39	S= 8597118.53 O= 568840.29
	6.072	75		
	5.286	50		
Extensão Total (m)	**15.339**	—	—	—

Fonte: Unidade Regional de Camaçari Embasa, 2019.

A reservação do sistema conta com 01 caixa de reunião de 50m³, 01 Reservatório semienterrado de 6.000 m³ (temporariamente desativado), 01 Reservatório semienterrado de 8.000 m³, 01 Reservatório de contato de 20m³, 01 Reservatório de reaproveitamento de 50m³, 01 Reservatório Elevado de Distribuição de 20 m³, 01 reservatório apoiado de 16,36m³ e 01 Reservatório apoiado de 120m³, como mostra o quadro abaixo.

Quadro 5 – Tipo e Capacidade dos reservatórios

ETA	Tipo do Reservatório	Capacidade (m³)
Vila Cantuária	Reaproveitamento	50
	Contato	20
Pinhão Manso	Elevado de Distribuição	20
Espaço Alpha	Semienterrado	8.000
	Caixa de Reunião	50
	Semienterrado (temporariamente desativado)	6.000
Terra Brasilis	Apoiado	16,36
Terras Alphaville	Apoiado	120

Fonte: Unidade Regional de Camaçari Embasa, 2019

6.1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SIAA BARRA DO POJUCA

Este sistema é constituído por 01 captação de água superficial, 01 estação elevatória de água bruta e 03 adutoras de água bruta.

A ETA de Barra do Pojuca é do tipo convencional com as operações de mistura rápida, coagulação, floculação, decantação, filtração, cloração, fluoretação e correção de pH. Constituída de 02 floculadores, 02 decantadores, 09 unidades de filtros ascendentes (Filtros Russos), 01 reservatório de contato, 01 reservatório elevado, casa de química, sala do operador, casa do cloro, laboratório de análises físico-químicas, casa do filtro prensa, 02 reservatórios de distribuição, decantador de água de reuso, tanque de laminação de água de reuso, 02 elevatórias de água tratada, 02 elevatórias de água de reuso, 01 almoxarifado.

Característica Técnica e Localização da Captação do SIAA de Barra do Pojuca

EEAB	Nº de Conj.	Vazão (L/s)	Potência (CV)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
01	01	116,66	150	603527.88mE; 8610374.16mS
01	02	116,66	300	603527.88mE; 8610374.16mS
01 - Bomba submersível	01	220	75	603527.88mE; 8610374.16mS

A Estação Elevatória de Água Bruta - EEAB é composta de dois conjuntos moto bomba (uso e reserva) que recalca a água bruta para a estação de tratamento. As Estações Elevatórias de Água Tratada – EEAT são compostas de equipamentos CMB (uso e reserva), que realizam recalque de água tratada para os devidos locais de abastecimento:

EEAT 01 Praia do Forte

EEAT 02 (localizada na ETA) - Cachoeirinha, Praia do Forte, Barra do Pojuca

EEAT 02 (localizada em Praia do Forte) – Imbassaí, Santa Clara, Malhadas.

EEAT 03 (localizada em Malhadas): atende as localidades de Malhadas

EEAT 07 (localizada em Imbassaí) – Imbassaí Booster de Curralinho: Barro Branco, Mar Bello

Característica Técnica e localização dos reservatórios do SIAA de Barra do Pojuca

Reservatório	Localidade/Bairro	Capacidade (m^3)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
RAD 1	ETA Barra do Pojuca	300	602946.00m E 8608027.00m S
RAD 2	ETA Barra do Pojuca	400	602909.00m E 8608003.00m S
RAD 3	ETA Barra do Pojuca	500	602924.00m E 8608018.00m S
RED	ETA Barra do Pojuca	150	602912.00m E 8608064.00m S
RAD	Estrada Castelo Gárcia D'avila, S/N - Praia do Forte.	300	605752.44mE 8609856.50m S
RAD	Estrada Castelo Gárcia D'avila, S/N - Praia do Forte.	500	605773.00m E 8609754.00m S
RAD	Rua da Torre, S/N - Imbassaí	1.000	612455.00m E 8618947.97m S
RED	Rua da Torre, S/N - Imbassaí	70	612440.00m E 8618927.00m S
RED	Rua Final de Linha, S/N - Malhadas - Barra do Pojuca.	50	607119.00m E 8612783.00m S
RED	Rua Direta de Açú da Torre, S/N - Açuzinho	250	606868.29m E 8611630.36m S
RED	Loteamento Mar Belo, S/N - Barro Branco - Barra do Pojuca.	50	611977.00m E 8619465.00m S
RED	Rua Sucuiú, S/N - Barro Branco - Barra do Pojuca	50	611776.00m E 8619640.00m S

6.1.3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SIAA JORDÃO

O Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) Jordão é constituído por captação subterrânea possuindo 07 poços, sendo que 05 estão em operação, 01 está desativado e 01 poço está aguardando montagem. A água bruta passa pelas Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB) antes de chegar nas Estações de Tratamento de Água. O quadro a seguir apresenta as características dos equipamentos disponíveis na Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB).

Quadro 1 - Característica Técnica e Localização das EEAB do SAA de Jordão

EEAB	Nº de Conj.	Vazão (L/s)	Potência (CV)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
CMB do poço 01 (CMB EBARA / BHS 1015- 2 E)	01	80	55	593691.00m E, 8606306.00m S
CMB do poço 02 (CMB GRUNDFOS /SP -160 -2)	01	45	-	593108.00m E, 8606228.00m S
CMB do poço 03 (CMB EBARA / BHS 818-03)	01	46,94	75	592684.00m E, 8606656.00m S
CMB do poço 04 (CMB GRUNDFOS / SP 215 - 2 AA)	01	50	-	592064.00m E, 8607149.00m S
CMB do poço 06 (CMB GRUNDFOS / SP 215 - 2 AA)	01	61,11	60	590320.00m E, 8607168.00m S

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

O SIAA Jordão possui 1 Estação de Tratamento de água (ETA), composta por 01 caixa de reunião, 01 almoxarifado, 01 reservatório de contato, casa de química, casa do cloro, casa do operador, 01 cozinha,01 laboratório de análises físico-químicas, 01 reservatório de distribuição, 02 elevatórias de água tratada. Não há geração de Lodo.

O sistema ainda possui 04 Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT), suas características estão no quadro abaixo.

Quadro 2 - Característica Técnica e Localização das EEAT

EEAT	Nº de Conj.	Vazão (L/s)	Potência (CV)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
EEAT 01	01	107,58	150	593696.00 m E, 8606318.00 m S
EEAT 02	01	107,58	150	593696.00 m E, 8606318.00 m S
EEAT 02	02	107,58	150	593696.00 m E, 8606318.00 m S
EEAT 03	01	19,71	15	598143.50 m E, 8603088.24 m S
EEAT 03	02	19,71	15	598143.50 m E, 8603088.24 m S
BOOSTER DA RUA DO OURO	01	10,39	7,5	598828.34 m E, 8602711.51m S
BOOSTER DA RUA DO OURO	02	10,39	7,5	598828.34 m E, 8602711.51m S

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A água tratada é encaminhada para os reservatórios através das Adutoras de Água Tratada (AAT); nesse sistema há 22 AAT, totalizando 48.318 metros de extensão, como mostra no quadro abaixo.

Quadro 3 -Característica Técnica e das AAT

AAT	Extensão (m)	Diâmetro (mm)	Ponto Inicial	Ponto Final
01	3.200	450	ETA	R1
02	3.200	300	ETA	R1
03	5.400	400	ETA	R1
04	2.900	400	ETA	R1
05	2.500	350	ETA	R1
06	18	100	ETA	RED
07	2.900	250	Saída da EEAT	Saída da EEAT
08	1.250	100	-	Palheiros - Beco Pilão - Alto Mira
09	1.500	50		São Bento
10	2.500	450	Saída do R1	
11	2.500	400	Saída do R1	
12	700	150	Saída do RED	Zona Alta de Monte Gordo
13	2.500	250		Quinta das Lagoas - Itacimirim
14	3.500	250		Itacimirim
15	2.500	350		Guarajuba - Genipabu
16	1.600	300		Canto do Sol
17	2.900	250		Parque do Jacuípe
18	2.200	200		Barra do Jacuípe
19	1.900	200/250		Vilas do Jacuípe I - Vilas do Jacuípe II
20	250	100		Planeta Água
21	400	100		Loteamento Landirana II
22	2.000	100		Canto de Arembepe
Extensão Total (m)	48.318			

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A reservação do sistema conta com 01 tanque de contato de 400 m³, 01 poço de sucção de 130 m³, 02 reservatórios elevados de 150m³ e 400m³, 02 reservatórios apoiados de 1,500m³ cada, como mostra o quadro abaixo.

Quadro 4 - Característica Técnica dos reservatórios do SIAA de Jordão

Reservatório	Localidade/Bairro	Capacidade (m^3)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
Reservatório 01	BA 512, KM 23, Jordão	400	593696.00 m E, 8606318.00 m S
Reservatório 02	BA 512, KM 23, Jordão	130	593696.00 m E, 8606318.00 m S
Reservatório 03	Rua Ingazeira - Localidade Monte Gordo.	150	598143.50 m E, 8603088.24 m S
Reservatório 04	Rua Ingazeira - Localidade Monte Gordo.	1.500	598143.50 m E, 8603088.24 m S
Reservatório 05	Rua Ingazeira - Localidade Monte Gordo.	1.500	598143.50 m E, 8603088.24 m S
Reservatório 06	Loteamento Santa Maria, S/N - Itacimirim.	400	603955.00 m E, 8606948.00 m S

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

6.1.4. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA CANTO DOS PÁSSAROS

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Canto dos Pássaros é constituído por captação subterrânea possuindo 02 poços, estando os 02 em operação. A água bruta passa pelas Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB) antes de chegar nas Estações de Tratamento de Água. O quadro a seguir apresenta as características dos equipamentos disponíveis na Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB).

Quadro 1 - Característica Técnica e Localização das EEAB do SAA de Canto dos Pássaros

EEAB	Nº de Conj.	Vazão (L/s)	Potência (CV)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
CMB do Poço 01 (CMB LEÃO /S 40-10)	01	14,35	26	591380.00m E 8597170.00m S
CMB do Poço 02 (EBARA/ BHS 8170-03)	01	50,0	76	591754.00m E 8597283.00m S

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A água bruta que chega nas estações de tratamento de água, percorre 02 adutoras com extensão total de 1.400 metros, conforme características apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Característica Técnica das AAB do SAA de Canto dos Pássaros

AAT	Extensão (m)	Diâmetro (mm)	Ponto Inicial	Ponto Final
AAB-1	470	200	Poço 01	RAD 500m³
AAB-2	930	250/300	Poço 02	RAD 500m³
Extensão Total (m)	**1.400**	—		

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

O SAA dos Canto dos Pássaros possui 01 Estação de Tratamento de água (ETA), composta por 01 caixa de reunião, 02 reservatórios de contato, 01 sala do operador, 01 banheiro, 01 casa de química. Não há geração de Lodo.

A estação elevatória de água tratada (EEAT) ainda se encontra em construção, segundo croqui do sistema, datado de março de 2022.

A água tratada é encaminhada para os reservatórios através das Adutoras de Água Tratada (AAT); nesse sistema há 03 AAT, totalizando 208 metros de extensão, como mostra o quadro abaixo.

Quadro 3 - Característica Técnica das AAT

AAT	Extensão (m)	Diâmetro (mm)	Ponto Inicial	Ponto Final
AAT-1	12	100	Reservatório apoiado de 500m³ 01	Estação elevatória de água tratada
AAT-2	20	100	Reservatório apoiado de 500m³ 02	Estação elevatória de água tratada
AAT-3	176	100	Estação elevatória de água tratada	Reservatório Elevado de Distribuição
Extensão Total (m)	**208**	—		

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A reservação do sistema conta com 02 reservatórios apoiados de 500m³ cada, 02 reservatórios apoiados de 20 m³ cada, como mostra o quadro abaixo.

Quadro 4 – Características técnicas dos reservatórios

Reservatório	Localidade/Bairro	Capacidade (m^3)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
RAD 1	3ª Travessa Falcão, S/N - Jacuípe (Próxino ao Residencial Caminho do Mar I, II e III - PMCMV e Cetrel).	500	591380.00 m E, 8597170.00 m S
RAD 2	3ª Travessa Falcão, S/N - Jacuípe (Próxino ao Residencial Caminho do Mar I, II e III - PMCMV e Cetrel).	500	591380.00 m E, 8597170.00 m S
RED 1	3ª Travessa Falcão, S/N - Jacuípe (Próxino ao Residencial Caminho do Mar I, II e III - PMCMV e Cetrel).	20	591380.00 m E, 8597170.00 m S
RED 2	3ª Travessa Falcão, S/N - Jacuípe (Próxino ao Residencial Caminho do Mar I, II e III - PMCMV e Cetrel).	20	591380.00 m E, 8597170.00 m S

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

6.1.5. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA MACHADINHO NORTE

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Machadinho Norte é constituído por captação subterrânea possuindo 07 poços profundos, todos em operação. A água bruta passa pelas Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB) antes de chegar nas Estações de Tratamento de Água. O quadro a seguir apresenta as características dos equipamentos disponíveis na Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB).

Quadro 1 – Características técnicas – conjuntos moto bombas SAA Machadinho Norte

EEAB	Nº de Conj.	Vazão (L/s)	Potência (CV)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
CMB do Poço 02 (CMB LEÃO / S 120-11)	01	62,17	140	583161.58 m E 8589988.50 m S
CMB do Poço 05 (CMB EBARA / BHS 813-8)	01	29,94	100	581193.32 m E 8590492.24 m S
CMB do Poço 07 (CMB GRUNDFOS / SP 125-4A)	01	44	100	582314.69 m E 589645.65 m S
CMB do Poço 10 (CMB LEÃO / S 120-11)	01	40,59	140	584004.34 m E 8590071.43 m S

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2021.

A água bruta que chega nas estações de tratamento de água percorre 04 adutoras de água bruta (AAB) com extensão total de 6.635 metros, conforme características apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2- Característica Técnica das AAB do SAA Machadinho Norte

ADUTORA ÁGUA BRUTA	DN (mm)	EXTENSÃO (m)	PONTO INICIAL	PONTO FINAL
AAB	250	15	Poço 02 – SAA Machadinho Norte	Centro de Distribuição e Reservação (CDR)
	300	515		
AAB	250	600	Poço 03 – SAA Machadinho Norte	Centro de Distribuição e Reservação (CDR)
	300	900		
AAB	250	680	Poço 05 – SAA Machadinho Norte	Centro de Distribuição e Reservação (CDR)
AAB	300	15	Poço 07 – SAA Machadinho Norte	Centro de Distribuição e Reservação (CDR)
	400	550		
AAB	250	1.470	Poço 10 – SAA Machadinho Norte	Centro de Distribuição e Reservação (CDR)
AAB	500	1.890	Centro de Distribuição e Reservação (CDR)	Estação de Tratamento de Água – SAA Machadinho Norte
EXTENSÃO TOTAL (m)		6.635	N/A	

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2021.

O SAA Machadinho Norte é do tipo simples desinfecção, com adição de cloro-gás na etapa de cloração e ácido fluossilicico na fluoretação. É constituída de 01 caixa de reunião, 01 Estação Elevatória de água tratada, 01 reservatório elevado de distribuição com capacidade de 150m³, 02 reservatórios apoiados de distribuição om capacidade de 3.000 m³ e 4.000m³, além de 01 casa de química, 01 casa do cloro, 01 casa do operador onde está localizado a cozinha, o banheiro e o laboratório de análises físico-química.

O sistema ainda possui 02 conjuntos moto bomba, sendo 01 Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), e 01 Booster Coqueiro de Arembepe; suas características estão no quadro abaixo.

Quadro 3 - Característica Técnica e Localização das EEAT

EEAT	N° de conj.	Vazão (l/s)	Potência (CV)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
EEAT 01	02	27	10	583695.00 m E, 8588731.00 m S
COQUEIRO DE AREMBEPE	01	16,69	10	586004.00 m E, 8587950.00 m S

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2021.

A água tratada é encaminhada para os reservatórios através das Adutoras de Água Tratada (AAT), nesse sistema há 01 AAT, totalizando 81 metros de extensão, como mostra no quadro abaixo.

Quadro 4 - Característica Técnica das AAT

AAT	Extensão (m)	Diâmetro (mm)	Ponto Inicial	Ponto Final
01	81,00	200	EEAT 01	RED – SAA Machadinho Norte

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2021.

A reservação do sistema conta com 01 centro de distribuição e reservação de 500m³, 01 poço de sucção de 130 m³, 01 reservatório elevado de distribuição de 150m³, 02 reservatórios apoiados de distribuição de 4.000 m³ e 3.000 m³ cada, como mostrado no quadro abaixo.

Quadro 5 - Características técnicas dos reservatórios

RESERVATÓRIO	LOCALIDADE/BAIRRO	CAPACIDADE (m³)	LOCALIZAÇÃO (UTM – Sirgas 2000)
CDR	Coqueiro de Arembepe	500	582697.25 m E, 8589921.40 m S
RAD 01	Coqueiro de Arembepe	4.000	583634.15 m E, 8588763.80 m S
RAD 02	Coqueiro de Arembepe	3.000	583691.94 m E, 8588745.79 m S
RED 01	Coqueiro de Arembepe	150	583699.70 m E, 8588779.15 m S

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2021.

O sistema de distribuição conta ainda com 138.985 metros de tubulação que conduz a água para as localidades.

6.1.6. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SIAA MACHADINHO

O Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) Machadinho é constituído por 12 poços subterrâneos, onde 09 poços estão em operação, 01 está aguardando remontagem e 02 poços estão desativados, além de 10 Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB), por onde a água bruta passa antes de chegar nas Estações de Tratamento de Água. O quadro a seguir apresenta as características dos equipamentos disponíveis na Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB).

Quadro 1 - Característica Técnica das EEAB

EEAB	Nº de Conj.	Vazão (L/s)	Potência (CV)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
CMB do Poço 01 (CMB GRUNDFOS/125-5 A)	01	41,38	100	578147.24m E, 8589356.41m S
CMB do Poço 03 (CMB GRUNDFOS)	01	41,38	100	577396.11m E, 8590414.24m S
CMB do Poço 05 (CMB GRUNDFOS / SP 125-4A)	01	35	100	577062.64m E, 8591137.33m S
CMB do Poço 06 (CMB GRUNDFOS/SP 125 -4 AA)	01	41,38	85	576528.57m E, 8591952.74m S
CMB do Poço 07 (CMB EBARA/ BHS 8150-5)	01	34,72	85	577953.09m E, 8590051.07m S
CMB do Poço 09 (CMB GRUNDFOS / SP 215- 4 AA)	01	69,44	150	576377.02m E, 8591312.82m S
CMB do Poço 10 (CMB GRUNDFOS / SP -215-5AA)	01	83,33	152	576930.00m E, 8590613.00m S
CMB do Poço 11 (CMB	01	122		
CMB do Poço 12 (CMB GRUNDFOS / SP 160 -4)	01	59,44	125	577813.28m E, 8588956.59m S

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A água bruta que chega nas estações de tratamento de água percorre 07 adutoras de água bruta (AAB) com extensão total de 7.791 metros, conforme características apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Característica Técnica das AAB

AAT	Extensão (m)	Diâmetro (mm)	Ponto Inicial	Ponto Final
AAB-1	30	200	Poço 01	EEAT 01
AAB-2	1600	200	Poço 03	EEAT 01
AAB-3	198	300	Poço 12	RAD
AAB-4	293	250	-	RAD 900m³
AAB-5	1500	250	Poço 07	EEAT 01
AAB-1	3510	400	Poço 10	EEAT 01
AAB-1	660	300	Poço 09	-
Extensão Total (m)	**7791**	—	-	-

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) é composta por 01 laboratório de análises físico-químicas, casa de química, 01 banheiro, casa do cloro, 01 caixa de reunião, 01 elevatória de água tratada, sala do operador com 01 cozinha. Não há geração de Lodo.

O sistema ainda possui 01 Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) e 04 Boosters, em Alphaville 2, Coqueiro de Arembepe, Busca Vida, Cajazeiras de Abrantes, suas características estão no quadro abaixo.

Quadro 3 - Característica Técnica e Localização das EEAT

EEAT	Nº de Conj.	Vazão (L/s)	Potência (CV)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
EEAT 01 ETA	01	120	150	578155,05 E, 858963,82 S
EEAT 01 ETA	02	120	150	578155,05 E, 858963,82 S
EEAT 01 ETA	03	100	150	578155,05 E, 858963,82 S
ALPHAVILLE 2	01			5788543.23 E, 8582196,33 S
BUSCA VIDA	01		30,0	577120,32 E, 8578071,21 S
COQUEIRO DE AREMBEPE	01		5,0	590994,94 E, 8597139,11 S
CAJAZEIRAS DE ABRANTES	01		4,0	

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A água tratada é encaminhada para os reservatórios através das Adutoras de Água Tratada (AAT); nesse sistema há 28 AAT, totalizando 40.865 metros de extensão, como mostra no quadro abaixo.

Quadro 4- Característica Técnica e das AAT

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AAT	Extensão (m)	Diâmetro (mm)	Ponto Inicial	Ponto Final
1	2.800	300	Poço 5 + Poço 6 + Poço 8	RAD
2	1.600	250	Poço 6	-
3	1.500	250	Poço 7	ETA
4	300	250	Poço 8	-
5	660	300	Poço 9	-
6	3.510	400	Poço 9 + Poço 10	Poço 9 + Poço 10
7	800	400	ETA	RAD
8	1.600	250	-	Pq das Mangabas - Monte Negro
9	1.600	50	Poço 4	Jorrinho - Restaurante (desativado)
10	1.400	50	Poço 4	Jorrinho (desativado)
11	1.610	100	-	Serra Verde
12	13.775	600	Saída do RAD	-
13	80	50	-	Água Fria
14	80	100	-	Veredas de Jauá
15	400	100	-	Cajazeiras de Abrantes + Piriquito
16	1.100	100	-	Cajazeiras de Abrantes + Piriquito
17	40	100	-	Horto Espaço Verde
18	3.320	350	-	Abrantes
19	150	100	-	Pq de Jauá (1° e 2°) - Mundo Verde - Parte alta de Jauá
20	100	100	-	Las Palmas
21	80	250	-	Vila de Abrantes - Buris de Abrantes - Fradinho - Estivas de Buris
22	400	200	-	Vila de Abrantes
23	-	150	-	Vila de Abrantes
24	100	100	-	Consulado da Bélgica
25	100	200	-	Alphaville
26	80	75	-	-
27	3.300	300	-	Abrantes
28	380	250	-	Busca Vida
Extensão Total (m)	**40.865**			

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A reservação do sistema conta com 01 reservatório apoiado de distribuição de 900 m³. Como mostra no quadro abaixo.

Quadro 5 - Características técnicas dos reservatórios

Reservatório	Localidade/Bairro	Capacidade (m³)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
RAD	Estrada da Cascalheira, S/N - Loteamento Machadinho.	900	577904.91 m E 8588620.35 m S

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

6.1.7. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA PARAFUSO

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Parafuso é constituído por captação subterrânea possuindo 02 poços tubulares, todos em operação. Por 01 Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), a água bruta passa antes de chegar nas Estações de Tratamento de Água. O quadro a seguir apresenta as características dos equipamentos disponíveis na Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB).

Quadro 1 - Característica Técnica da EEAB

EEAB	Nº de Conj.	Vazão (m³/h)	Potência (CV)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
Bomba Poço	01	57,6	16	S=8588883.30441 O=573391.795605

Fonte: Unidade Regional de Camaçari Embasa, 2019.

A água bruta que chega nas estações de tratamento de água percorre 01 adutora de água bruta (AAB) com extensão total de 1.680 metros, conforme características apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Característica Técnica da AAB

AAB	Extensão (m)	Diâmetro (mm)	Ponto Inicial	Ponto Final
AAB-1	1.680	150	S=8588883.30441 O=573391.795605	S=8588071.60748 O=572520.214327
Extensão Total (m)	**1.680**	-	-	-

Fonte: Unidade Regional de Camaçari Embasa, 2019.

A ETA é constituída pelas etapas de desinfecção simples com Hipoclorito de Sódio (NaOCl), além de conter no espaço da estação, um laboratório de análises de parâmetros físico-químicos básicos (pH, Cor, turbidez e cloro residual) e a casa do operador. Nesta estação também não há geração de lodo.

O sistema não possui estações elevatórias de água tratada e nem adutoras de águas tratadas. Mas possui 01 reservatório elevado com capacidade de 150m³, que está temporariamente desativado.

6.1.8. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA LAGOA SECA

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Lagoa Seca é constituído por 01 poço subterrâneo, 01 Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), por onde a água bruta passa antes de chegar na Estação de Tratamento de Água. O quadro a seguir apresenta as características dos equipamentos disponíveis na Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB).

Quadro 1 – Característica Técnica e Localização das EEAB do SAA Lagoa Seca

EEAB	Nº de Conj.	Vazão (L/s)	Potência (CV)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
CMB do Poço 01 (CMB LEÃO, MOD R20A-7)	01	10	07	595282.79m E 8614273.63m S

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2019.

A água bruta que chega na estação de tratamento de água percorre 01 adutora de água bruta (AAB) com extensão total de 10 metros, conforme características apresentadas no Quadro 02.

Quadro 2 – Característica Técnica AAB do SAA de Lagoa Seca

AAT	Extensão (m)	Diâmetro (mm)	Ponto Inicial	Ponto Final
AAB-1	10	75	Poço 01	RAP 20m³
Extensão Total (m)	**10**	—		

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2019.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) é composta por 01 reservatório de contato, 01 estação elevatória de água tratada. Não há geração de Lodo.

O sistema ainda possui 01 Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), possui 02 conjuntos motobombas, sendo 01 reserva; suas características estão no quadro abaixo.

Quadro 3 – Característica Técnica e Localização das EEAT

EEAT	Nº de Conj.	Vazão (L/s)	Potência (CV)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
BOMBA MONOBLOCO KSB, MOD. MEGABLOC 40-160	01	8,42	15	595282.79m E 8614273.63m S
BOMBA MONOBLOCO THEBE, MOD. M9PJB	01		5	595282.79m E 8614273.63m S

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2019.

A água tratada é encaminhada para os reservatórios através das Adutoras de Água Tratada (AAT), nesse sistema há 02 AAT, totalizando 6.183 metros de extensão, como mostra no quadro abaixo.

Quadro 4 – Característica Técnica e das AAT

AAT	Extensão (m)	Diâmetro (mm)	Ponto Inicial	Ponto Final
AAT-1	1083	100	ETA	RED 3
AAT-2	5110	100	ETA	RAD
Extensão Total (m)		—		

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A reservação do sistema conta com 04 reservatórios, sendo 02 reservatórios apoiados com capacidade de 20 m³ e 10m³ e 02 reservatórios elevados com capacidade 20m³ cada. Como mostra no quadro abaixo.

Quadro 5 – Característica Técnica e das LR do SAA Lagoa Seca

Reservatório	Localidade/Bairro	Capacidade (m^3)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
RAD1	Rua da Igreja, s/n, Povoado de Lagoa Seca, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-Ba	20	595282.79m E, 8614273.63m S
RAD 2	Via de acesso, Povoado de Baratas, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-Ba	10	5913004.36 m E, 8616835.00 m S
RED 3	Via de acesso, Povoado de Lagoa Seca, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-Ba	20	595651.66 m E, 8613593.85 m S
RED 4	Via de acesso, Povoado de Lagoa Seca, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-Ba	20	595651.66 m E, 8613593.85 m S

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2019.

6.1.9. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FORD

Este sistema é constituído por captação de água subterrânea por meio de 02 (dois) poços tubulares; 01 Estação de Tratamento Simplificado – Cloração e correção de pH; duas Adutoras de Água Bruta, totalizando 1.630m; 02 reservatórios apoiados com capacidade de 2.500 m³ cada.

Este sistema possui apenas 02 bombas submersas de captação de água bruta.

Característica Técnica e Localização das bombas dos poços do SAA da FORD

EEAB	N° de Conj.	Vazão (m^3/h)	Potência (CV)	Localização (UTM – Sirgas 2000)
Bomba Poço 1	01	93,60	150	S=8599487.08145 O=578661.072048
Bomba Poço 2	01	90	160	S=8599204.36156 O=579312.922901

Adutora de Água Bruta

Característica Técnica e das LR do SAA da FORD

AAB	Extensão (m)	Diâmetro (mm)	Ponto Inicial	Ponto Final
AAB-1	430	300	S=8599487.08145 O=578661.072048	S=8599425.8687 O=578401.366876
AAB-2	1.200	300	S=8599204.36156 O=579312.922901	S=8599425.8687 O=578401.366876
Extensão Total (m)	**1.630**	—	—	—

- A Estação de Tratamento de Água (ETA) é composta das unidades de desinfecção simples com Hipoclorito de Sódio (NaOCl) e correção de pH com Hidróxido de Sódio (NaOH). As análises de parâmetros físico-químicos básicos de cloro residual e pH são feitas no local, porém as demais são feitas no laboratório da ETA Espaço Alpha. Não há geração de lodo.

O sistema é composto ainda por dois reservatórios apoiados com capacidade de 2.500m³ cada.

Quadro 1: Informações operacionais de Camaçari.

SEGMENTO	QUANTIDADE
População do município (IBGE 2021)	309.208
População abastecida (SNIS,2021)	295.407
Índice de Atendimento	95,54%
Índice de água não contabilizada (ANC)	55,03%
Índice de Perdas na distribuição (IPD)	57,20 %
Índices atual de micromedição	99,24%
Volume médio anual distribuído no município (m^3)	35.673,34
Volume anual total micromedido no município (m^3)	14.777,81
Número de pontos de pitometria	1

Quadro 2 – Informações SAA Camaçari - ETA Espaço Alpha

SEGMENTO	QUANTIDADE
Vazão médio efetivo do sistema (ETA)	785,63
Tempo Médio anual de horas operadas da ETA	720 horas

Quadro 3 – Informações SAA Camaçari - ETA Espaço Alpha II - Estádio

SEGMENTO	QUANTIDADE
Vazão médio efetivo do sistema (ETA)	193,55
Tempo Médio anual de horas operadas da ETA	720 horas

Quadro 4 – Informações SAA Camaçari - ETA Espaço Alpha III - Urca

SEGMENTO	QUANTIDADE
Vazão médio efetivo do sistema (ETA)	115,06
Tempo Médio anual de horas operadas da ETA	720 horas

Quadro 5 – Informações SAA Camaçari - ETA Espaço Alpha IV – Poço 10

SEGMENTO	QUANTIDADE
Vazão médio efetivo do sistema (ETA)	139,32
Tempo Médio anual de horas operadas da ETA	720 horas

Quadro 6 – Informações SAA Camaçari - ETA Vila Cantuária/Terra Brasilis

SEGMENTO	QUANTIDADE
Vazão médio efetivo do sistema (ETA)	10,65
Tempo Médio anual de horas operadas da ETA	720 horas

Quadro 7 – Informações SAA Camaçari - ETA Pinhão Manso

SEGMENTO	QUANTIDADE
Vazão médio efetivo do sistema (ETA)	10,94
Tempo Médio anual de horas operadas da ETA	720 horas

Quadro 8 – Informações SIAA Barra do Pojuca - ETA Barra do Pojuca

SEGMENTO	QUANTIDADE
Vazão médio efetivo do sistema (ETA)	352,22
Tempo Médio anual de horas operadas da ETA	677,16 horas

Quadro 9 – Informações SIAA Jordão - ETA Jordão

SEGMENTO	QUANTIDADE
Vazão médio efetivo do sistema (ETA)	682,66
Tempo Médio anual de horas operadas da ETA	725,91 horas

Quadro 10 – Informações SAA Canto dos Pássaros - ETA Chácara Canto dos Pássaros

SEGMENTO	QUANTIDADE
Vazão médio efetivo do sistema (ETA)	154,33
Tempo Médio anual de horas operadas da ETA	730 horas

Quadro 11 – Informações SAA Machadinho Norte - ETA Machadinho Norte

SEGMENTO	QUANTIDADE
Vazão médio efetivo do sistema (ETA)	321,14
Tempo Médio anual de horas operadas da ETA	518 horas

Quadro 12 – Informações SAA Lagoa Seca - ETA Lagoa Seca

SEGMENTO	QUANTIDADE
Vazão médio efetivo do sistema (ETA)	7
Tempo Médio anual de horas operadas da ETA	734 horas

Quadro 13 – Informações SAA Parafuso - ETA Parafuso

SEGMENTO	QUANTIDADE
Vazão médio efetivo do sistema (ETA)	32,2
Tempo Médio anual de horas operadas da ETA	725,5 horas

Quadro 14 – Informações SIAA Machadinho – ETA Machadinho

SEGMENTO	QUANTIDADE
Vazão médio efetivo do sistema (ETA)	32,2
Tempo Médio anual de horas operadas da ETA	725,5 horas

Quadro 15 – Informações SAA Ford - ETA Ford

SEGMENTO	QUANTIDADE
Vazão médio efetivo do sistema (ETA)	7,48
Tempo médio anual de horas operadas da ETA	725,91 horas

6.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O município de Camaçari possui 3 sistemas de esgotamento sanitário, o SES Camaçari, que atende a Sede, o SES Barra do Pojuca, que atende Barra do Pojuca, Guarajuba, Itacimirim e Monte Gordo e o SES Abrantes e Arembepe, que atende Abrantes e Arembepe.

A seguir, a descrição de cada sistema de esgotamento sanitário citado.

6.2.1. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES CAMAÇARI

O sistema de esgotamento sanitário de Camaçari é constituído por 26 estações elevatórias, a maioria atendendo a conjuntos habitacionais. O efluente recolhido por estas E.E.E. são reunidos em uma caixa de transição e assim encaminhados para a Cetrel que trata o efluente e o lança, através do emissário submarino, no oceano.

Salienta-se que estações elevatórias possuem um pré-tratamento do efluente, pois nelas estão contidos gradeamento e caixa de areia, que são responsáveis pela remoção de resíduos sólidos em grânulos maiores.

6.2.2.SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES BARRA DO POJUCA

O Sistema de esgotamento sanitário (SES) Barra do Pojuca é constituído por 15 estações elevatórias de esgoto com uma extensão de rede coletora de 111.991m.

O Sistema coletor de esgoto abrange as regiões de Guarajuba, Itacimirim, Monte Gordo e Barra do Pojuca, tendo um sistema de coleta condominial e convencional.

Nas Estações Elevatórias de Esgoto (EEE), as bombas normalmente são controladas automaticamente através de sensores que detectam os níveis máximo e mínimo do líquido no poço de sucção, a remoção de resíduos sólidos das elevatórias são realizadas duas vezes por dia, dispensados em aterro sanitário.

A ETE tem seu sistema de tratamento dos esgotos coletados nas bacias de contribuição das localidades e Empreendimento Vila Galé. É constituída por 2 DAFAS, 1 caixa de areia, 4 leitos de secagem, 2 lagoas facultativas e 2 lagoas de maturação, conforme demonstrado no croqui.

6.2.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES ABRANTES E AREMBEPE

O sistema de esgotamento sanitário de Abrantes e Arembepe são constituídos por 16 sistemas individuais que atendem a condomínios residenciais, constituídos por sistemas coletores, estações elevatórias, estações de tratamento, linhas de recalque e emissários submarino, como especificado a seguir.

O sistema coletor leva o efluente bruto para as estações elevatórias, que são responsáveis por impulsionar o efluente até a estação de tratamento. Na estação elevatória o efluente bruto passa por um pré-tratamento, que consiste em retirar os resíduos sólidos através do gradeamento e caixa de areia, como demonstram as descrições das estações elevatórias de esgoto (EEE) desses sistemas individuais.

A estação elevatória de esgoto Residencial Caminho do Mar III recalca seu esgoto para PV 10 do Residencial Caminho do Mar II, que por sua vez reverte seus esgotos para a estação elevatória projetada para o Residencial Caminho do Mar I, que recebe então, a vazão total dos três empreendimentos e é a responsável por reverter os esgotos até a ETE localizada no Residencial Caminho do Mar II, recalcando os esgotos das 3 etapas do empreendimento (Caminho do Mar I, II e III).

As Estações Elevatórias de Esgoto de Reunião do Residencial Garden Club e Residencial Gran Ville, recebem todo o esgoto coletado de cada condomínio. A EE encontra-se na área interna da ETE; possui tratamento preliminar do esgoto afluente com grade para retenção de sólidos e caixa de areia tipo separador absoluto; o poço úmido possui duas bombas submersas que operam alternadamente.

As Estações Elevatórias de Esgoto de Reunião do Residencial Abrantes, Residencial Abrantes Premium, Residencial Vila Romana II, Residencial Solar dos Coqueiros, Residencial Morada Premium recebem todo o esgoto coletado de cada condomínio. A EE encontra-se na área interna de cada empreendimento e possui tratamento preliminar do esgoto afluente, constituído por unidade de gradeamento para reter sólidos grosseiros em suspensão e o desarenador com a finalidade de reter areia.

A Estação de Tratamento de Esgoto do Residencial Genova é composta por uma unidade compacta a qual emprega em seu processo de tratamento a tecnologia de lodos ativados conjugada com uma unidade para o seu lançamento final de efluentes.

As Estações Elevatórias Alphaville Litoral Norte 1, 2 e 3 compõem o SES Alphaville Litoral Norte e são constituídas de sistema de tratamento primário com gradeamento (retenção de sólidos grosseiros), desarenador/caixa de areia (remoção de areia e sólidos abrasivos), além de poço de sucção (onde ocorre o bombeamento de efluente para destinação a jusante) direcionada para o tratamento.

A Estação Elevatória de Esgoto Residencial Mar de Abrantes está situada a montante da ETE. Ela encaminha os efluentes coletados pela rede até a caixa partidora de vazão, posicionada hidraulicamente antes dos digestores de fluxo ascendente.

No SES Residencial Mundo Verde não existe EEE os esgotos dos imóveis são direcionados para o condomínio por gravidade.

Não existe Estação Elevatória no Residencial Vivendas do Joanes os esgotos são direcionados por gravidade até o DAFA na área interna do referido condomínio, ele possui tratamento preliminar constituído por unidade de gradeamento para reter sólidos grosseiros em suspensão e o desarenador com a finalidade de reter areia. Em frente ao Residencial Vivendas do Joanes existe uma elevatória do Condomínio Moradas do Litoral o qual recalca os esgotos para o DAFA existente na ETE Vivendas do Joanes.

A remoção dos sólidos que ficam retidos nos gradeamentos das EEEs é realizada 2 vezes ao dia, são acondicionados no leito de secagem e então levados para o aterro sanitário.

Os sistemas individuais possuem ETEs, cada uma com suas especificações no tratamento do efluente, como mostra a tabela abaixo:

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Identificação	Descrição	Corpo Receptor
ETE Residencial Caminho do Mar	6 Dafas, 6 Tanques de Aeração,6 Decantadores, 6 Tanque de Cloração.	-
ETE Residencial Garden Club	02 UASB (Anaeróbio de fluxo ascendente) 02 reatores aeróbios e 02 decantadores secundários, 01 filtro russo, 01 filtro de gás, 01 unidade compacta de cloração, calha Parshall.	-
ETE Residencial Abrantes	02 UASB (Anaeróbio de fluxo ascendente) 02 reatores aeróbios e 02 decantadores, 01 tanque de contato para desinfecção.	rio sem nome afluente do rio Paramirim.
ETE GENOVA	e 1 Dafa, 1 Tanque de Aeração, 1 Decantador secundário, 1 filtro de polimento e 1 Tanque de Contato.	Rio Joanes Paramirim.
ETE AlphavilleLitoral Norte	01 DAFA, 02 Tanques de aeração, 01 decantador, 02 tanques de cloração.	Riacho Pau Açu, afluente da margem esquerda do córrego Jacaré ou Paramirim.
ETE Bosque da Aldeia	2 UASB (Dafa), 2 DSF (Decantador), 1 FGS (Filtro de Gás Sulfídrico), 1 UCC (Unidade Compacta de Cloração) e 1 CPF (Calha Parshall).	Rio Sucupió
ETE Residencial Caminho do Rio	3 DAFAs, 3 Tanques de Aeração, 3 Decantadores e 3 Tanques de Cloração.	-
ETE Residencial Abrantes Premium	2 UASB (Anaeróbio de fluxo ascendente) 2 Reatores Aeróbios e 2 Decantadores e 1 Tanque De Contato para Desinfecção.	Rio sem nome Afluente do rio Paramirim.
ETE GranVille	01 Estação Elevatória, 01 Calha Parshal, 01 UASB (DAFA), 01 Tanque de Aeração, 01 Decantador e 1 Tanque de Desinfecção(cloração).	Rio Paramirim
ETE Residencial Mar de Abrantes	2 DAFAs,2 Filtro Aerados (Tanques de Aeração), 2 Decantador Secundário, 2 Filtros de Polimento e 2 Tanques de Cloração)	Rio sem nome Afluente do rio Paramirim.
ETE Mundo Verde	DAFA associado a um Filtro Anaeróbio de leito fixo com fluxo ascendente.	Afluente do Rio Capivara Grande
ETE Residencial Vila Romana II	a de 2 UASB (Anaeróbio de fluxo ascendente) 2 Reatores Aeróbios e 2 Decantadores e 1 Tanque De Contato para Desinfecção.	Rio sem nome Afluente do rio Paramirim.
ETE Vivendas do Joanes	tratamento preliminar (Gradeamento, desanerador) com limpeza manual e tratamento primário através de DAFA.	-
ETE Solar dos Coqueiros	2 UASB (Anaeróbio de fluxo ascendente) 2 Reatores Aeróbios e 2 Decantadores e 1 Tanque De Contato para Desinfecção.	Rio sem nome, Bacia do Rio Joanes.
ETE Morada Premiium	1 UASB (Anaeróbio de fluxo ascendente) 1 Reatores Aeróbio e 1 decantador secundário e 1 tanque de contato para desinfecção.	Rio sem nome Afluente do rio Paramirim

7. NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES

Deve a Prestadora dos serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos a seguir, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

As conformações devem atender às normas de regência (inclusive as técnicas e regulamentares), aos dimensionamentos e às especificações de projeto, assim como às disposições contratualmente definidas com o (s) titular (es) dos serviços.

Para as não conformidades adiante apresentadas e descritas, fica a Prestadora obrigada a corrigi-las de imediato, sempre que as ações não dependam de procedimentos especiais de contratação e/ou de execução como, por exemplo, necessidade de licitação.

No caso em que não se aplique a solução imediata, ficará a Prestadora incumbida de alimentar o sistema de monitoramento de não conformidades online, obedecendo a cada prazo determinado que será contado a partir do recebimento deste documento, incluindo registro probatório documental e fotográfico correspondente.

AGERSA

7.1 NÃO CONFORMIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Final**	3- Instalações físicas inadequadas.	30




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Final**	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	30

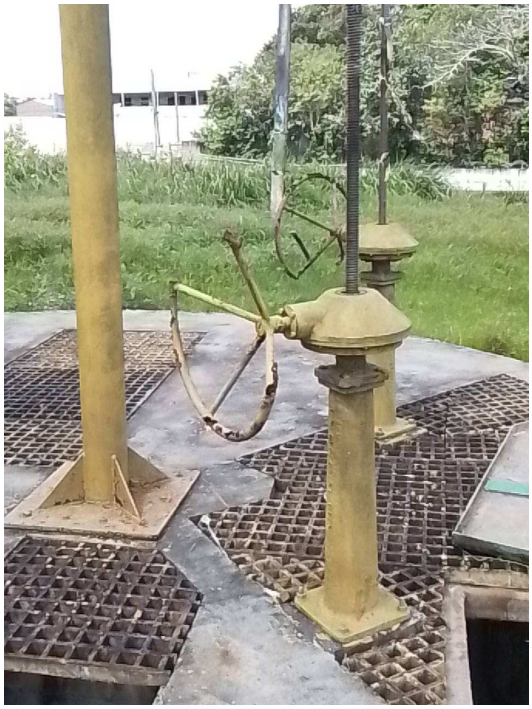



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Final**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Final**	7- Condições de trabalho inadequadas.	Imediato

Especificar:
Iluminação



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Final**	14- Caixas de passagem inadequadas.	30

Especificar:
Tampa



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Final**	15- Destinação inadequada de resíduos.	Imediato






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Final**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



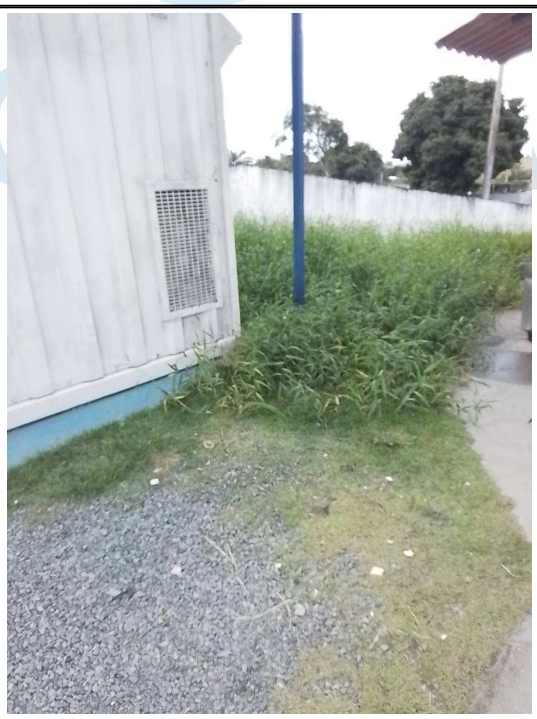

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Escritorio da Gerencia Regional**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Nao consta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Escritorio da Gerencia Regional**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato


Observações:
Banheiro feminino e masculino



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA



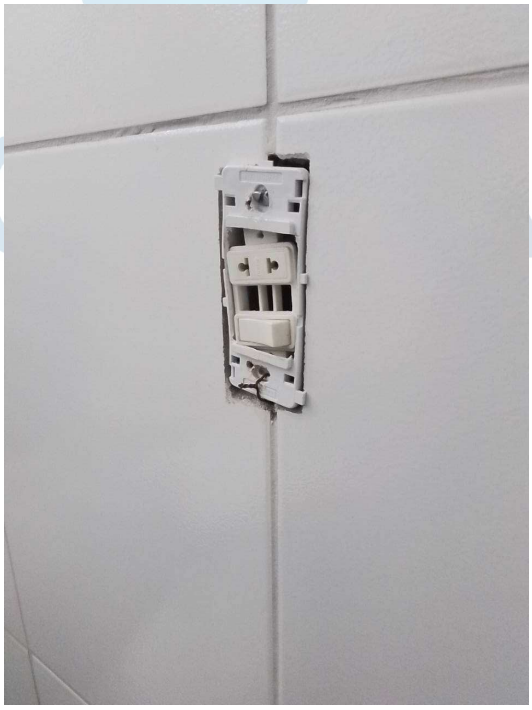

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Escritorio da Gerencia Regional**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	Imediato

Especificar:
Carga



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Loja de Atendimento**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Nao consta


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Loja de Atendimento**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



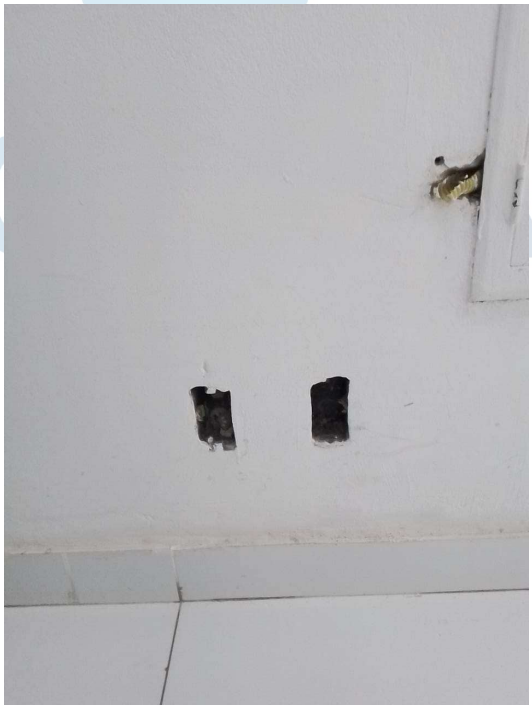

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Loja de Atendimento**	71- Ausência de regulamento da prestação dos serviços editado pela AGERSA exposto para consulta.	Imediato

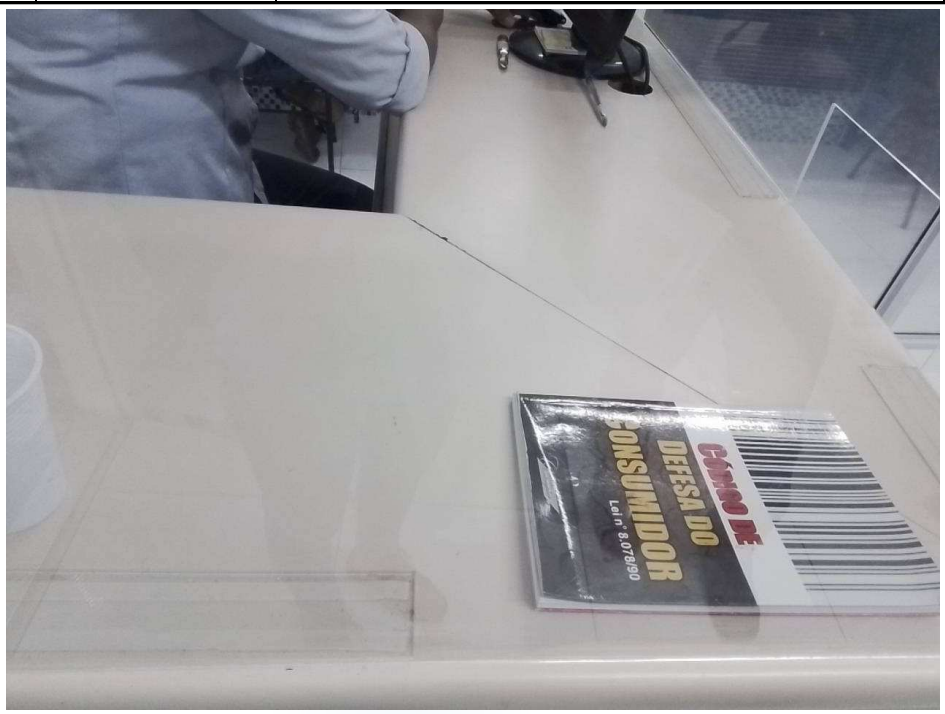

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**DIVISÃO COMERCIAL (PROCESSOS)**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**DIVISÃO COMERCIAL (PROCESSOS)**	3- Instalações físicas inadequadas.	30



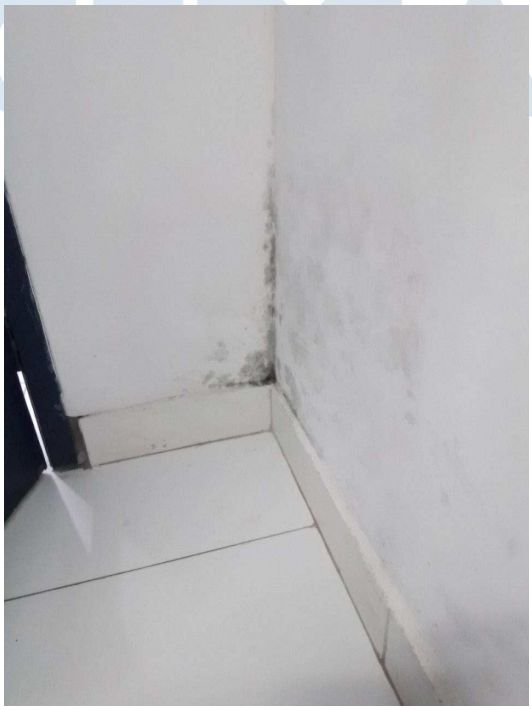


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**DIVISÃO COMERCIAL (PROCESSOS)**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30

Observações:
Nao consta

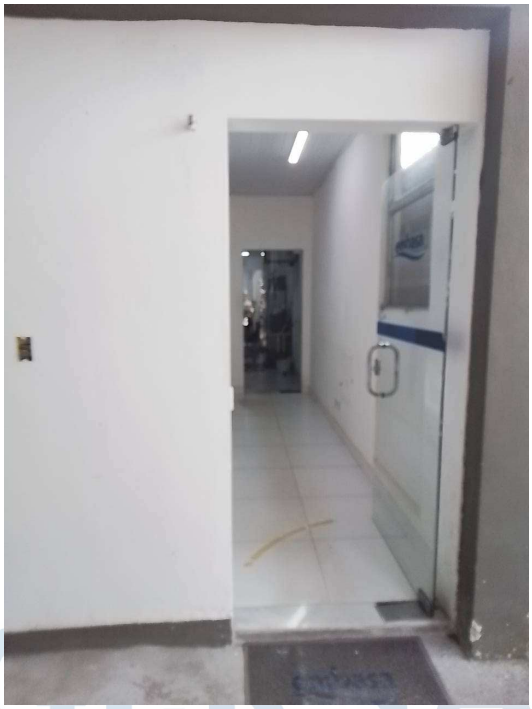



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**DIVISÃO COMERCIAL (PROCESSOS)**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30

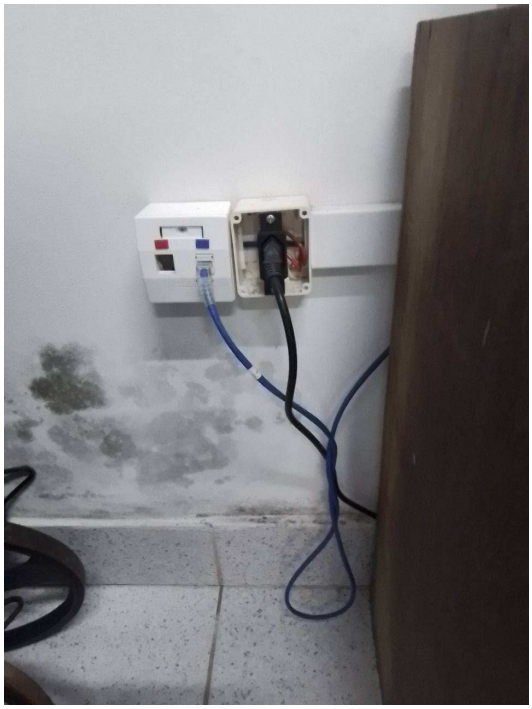

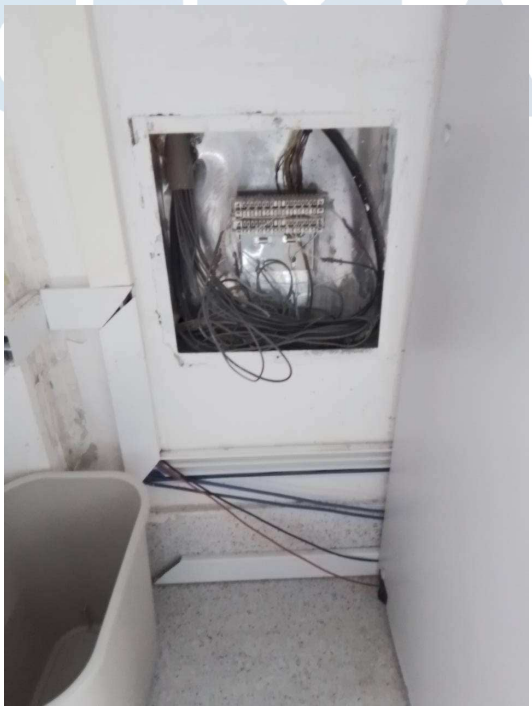

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

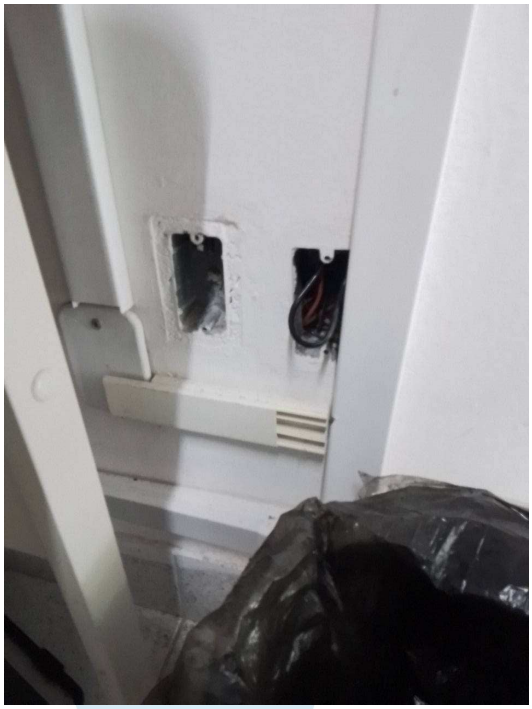


AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Gerencia de Suporte e Gestão**	3- Instalações físicas inadequadas.	30

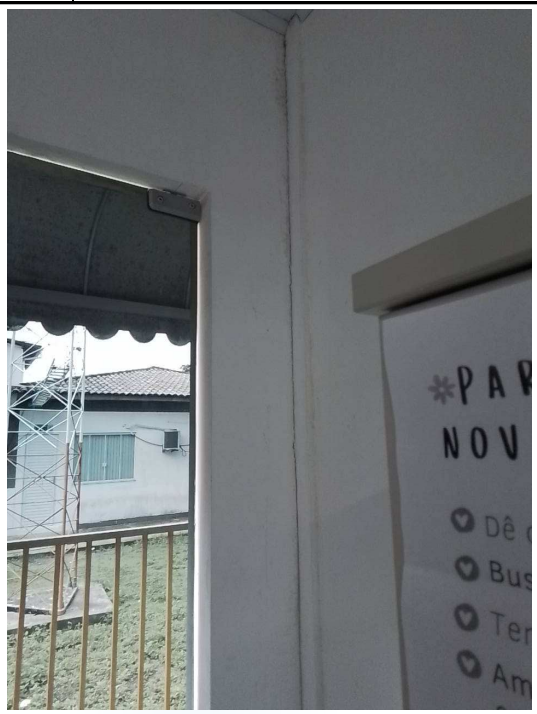



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Gerencia de Suporte e Gestão**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30

Observações:
Validade

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Gerencia de Suporte e Gestão**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30

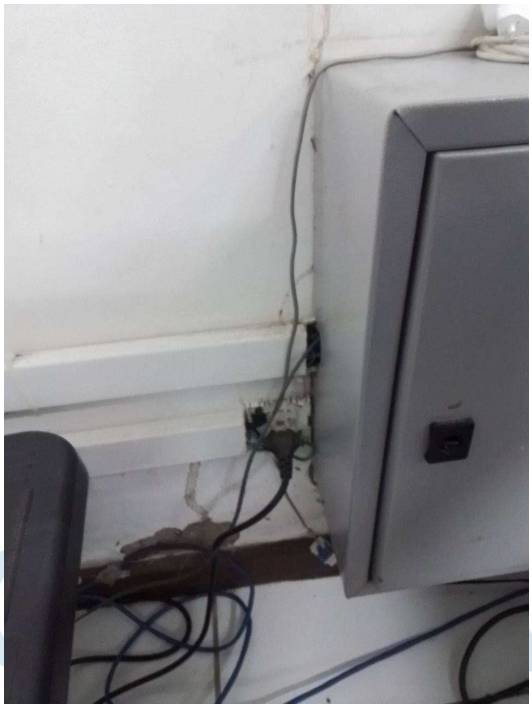


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Gerencia de Suporte e Gestão**	7- Condições de trabalho inadequadas.	Imediato

Especificar:
Outros

Observações:
Fios organizacao

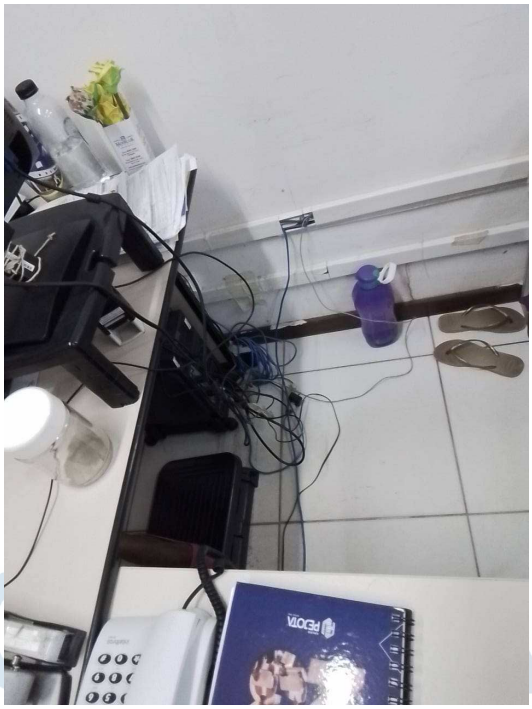

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Gerencia de Suporte e Gestão**	9- Indícios ou presença de animais na área.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Gerencia de Suporte e Gestão**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	Imediato

Especificar:
Disponibilizados



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL CAMACARI**	3- Instalações físicas inadequadas.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL CAMACARI**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Validade




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL CAMACARI**	148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	30

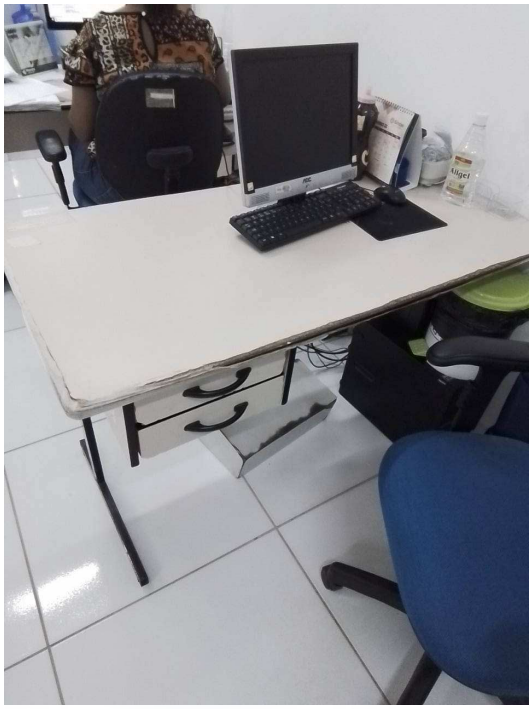



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

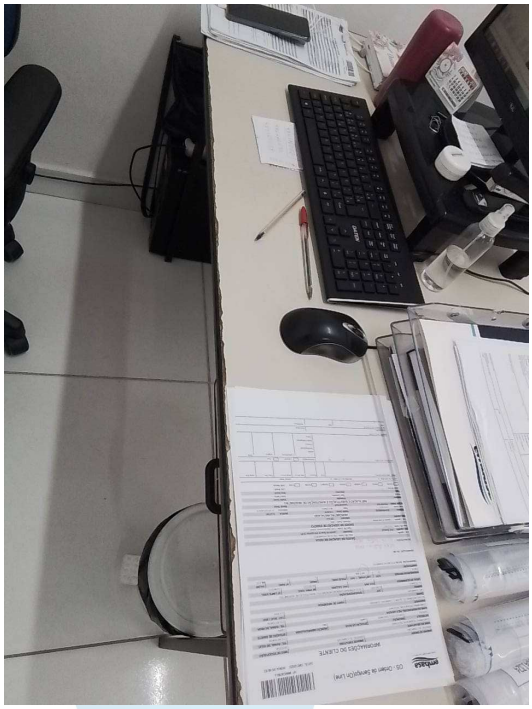



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL CAMACARI**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30

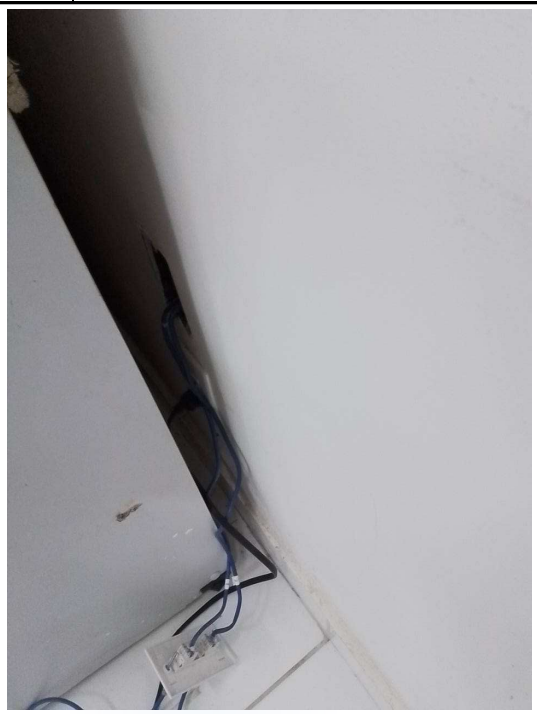

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL CAMACARI**	7- Condições de trabalho inadequadas.	Imediato

Especificar:
Outros

Observações:
Descanso de pe






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL CAMACARI**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	Imediato

Especificar:
Organização, Armazenagem



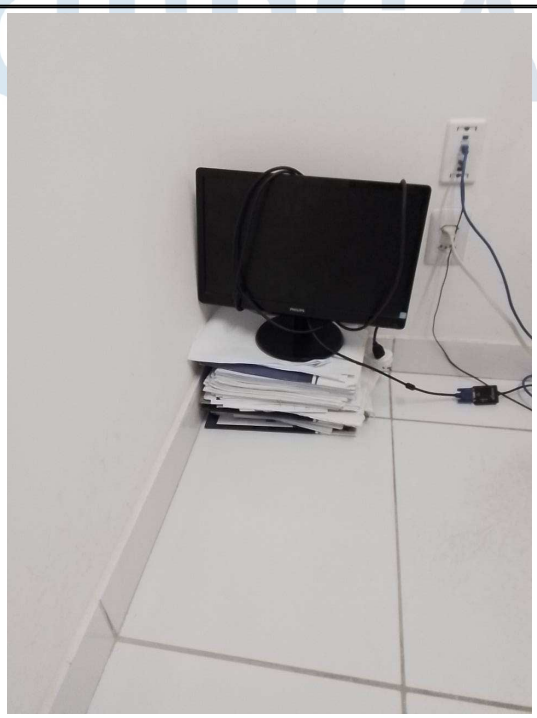

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Almoxarifado**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Apagado



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Almoxarifado**	148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Almoxarifado**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

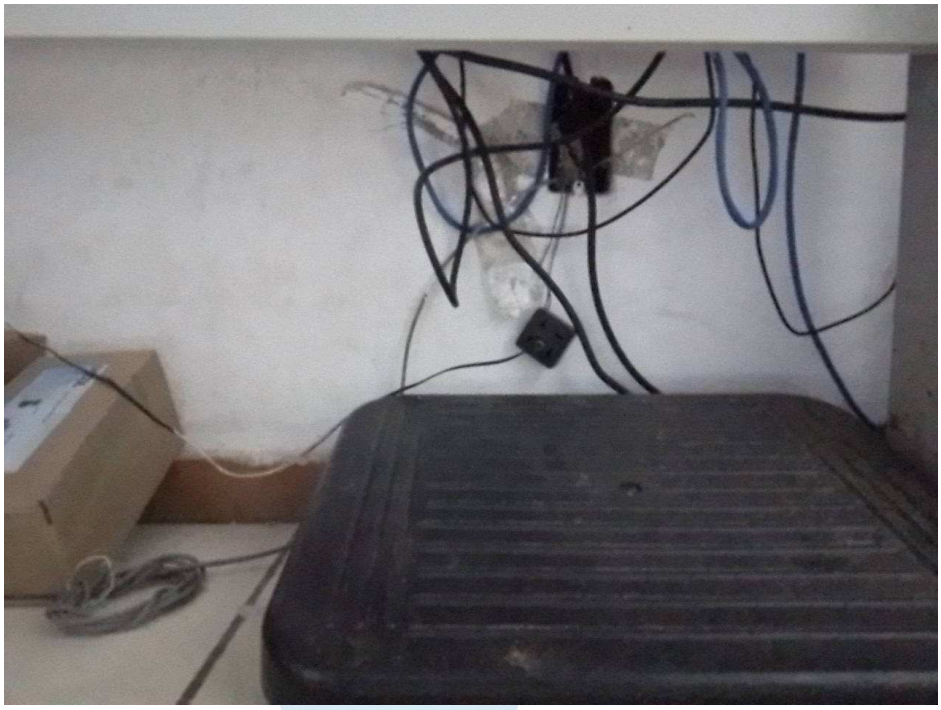

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Almoxarifado**	7- Condições de trabalho inadequadas.	30

Especificar:
Iluminação



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Almoxarifado**	9- Indícios ou presença de animais na área.	Imediato




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Almoxarifado**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	120

Especificar:
Organização, Armazenagem

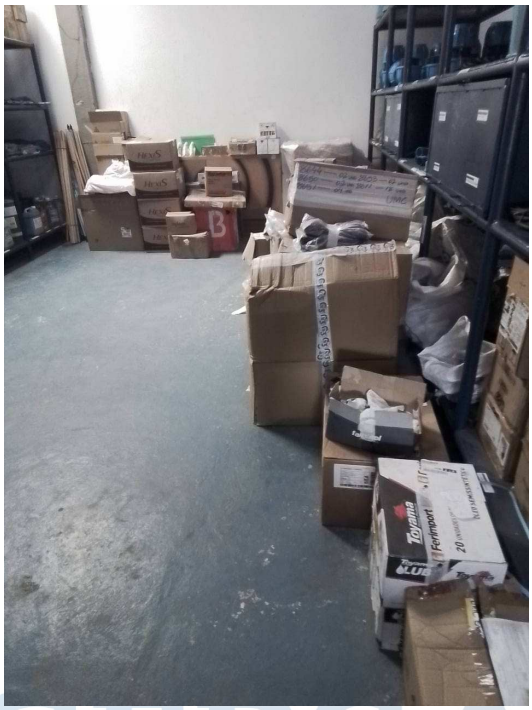



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Almoxarifado**	15- Destinação inadequada de resíduos.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Almoxarifado**	21- Necessidade de limpeza e capina.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



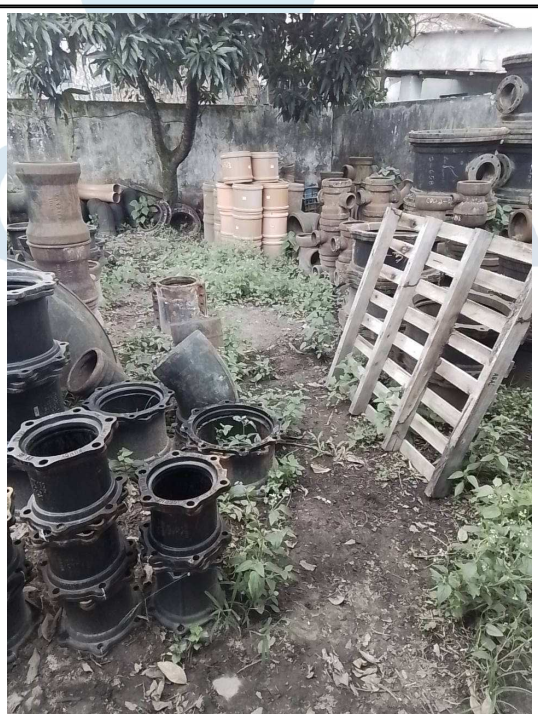

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL AREMBEPE**	3- Instalações físicas inadequadas.	30

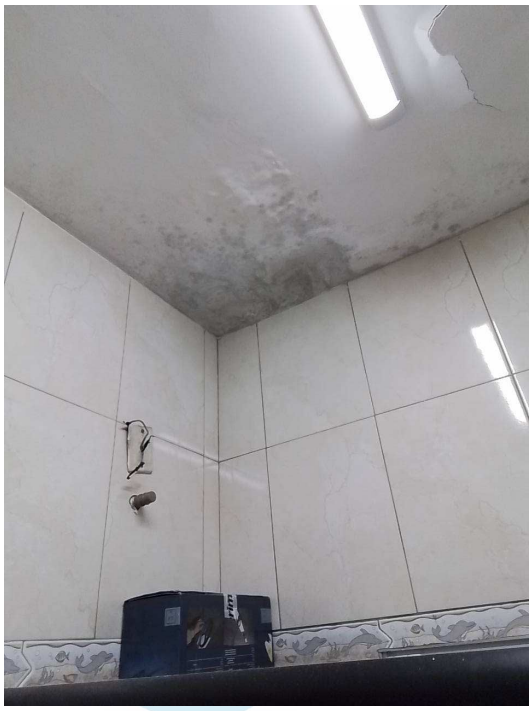


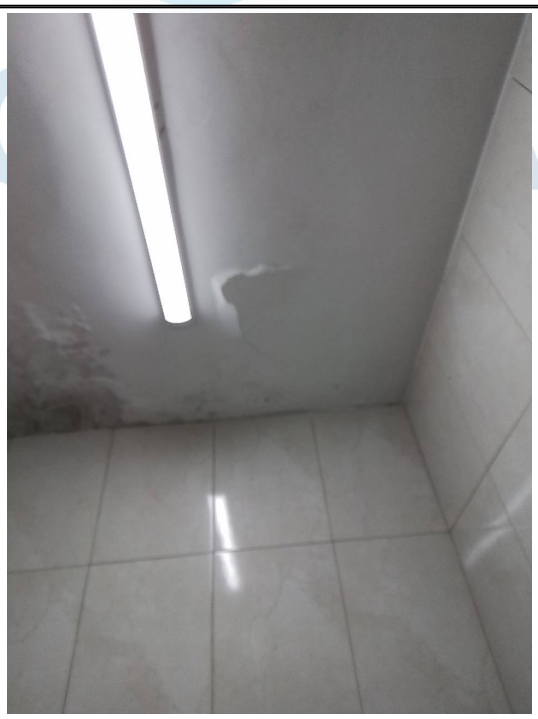


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA



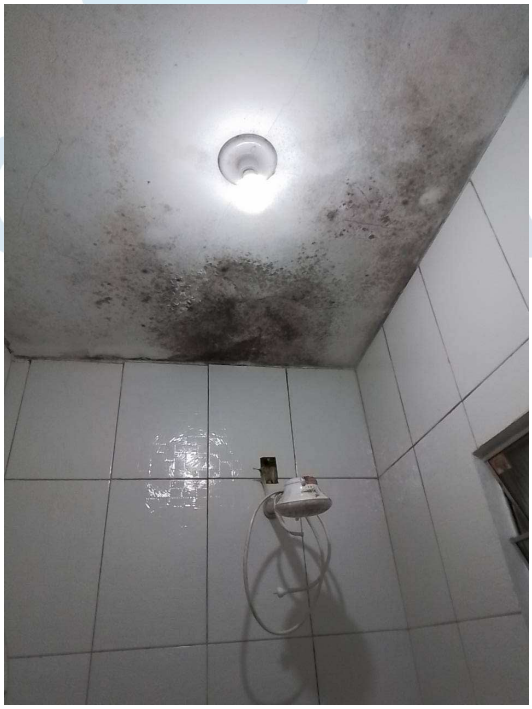

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

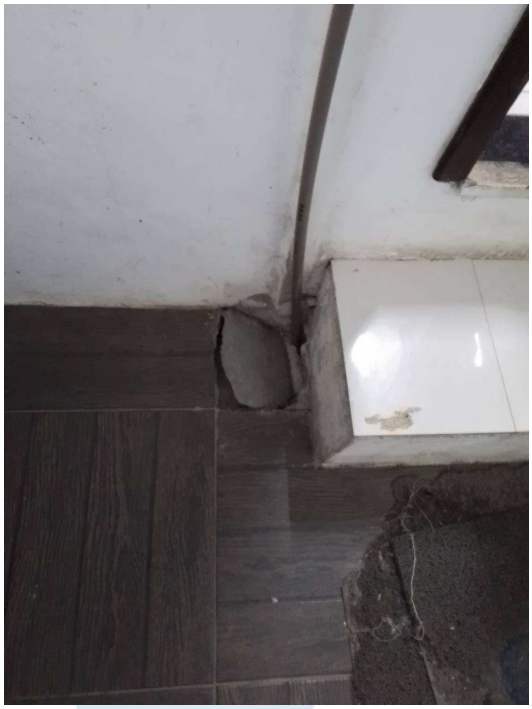



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL AREMBEPE**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Não consta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL AREMBEPE**	148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	Imediato



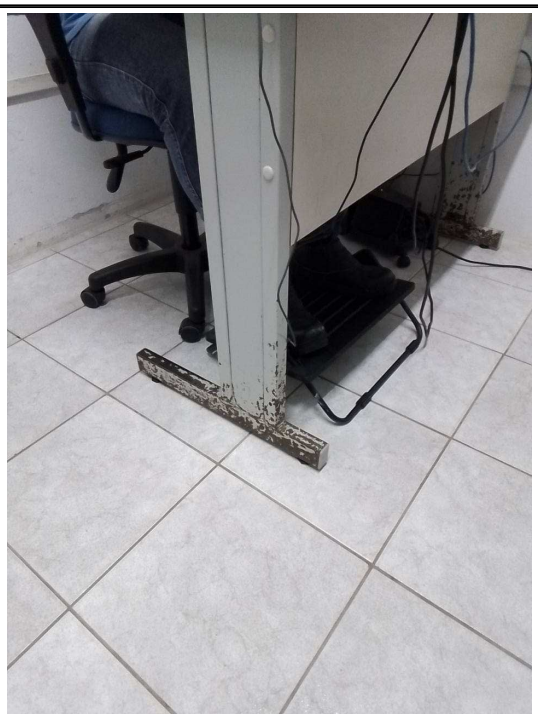


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL AREMBEPE**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30



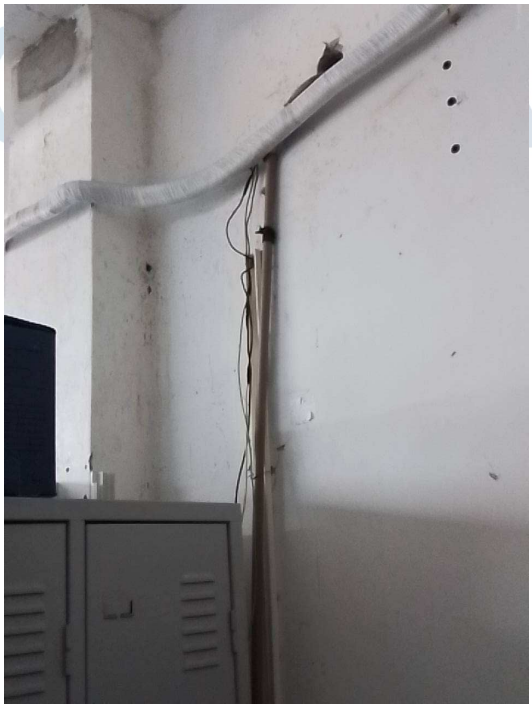

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

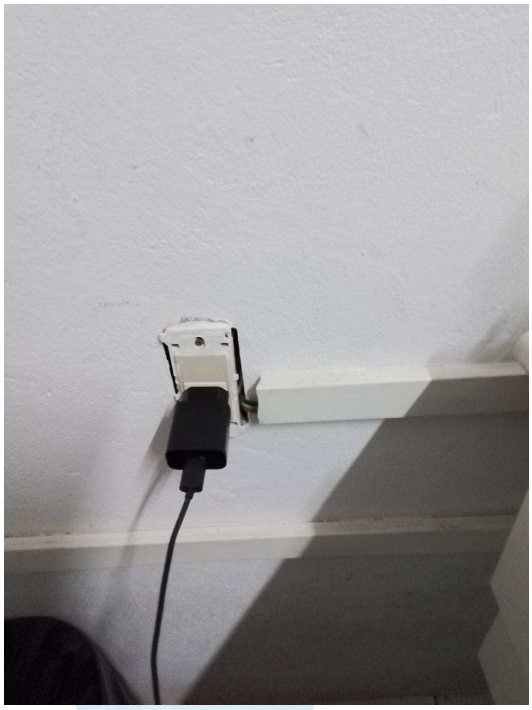

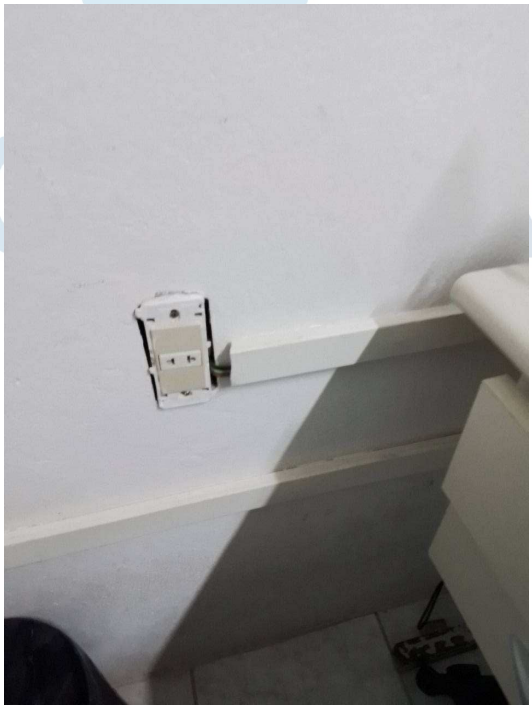

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL AREMBEPE**	72- Ausência da tabela de preços e prazos dos serviços exposta para consulta.	Imediato

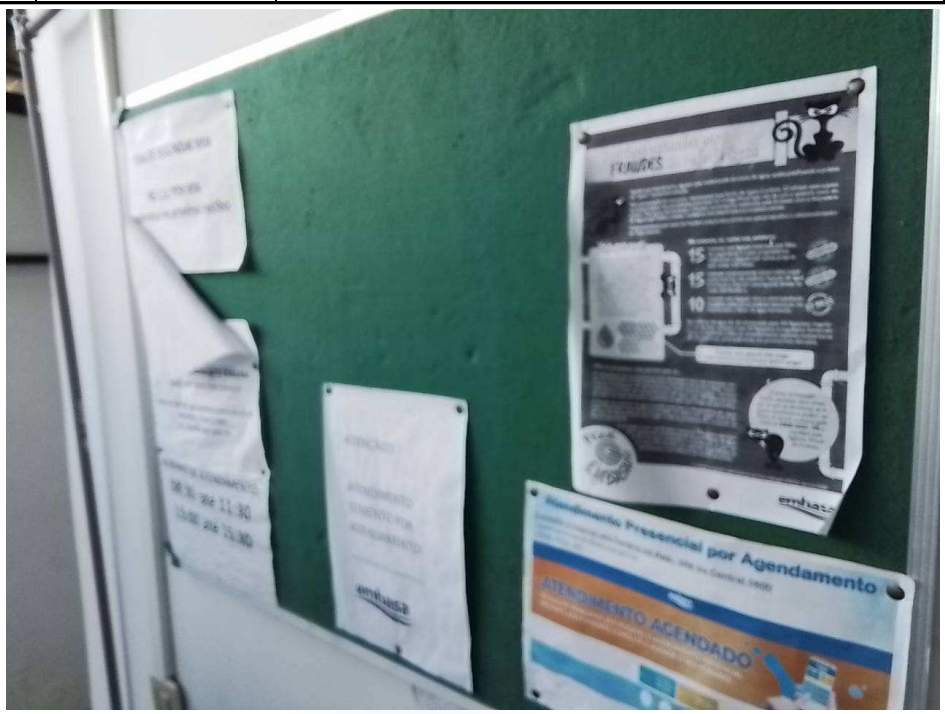





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Escritório Geral**	3- Instalações físicas inadequadas.	60

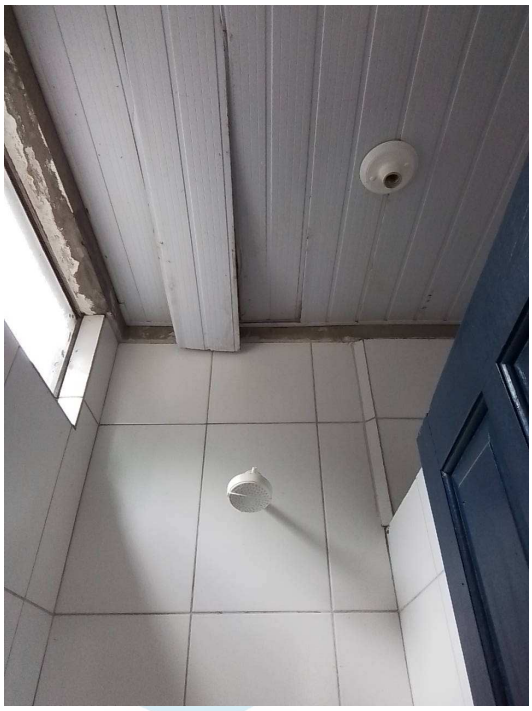

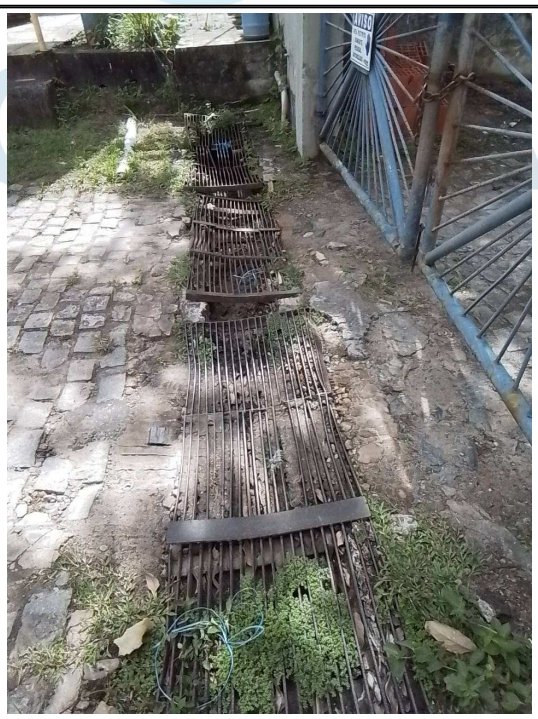


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Escritório Geral**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato


Observações:
Atualização

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Escritório Geral**	7- Condições de trabalho inadequadas.	Imediato

Especificar:
Iluminação

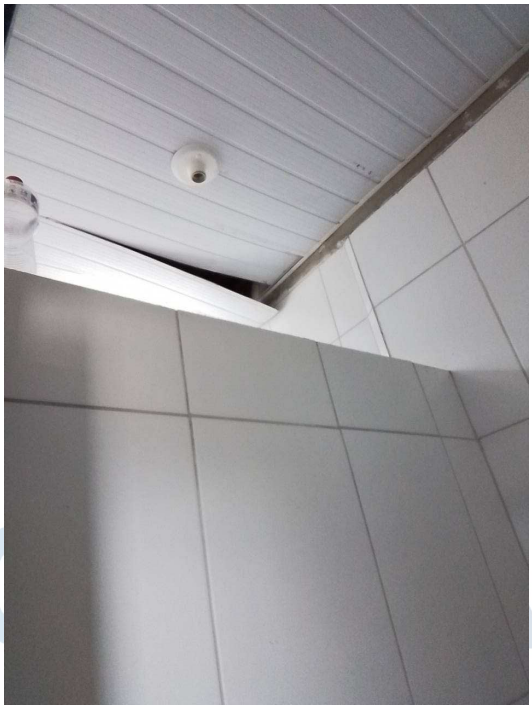

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

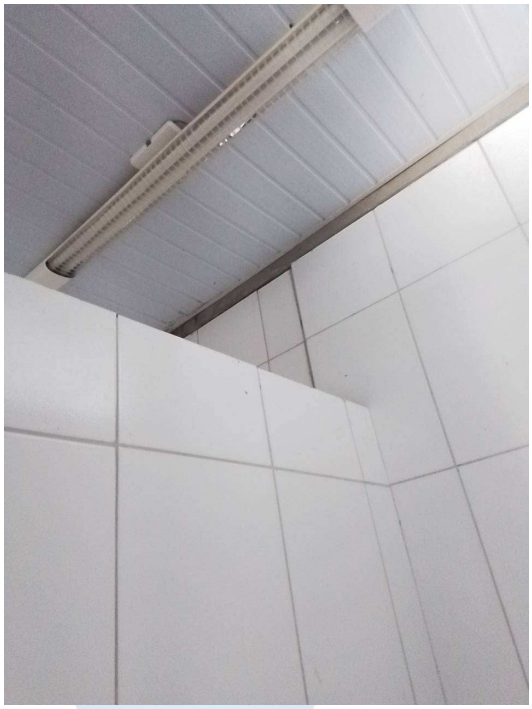

AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**UMCA**	3- Instalações físicas inadequadas.	30

Observações:
Mofo




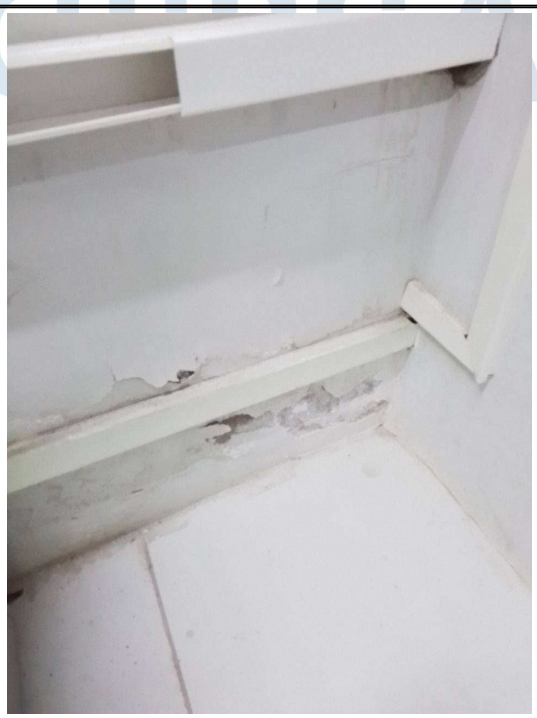

AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

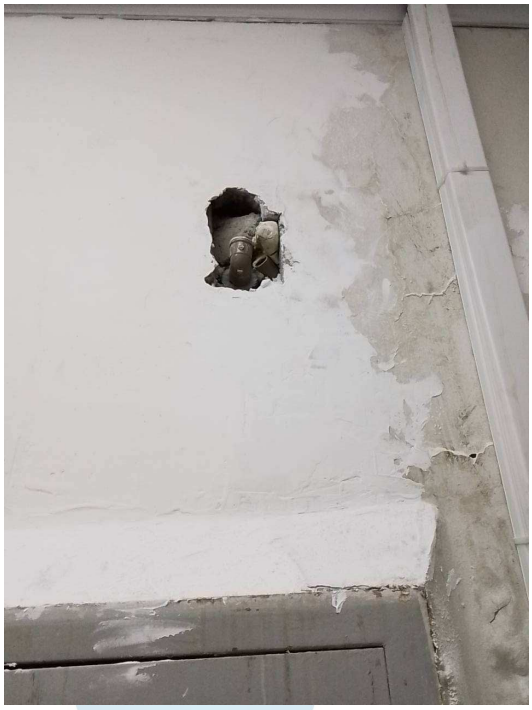



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

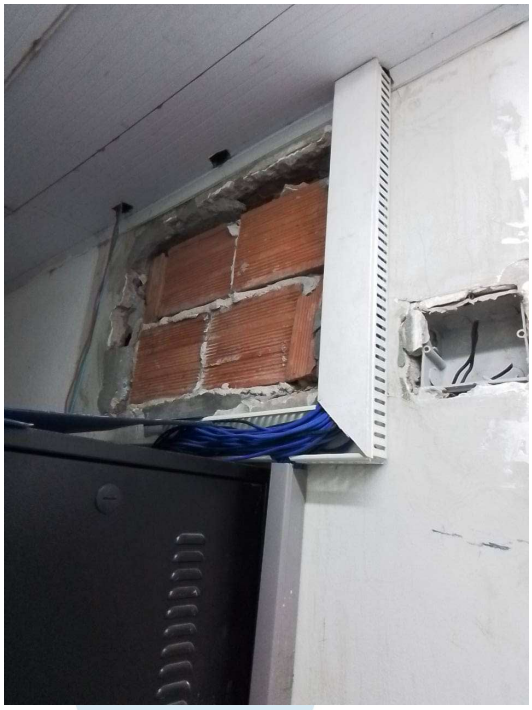

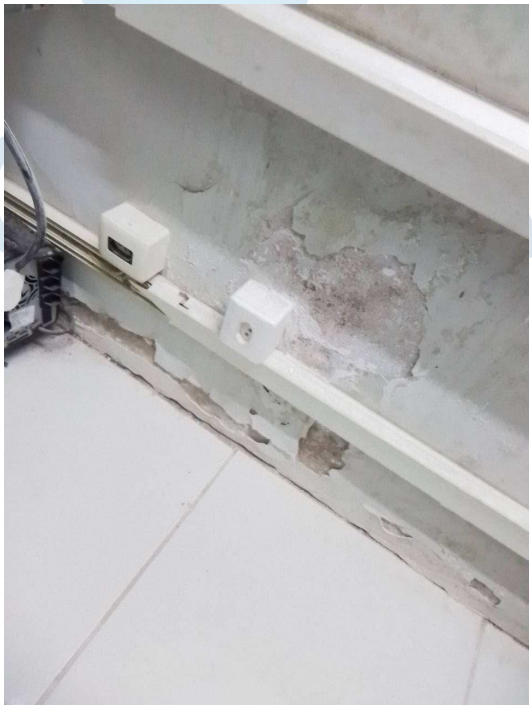

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**UMCA**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	60

Observações:
Atualizaçãom


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**UMCA**	148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	60

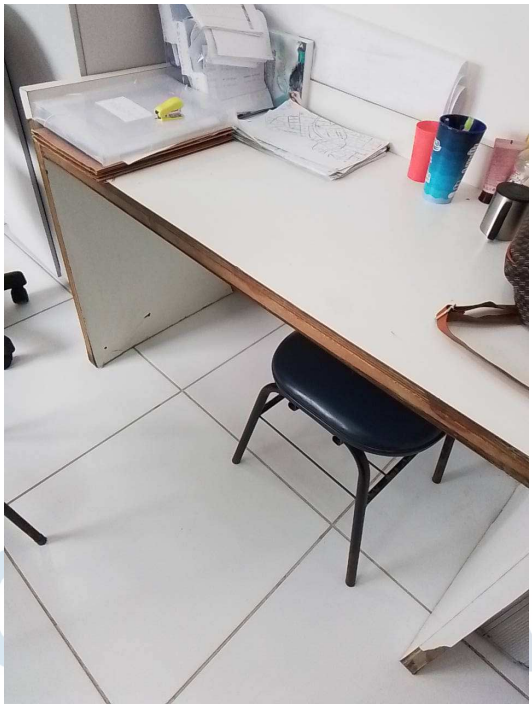

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**UMCA**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	60

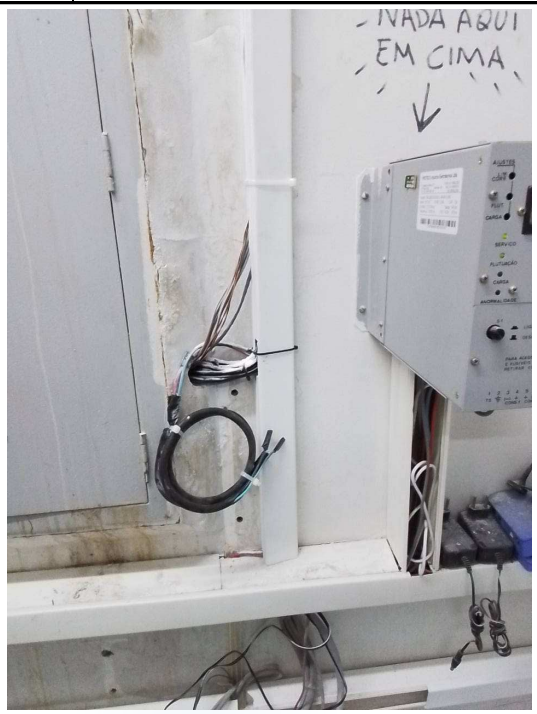




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

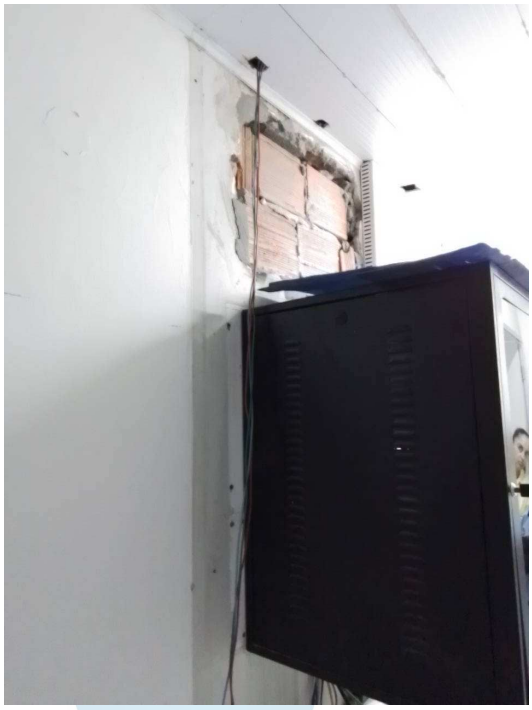




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

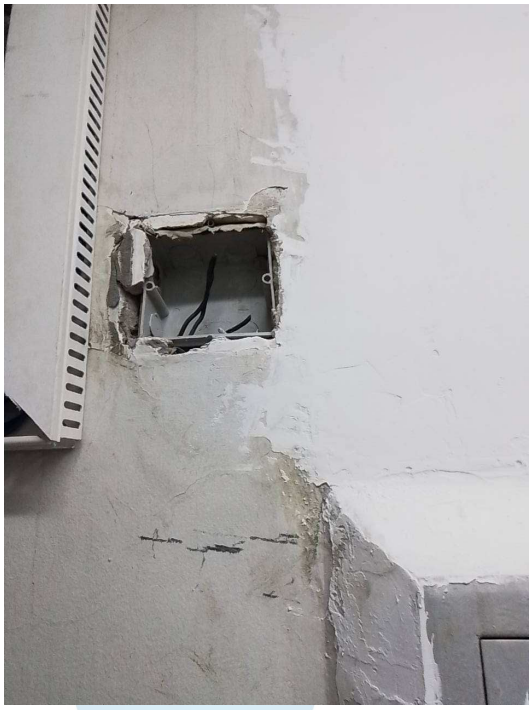

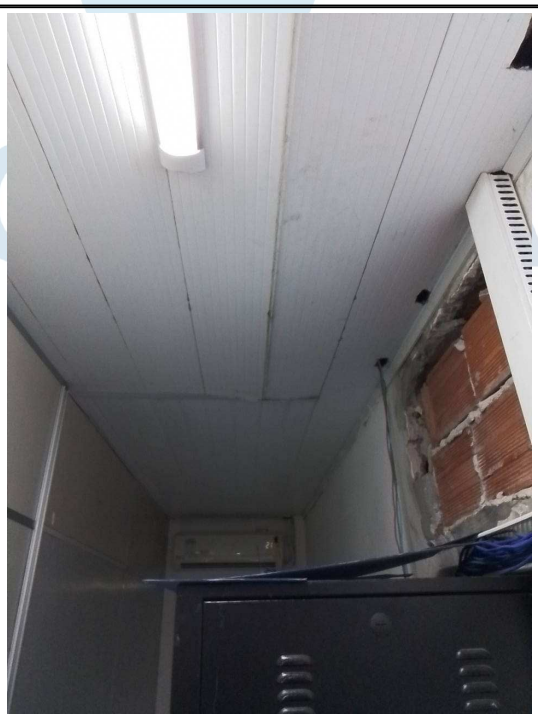

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



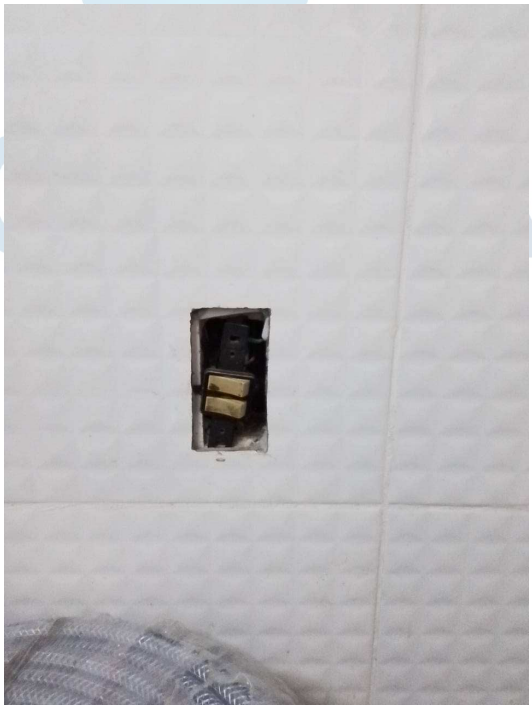

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**UMCE**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação



AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**UMCE**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato


Observações:
Atualizazçãosis

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Refeitório**	3- Instalações físicas inadequadas.	120

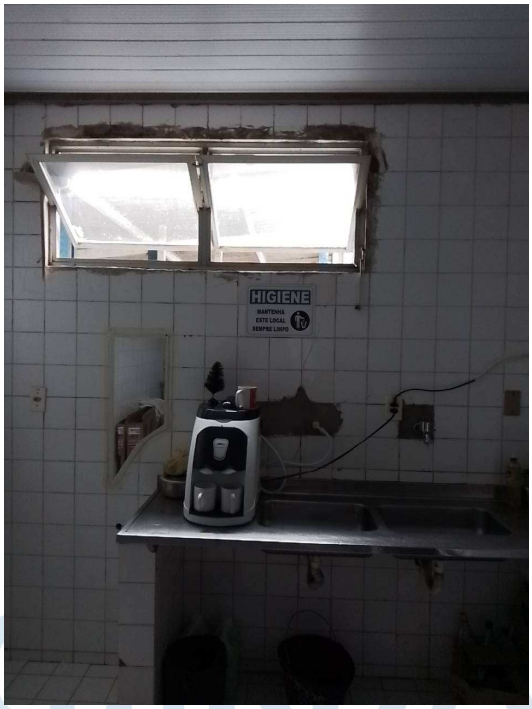



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

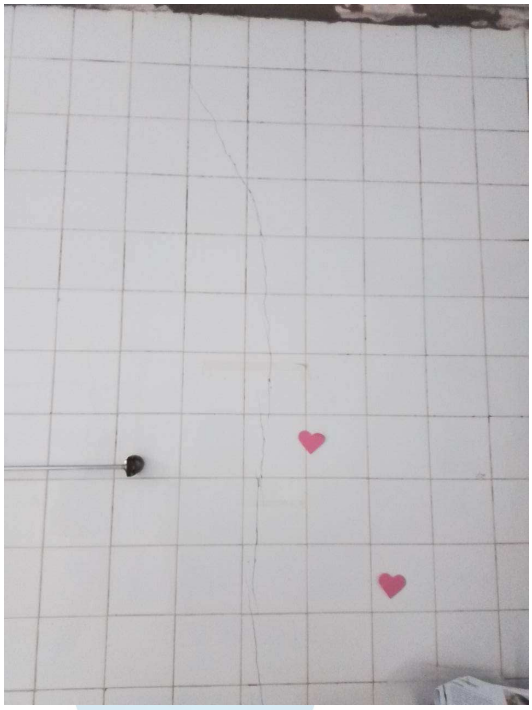

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Refeitório**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Atualização

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Refeitório**	148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	120



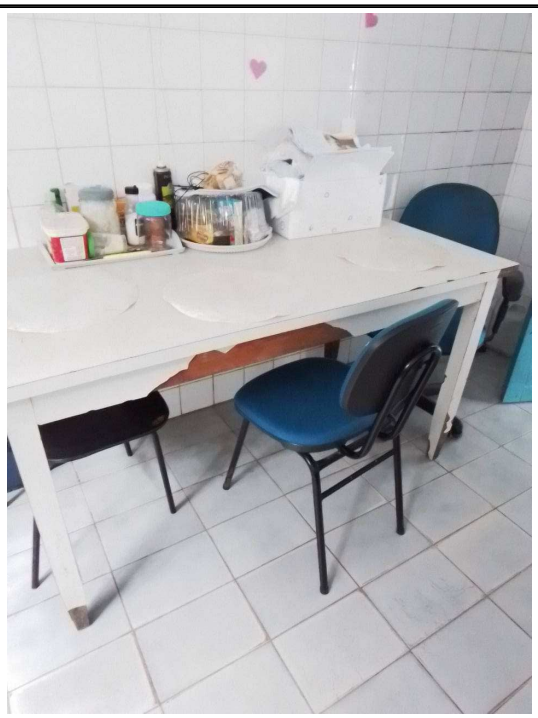

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Refeitório**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	60






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

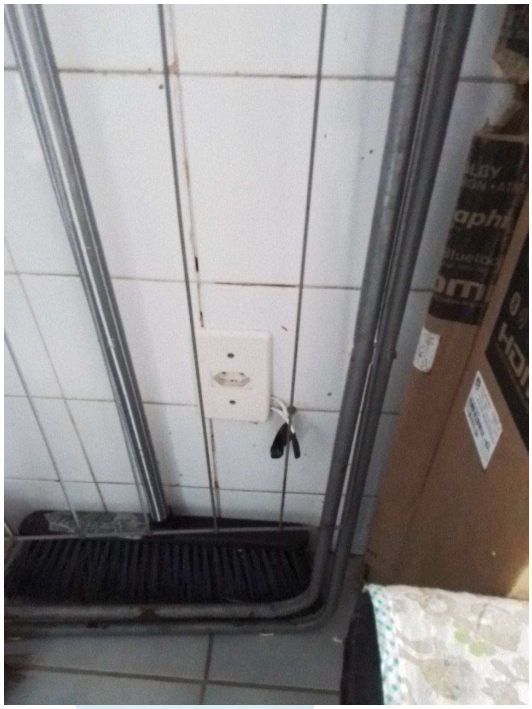



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

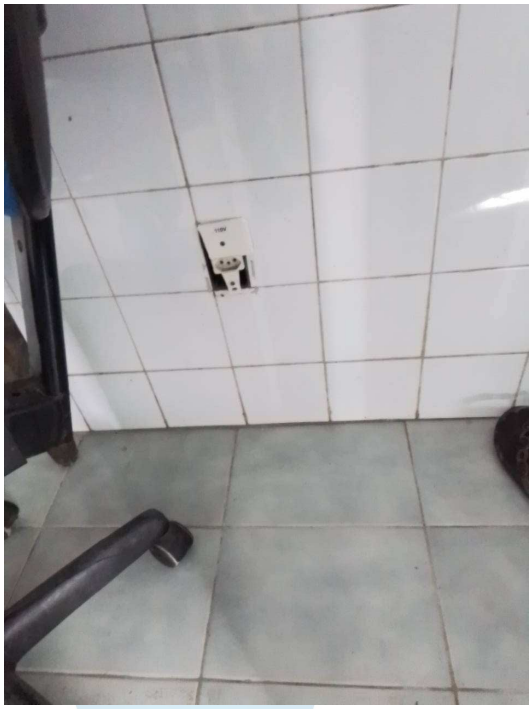




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Escritorio Gerencia**	3- Instalações físicas inadequadas.	Imediato

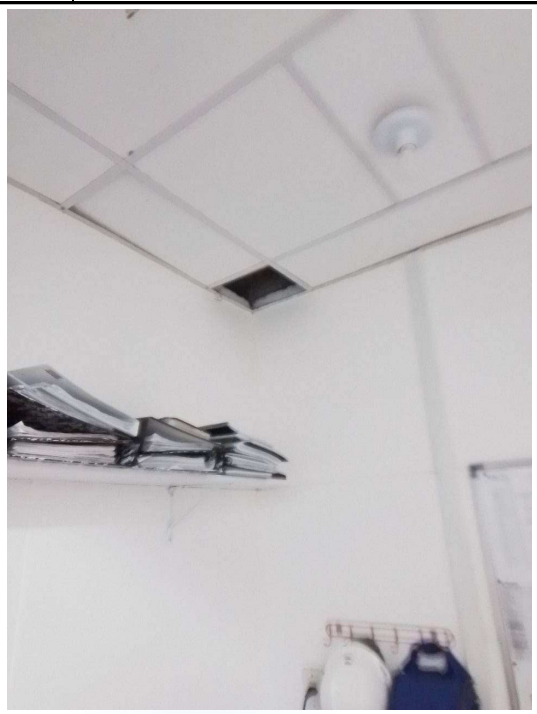



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Escritorio Gerencia**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Nao possui


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Escritorio Gerencia**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	Imediato

Especificar:
Organização

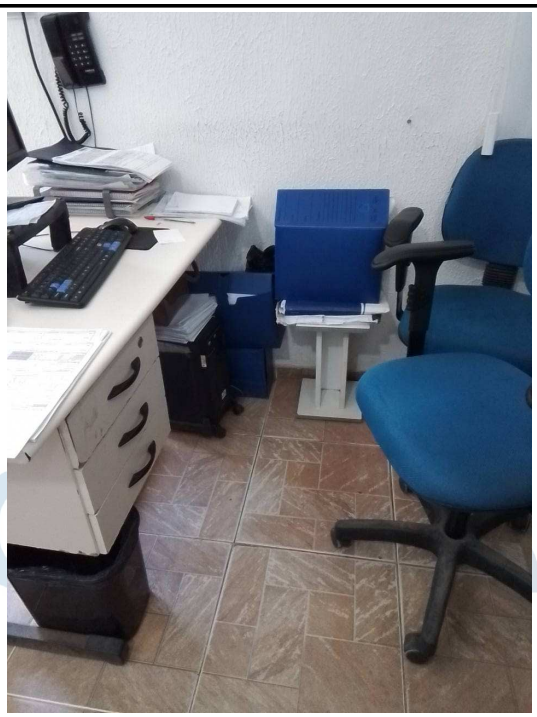


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




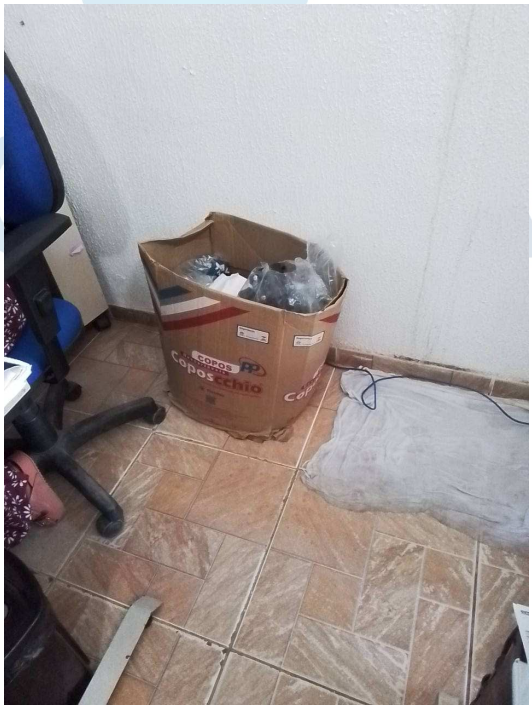


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

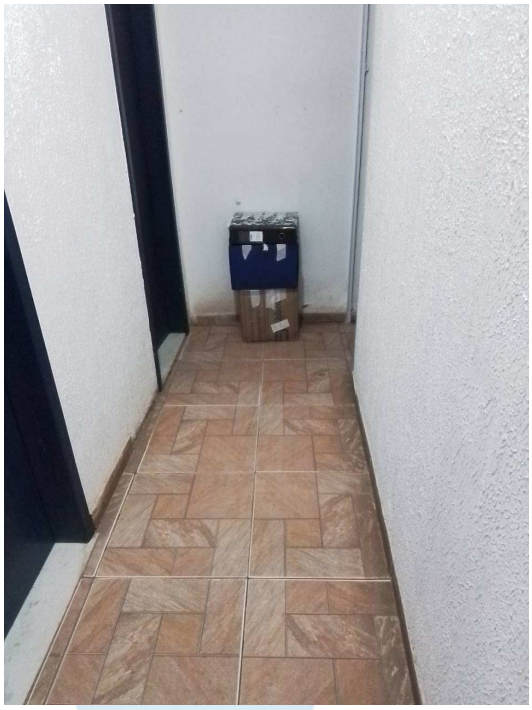

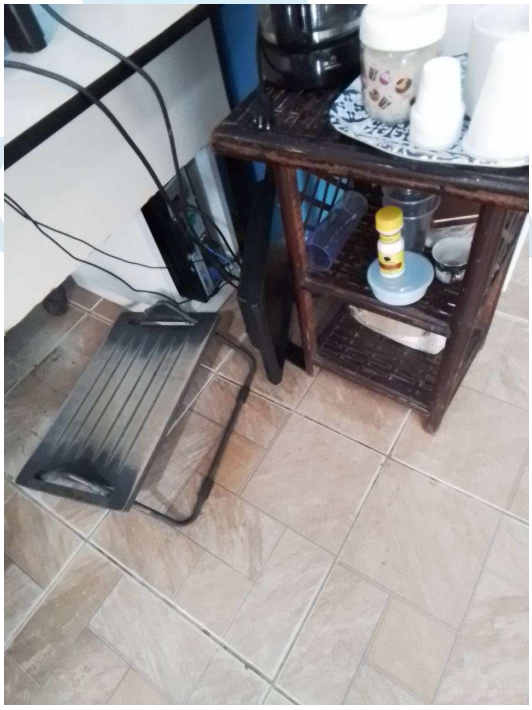

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

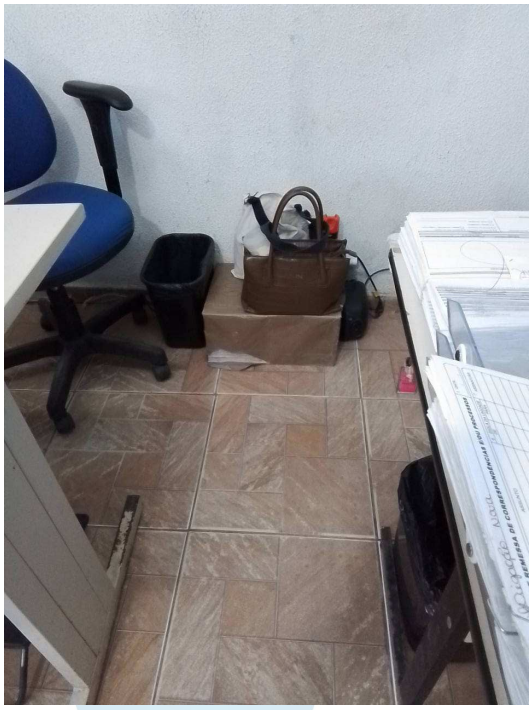

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Almoxarifado**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Nao consta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Almoxarifado**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	30

Especificar:
Organização, Armazenagem

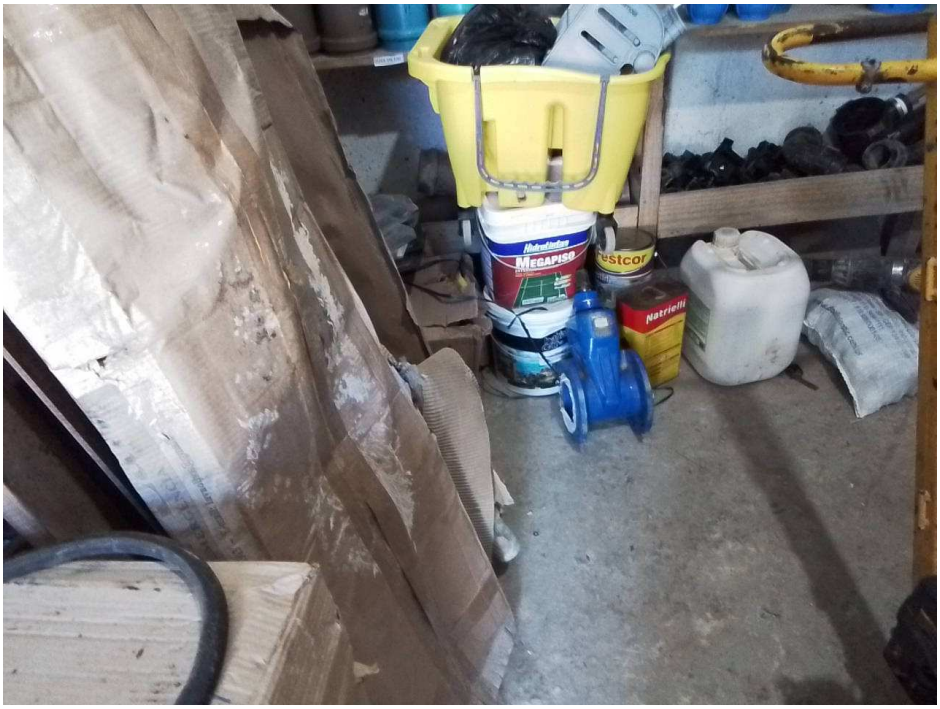


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

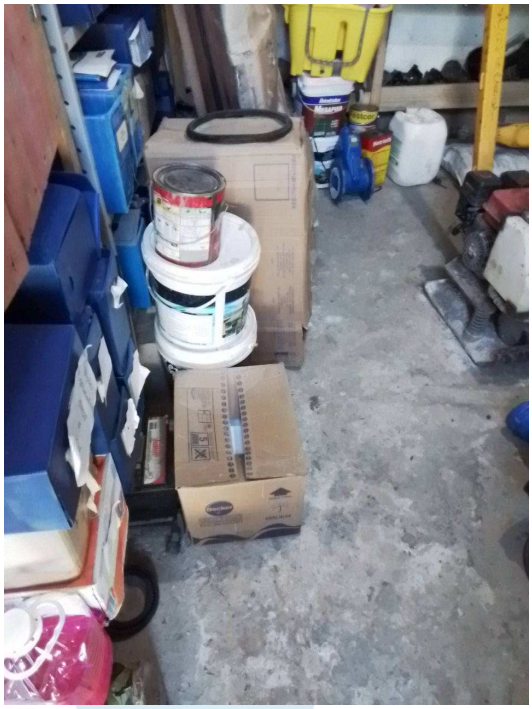

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL Barra do Pojuca - almoxarifado area externa e oficina**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Riscos Específicos, Restrição do Acesso



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL Barra do Pojuca - almoxarifado area externa e oficina**	3- Instalações físicas inadequadas.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL Barra do Pojuca - almoxarifado area externa e oficina**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
nao consta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL Barra do Pojuca - almoxarifado area externa e oficina**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30







GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA



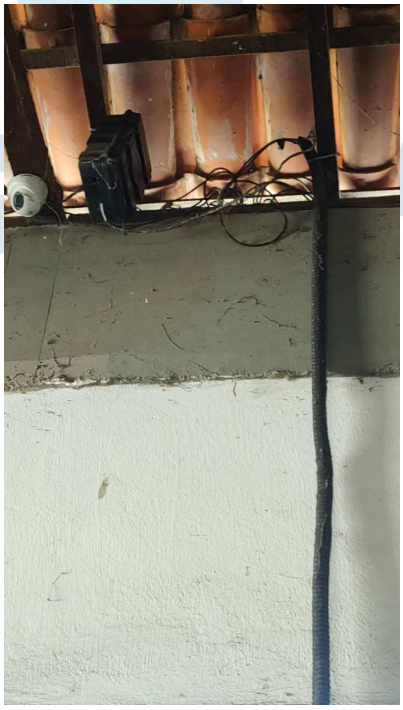

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

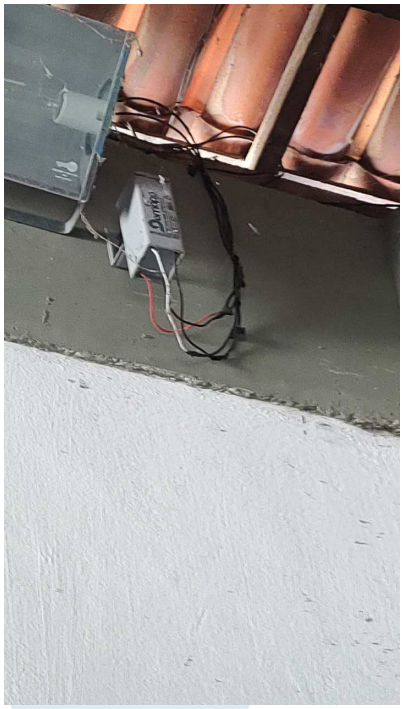

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL Barra do Pojuca - almoxarifado area externa e oficina**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	Imediato


Especificar:
Organização, Armazenagem, Identificação






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

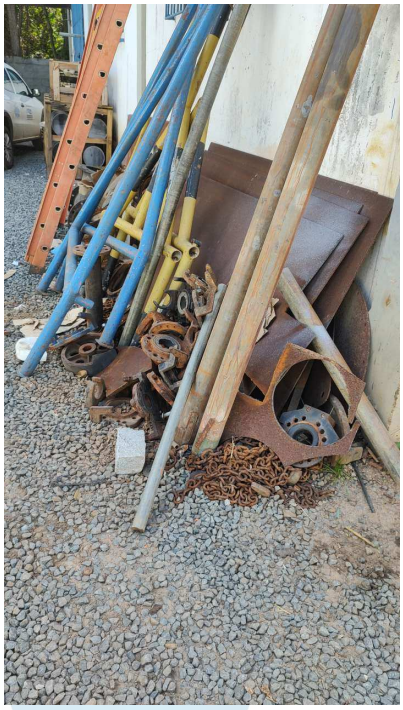


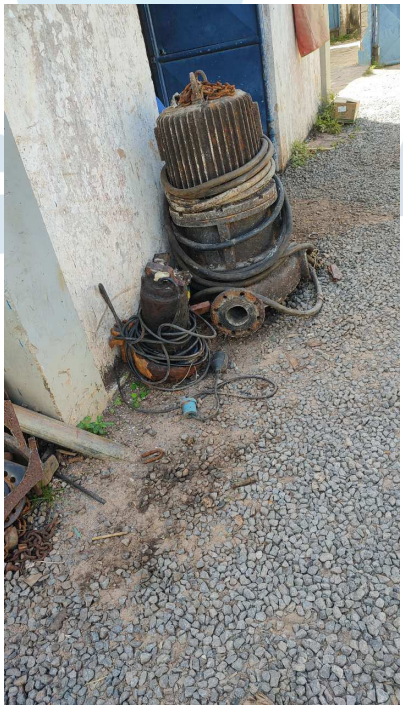

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

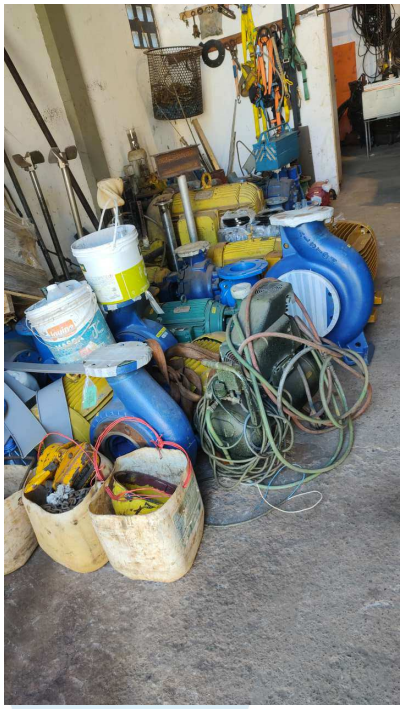

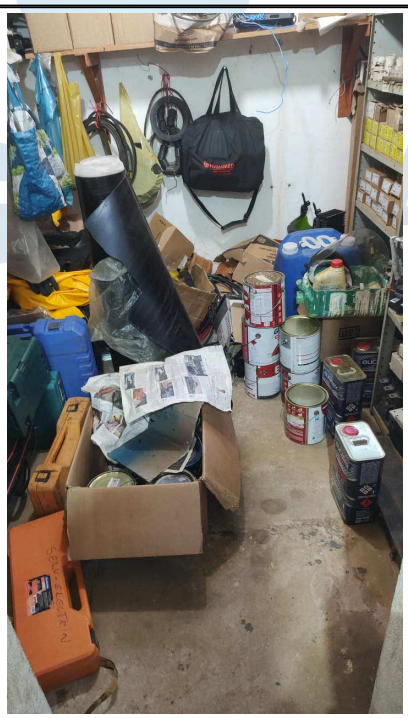

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**EL Barra do Pojuca - almoxarifado area externa e oficina**	21- Necessidade de limpeza e capina.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**escritorio - parte cimercial**	3- Instalações físicas inadequadas.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

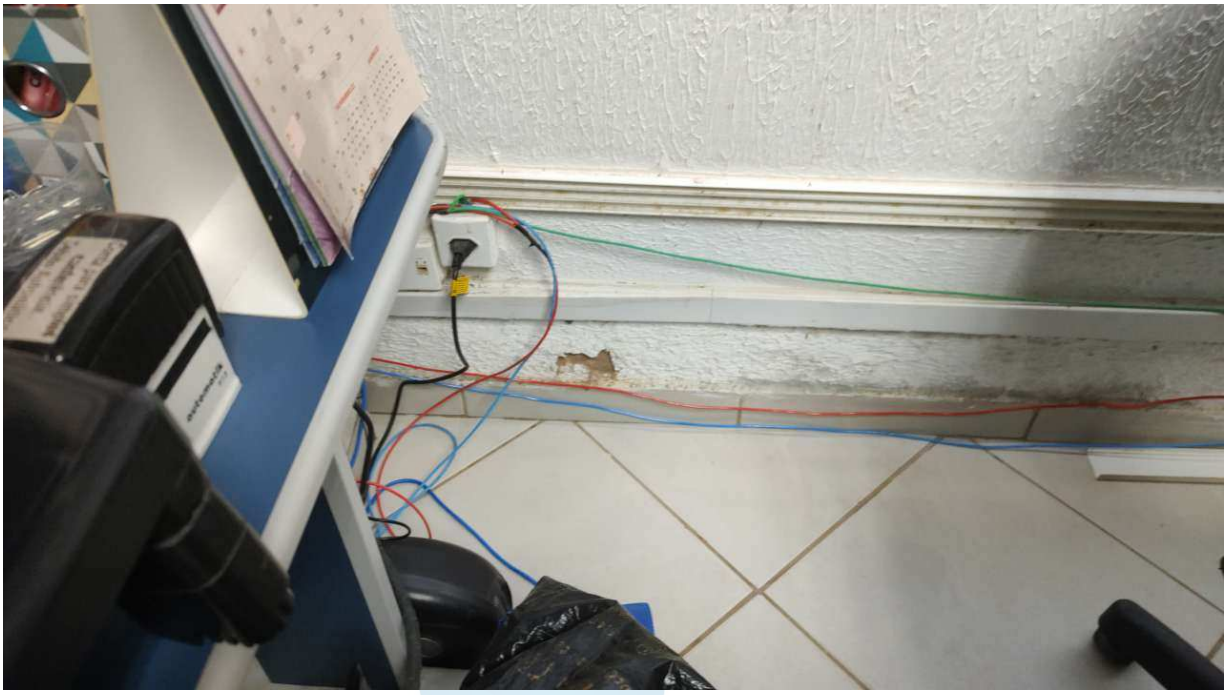




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**escritorio - parte cimercial**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
nao consta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**escritorio - parte cimercial**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato

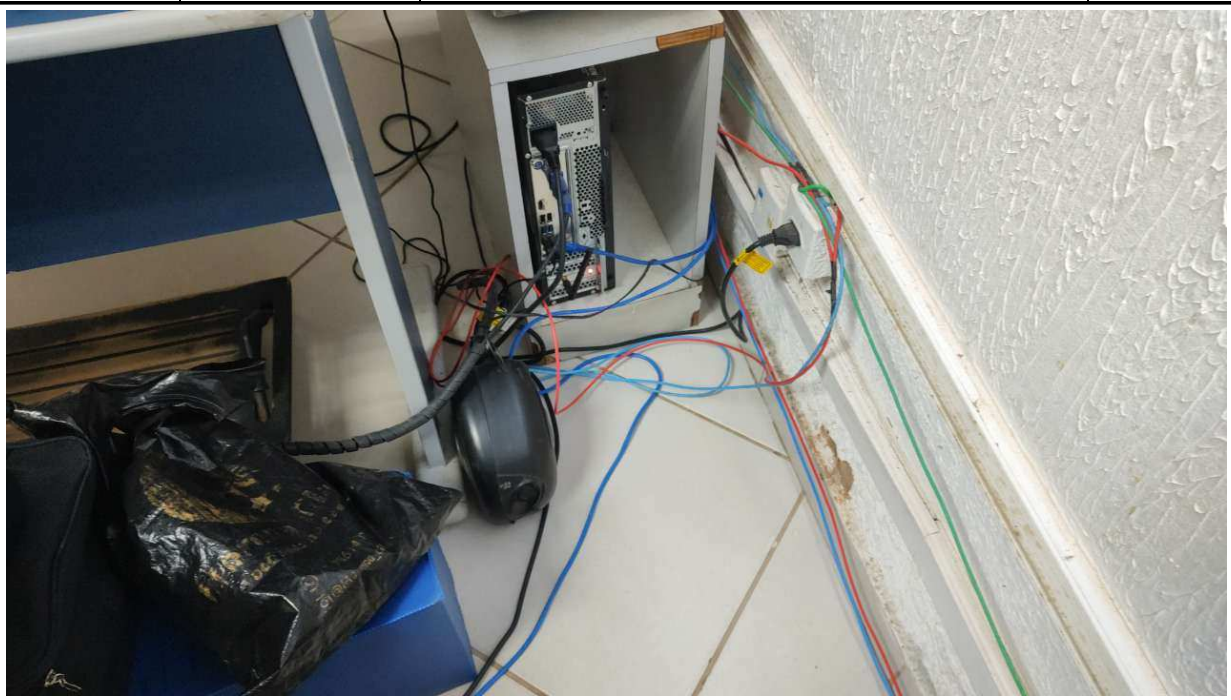



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**escritorio - parte cimercial**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	30

Especificar:
Organização, Armazenagem






AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Refeitorio**	3- Instalações físicas inadequadas.	30



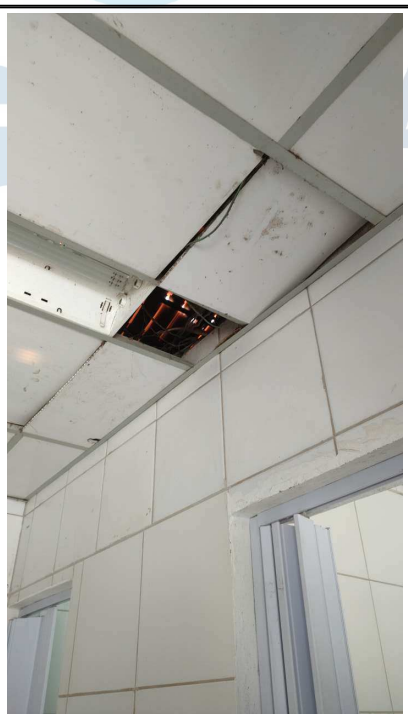

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Refeitorio**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
nao consta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Refeitorio**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Escritorio de manutencao**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Escritorio de manutencao**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
nao consta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Escritorio de manutencao**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30

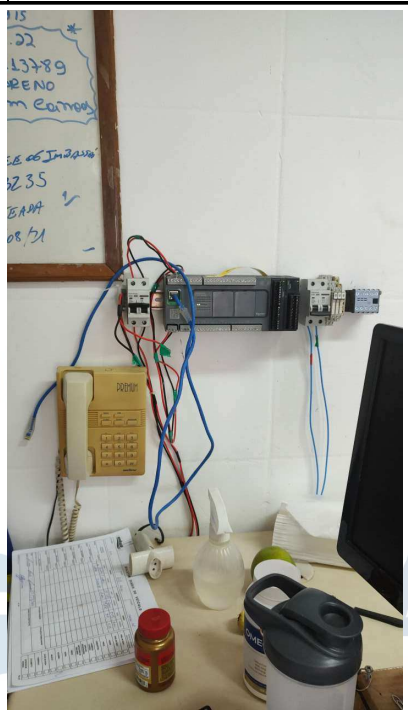

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Atendimento	**Escritorio de manutencao**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	30

Especificar:
Organização, Armazenagem





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 2**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 2**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30

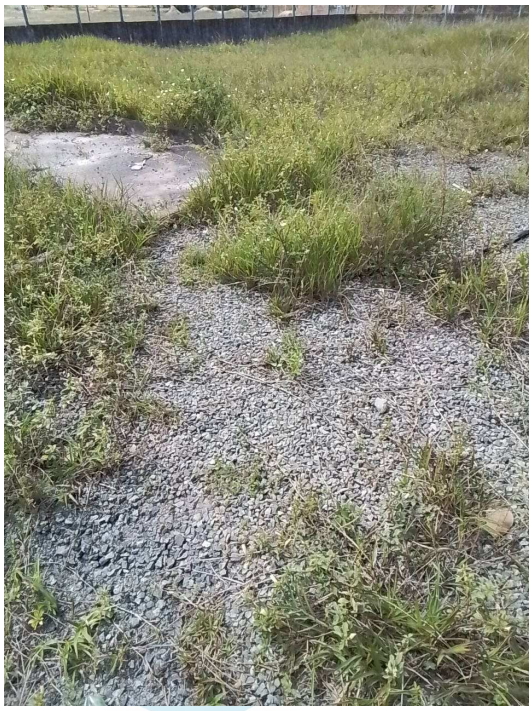



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 2**	42- Ausência de manômetro em funcionamento.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 10**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 10**	2- Falha no isolamento da área.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 10**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 10**	44- Ausência de bomba reserva.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Captação	**Poco 7**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 7**	15- Destinação inadequada de resíduos.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 7**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 7**	39- Poço lacrado inadequadamente	30

Observações:
Em obra





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 7**	40- Laje de concreto em desconformidade com a norma (1 m² x 10 cm).	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 7**	42- Ausência de manômetro em funcionamento.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 7**	44- Ausência de bomba reserva.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Captação	**Poco 5**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 5**	2- Falha no isolamento da área.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 5**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 5**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 5**	44- Ausência de bomba reserva.	30


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 1**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 1**	3- Instalações físicas inadequadas.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

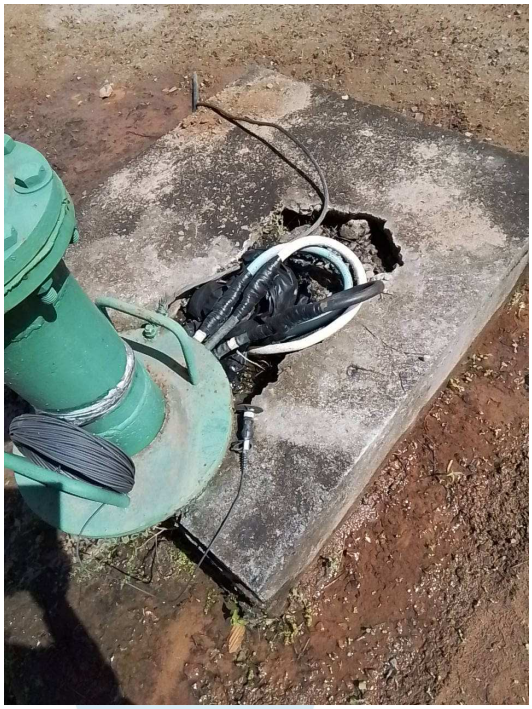


AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 1**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato

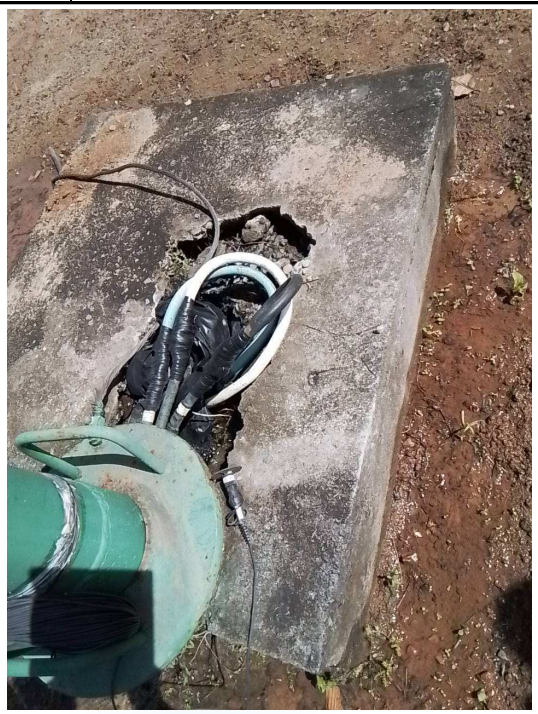



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 1**	30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações.	Imediato

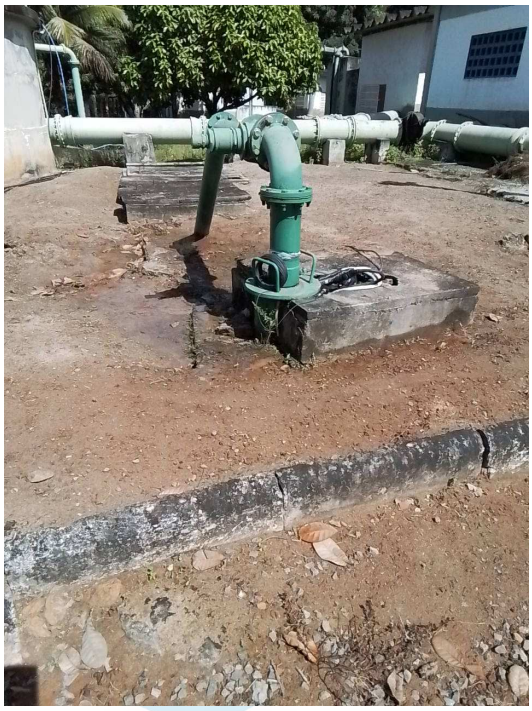

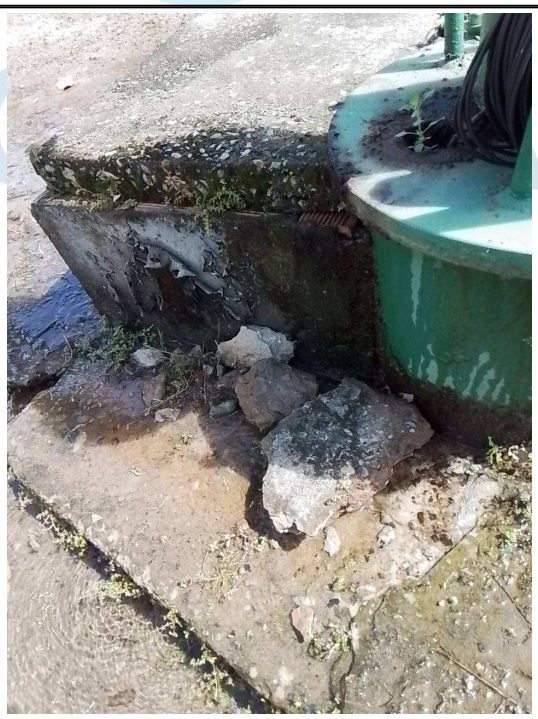

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

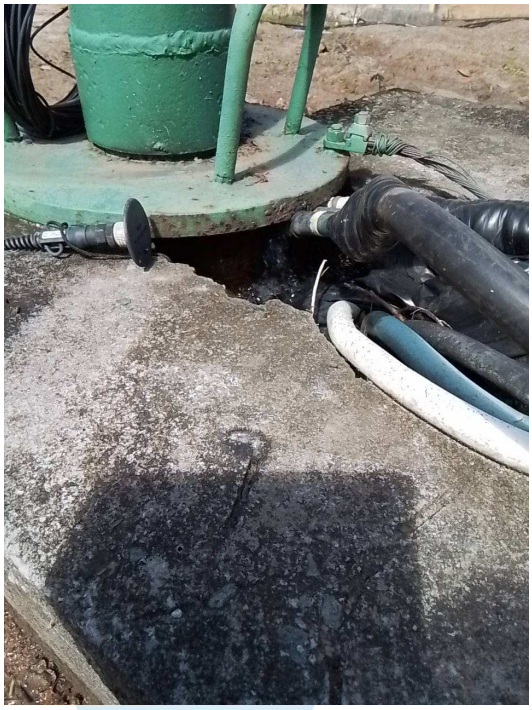


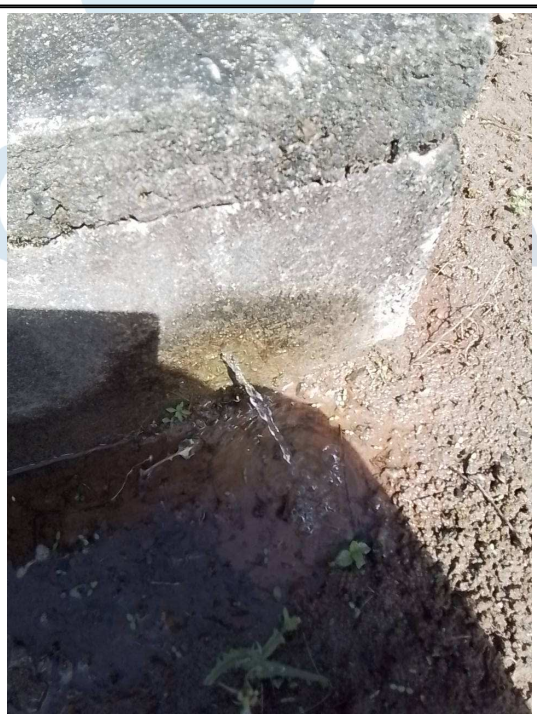

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 1**	39- Poço lacrado inadequadamente	60

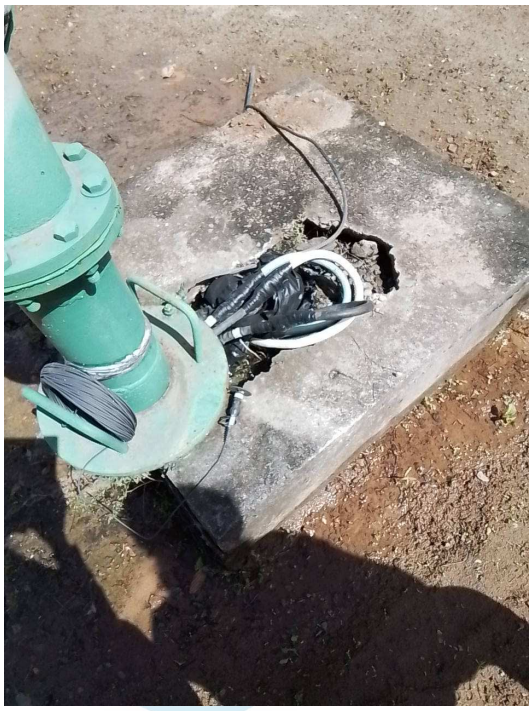


AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**EEAT 2**	3- Instalações físicas inadequadas.	30




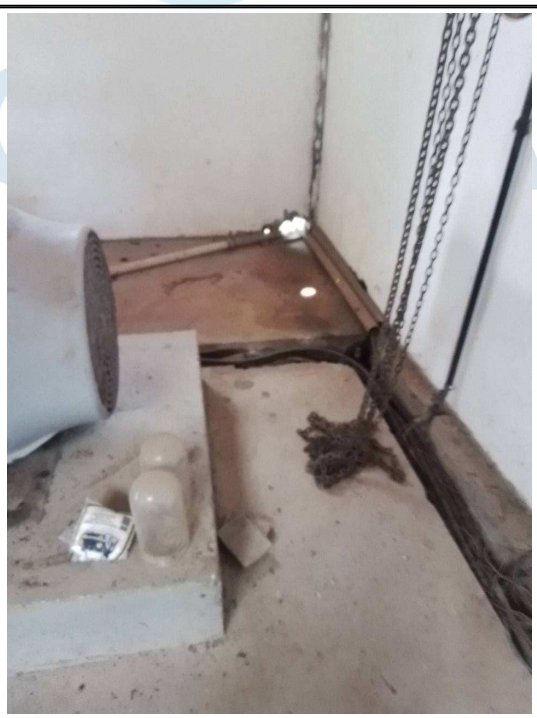


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**EEAT 2**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30

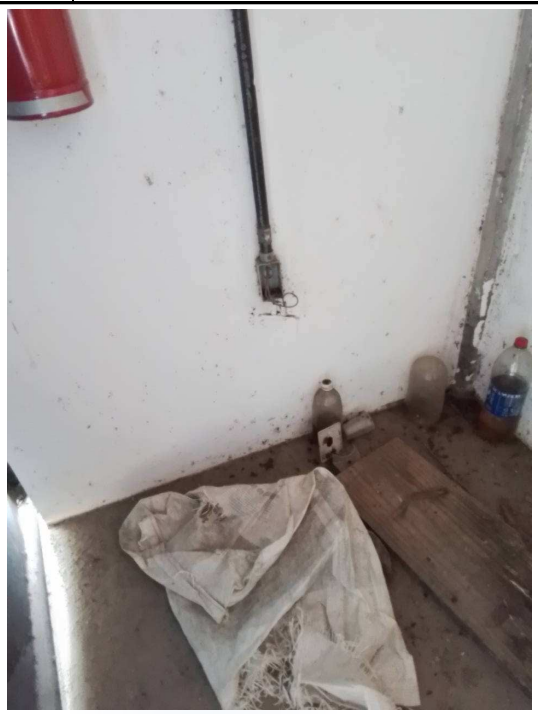

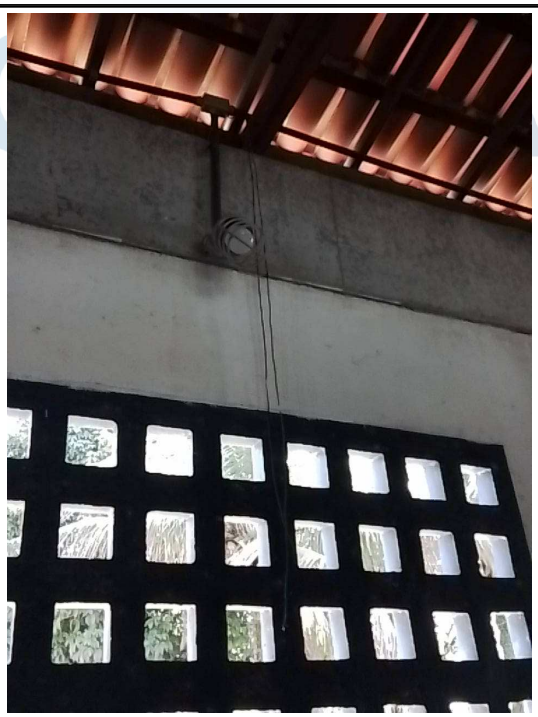

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**EEAT 2**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	Imediato

Especificar:
Organização, Armazenagem






AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**EEAT 2**	15- Destinação inadequada de resíduos.	Imediato



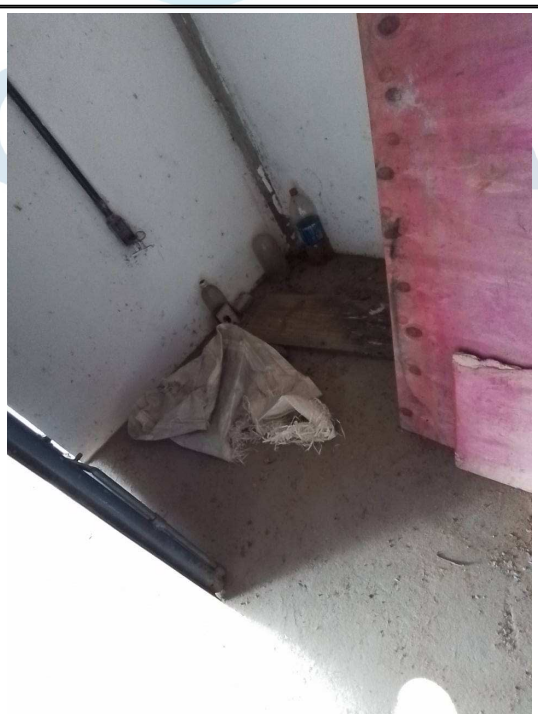

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**EEAT 2**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**EEAT 2**	30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações.	30






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**EEAT 2**	52- Falha no sistema de drenagem na gaxeta.	Imediato



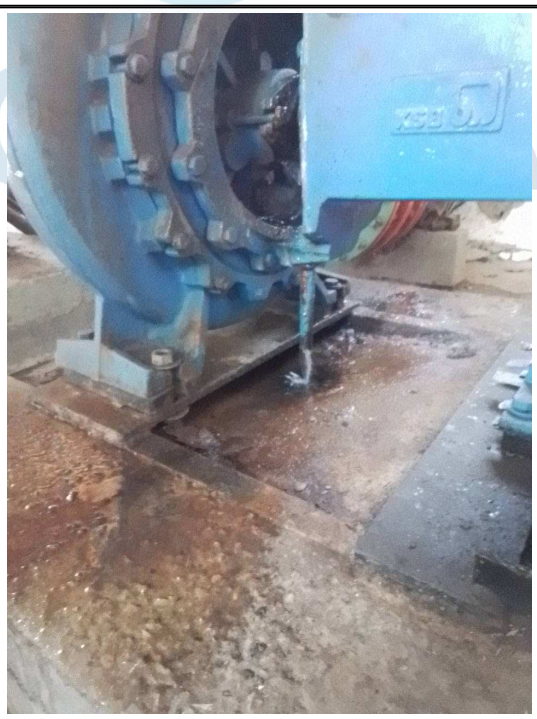

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 6**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 6**	3- Instalações físicas inadequadas.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 6**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 5 Espaco Alpha I**	2- Falha no isolamento da área.	60



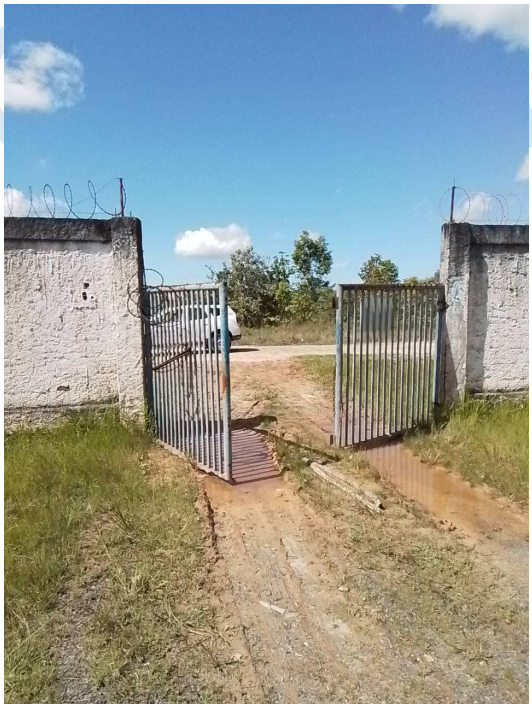

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

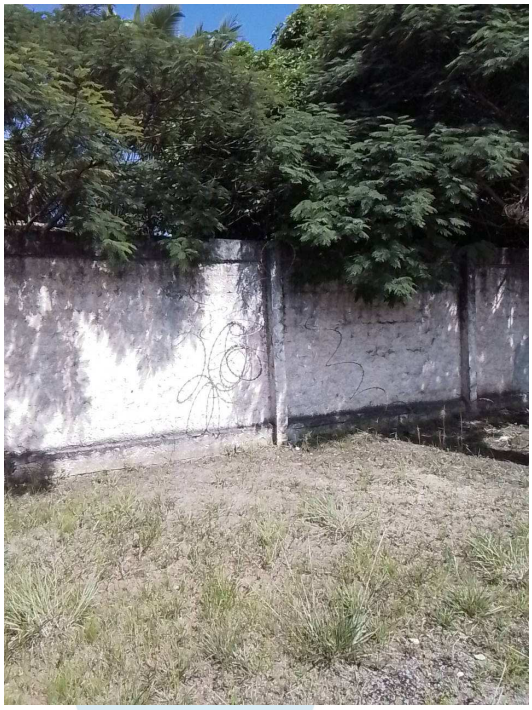



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 5 Espaco Alpha I**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Faltasis


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 5 Espaco Alpha I**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 5 Espaco Alpha I**	30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações.	30

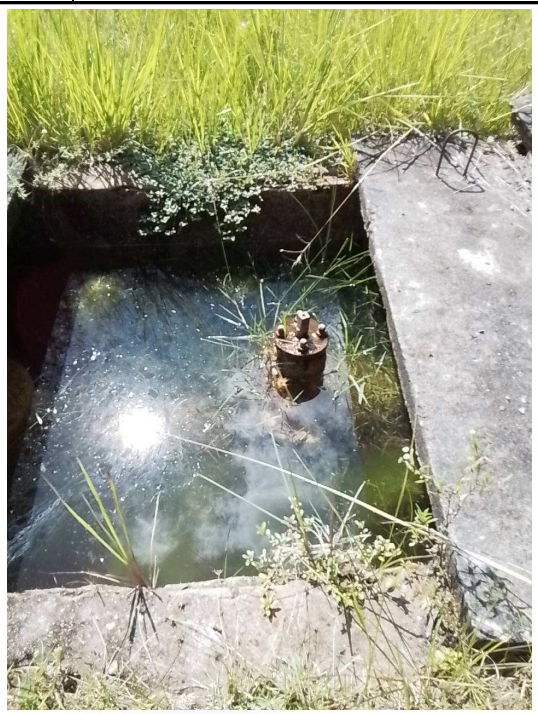

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 4**	2- Falha no isolamento da área.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 4**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato


Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 4**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30

Observações:
Capina



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

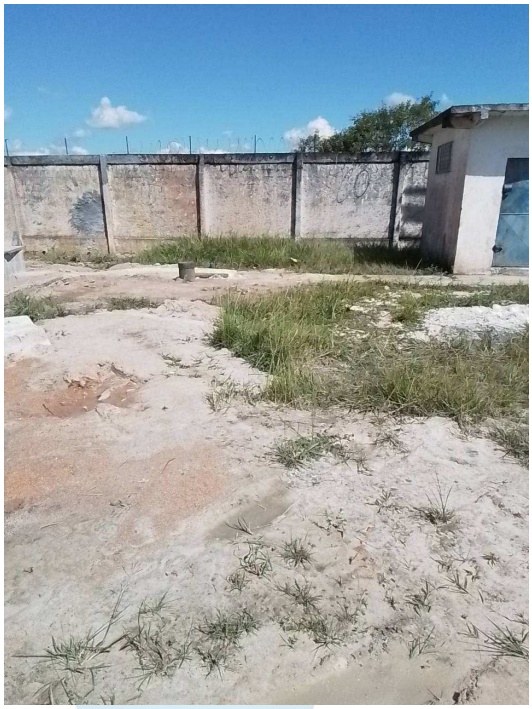

AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 3**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 3**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

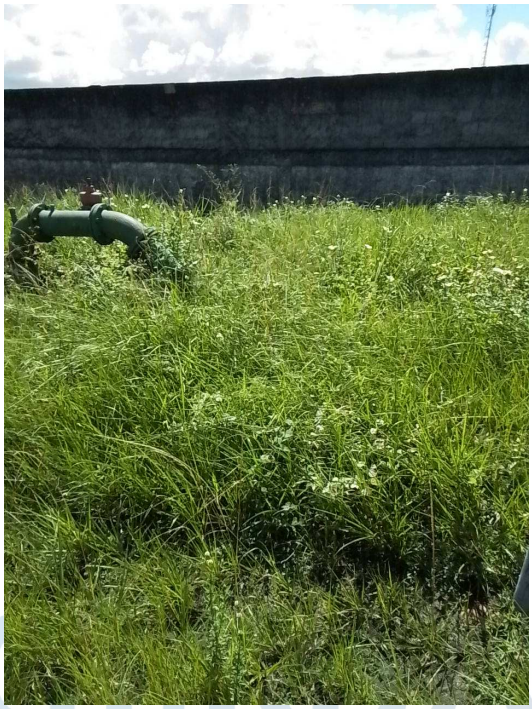




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 2**	2- Falha no isolamento da área.	60



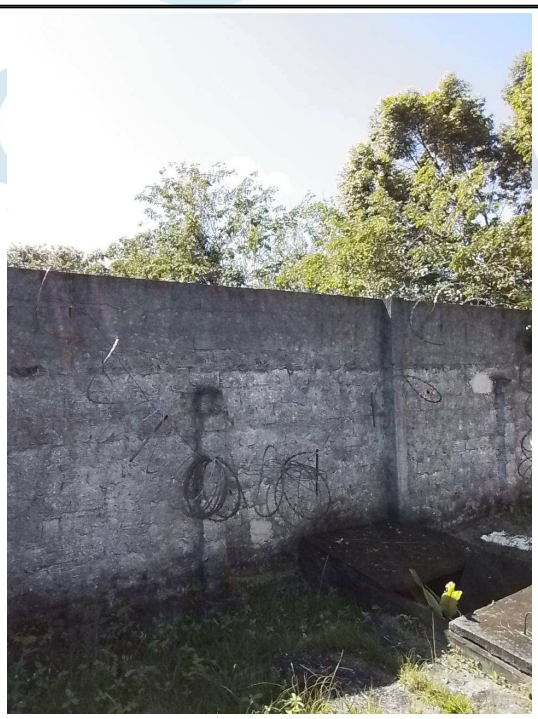

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 2**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 2**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 2**	9- Indícios ou presença de animais na área.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**ETA Espaço Alpha**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato


Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**ETA Espaço Alpha**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato



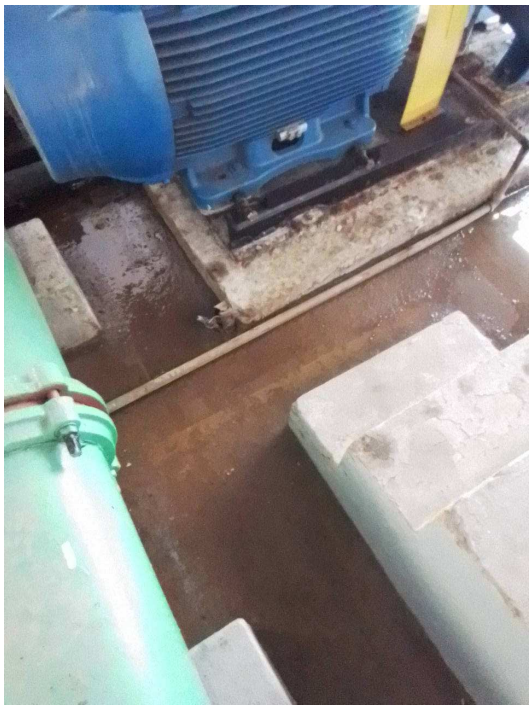

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

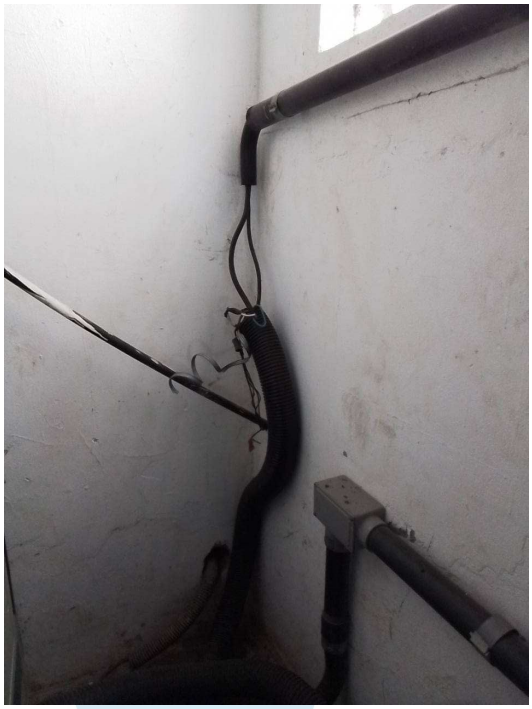

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**ETA Espaço Alpha**	30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações.	120




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 6**	3- Instalações físicas inadequadas.	60



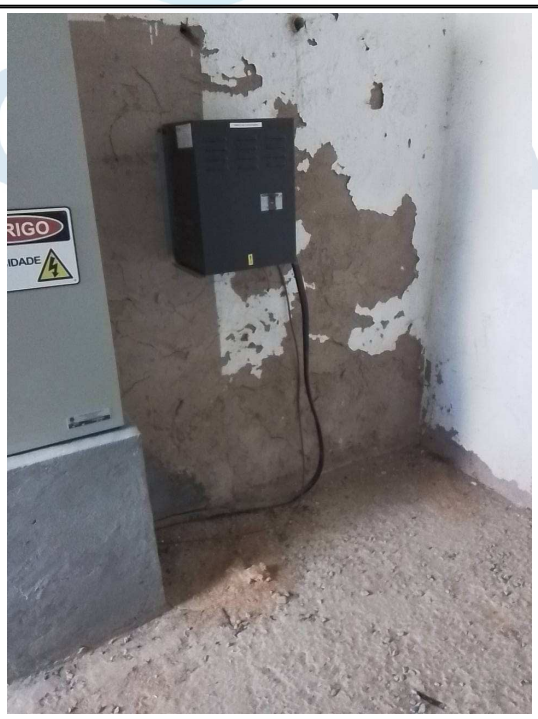

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 6**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 6**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 6**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina



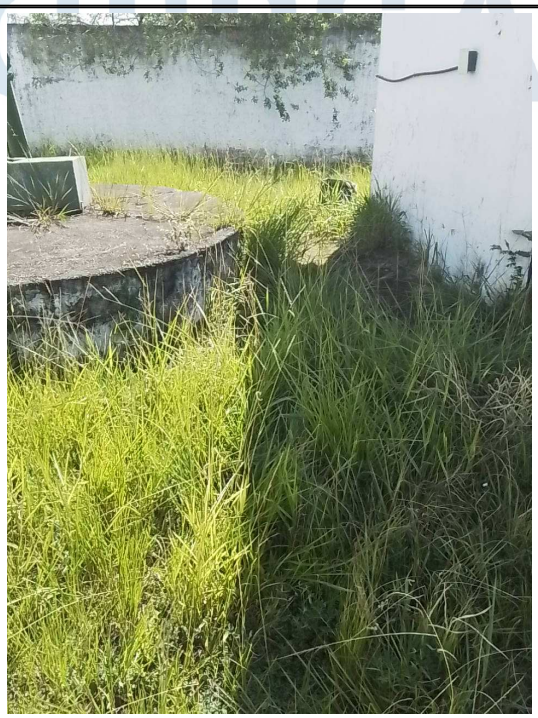


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 7**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato


Observações:
Falta


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 7**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina

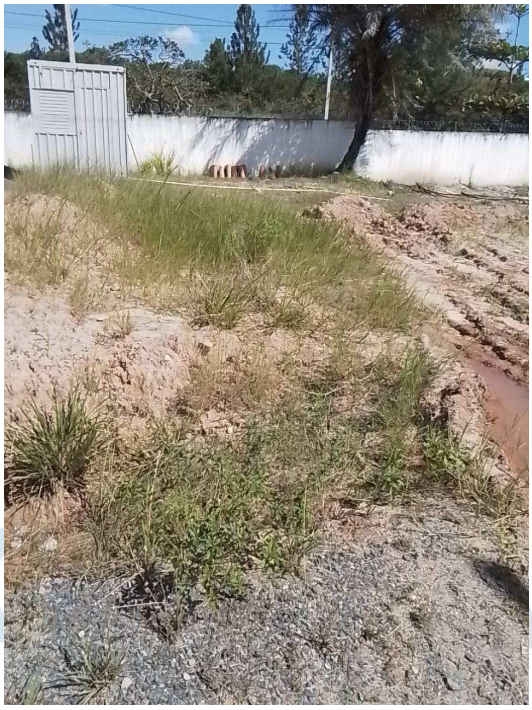

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

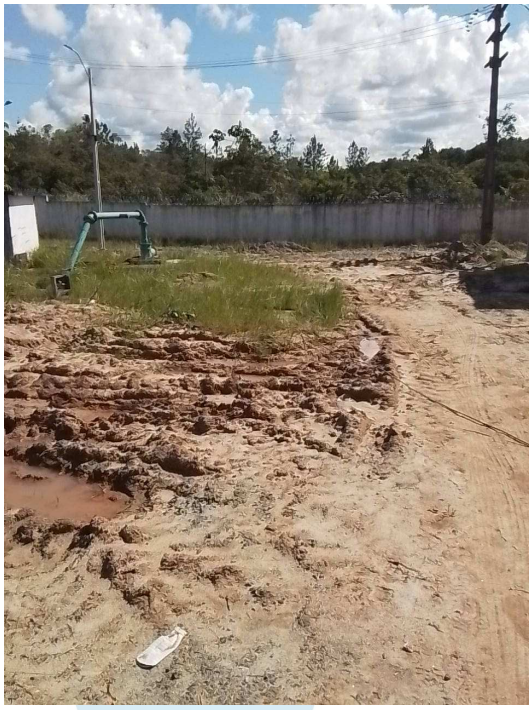

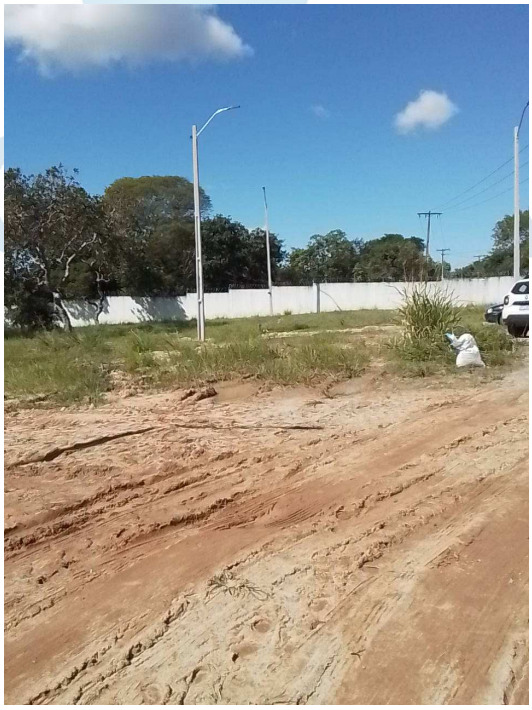

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 8**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 8**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Reservatorio Morro da Manteiga**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Reservatorio Morro da Manteiga**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina

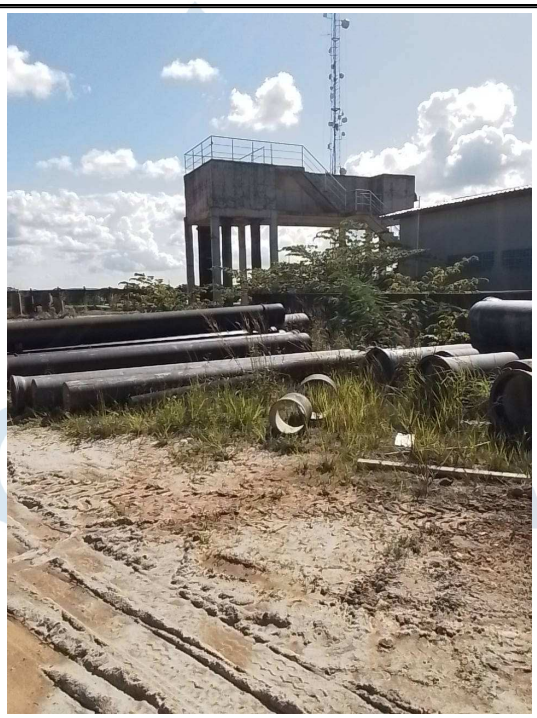

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Reservatorio Morro da Manteiga**	34- Medidor de nível inadequado e/ou sem funcionamento.	120


Observações:
Nao tem

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Reservatorio Morro da Manteiga**	35- Ausência de controle de nível (relatórios).	120

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Reservatorio Morro da Manteiga**	55- Ausência de guarda-corpo de laje de cobertura instalado e em boas condições.	120

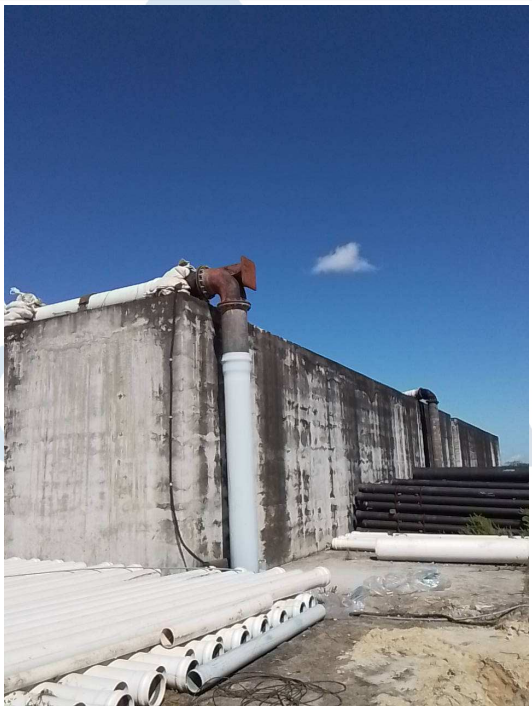

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

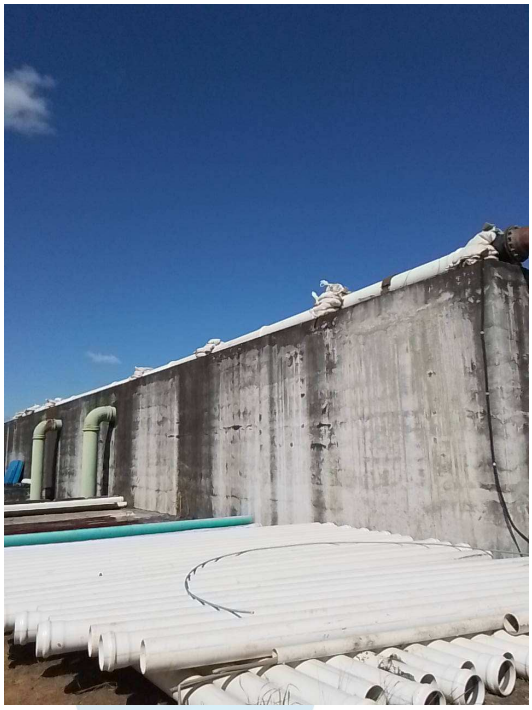


AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço Terra Brasiles**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato
Observações: Falta			

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 14 Bairro Novo**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato
Observações: Falta			

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 14 Bairro Novo**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato
Observações: Capina			

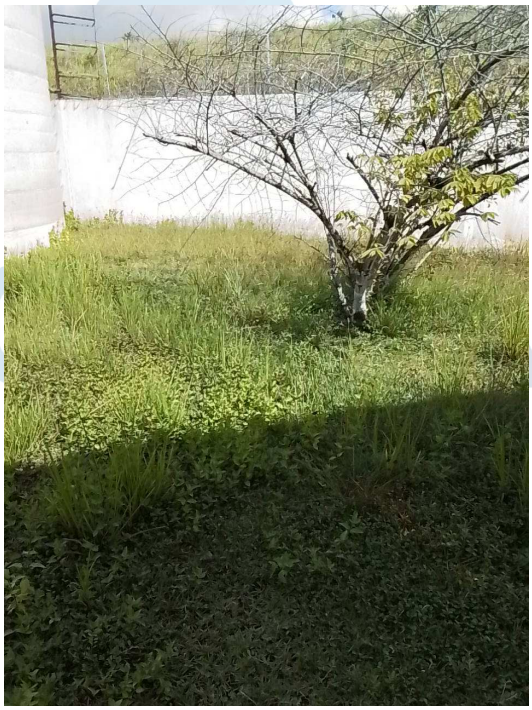

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

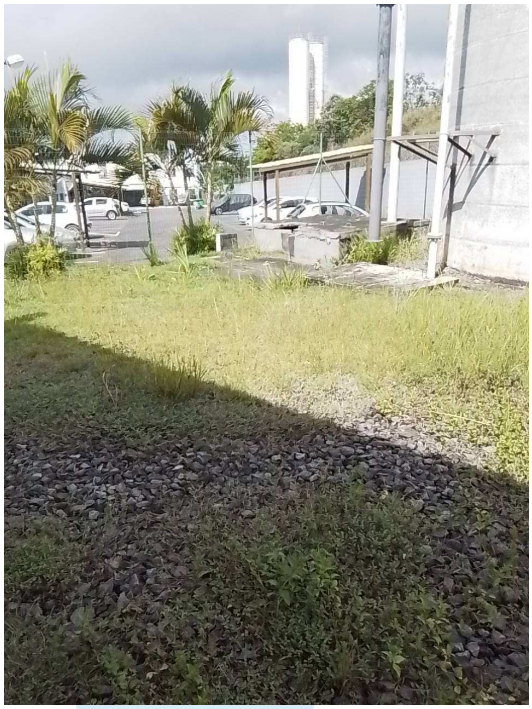

AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 10 Alpha 04**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Nao consta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poco 10 Alpha 04**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

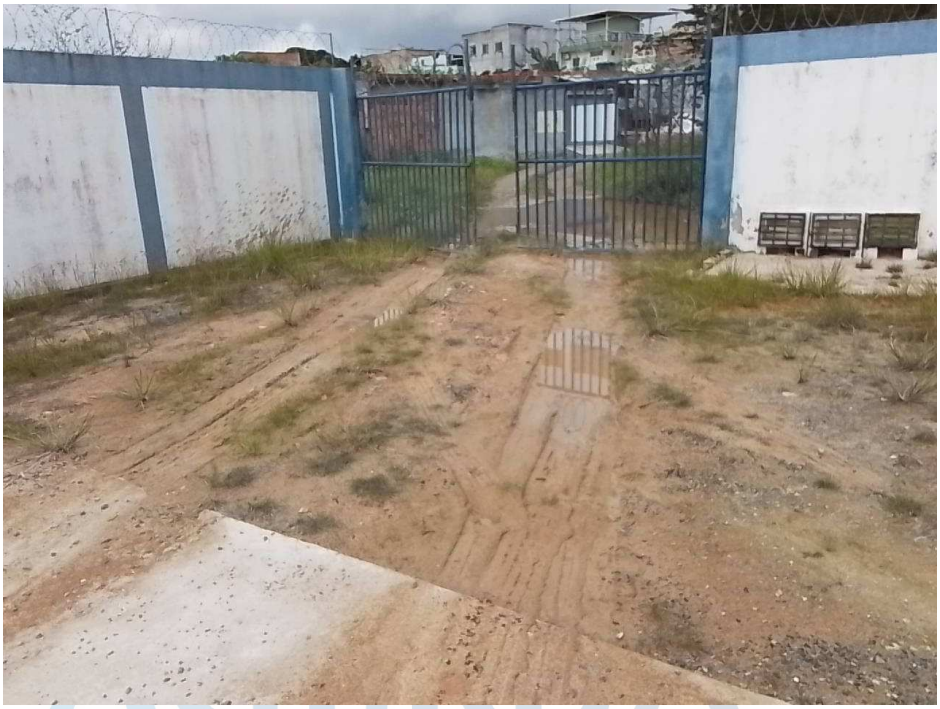

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 12 Espaço Alpha V**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 12 Espaço Alpha V**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 13**	3- Instalações físicas inadequadas.	30

Observações:
Faltando tampa



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 13**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 13**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 3 parafuso**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 3 parafuso**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Machadinho Norte**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Machadinho Norte**	85- Reagentes fora do prazo de validade e/ou indisponíveis na bancada de trabalho.	Imediato

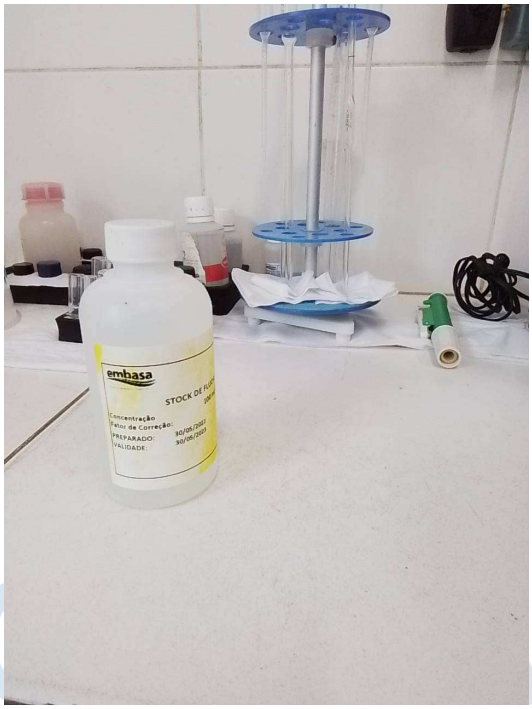


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**ETA Machadinho Sul**	85- Reagentes fora do prazo de validade e/ou indisponíveis na bancada de trabalho.	Imediato

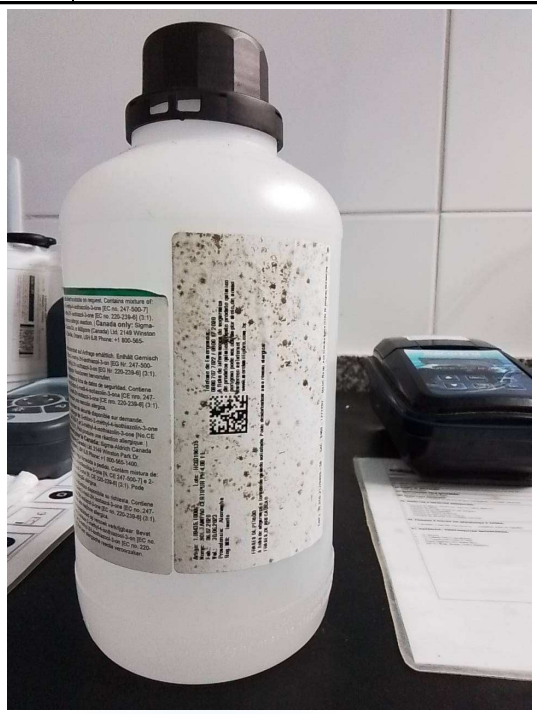

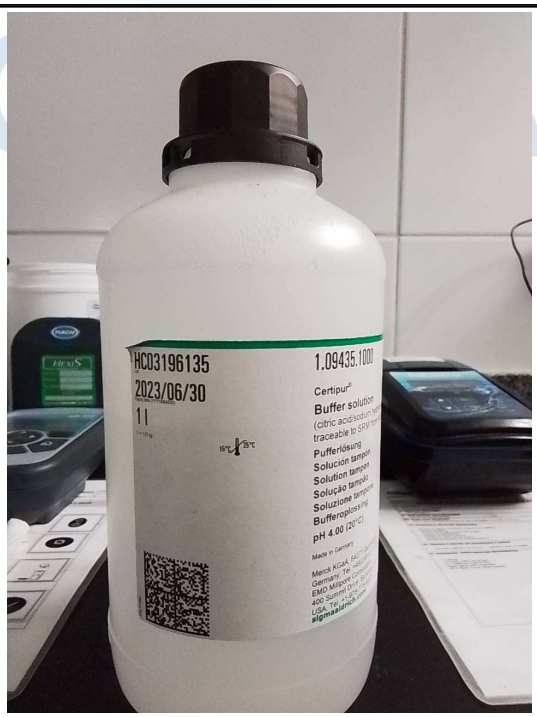

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**ETA Machadinho Sul**	30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**ETA Machadinho Sul**	52- Falha no sistema de drenagem na gaxeta.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**ETA Machadinho Sul**	3- Instalações físicas inadequadas.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**ETA Machadinho Sul**	14- Caixas de passagem inadequadas.	30

Especificar:
Tampa



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 07 Machadinho Sul**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato


Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 07 Machadinho Sul**	2- Falha no isolamento da área.	Imediato

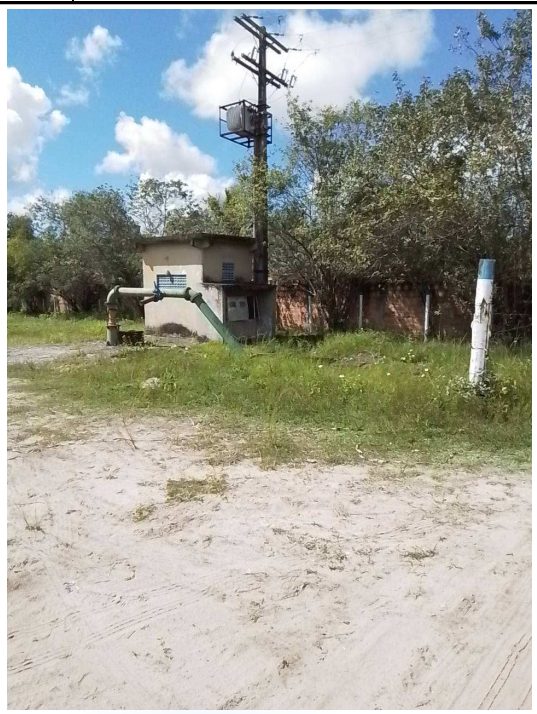


AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 07 Machadinho Sul**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Captação	**Poço 07 Machadinho Sul**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina

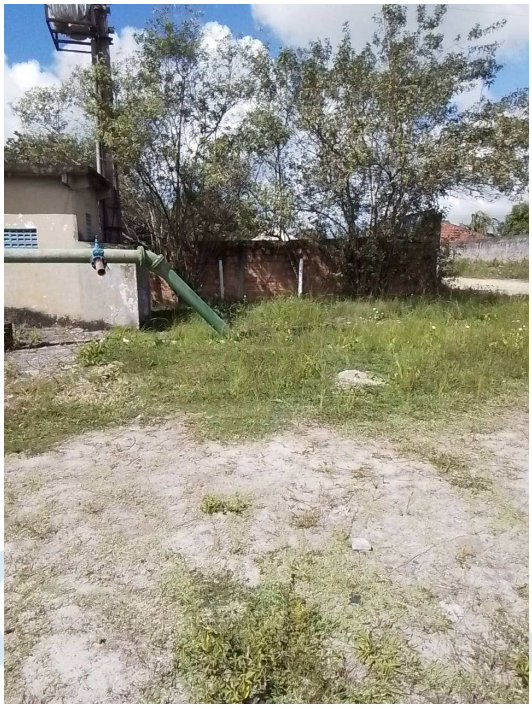

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 3 Machadinho Sul**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 3 Machadinho Sul**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina



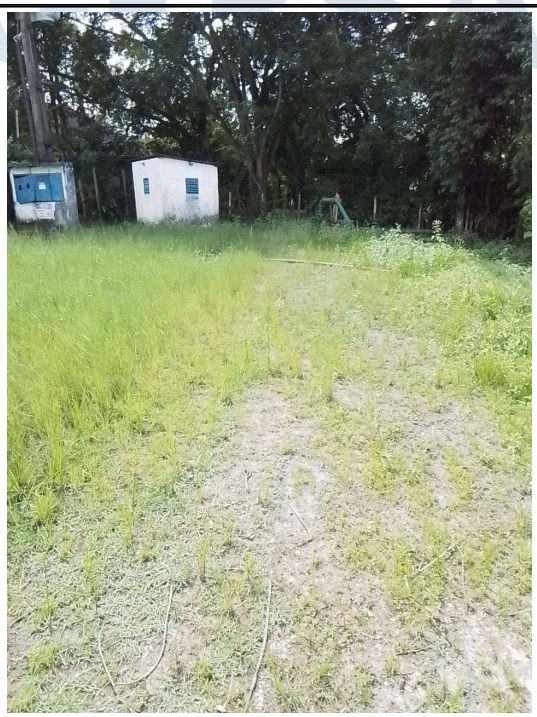

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 10 Machadinho Sul**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos





AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 10 Machadinho Sul**	15- Destinação inadequada de resíduos.	Imediato

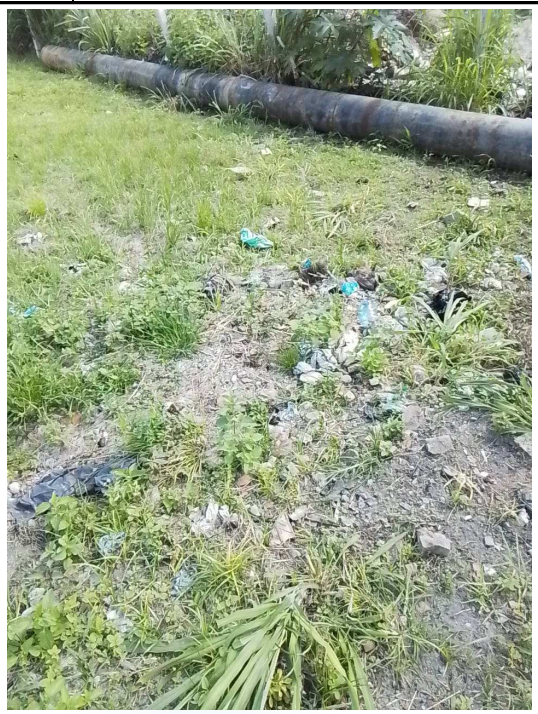

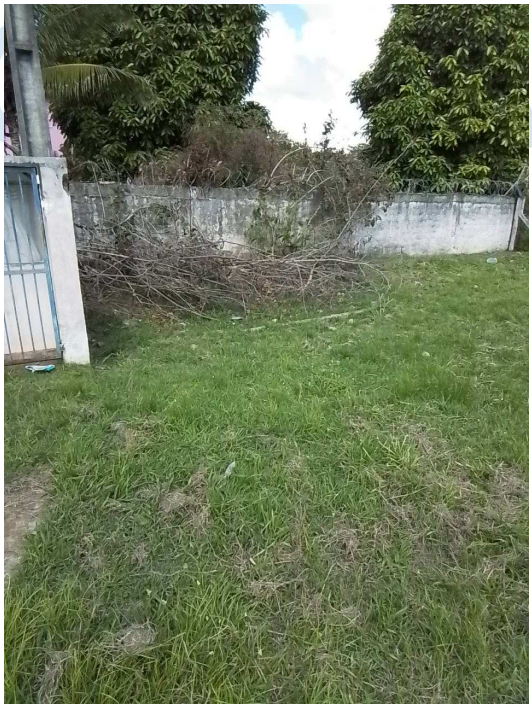


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 09 Machadinho Sul**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato


Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos

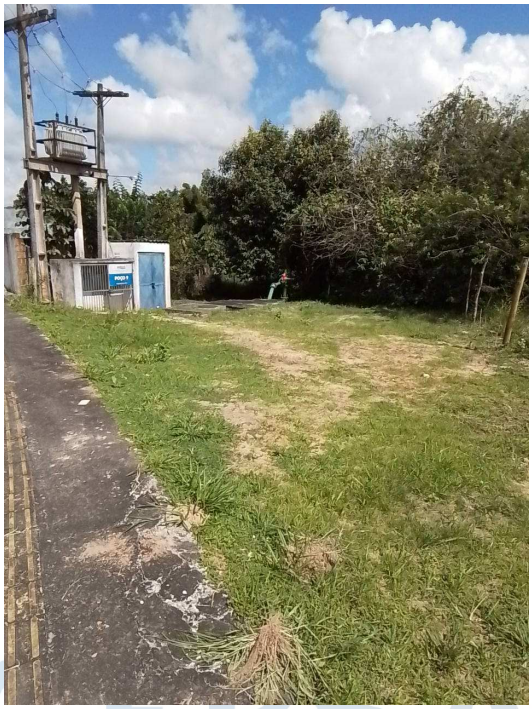

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 09 Machadinho Sul**	2- Falha no isolamento da área.	Imediato

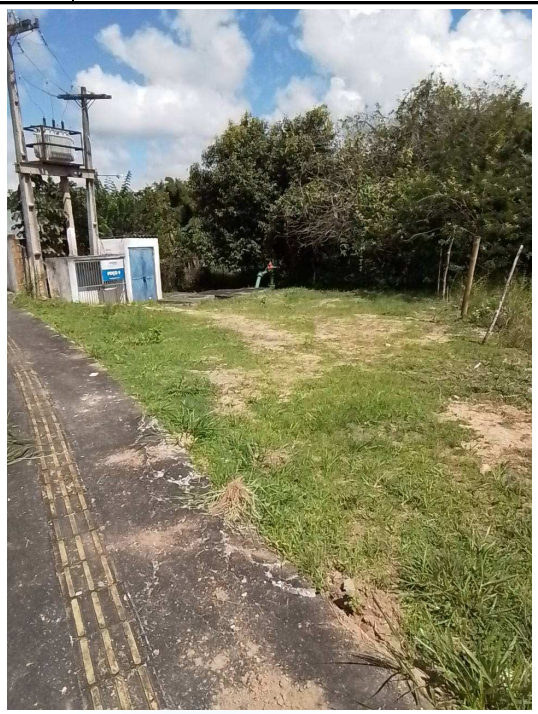

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 06**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos




AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 06**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina

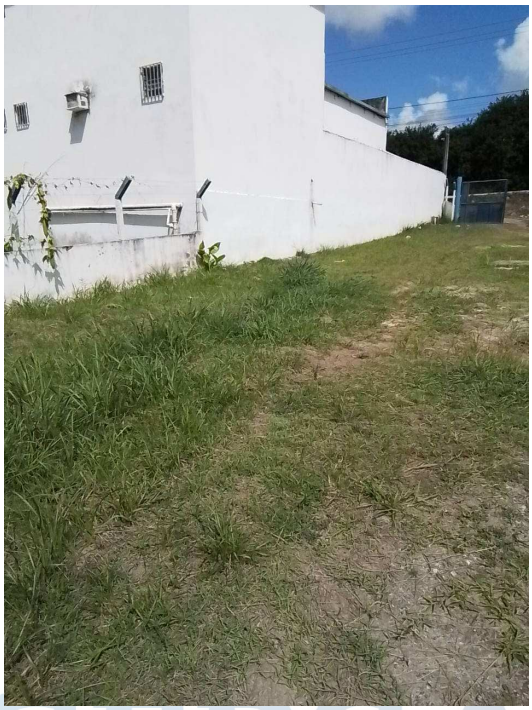

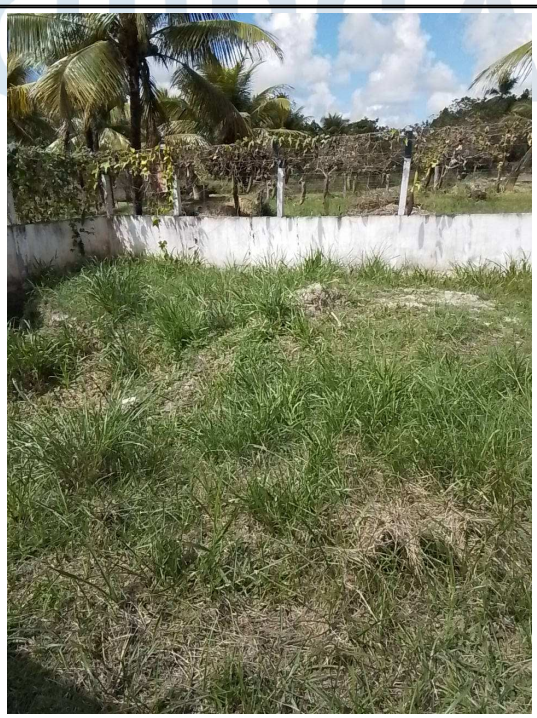


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**SIAA Barra do Pojuca**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos

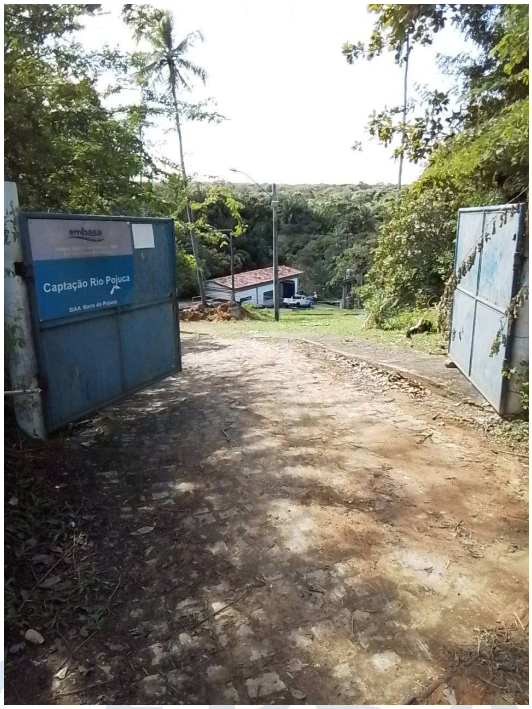


AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**SIAA Barra do Pojuca**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

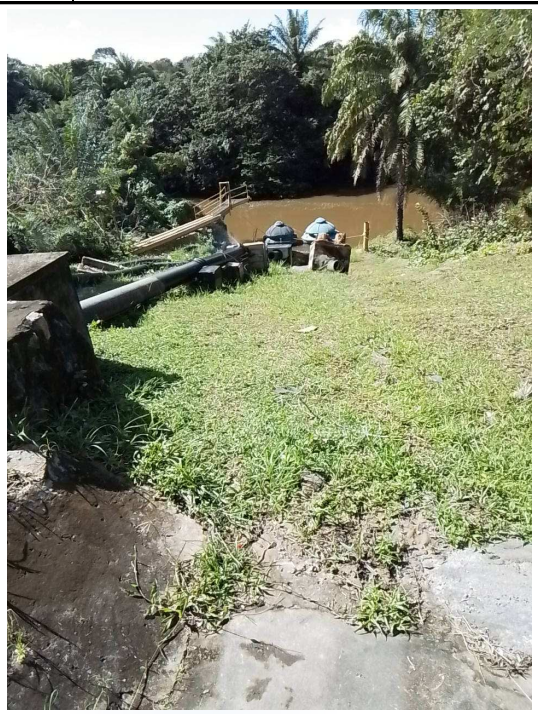

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**SIAA Barra do Pojuca**	30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**SIAA BARRA DO POJUCA**	3- Instalações físicas inadequadas.	60





AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**SIAA BARRA DO POJUCA**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato

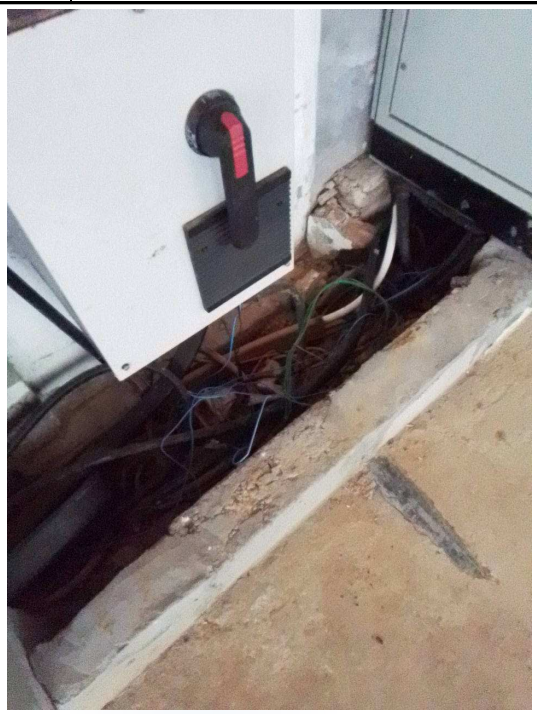

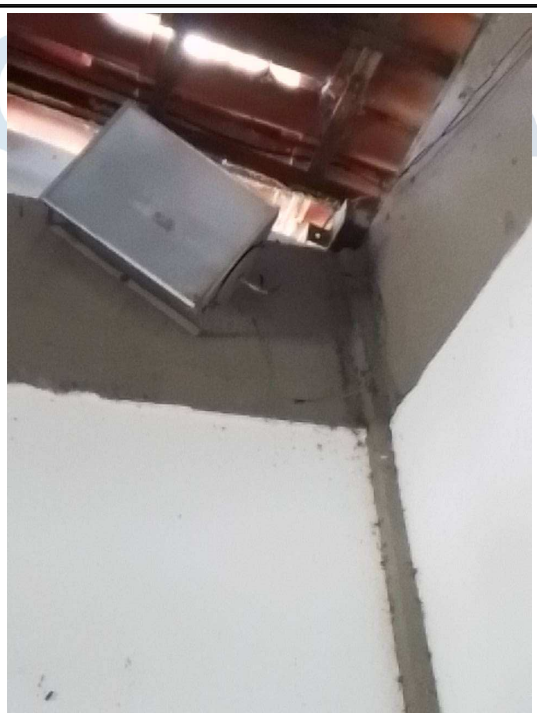

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**SIAA BARRA DO POJUCA**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	Imediato

Especificar:
Disponibilizados

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**SIAA BARRA DO POJUCA**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



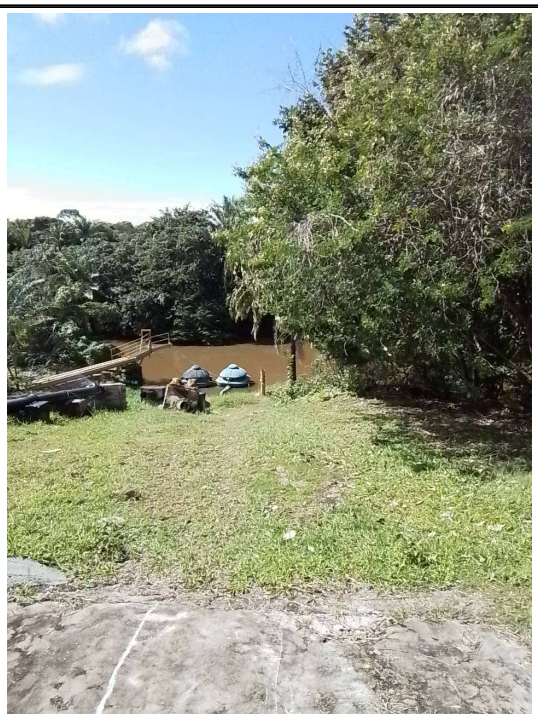

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**SIAA BARRA DO POJUCA**	30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações.	30




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**RAD CAP 500 Barra do Pojuca**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina

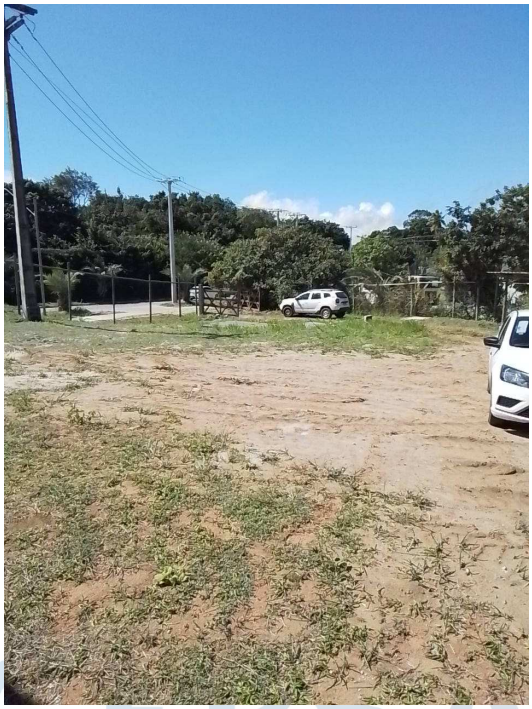


AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**RAD R1 Jordão**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina

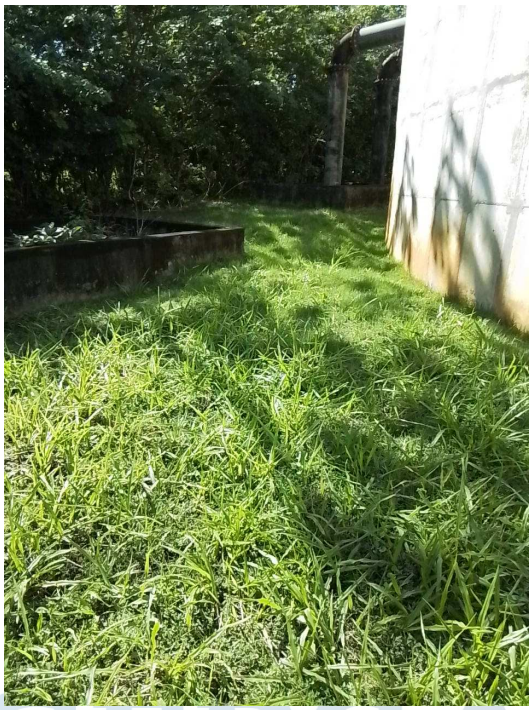


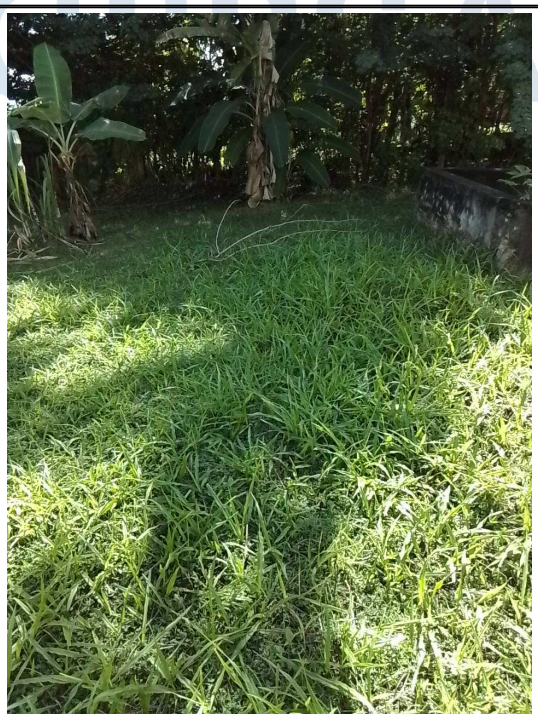

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**RAD Jordão 2**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato

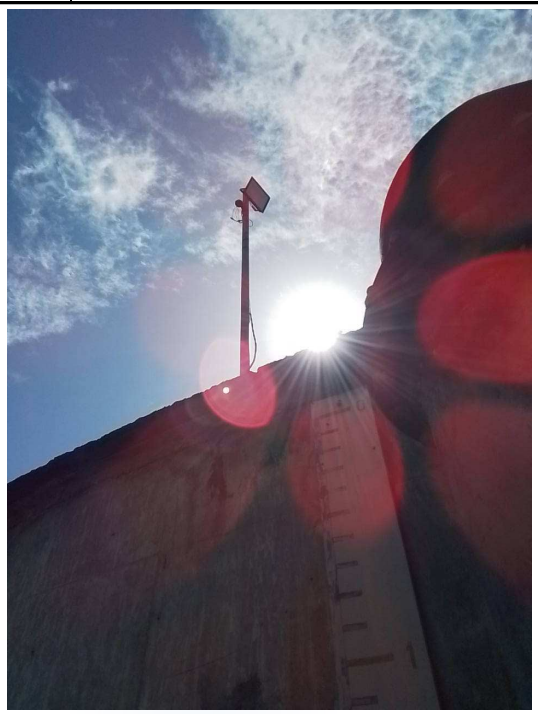


AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**RAD Jordão 2**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Limpeza

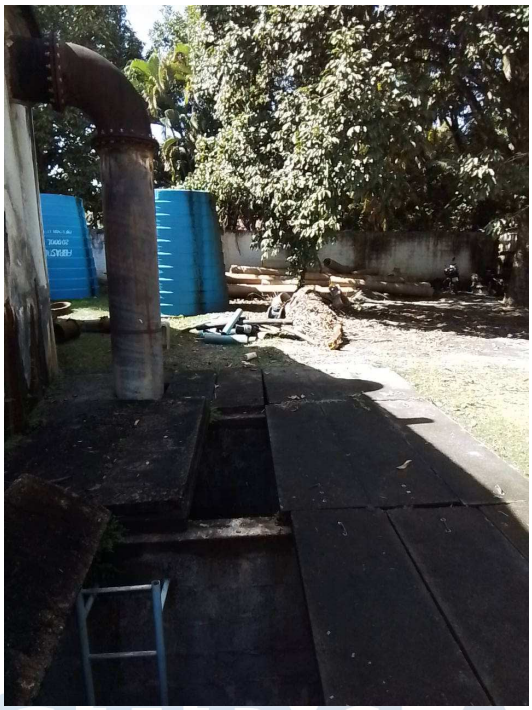

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**RAD Jordão 2**	31- Presença de vazamentos, infiltrações e florescências.	Imediato







GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**RAD Jordão 2**	55- Ausência de guarda-corpo de laje de cobertura instalado e em boas condições.	60

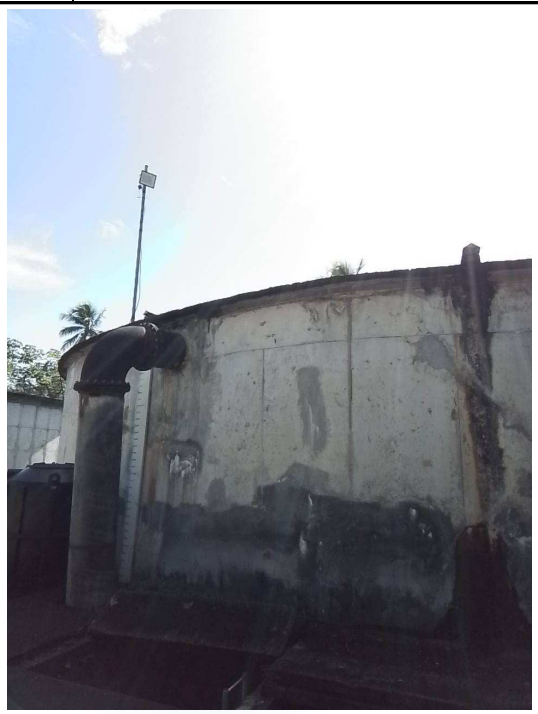

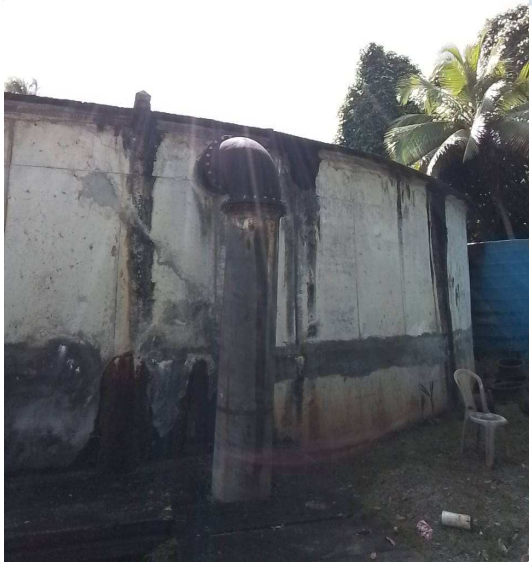

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**RAD Jordão Casa de Bomba**	3- Instalações físicas inadequadas.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**RAD Jordão Casa de Bomba**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Captação	**RAD Jordão Casa de Bomba**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato

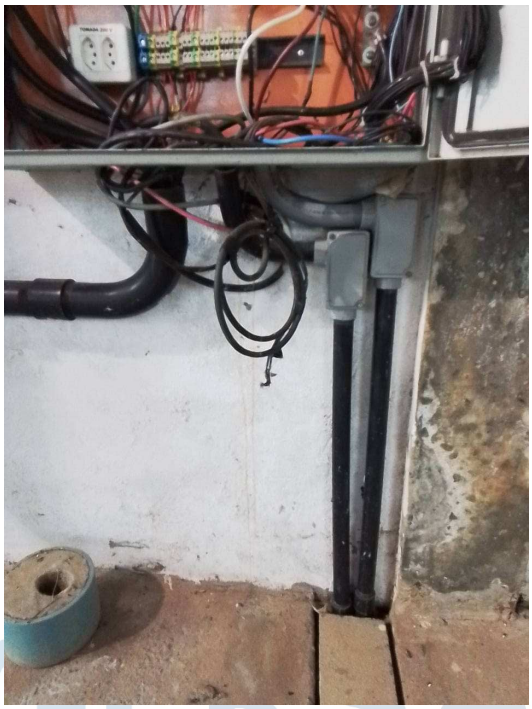

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**RAD Jordão Casa de Bomba**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	Imediato

Especificar:
Disponibilizados

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Reservatorio Contato Cap 130**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina, Limpeza



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Reservatorio Contato Cap 130**	27- Escada não instalada e/ou inadequada.	Imediato

Especificar:
Outros

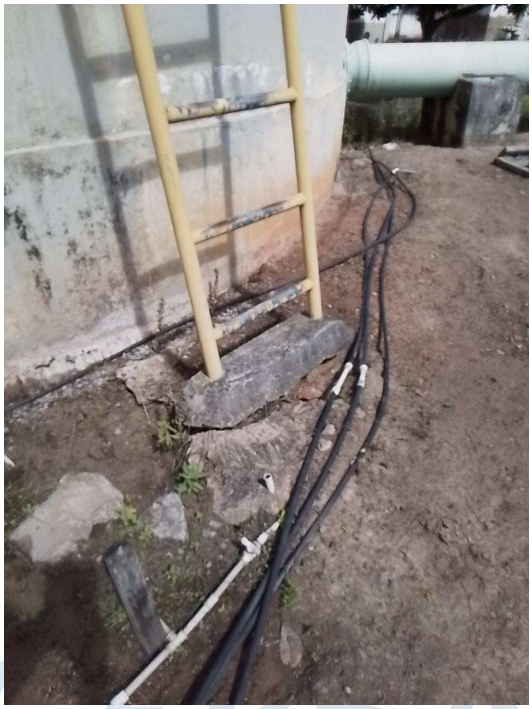

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Reservatorio Contato Cap 130**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	30

Observações:
Falta




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Casa de Quimica**	3- Instalações físicas inadequadas.	60



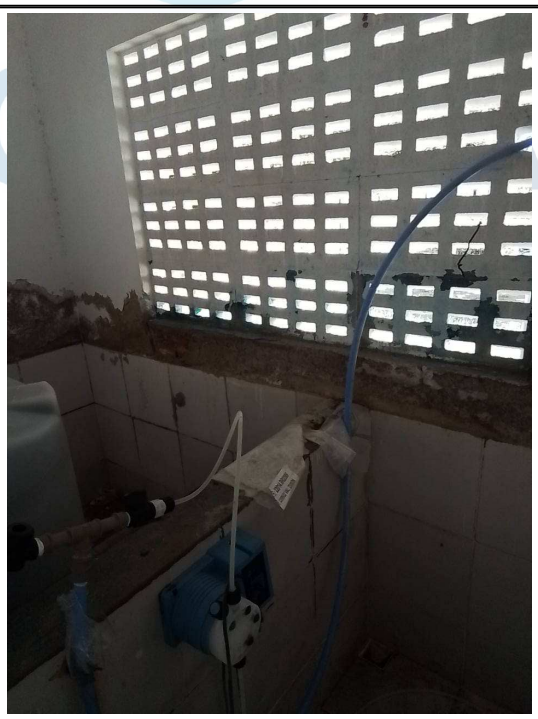

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	Casa de Quimica	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Captação	Casa de Quimica	11- Acondicionamento inadequado de produtos químicos.	Imediato

Especificar:
Organização, Armazenagem






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Estacão Elevatoria**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Atualizacão

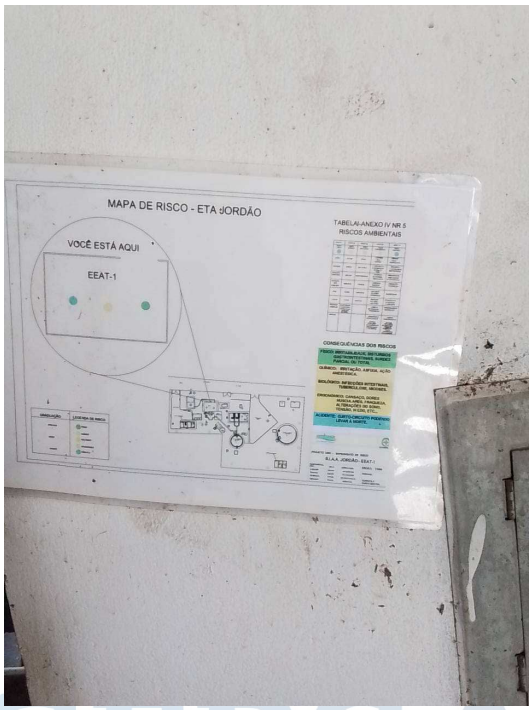

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 02**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 02**	2- Falha no isolamento da área.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 02**	3- Instalações físicas inadequadas.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 02**	9- Indícios ou presença de animais na área.	Imediato




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 02**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



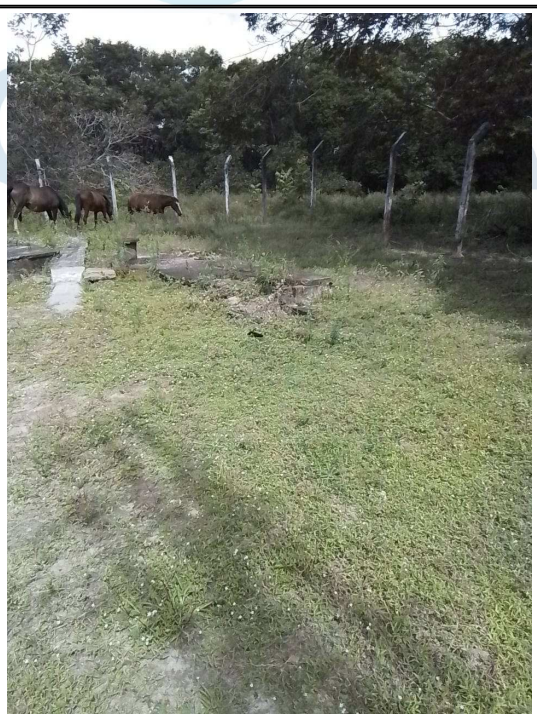

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 03**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 03**	2- Falha no isolamento da área.	Imediato

Observações:
Falta da cerca



AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 03**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina



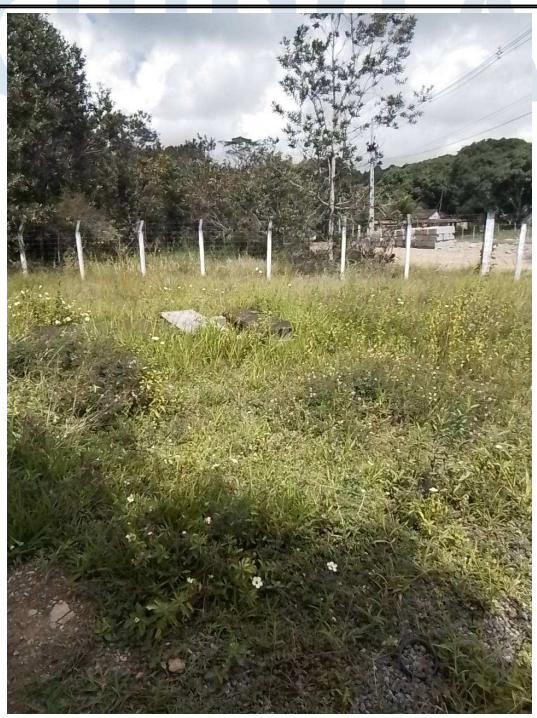

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	2- Falha no isolamento da área.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 04**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 01**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 01**	2- Falha no isolamento da área.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 01**	3- Instalações físicas inadequadas.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 01**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 01**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Captação	**Poço 01**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina







GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio ETE ALPHAVILLE LITORAL NORTE**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio ETE ALPHAVILLE LITORAL NORTE**	85- Reagentes fora do prazo de validade e/ou indisponíveis na bancada de trabalho.	Imediato

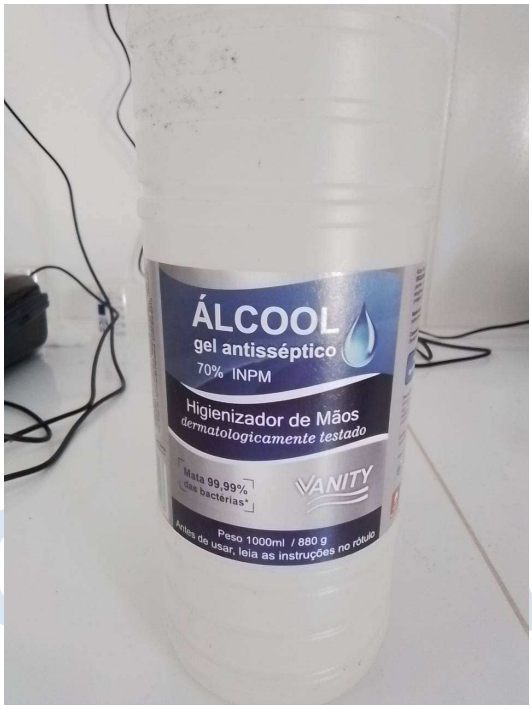

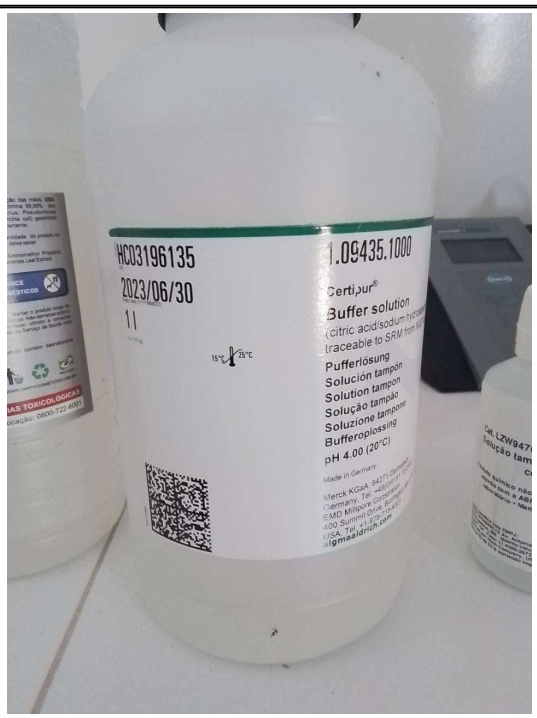

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

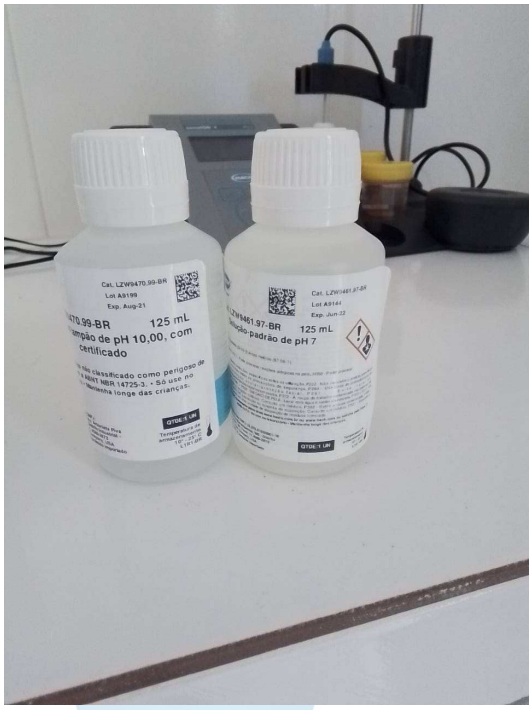

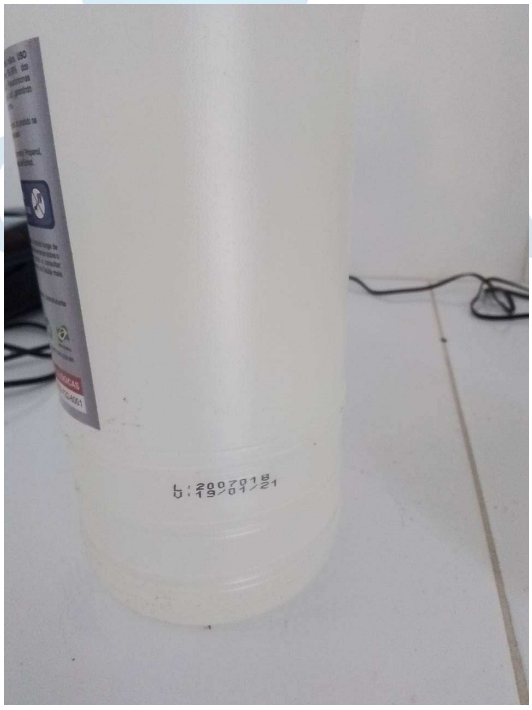

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Sala do operador e almoxarifado**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Sala do operador e almoxarifado**	148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Sala do operador e almoxarifado**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30

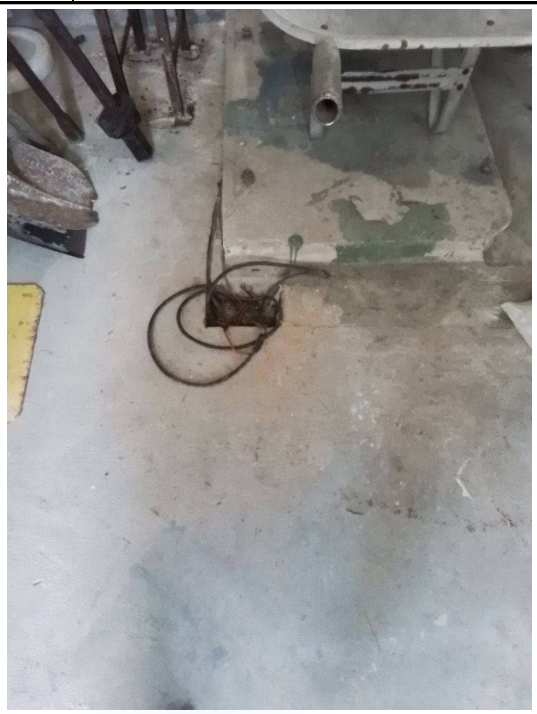



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Sala do operador e almoxarifado**	7- Condições de trabalho inadequadas.	Imediato
Especificar: Iluminação, Ventilação			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**Sala do operador e almoxarifado**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	30
Especificar: Organização, Armazenagem			



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA JORDAO**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA JORDAO**	3- Instalações físicas inadequadas.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA JORDAO**	148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA JORDAO**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA JORDAO**	9- Indícios ou presença de animais na área.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA JORDAO**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	Imediato

Especificar:
Organização, Armazenagem





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA JORDAO**	14- Caixas de passagem inadequadas.	30

Especificar:
Tampa





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA JORDAO**	15- Destinação inadequada de resíduos.	Imediato






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA JORDAO**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



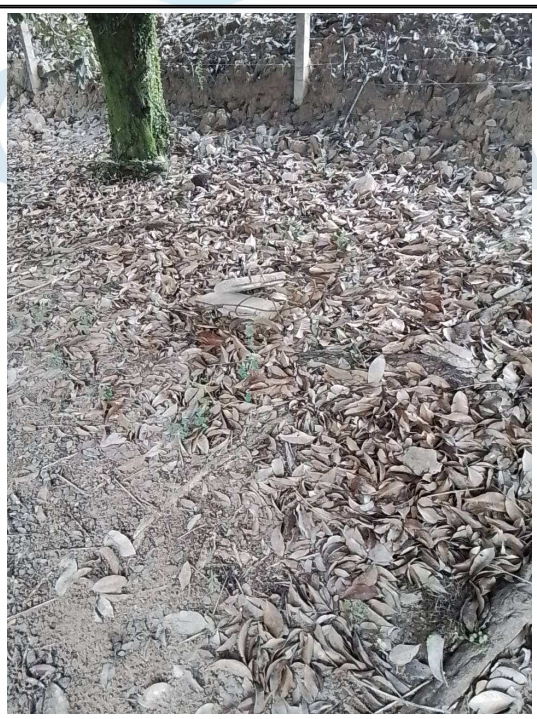

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Canto dos passaros**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Canto dos passaros**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Nao consta


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Canto dos passaros**	11- Acondicionamento inadequado de produtos químicos.	30

Especificar:
Organização, Armazenagem



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



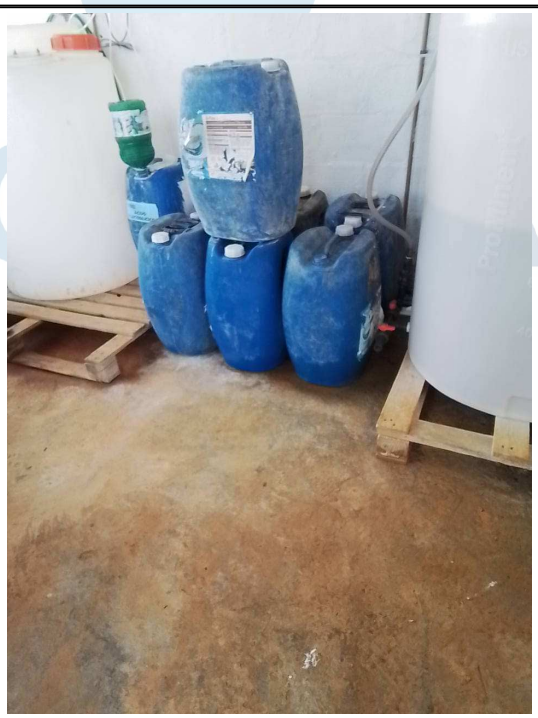

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Canto dos passaros**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	Imediato

Especificar:
Disponibilizados, Sinalizados



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Canto dos passaros**	82- Ausência de sistema de contenção contra vazamento de produtos químicos.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Canto dos Passaro**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Identificação, Riscos Específicos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Canto dos Passaro**	3- Instalações físicas inadequadas.	Imediato

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Canto dos Passaro**	148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	Imediato



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Canto dos Passaro**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Canto dos Passaro**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	30

Especificar:
Organização, Armazenagem

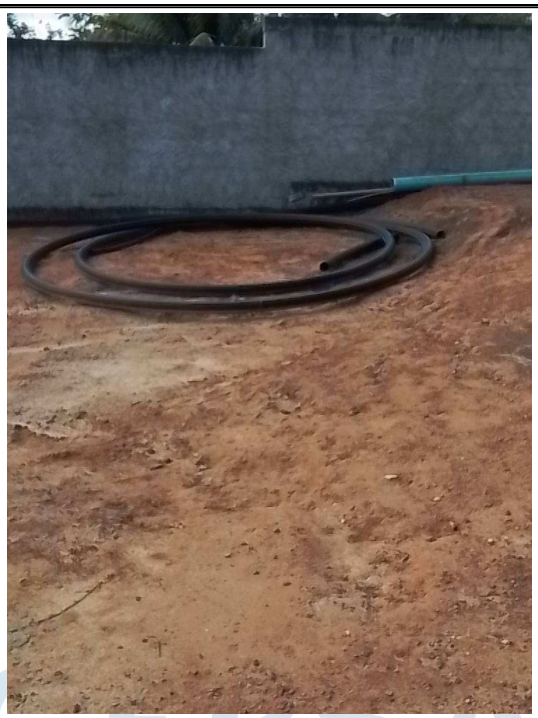

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Canto dos Passaro**	14- Caixas de passagem inadequadas.	30


Especificar:
Tampa



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Espaço Alpha**	3- Instalações físicas inadequadas.	30

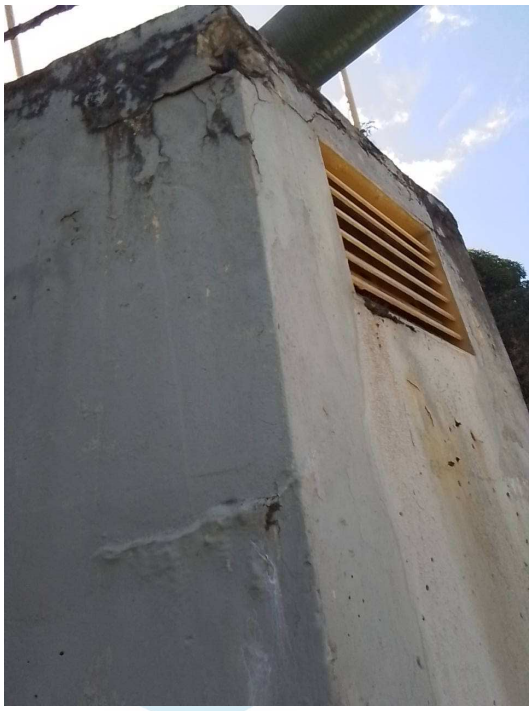

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Espaço Alpha**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato
Observações: Nao consta			

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Espaço Alpha**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30
Observações: Sala do operadot			



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Espaço Alpha**	14- Caixas de passagem inadequadas.	Imediato

Especificar:
Tampa, Limpeza



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Espaço Alpha**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Espaço Alpha**	27- Escada não instalada e/ou inadequada.	60

Especificar:
Guarda-copo



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Espaço Alpha**	31- Presença de vazamentos, infiltrações e florescências.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

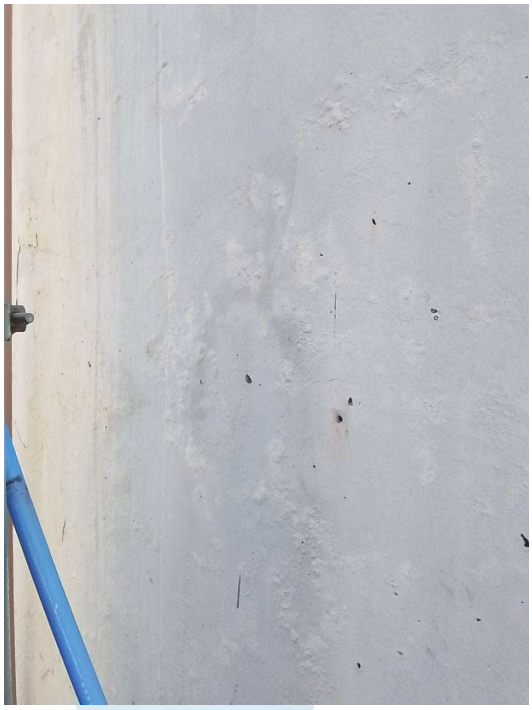

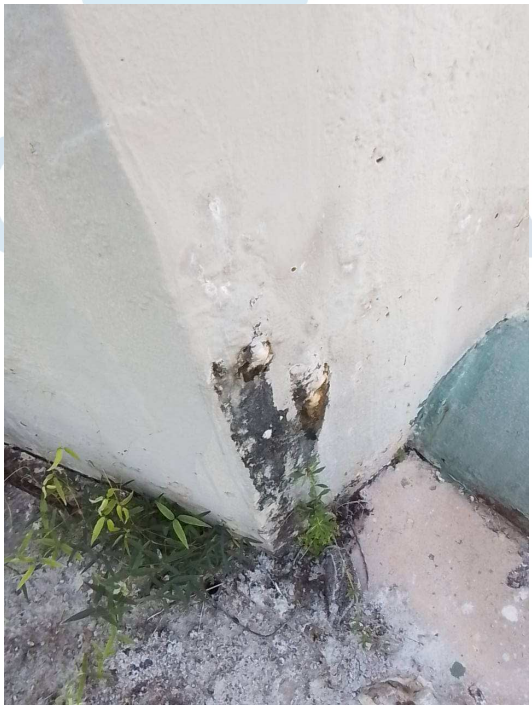

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Espaço Alpha**	55- Ausência de guarda-corpo de laje de cobertura instalado e em boas condições.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio ETA Alpha**	3- Instalações físicas inadequadas.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio ETA Alpha**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Desatualizado



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio ETA Alpha**	148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	Imediato





AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio ETA Alpha**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30

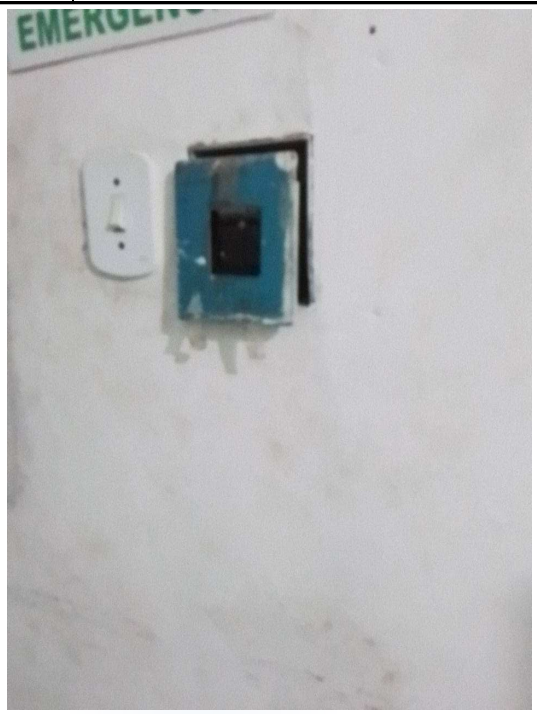

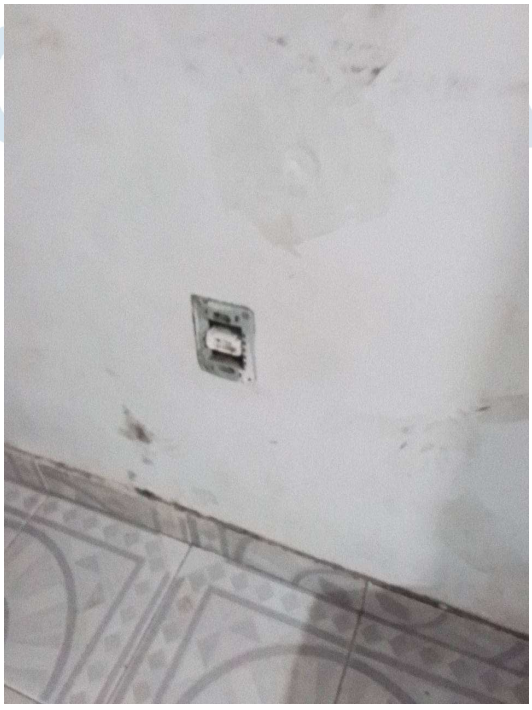

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



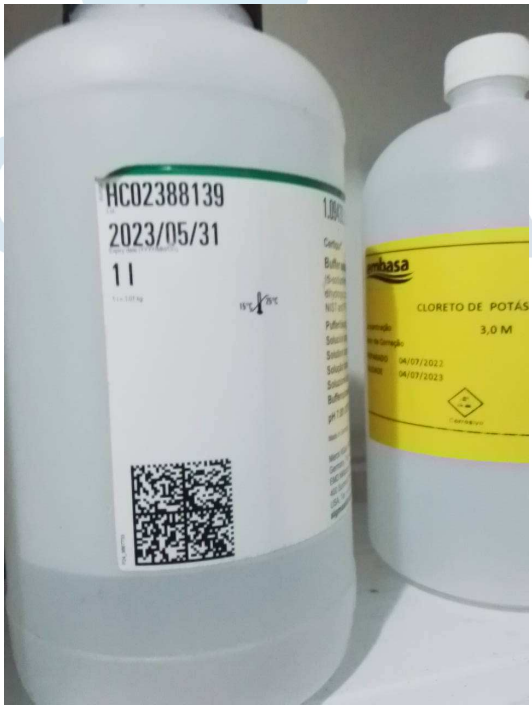


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio ETA Alpha**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	Imediato

Especificar:
Outros

Observações:
Retirado para recarga

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio ETA Alpha**	85- Reagentes fora do prazo de validade e/ou indisponíveis na bancada de trabalho.	Imediato

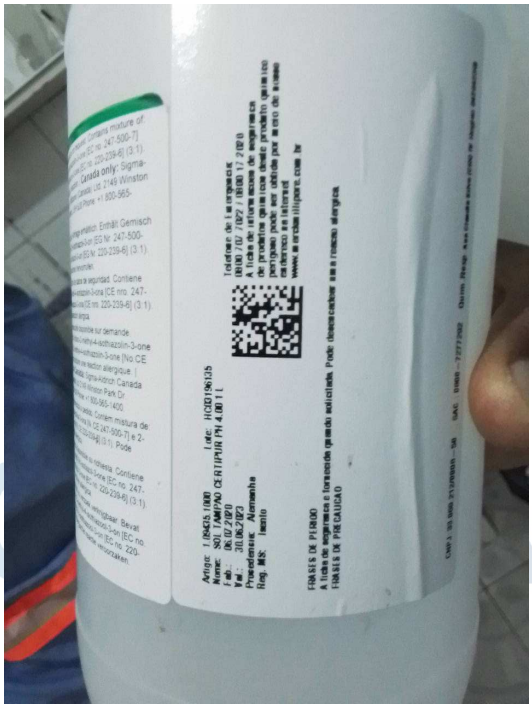

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio ETA Alpha**	87- Certificado de calibração dos equipamentos indisponível.	Imediato

Observações:
Escritorio central de camacari

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Quimica Terra Brasiles**	3- Instalações físicas inadequadas.	60

Observações:
Pintura



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Quimica Terra Brasiles**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Terra Brasilis**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Terra Brasilis**	2- Falha no isolamento da área.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Terra Brasilis**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Alpha VI**	3- Instalações físicas inadequadas.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	Eta Alpha VI	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	Eta Alpha VI	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30



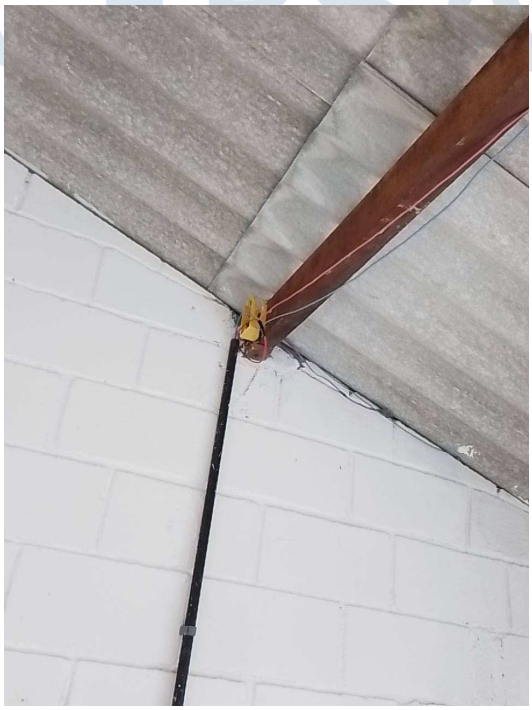

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Alpha VI**	11- Acondicionamento inadequado de produtos químicos.	30

Especificar:
Armazenagem, Empilhamento





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Alpha VI**	14- Caixas de passagem inadequadas.	30

Especificar:
Tampa



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Eta Alpha VI**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Quimica Poco Estadio**	2- Falha no isolamento da área.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Quimica Poco Estadio**	3- Instalações físicas inadequadas.	30




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Quimica Poco Estadio**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

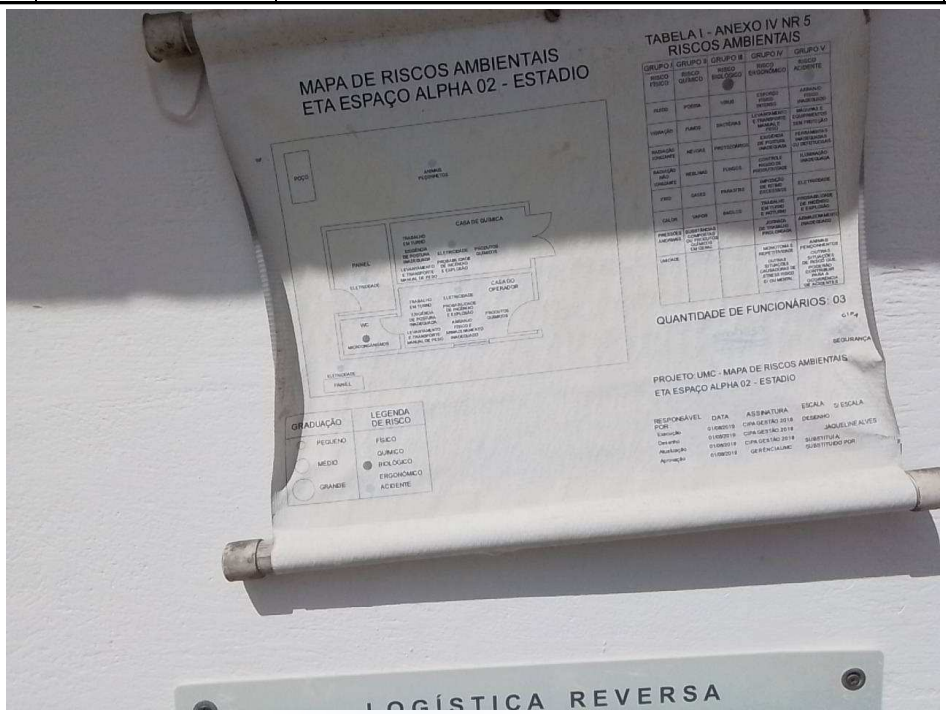



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Quimica Poco Estadio**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato

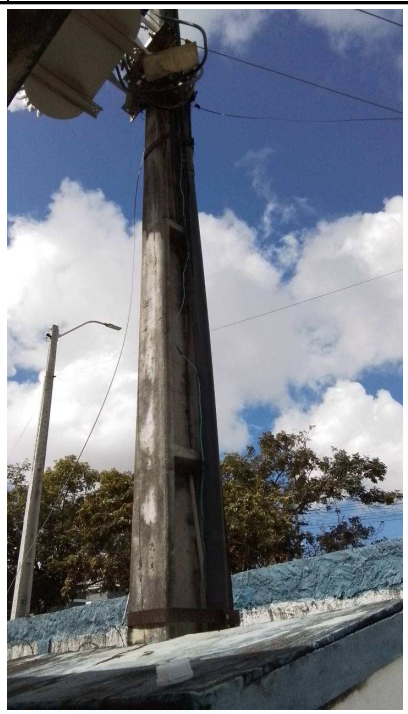

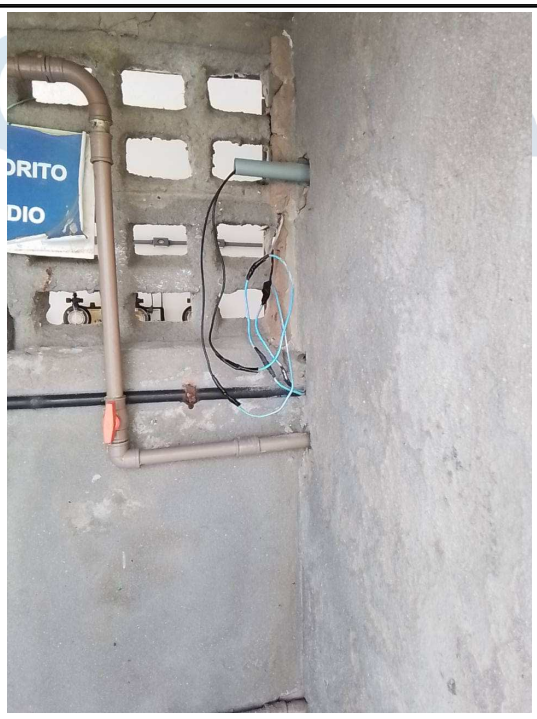

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Quimica Poco Estadio**	11- Acondicionamento inadequado de produtos químicos.	Imediato

Especificar:
Organização, Armazenagem





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Parafuso**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Parafuso**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina

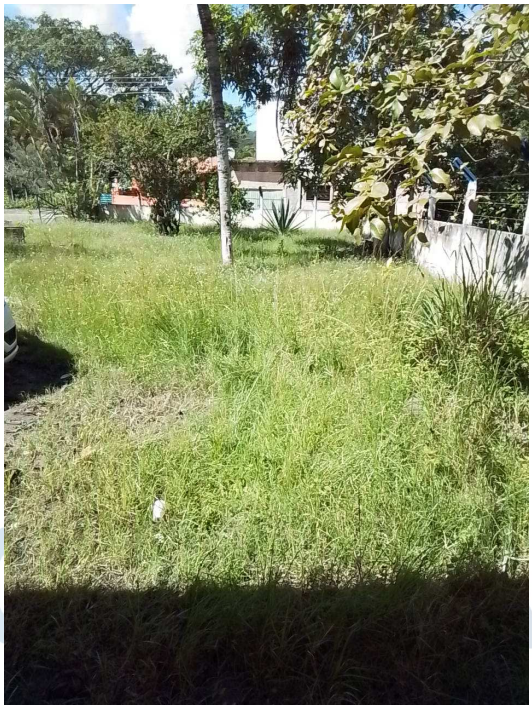

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de Quimica**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato
Observações: Falta			

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Machadinho Norte**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato
Observações: Não consta			

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Machadinho Norte**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Machadinho Norte**	12- Presença do acondicionamento de outros materiais.	Imediato




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Machadinho Norte**	15- Destinação inadequada de resíduos.	Imediato

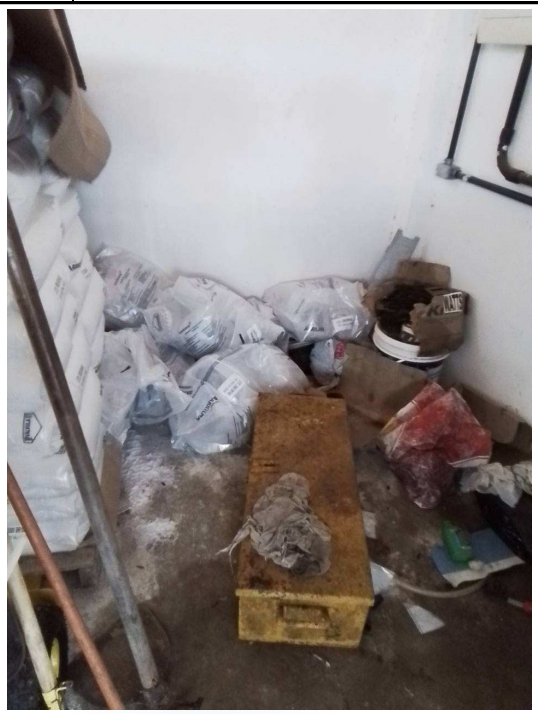

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Machadinho Norte**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	Imediato

Especificar:
Carga



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Machadinho Norte**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Poço 06 Machadinho Sul**	11- Acondicionamento inadequado de produtos químicos.	Imediato

Especificar:
Armazenagem



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Poço 06 Machadinho Sul**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina



AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA BARRA DO POJUCA**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA BARRA DO POJUCA**	3- Instalações físicas inadequadas.	30

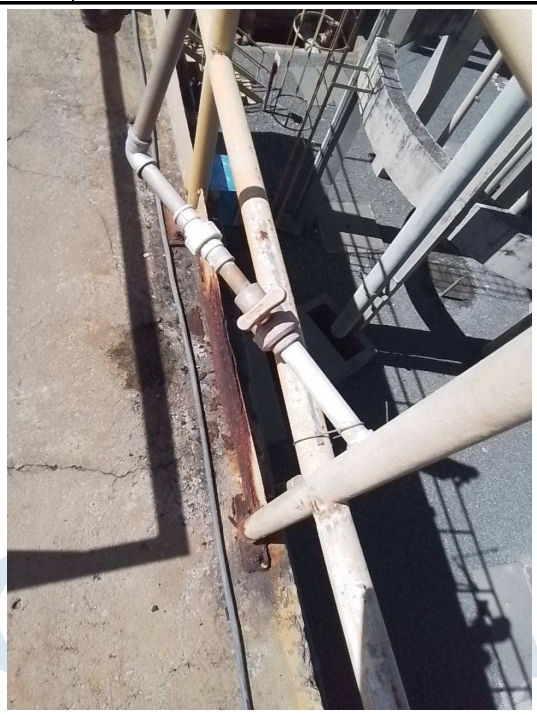

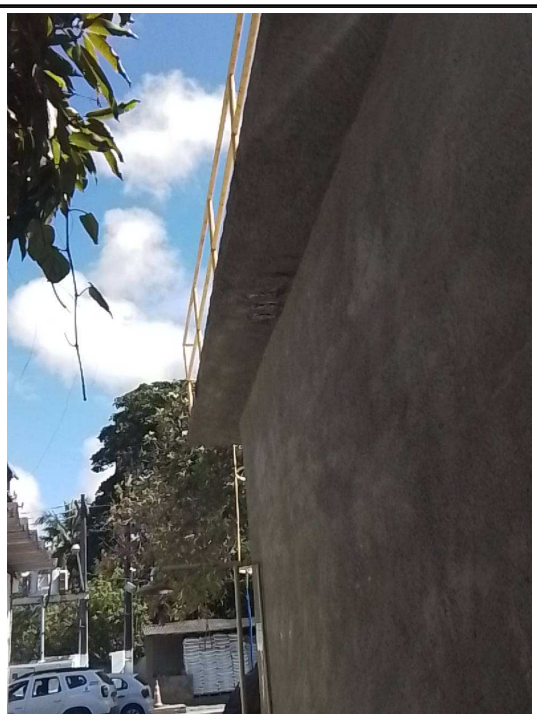


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



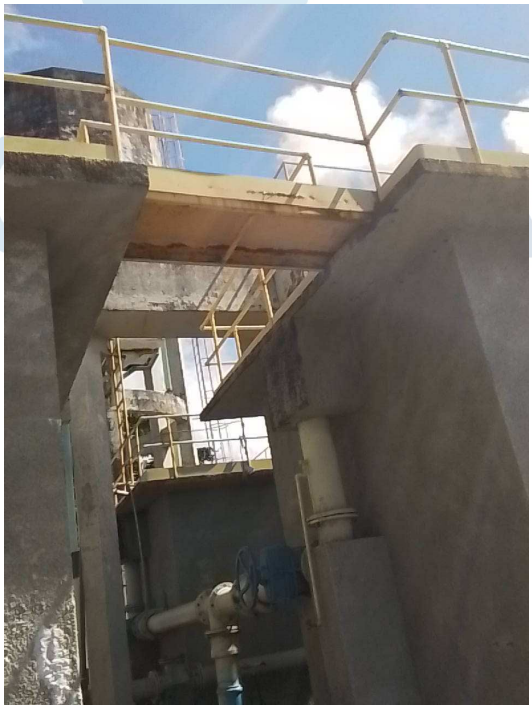


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



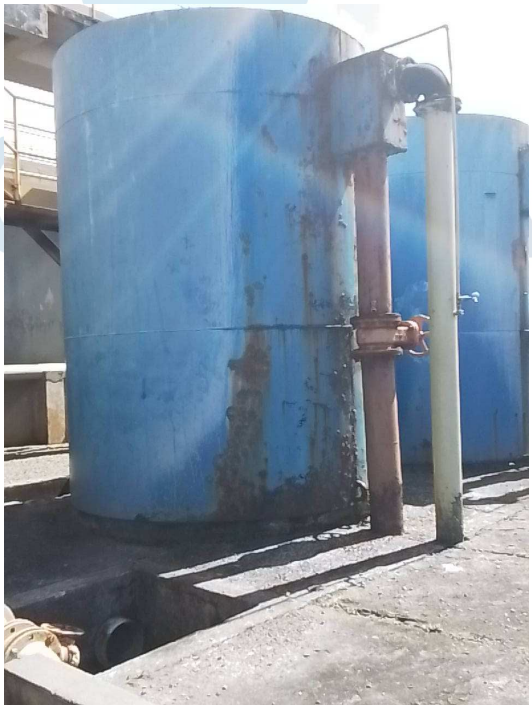

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

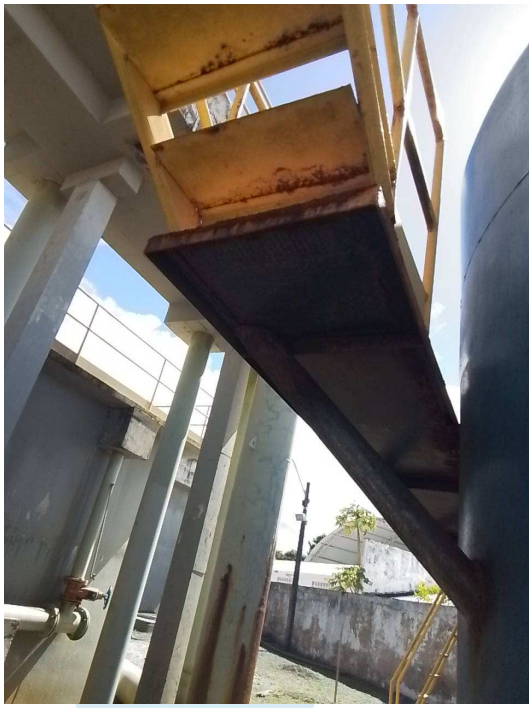




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA



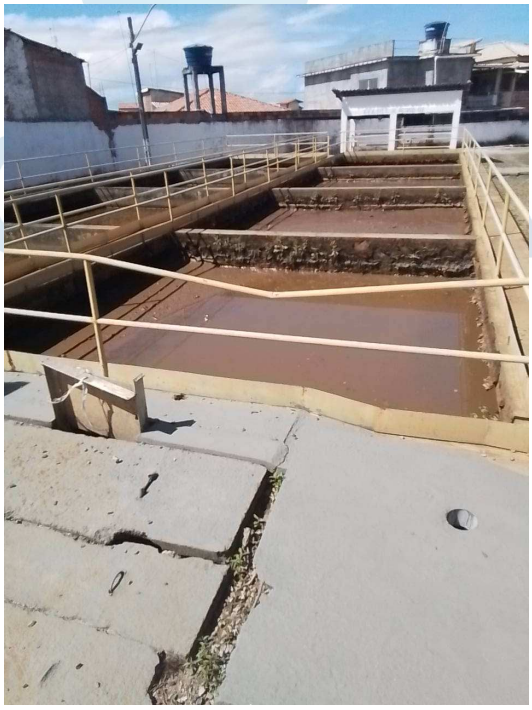

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



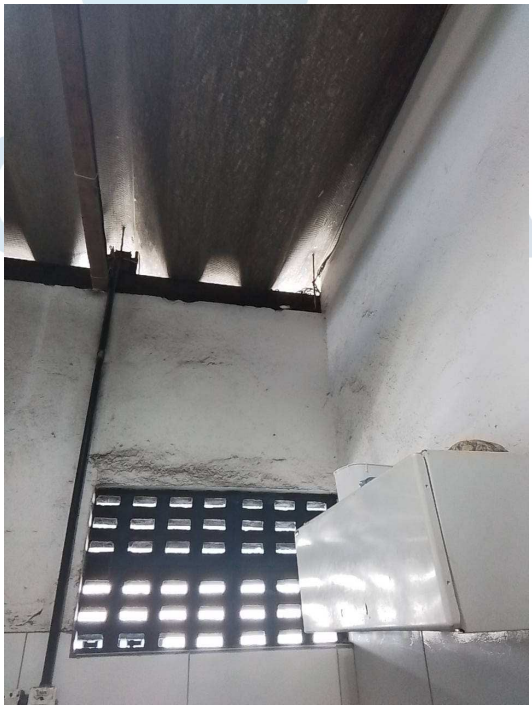

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA BARRA DO POJUCA**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30





AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA BARRA DO POJUCA**	148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	30

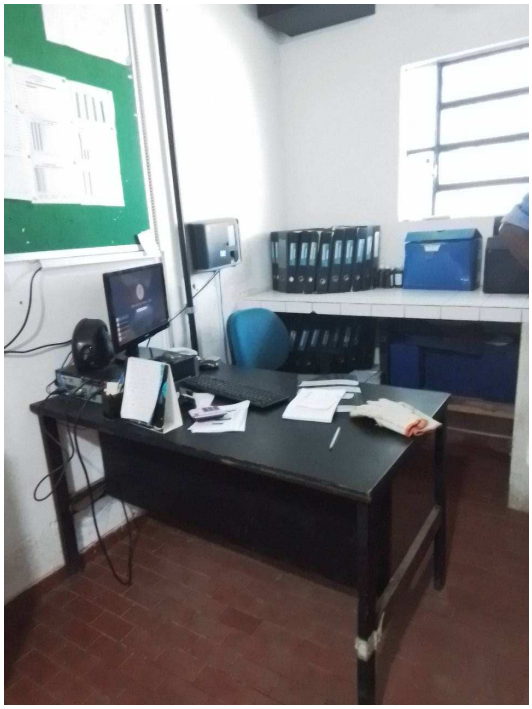

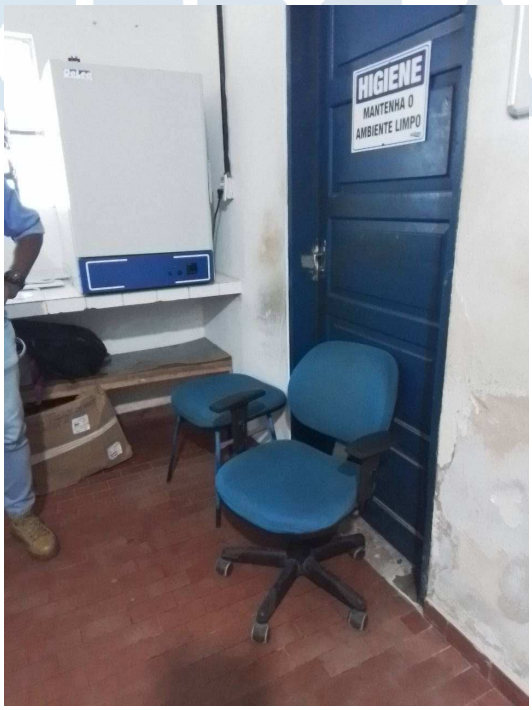

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA BARRA DO POJUCA**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



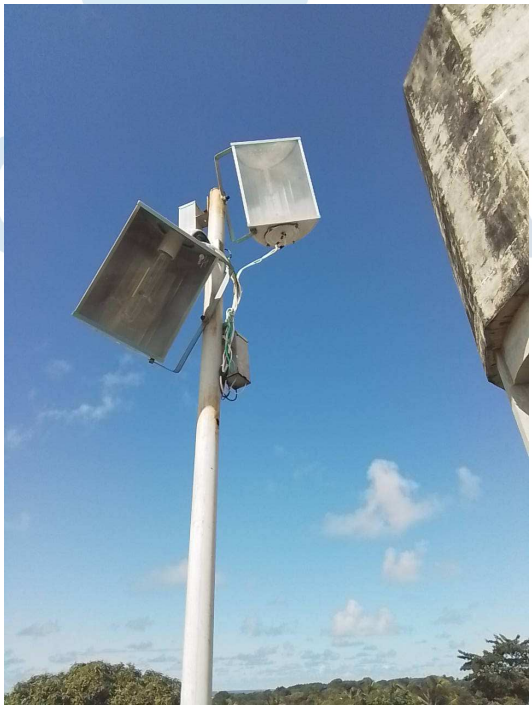

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA BARRA DO POJUCA**	31- Presença de vazamentos, infiltrações e florescências.	Imediato

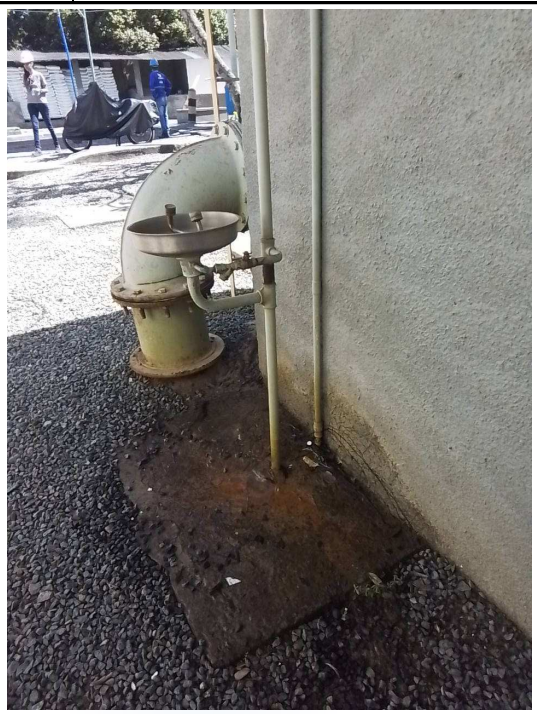



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA BARRA DO POJUCA**	93- Eta se encontra instalada dentro da área urbana.	30

Observações:
Utiliza cloro gas





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de quimica**	3- Instalações físicas inadequadas.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de quimica**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato


Observações:
Desatualizado



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de quimica**	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	30

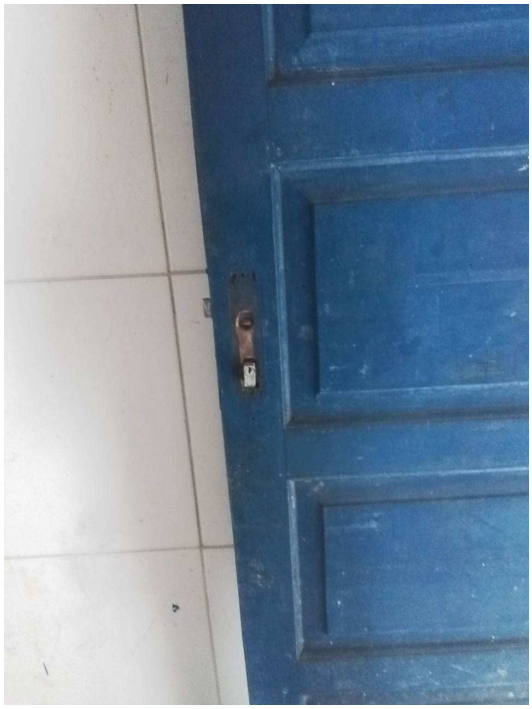

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de quimica**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Casa de quimica**	11- Acondicionamento inadequado de produtos químicos.	Imediato

Especificar:
Armazenagem





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio**	3- Instalações físicas inadequadas.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Desatualizado



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio**	148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	30






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30

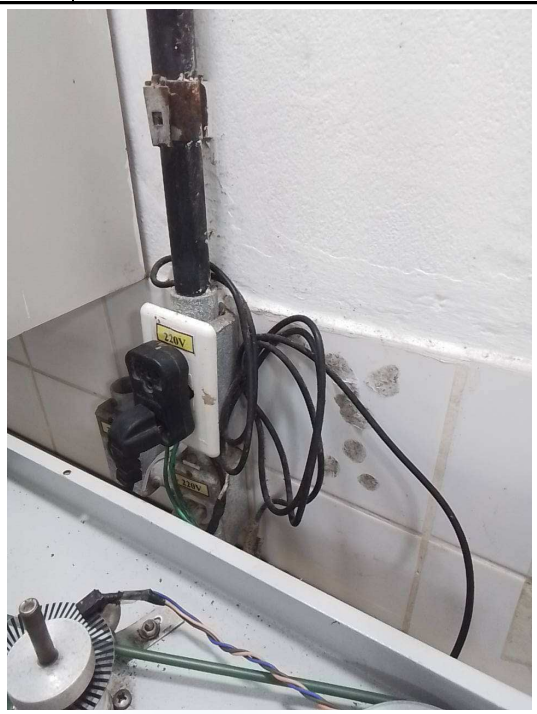

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	Imediato

Especificar:
Carga



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Almoxarifado**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato
Observações: Falta			

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Almoxarifado**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Almoxarifado**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	Imediato


Especificar:
Organização, Armazenagem





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

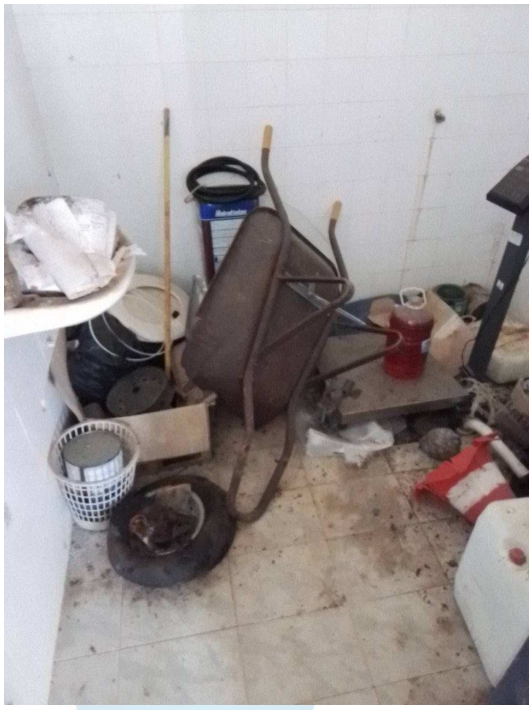



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Almoxarifado**	21- Necessidade de limpeza e capina.	Imediato

Observações:
Capina





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio ETA**	3- Instalações físicas inadequadas.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio ETA**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Laboratorio ETA**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	30

Especificar:
Carga, Outros

Observações:
Extintor zerado



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**casa de Bombas Eta machadinho do Norte**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
nao consta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**casa de Bombas Eta machadinho do Norte**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	Imediato

Especificar:
Outros, Identificação

Observações:
moto estacionada, bqncos de madeira e bancada



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**casa de Bombas Eta machadinho do Norte**	15- Destinação inadequada de resíduos.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**casa de Bombas Eta machadinho do Norte**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	Imediato

Especificar:
Carga



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Reservatorio ETA Machadinho do Norte**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
nao consta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**Reservatorio ETA Machadinho do Norte**	67- Ausência de higienização periódica.	Imediato

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Machadinho do Nortr**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Nao consta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Machadinho do Nortr**	67- Ausência de higienização periódica.	30

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Machadinho do Norte**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
nao consta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETA Machadinho do Norte**	55- Ausência de guarda-corpo de laje de cobertura instalado e em boas condições.	60

Observações:
instalado apenas em uma pequena parte



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Poco 2**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Poco 2**	2- Falha no isolamento da área.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Poco 2**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**R2**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**R2**	27- Escada não instalada e/ou inadequada.	30

Especificar:
Sistema de bloqueio



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**R2**	55- Ausência de guarda-corpo de laje de cobertura instalado e em boas condições.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**BOOSTERS ALPHAVILLE**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**BOOSTERS ALPHAVILLE**	3- Instalações físicas inadequadas.	30






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Boosters Cajazeiras**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos, Identificação

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Boosters Cajazeiras**	2- Falha no isolamento da área.	30

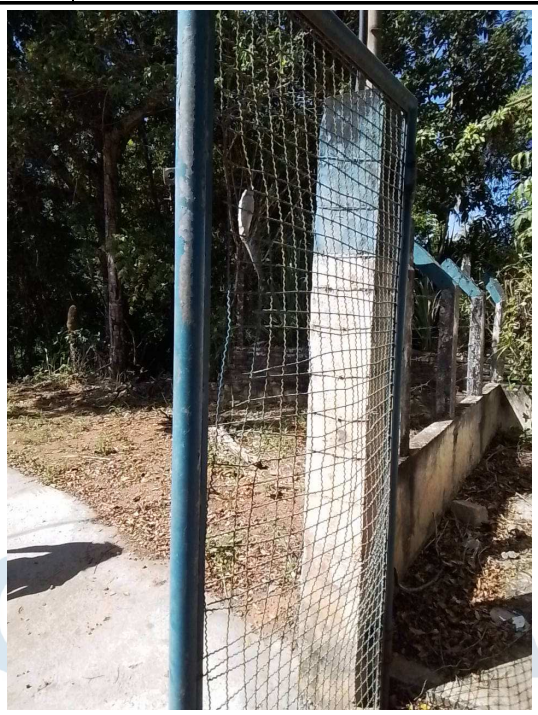

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Boosters Cajazeiras**	3- Instalações físicas inadequadas.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Boosters Cajazeiras**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 150 M3 AREA DO RAD**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 150 M3 AREA DO RAD**	3- Instalações físicas inadequadas.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 150 M3 AREA DO RAD**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Nao consta




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 150 M3 AREA DO RAD**	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	30

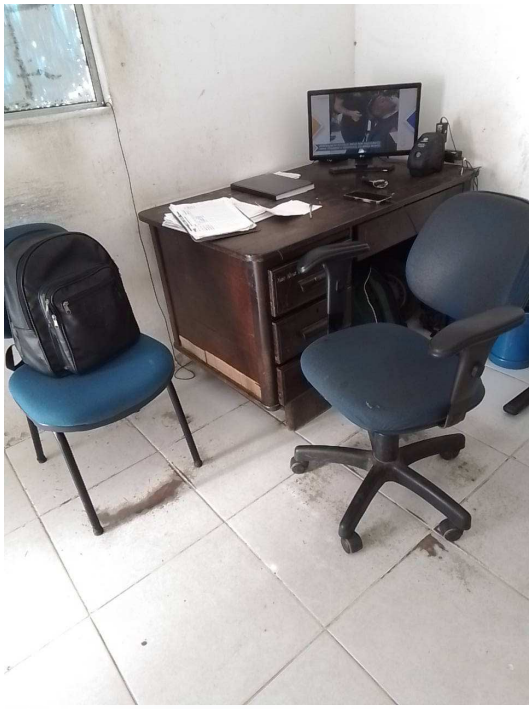



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 150 M3 AREA DO RAD**	14- Caixas de passagem inadequadas.	60

Especificar:
Tampa

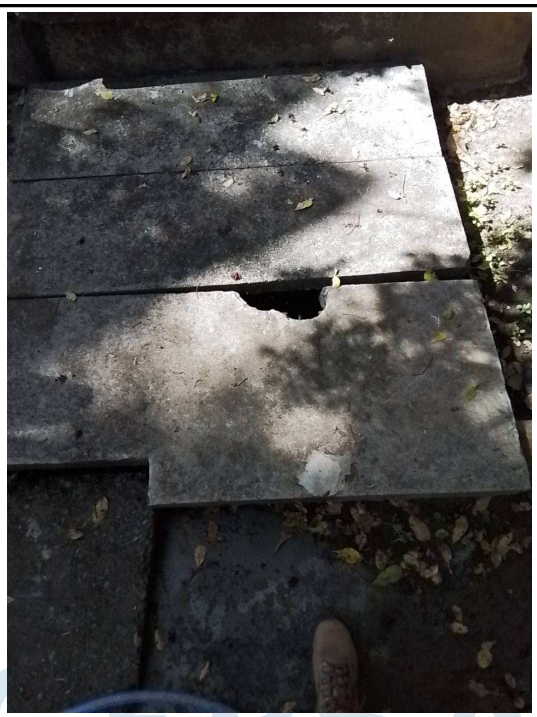

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 150 M3 AREA DO RAD**	27- Escada não instalada e/ou inadequada.	Imediato

Especificar:
Deteriorada, Outros

Observações:
GALHOS DA ARVORE NO ESPACO DA ESCADA ATRAPALHANDO A SUBIDA



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**REL 150 M3 AREA DO RAD**	67- Ausência de higienização periódica.	60

Observações:
Contratacao da empresa para fazer a higinizacao

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**ETA BARRA DO POJUCA**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAP DISTRIBUICAO E TANQUE DE CONTATO 500 M3**	27- Escada não instalada e/ou inadequada.	30

Especificar:
Guarda-copo




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAP 300 M2**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	60

Especificar:
Organização, Armazenagem, Controle



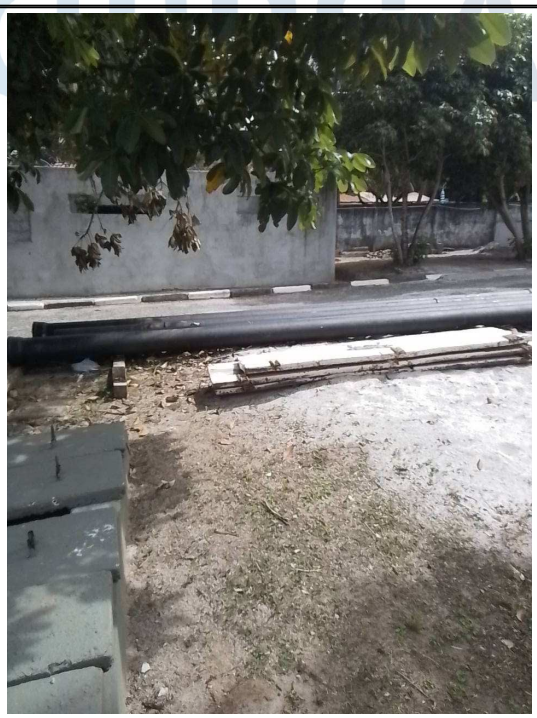

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de bomba 02 - ETA**	3- Instalações físicas inadequadas.	30





AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**Casa de bomba 02 - ETA**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30

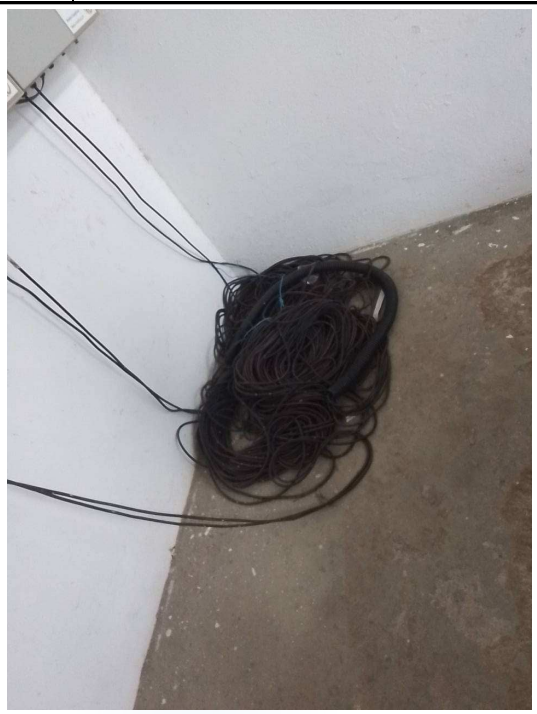


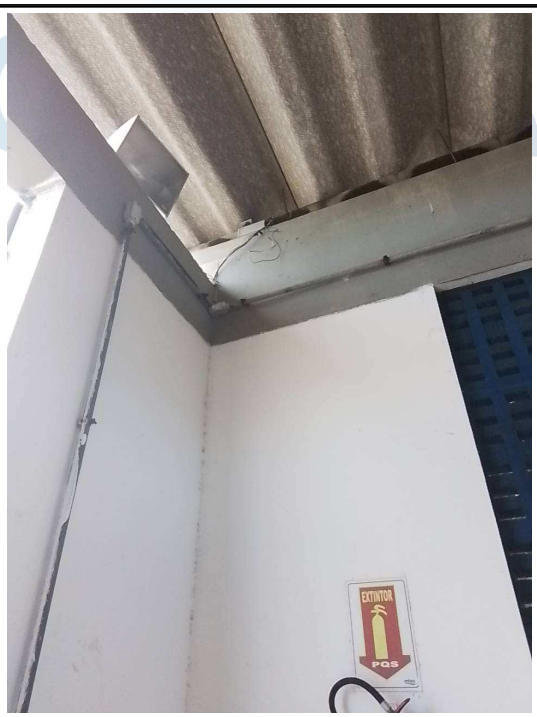

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**EEAT sistema de reuso 2 - ETA**	3- Instalações físicas inadequadas.	30

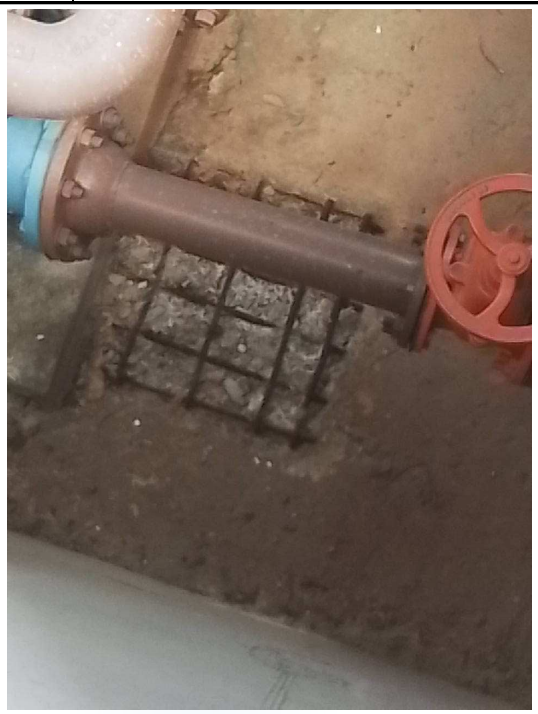



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**EEAT sistema de reuso 2 - ETA**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Desatualizado



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**EEAT sistema de reuso 2 - ETA**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**EEA SISTEMA DE REUSO 01**	3- Instalações físicas inadequadas.	30

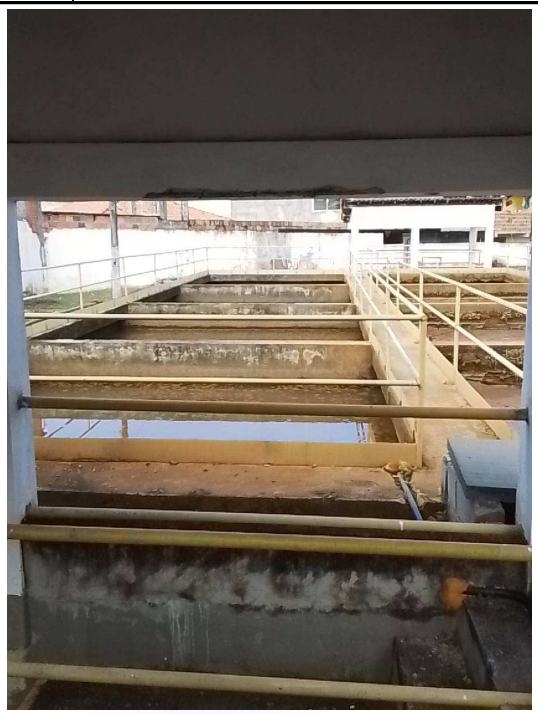


AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**EEA SISTEMA DE REUSO 01**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato
Observações: Desatualizado			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Distribuição	**EEA SISTEMA DE REUSO 01**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

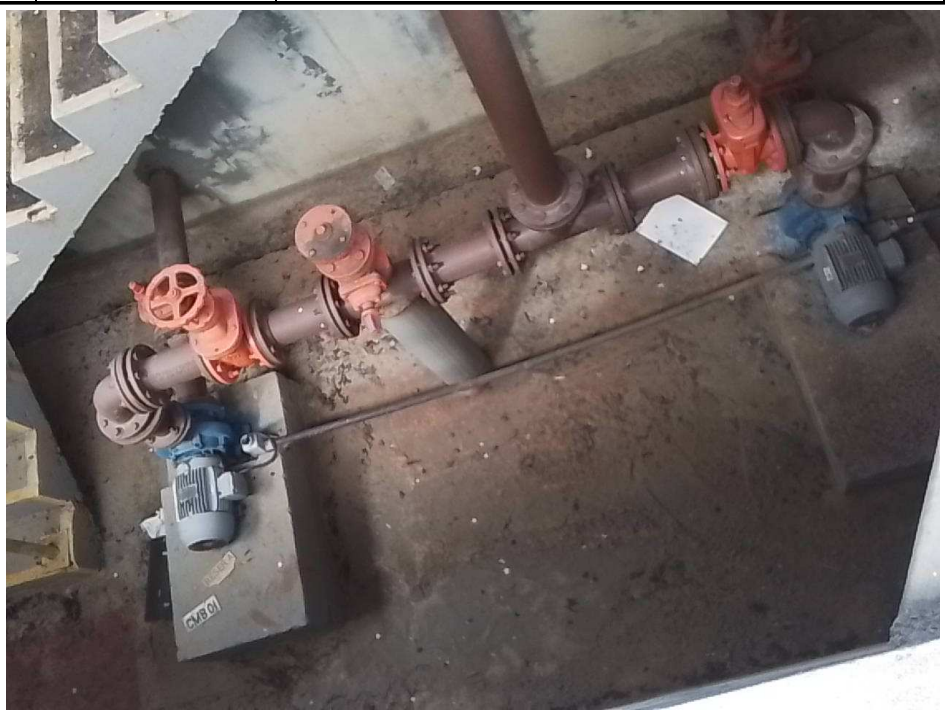

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAP 300 M3**	3- Instalações físicas inadequadas.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAP 300 M3**	15- Destinação inadequada de resíduos.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Distribuição	**RAP 300 M3**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30



AGERSA

7.1.1 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS À QUALIDADE DA ÁGUA

Análise da qualidade da água município Camaçari

· **Análise ETA – ETA Barra do Pojuca**

Para esta análise foram utilizados dados enviados pela prestadora, que correspondem ao período de junho a dezembro de 2022 e janeiro a junho de 2023.

- Cloro residual livre

Através dos resultados das análises das amostras, verificou-se que nos meses de novembro de 2022, janeiro e maio de 2023 houve 1 amostra em cada mês com valores em acima do valor máximo permitido. O valor máximo do cloro residual livre na rede de distribuição permitido pela legislação vigente é de 5 mg/L pois acima do valor máximo permitido pode causar danos à saúde humana; porém, a partir de 2 mg/L, o cloro residual livre altera o sabor e o odor da água, possibilitando que o consumidor identifique irregularidade no seu padrão organoléptico. Para os demais meses não houve amostras em desconformidade.

- Cor aparente

Não houve amostras com valores em desconformidade com os limites estabelecidos.

- Fluoreto

Para o parâmetro fluoreto não houve desconformidade no atendimento à legislação.

- Turbidez

A análise realizada mostra que não há valores acima do limite máximo estabelecido.

- Coliformes totais

Nas amostras analisadas referente ao período analisado do ano de 2022, 1 amostra apresentou resultado positivo, entre 9 amostras coletadas no mês de setembro e houve resultado positivo em 1 amostra no mês de outubro, em que foram analisadas 10 amostras. Já no ano de 2023, foi constatado presença de coliformes totais em 1 amostra no mês de abril de um total de 9 amostras, e em 1 amostra no mês de junho de um total de 10 amostras.

Segundo o anexo 1 da Portaria nº 888/2021, na saída do tratamento deverá ter ausência do parâmetro coliformes totais, não havendo tolerância; com isso configura-se o não atendimento à norma, estando em desconformidade.

- Escherichia Coli

Para as amostras referentes ao ano de 2022 e no período analisado do ano de 2023, não houve amostras com presença do parâmetro E. Coli, estando assim dentro dos padrões.

· **Análise Rede de Distribuição – Barra do Pojuca**

- Cloro residual livre

Através dos resultados das análises das amostras dos meses de 2022 e do ano de 2023, verificou-se que não houve amostras com valores em desconformidades com os limites estabelecidos.

- Cor Aparente

Ao examinar os resultados das análises das amostras referentes aos meses pertencentes ao ano de 2022 para o parâmetro cor aparente, foi constatado que no mês de dezembro 1 amostra apresentou valor acima do limite estabelecido por lei.

Para os meses que pertencem ao ano de 2023, foi visto que nos meses de janeiro e junho 1 amostra em cada mês apresentou valor fora do limite máximo determinado na legislação vigente.

-Turbidez

Para o parâmetro turbidez não houve valores em desconformidade nas amostras coletadas nos meses de junho a dezembro de 2022.

No ano de 2023, nos meses de maio e junho, 1 amostra em cada mês demonstrou valores acima do limite, estando assim em desconformidade com o determinado pela legislação vigente.

- Coliformes totais

Foi detectado a ausência do parâmetro coliformes totais, atendendo assim ao especificado pela Portaria nº 888/2021.

- E. Coli

Não foi encontrada a presença da bactéria E.Coli, nas amostras analisadas, obtendo assim êxito no atendimento aos padrões de potabilidade.

Plano de amostragem

- **ETA Barra do Pojuca**

Para os parâmetros turbidez, cloro residual livre, cor aparente, segundo Anexo 13 da Portaria nº 888/2021, a frequência da coleta de amostras na saída do tratamento para captação superficial é de 1 amostra a cada 2 horas; levando em consideração as horas de operação da estação de tratamento de água que é de 18 horas por dia, o número mínimo de amostras por dia seria 9 amostras, ao mês com 30 dias o total é de 270 amostras e para o mês com 31 dias o total é de 279 amostras.

Assim analisando os dados enviados pela prestadora, em 2022 e 2023 não houve atendimento ao determinado pela legislação citada anteriormente, estando assim em desconformidade.

Para os parâmetros bacteriológicos, o Anexo 14 da Portaria citada anteriormente, determina 2 amostras semanais, o que equivale a 8 amostras mensais.

Neste caso, a partir da análise dos dados, verifica-se que em todo o período analisado há atendimento às especificações para a quantidade de amostras determinadas pela legislação.

· **Rede de Distribuição – Barra do Pojuca**

Para avaliar o plano de amostragem para análise da qualidade da água, o parâmetro é o Anexo da Portaria nº 2.472/2021 e o Anexo 14 da Portaria nº 888/2021, que determina as regras para calcular a quantidade mínima de amostras no mês, tendo como base a população abastecida do município; para o caso em análise, será usada a população atendida pelo sistema, já que o município de Camaçari possui mais de um sistema.

O SAA Barra do Pojuca, território pertencente ao município de Camaçari, possui 10.179 habitantes de população atendida (Embasa, 2022) e segundo o anexo 14, para os parâmetros bacteriológicos em sistemas de distribuição que possuem uma população abastecida entre 10.000 e 50.000 habitantes, a quantidade mínima de amostras é de 1 para cada 1.000 habitantes. Assim fica determinado que o número mínimo ao mês é de 40 amostras.

O anexo da Portaria nº 2.472/2021, para turbidez, cloro residual e cor aparente é determinado que deve-se atender o § 3º do art. 44 da Portaria nº 888/2021 que diz *"Em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas, deve ser efetuada medição de cor, turbidez e residual desinfectante"*. Dessa forma, para cloro residual livre, turbidez e cor também deverá ter o número de amostras mínimas de 40 amostras ao mês.

Seguindo a análise no período analisado, observa-se que não houve atendimento ao número mínimo de amostras estabelecidos.

Sendo assim, a falta de atendimento ao plano de amostragem pode impactar na interpretação da qualidade da água e do serviço na rede de distribuição, não demonstrando a dinâmica real dos parâmetros analisados, já que o plano de amostragem é baseado nos princípios estatísticos/probabilísticos incorporados, inevitavelmente, uma margem de incerteza.

Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Camaçari

- **Análise ETA Espaço Alpha**

- Cloro residual livre

As amostras coletadas no mês de outubro apresentaram 1 resultado acima do valor máximo permitido para o ano de 2022, estando em desconformidade com a legislação vigente. Para os demais meses não houve amostras fora do padrão.

Já no ano de 2023, não houve amostras com valor acima do máximo permitido ou abaixo do valor mínimo permitido estabelecido pela legislação, estando assim em conformidade.

- Cor aparente

Para o parâmetro cor aparente no ano de 2022, apenas o mês de setembro apresentou 1 amostra com valor acima do limite estabelecido de, estando em desconformidade.

No ano de 2023, apenas no mês de fevereiro houve 1 amostra com valores acima do máximo permitido, estando em desconformidade.

- Fluoreto

Para o parâmetro fluoreto não houve desconformidade no atendimento à legislação.

- Turbidez

Não há desconformidades no período analisado, pois os resultados estão dentro dos limites impostos pela legislação vigente.

- Coliformes totais

No mês de outubro/2022, 1 amostra acusou presença do parâmetro analisado. Segundo a Portaria nº 888/2021, em seu anexo 1, na saída do tratamento, para coliformes totais deve haver ausência, assim estando em desconformidade com as determinações.

Já no ano de 2023, não houve amostra com resultado positivo, atendendo às especificações da legislação.

- Escherichia Coli

Para E. Coli, tanto para o ano de 2022 como para o ano de 2023, não houve amostras com resultados positivos, estando assim em conformidade com as determinações citadas.

· **Análise ETA Espaço Alpha II**

- Cloro residual livre

A análise dos dados das amostras coletadas nos meses de 2022 e de 2023, mostram que não houve amostras com valores acima do limite estabelecido, estando assim em conformidade com a legislação vigente.

- Cor aparente

Para o parâmetro cor aparente tanto no ano de 2022 como no ano de 2023, não houve valores em desconformidade.

- Fluoreto

Para o parâmetro fluoreto não houve análises realizadas no período de julho a dezembro do ano de 2022 e no mês de janeiro de 2023. No período de fevereiro a julho de 2023 houve coletas de amostras, onde as análises ofereceram resultados dentro dos padrões estabelecido estando assim em conformidade no atendimento a legislação.

- Turbidez

Para o parâmetro turbidez nos meses referentes ao ano de 2022 e 2023 não foram detectadas não conformidades.

- Coliformes totais

Nas amostras referentes ao período analisado do ano de 2022, no mês de outubro 1 amostra acusou presença do parâmetro analisado e no mês de janeiro do ano de 2023 também obteve 1 amostra com resultado positivo para presença do parâmetro. Segundo a Portaria nº 888/2021, em seu anexo 1, na saída do tratamento, para coliformes totais deve haver ausência, assim estando em desconformidade com as determinações.

- Escherichia Coli

Não foi encontrada a presença da bactéria E. Coli, todas as amostras do período analisado atendem aos padrões de potabilidade.

· **Análise ETA Espaço Alpha III**

- Cloro residual livre

A análise dos dados das amostras coletadas nos meses de 2022, mostrou que apenas em novembro houve 1 amostra com valor acima do limite máximo estabelecido. No ano de 2023 não houve desconformidades.

- Cor aparente

Para o parâmetro cor aparente no ano de 2022, o mês de dezembro acusou 1 amostra com valor fora do padrão estabelecido, o que não se repetiu no período relativo a 2023.

- Fluoreto

No período analisado de 2022, apenas o mês de agosto houve amostra analisada; para o período de 2023, apenas janeiro não houve análise. Em todos os meses em que houve análise, não houve resultado fora do padrão.

- Turbidez

Não houve amostras fora do padrão em 2022 e 2023. Salienta-se que no mês de junho e agosto apenas 1 amostra foi coletada e não houve coleta no mês julho de 2022.

- Coliformes totais

Nas amostras coletadas referente ao período analisado do ano de 2022, no mês de outubro, 1 amostra acusou presença do parâmetro analisado e no mês de junho do ano de 2023 também. Segundo a Portaria nº 888/2021, em seu anexo 1, na saída do tratamento, para coliformes totais deve haver ausência, assim estando em desconformidade com as determinações.

- Escherichia Coli

Não foi encontrada a presença da bactéria E. Coli, na análise realizada nas amostras coletadas nos meses pertencentes ao ano de 2022, bem como 2023.

· **Análise ETA Espaço Alpha IV**

- Cloro residual livre

Ao analisar os dados referentes ao parâmetro cloro residual livre, no ano de 2022 as amostras coletadas no mês de novembro apresentaram 1 resultado acima do valor máximo permitido, estando em desconformidade com a legislação vigente. Para os demais meses não houve amostras fora do padrão, assim como em 2023.

- Cor aparente

Para o parâmetro cor aparente tanto no ano de 2022 como no ano de 2023 não houve amostra fora do padrão.

- Fluoreto

Para o parâmetro fluoreto não houve desconformidade no atendimento à legislação.

- Turbidez

É possível concluir que não há desconformidades no período analisado.

- Coliformes totais

Nas amostras analisadas referentes ao período de 2022, no mês de novembro 1 amostra acusou presença do parâmetro. Já no ano de 2023 o mês de março obteve resultado positivo para presença de Coliformes Totais em 1 amostra. Segundo a Portaria nº 888/2021, em seu anexo 1, diz que na saída do tratamento, para coliformes totais deve haver ausência, assim estando em desconformidade com as determinações.

- Escherichia Coli

Para E. Coli, tanto para o ano de 2022 como para o ano de 2023, não houve amostras com resultados positivos.

· **Análise ETA Espaço Alpha V**

- Cloro residual livre

Através dos resultados das análises das amostras, verificou-se que nos meses de setembro e outubro de 2022, houve 1 amostra em cada mês com valores acima do valor máximo permitido, e em 2023, no mês de março 1 amostra, dentre o total analisado. O valor máximo permitido do cloro residual livre na rede de distribuição é de 5 mg/L; acima desse valor pode causar danos à saúde humana, porém, a partir de 2 mg/L, o cloro residual livre altera o sabor e o odor da água, possibilitando que o consumidor identifique irregularidade no seu padrão organoléptico. Já para valores abaixo do limite mínimo, que é de 0,2 mg/L a água tratada fica passível de contaminação por bactérias em todo seu percurso até o contato com o usuário, assim podendo afetar sua a saúde.

Para os demais meses não houve amostras em desconformidades.

- Cor aparente

Através dos resultados das análises das amostras de 2022, nos meses de julho e setembro obteve-se resultados fora do padrão em 1 amostra cada mês. E no mês de abril de 2023 os resultados das análises acusaram 2 amostras com resultados acima do limite máximo permitido. Para os demais meses do período analisado não houve amostras com valores em desconformidade com os limites estabelecidos.

- Fluoreto

Não houve análise em junho, julho, setembro, outubro, novembro, dezembro em 2022. No ano de 2023 apenas em fevereiro houve 1 amostra analisada, para os demais meses do período analisado não houve amostras coletadas.

- Turbidez

A análise realizada nos dados referente as amostras do parâmetro turbidez no ano de 2022, mostra que no mês de julho houve 1 amostra com valores acima do limite máximo estabelecido. Nos meses referentes ao ano de 2023, apenas no mês de maio apresentou 1 amostra com resultado fora do estabelecido.

- Coliformes totais

Nas amostras referentes ao período analisado do ano de 2022, 1 amostra apresentou resultado positivo, no mês de março. Já no ano de 2023, não houve amostras com presença detectada.

Segundo o anexo 1 da Portaria nº 888/2021, na saída do tratamento deverá ter ausência do parâmetro coliformes totais, não havendo tolerância; com isso, configura-se o não atendimento a norma, estando em desconformidade.

- Escherichia Coli

Para as amostras referentes ao ano de 2022 e 2023, não houve amostras com presença do parâmetro E. Coli, estando assim dentro dos padrões.

· **Análise ETA Peão Manso**

- Cloro residual livre

Não há desconformidade nos resultados das amostras referentes aos meses pertencentes a 2022 e a 2023.

- Cor aparente

Para o parâmetro cor aparente, verificou-se que nos meses de setembro e novembro de 2022 houve resultado com valores acima do limite máximo estabelecido. Para os meses analisados de 2023 não houve amostras em desconformidade.

- Turbidez

Apenas no mês de março de 2022 1 amostra apresentou valor acima do limite máximo estabelecido.

Nos meses do ano de 2023, as análises das amostras demonstraram dados com valores dentro do padrão estabelecido por lei.

- Coliformes totais

Nas amostras referentes ao período analisado do ano de 2022, os meses de outubro e novembro apresentaram resultado positivo, não atendendo assim as especificações estabelecidas na Portaria nº 888/2021.

No ano de 2023, foi constatada a presença de coliformes totais nas amostras analisadas do mês de maio, estando em desconformidade com a legislação vigente.

- Escherichia Coli

As amostras referentes ao ano de 2022 não apresentaram resultados positivos, estando assim em conformidade com as determinações estabelecidas.

No ano 2023, não houve amostras com presença do parâmetro E. Coli, estando assim dentro dos padrões.

· **Análise ETA Terra Brasilis**

- Cloro residual livre

Através dos resultados das análises das amostras dos meses de 2022, verificou-se que apenas no mês de abril 3 amostras apresentaram resultados com valores abaixo do limite mínimo estabelecidos pela Portaria. No ano de 2023, ao analisar os dados constatou-se que os valores obtidos atendem ao padrão determinado.

É importante destacar que valores abaixo do limite mínimo que é de 0,2 mg/L a água tratada fica passível de contaminação por bactérias em todo seu percurso até o contato com o usuário, podendo afetar sua a saúde.

- Cor Aparente

Para o parâmetro cor aparente, verificou-se nos meses de dezembro de 2022 e março, abril e maio de 2023, 1 amostra desconforme em cada mês.

- Turbidez

Para o parâmetro turbidez tanto nos meses referentes ao ano de 2022, quanto aos meses do ano de 2023, não houve amostras com valores maiores que o limite estabelecido.

- Fluoreto

Para o parâmetro fluoreto foi identificado que no período analisado do ano de 2022 não houve desconformidade no atendimento a legislação. Já no ano de 2023 no mês de janeiro houve 1 amostra com resultado acima do valor máximo permitido.

- Coliformes Totais

Nas amostras analisadas referente ao período analisado do ano de 2022, apenas os meses de outubro e novembro apresentaram resultado positivo, para o parâmetro coliformes totais, não atendendo assim as especificações estabelecidas na Portaria nº 888/2021.

No ano de 2023, foi constatado presença de coliformes totais nas amostras analisadas do mês de maio, estando em desconformidade com a legislação vigente. Segundo o anexo 1 da Portaria nº 888/2021, para amostras coletadas na saída do tratamento deverá ocorrer ausência do parâmetro coliformes totais.

É necessário a realização de ações corretivas ao detectar resultado positivo, pois contaminações recorrentes, coloca em questão a eficiência do tratamento e a qualidade da água para consumo.

- E.Coli

Para Escherichia Coli nos meses de 2022 e de 2023, houve atendimento ao especificado pela Portaria nº 888/2021.

· **Análise Rede de Distribuição – SIAA Camaçari**

- Cloro Residual Livre

A análise dos dados das amostras coletadas nos meses de julho a dezembro de 2022, mostram que houve 3 amostras com valores acima do limite máximo permitido, sendo 2 amostras no mês de julho e 1 amostras no mês de novembro, estando assim em desconformidade com a legislação vigente.

Da mesma forma, foi realizada análise dos dados referentes as amostras coletadas nos meses do ano de 2023 e constatou-se que no mês de janeiro 1 amostra apresentou valor abaixo do limite mínimo estabelecido, no mês de fevereiro e março houve 1 amostra para cada mês, com valor acima do limite máximo permitido, no mês de abril foram 2 amostras fora do padrão, sendo 1 amostra com resultado acima do limite máximo permitido e 1 amostra com valor abaixo do limite mínimo estabelecido e no mês de maio que apresentou 1 amostra com valor abaixo do limite mínimo estabelecido, estando assim em desconformidade.

Quando o parâmetro cloro residual livre apresenta valor igual a zero, mostra que na água daquele ponto não há desinfectante, o que torna a água susceptível para a contaminação por agentes nocivos à saúde humana, podendo inviabilizar o consumo humano. Quando apresenta valor acima do limite máximo, a aceitação pelos consumidores passa a ser afetada, pois com valores acima de 2,0 mg/l, o cloro passa a ser perceptível, despertando os estímulos sensoriais, como sabor e odor, ou seja, ultrapassar esse valor já não atende ao padrão organoléptico. Quando ultrapassa o valor máximo permitido de 5,0 mg/L, a concentração passa a afetar não só a aceitação dos consumidores como também pode causar danos à saúde. Dessa forma, é imprescindível que o teor de cloro residual livre na rede de distribuição se mantenha dentro do intervalo determinado pela legislação.

- Cor Aparente

Ao examinar os resultados das análises das amostras referentes aos meses pertencentes ao ano de 2022, verificou-se: em julho, 2 amostras de um total de 175 com resultados acima do valor máximo permitido; em setembro, 6 amostras de um total de 180, fora do padrão; em outubro, 1 amostra de 181 coletadas; em novembro, 1 amostra das 178 coletadas e em dezembro, 7 amostras de 180 coletadas apresentaram resultado está em desconformidade com o padrão estabelecido.

Para os meses que pertencem ao ano de 2023, 17 amostras de um total de 1251 amostras coletas no ano, apresentaram valor fora do limite máximo determinado na legislação vigente, sendo: 2 no mês de janeiro; 9 amostras no mês de fevereiro; 2 amostras no mês de março; 4 no mês de abril.

-Turbidez

Para 2022, foram encontradas 27 amostras, de um total de 1071 coletadas no ano, que apresentaram resultados acima do valor máximo permitido pela legislação, sendo: no mês de julho, 5 amostras; no mês de agosto, 3 amostras; no mês de setembro, 2 amostras; no mês de outubro, 5 amostras; no mês de novembro, 6 amostras; no mês de dezembro, 6 amostras, estando assim em desconformidade.

Já no período analisado de 2023 que engloba o mês de janeiro até o mês de julho, foram encontradas 24 amostras, de um total de 1251 coletadas, com resultados acima do valor máximo estabelecido, sendo no mês de janeiro 4 amostras; no mês de fevereiro 1 amostra; no mês de março 4 amostras; no mês de abril 10 amostras; no mês de maio 3 amostras; no mês junho 1 amostra e no mês julho 1 amostra.

- Coliformes totais

A tabela abaixo mostra a quantidade de amostra coletadas por mês no período analisado, demonstrando o resultado da análise.

Ano	Mês	COLI TOTAIS	COLI TOTAIS EM CONFOR.	COLI TOTAIS PRESENÇA	COLI TOTAIS EM DESCONF.
2023	julho	181	178	3	Não
2023	junho	178	175	3	Não
2023	maio	181	175	6	Não
2023	abril	177	175	2	Não
2023	março	182	177	5	Não
2023	fevereiro	173	171	2	Não
2023	janeiro	179	175	4	Não
2022	dezembro	180	176	4	Não
2022	novembro	177	175	2	Não
2022	outubro	181	178	3	Não
2022	setembro	180	175	5	Não
2022	agosto	176	174	2	Não
2022	julho	177	177	0	Não

Fonte: Agersa, 2023

Segundo o anexo 1 da Portaria nº 888/2021, sistemas que abastecem a partir de 20.000 habitantes, deverão ter em 95% das amostras examinadas a ausência em 100mL de coliformes totais.

O Sistema Integrado de Abastecimento de água de Camaçari possui uma população abastecida 165.126 de habitantes (Embasa, 2022), enquadrando o sistema nas determinações citadas.

Assim verificou-se que as amostras que acusaram presença, possuem uma quantidade que não ultrapassa os 5% de tolerância, atendendo assim a regra citada anteriormente, não estando em desconformidade.

Mesmo em conformidade, é necessário que realize as ações corretivas no período que foi identificado o resultado positivo, pois contaminações recorrentes, coloca em questão a qualidade da água para consumo.

- Escherichia Coli

Para o parâmetro Escherichia Coli, foi observado que no período analisado do ano de 2022, apenas o mês de agosto apresentou 1 amostra com resultado positivo, estando assim em desconformidade com a legislação vigente. Para os demais meses não houve amostras fora do padrão.

Já o período analisado do ano de 2023, foram encontradas 3 amostras com resultado positivo no mês de maio e 1 amostra com resultado positivo no mês de junho.

Apesar de haver resultados positivos, foi visto que meses posteriores não obtiveram resultados fora do padrão, o que leva a considerar que houve manutenção corretiva na rede de distribuição no ponto onde ocorreu a contaminação e assim, foi cessada.

Sabe-se que a E. Coli é uma bactéria presente no intestino humano e de animais de sangue quente, e quando presente na água, indica contaminação de origem fecal. Dessa forma, analisando a qualidade da água de um sistema de distribuição, a presença da E. coli já é o suficiente para condenar a qualidade da água, por esse motivo não há tolerância em amostras positivas.

Análise Plano de Amostragem

- **ETA Espaço Alpha**

Para os parâmetros turbidez, cloro residual livre, cor aparente e fluoreto, segundo Anexo 13 da Portaria nº 2.472/2021, a frequência da coleta de amostras na saída do tratamento para captação subterrânea é de 1 amostra semanal; sendo assim ao mês deverá obter 4 amostras.

Houve atendimento ao número mínimo de amostras determinado de 2022, estando assim em conformidade. No ano de 2023, no período de janeiro a julho, todos os meses atingiram o número mínimo de amostras determinadas.

Ressalva para o parâmetro fluoreto que não atendeu ao plano de amostragem em todos os meses do período analisado, pois nos meses de julho, setembro, outubro, novembro, dezembro do ano de 2022 e janeiro do ano de 2023, não houve coleta realizada. No mês de agosto de 2022, apenas uma amostra foi coletada, não atendendo à legislação.

Para os parâmetros bacteriológicos, o Anexo 14 da Portaria nº 888/2021, determina 1 amostra semanal, o que equivale a 4 amostras mensais.

No ano de 2022 e no ano de 2023, houve atendimento ao plano de amostragem determinado pela norma especifica.

- **ETA Espaço Alpha II**

Para os parâmetros turbidez, cloro residual livre, cor aparente e fluoreto, houve atendimento ao número mínimo de amostras determinada em todo o período analisado (julho a dezembro de 2022), estando assim em conformidade.

Ressalva para o parâmetro fluoreto que não atendeu ao plano de amostragem em todos os meses do período analisado, pois nos meses de julho, setembro, outubro, novembro, dezembro do ano de 2022 e janeiro do ano de 2023, não houve coleta realizada. No mês de agosto de 2022, apenas uma amostra foi coletada, não atendendo à legislação.

Para os parâmetros bacteriológicos, o Anexo 14 da Portaria citada anteriormente, determina 2 amostras semanais, o que equivale a 8 amostras mensais. Neste caso, a partir da análise dos dados, verifica-se que tanto em 2022 quanto em 2023 todos os meses que se englobam no período analisado atendem às especificações para a quantidade de amostras determinadas pela legislação.

- **ETA Espaço Alpha III**

Para os parâmetros turbidez, cloro residual livre, cor aparente e fluoreto segundo Anexo 13 da Portaria nº 2.472/2021, a frequência da coleta de amostras na saída do tratamento para captação subterrânea é de 1 amostra semanal, sendo assim ao mês deverá obter 4 amostras.

Para os parâmetros bacteriológicos, o Anexo 14 da Portaria nº 888/2021, determina 1 amostra semanal, o que equivale a 4 amostras mensais

Do período analisado do ano de 2022 (julho a dezembro), verificou-se que no mês de julho não houve coleta, não havendo análise de nenhum dos parâmetros citados anteriormente, inclusive o bacteriológico; no mês de agosto apenas foi realizada análise de 1 amostra para todos os parâmetros mencionados, nos demais meses do período em destaque houve atendimento ao plano de amostragem determinado.

No ano de 2023, no período de janeiro a julho, todos os meses atingiram o número mínimo de amostras determinado para todos os parâmetros.

- **ETA Espaço Alpha IV**

Para os parâmetros turbidez, cloro residual livre, cor aparente e fluoreto segundo anexo 13 da Portaria nº 2.472/2021, a frequência da coleta de amostras na saída do tratamento para captação subterrânea é de 1 amostra semanal, sendo assim ao mês deverá obter 4 amostras.

Houve atendimento ao número mínimo de amostras determinada em todo o período analisado, estando assim em conformidade. O mesmo se aplica para os parâmetros bacteriológicos.

- **ETA Peão Manso**

Para os parâmetros turbidez, cloro residual livre, cor aparente e fluoreto segundo Anexo 13 da Portaria nº 2.472/2021, a frequência da coleta de amostras na saída do tratamento para captação subterrânea é de 1 amostra semanal, sendo assim ao mês deverá obter 4 amostras.

Houve atendimento ao número mínimo de amostras determinada em todo o período analisado, estando assim em conformidade. O mesmo se aplica aos parâmetros bacteriológicos.

- **ETA Terra Brasilis**

Houve atendimento ao número mínimo de amostras determinada em todo o período analisado de 2022, estando assim em conformidade.

Ressalva para o os meses de maio e junho de 2023 que apresentou quantidade de amostras coletadas inferior ao número mínimo de amostras determinadas pelas regras da legislação citada, para todos os parâmetros. No mês de julho 2023, não houve coleta realizada, não atendendo à legislação.

- **Rede de Distribuição – Camaçari**

Segundo anexo 14 da Portaria nº888/2021, sistemas de distribuição que possuem população abastecida entre 130.000 a 250.000 o plano de amostragem deve constar 40 +1 para cada 2.000 habitantes.

Segundo dados do retirados do SNIS com ano de referência 2021, a população abastecida do sistema responsável pela sede do município de Camaçari é de 165.126 habitantes, enquadrando assim as regras citadas anteriormente.

De acordo com o descrito na Portaria 2.472/2021, em seu anexo, para os parâmetros turbidez, residual desinfectante e cor aparente, na rede de distribuição, o número de amostras deve ser conforme §3º do Art. 44 da Portaria nº 888/2021, onde consta que para toda amostra coletada para realização da análise bacteriológica, deve ser realizada análise dos parâmetros citados.

Abaixo segue o plano de amostragem seguindo as regras do anexo 14 da Portaria nº888/2021:

Tabela 1 – Quantidades mínima de amostras

PARÂMETROS	QUANTIDADE MÍNIMA DE AMOSTRAS/ MÊS
TURBIDEZ	3.302
COR APARENTE	3.302
CLORO RESIDUAL LIVRE	3.302
COLIFORMES TOTAIS	3.302
ESCHERICHIA COLI	3.302

Fonte: AGERSA,2023

Desta forma, conclui-se que nos meses do período analisado não houve atendimento ao plano de amostragem definido pelas normas.

Análise Qualidade da Água - SAA Canto dos Pássaros

- **Análise ETA CANTO DOS PÁSSAROS**

Ao analisar os dados referentes ao parâmetro cloro residual livre, no ano de 2022 e de 2023 não houve amostra com valor acima do máximo permitido pela legislação, estando assim em conformidade.

Para o parâmetro cor aparente, verificou-se que não houve resultado fora do padrão entre os meses de julho e dezembro de 2022. Já entre os meses de janeiro e junho de 2023, apenas o mês de janeiro demonstrou resultados em desconformidade com as determinações da Portaria nº 888/2021 em 2 amostras.

Para o parâmetro turbidez tanto nos meses referentes ao ano de 2022, quanto aos meses do ano de 2023, não obteve amostras com valores maiores que o limite estabelecido.

Para o parâmetro fluoreto só houve análise nos meses de julho, agosto no período de 2022 e janeiro no período de 2023; não houve desconformidade no atendimento a legislação.

Foi detectada a presença do parâmetro coliformes totais no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2022 e abril e junho de 2023, em 1 amostra em cada mês. Segundo o anexo 1 da Portaria nº 888/2021, na saída do tratamento deverá ter ausência do parâmetro coliformes totais, não havendo tolerância; com isso configura-se o não atendimento a norma, estando em desconformidade.

Não foi encontrada a presença da bactéria E. Coli, nas amostras analisadas.

Conclusão:

Com a análise realizada dos dados enviados **conclui-se** que o tratamento precisa de melhorias, principalmente na parte de desinfecção e também na manutenção e limpeza frequente das estruturas da estação, já que houve resultados positivos para o bacteriológico.

- **Análise da Rede de distribuição – Canto dos Pássaros**

Para o parâmetro cloro residual livre, no ano de 2022, no mês de julho houve 3 amostras com resultados irregulares, sendo 2 amostras com valores abaixo do limite mínimo estabelecido de 0,2 mg/L e 1 amostra acima do limite máximo estabelecido que é de 5,0 mg/L; no mês de agosto apresentou 2 amostras com resultados fora do padrão, sendo 1 abaixo do limite mínimo estabelecido e 1 amostra acima do limite máximo estabelecido e nos meses de novembro e dezembro, 1 amostra abaixo do limite mínimo estabelecido. Nos meses não mencionados os resultados não se apresentaram fora do padrão, estando assim em conformidade.

Nas amostras referentes aos meses de 2023, nos meses janeiro e abril das amostras coletadas, 2 apresentaram resultados com valores abaixo do limite mínimo estabelecido; os meses de fevereiro, março, junho e julho, obtiveram 1 amostra cada com resultados abaixo do limite mínimo e no mês de maio, 3 amostras com valores abaixo de 0,2 mg/L, limite mínimo estabelecido.

A análise das amostras para o parâmetro cor aparente, no ano de 2022 não revelou amostras fora do padrão. Em 2023, apenas o mês de janeiro obteve 1 amostra fora do padrão estabelecido.

Para o parâmetro turbidez foi detectada 1 amostra com valor fora do padrão no mês de agosto e 1 amostra no mês de dezembro de 2022. Em 2023 não houve amostras com valores acima do limite estabelecido.

Para coliformes totais, no ano de 2022 foi detectada presença do parâmetro em 1 amostra para cada mês em julho, agosto e setembro. No ano de 2023, nos meses de janeiro e junho houve resultado positivo para presença de coliformes totais em 1 amostra para cada mês e no mês de maio, que em 3 amostras foi identificada a presença do parâmetro. Para os demais meses, não houve amostras com resultados positivos.

Segundo o anexo 1 da Portaria nº 888/2021, em sistemas que abastecem menos de 20.000, tolera-se o total de 1 amostra no mês com resultado positivo. O Sistema de SLA Canto dos pássaros possui uma população abastecida de 6.719 habitantes, enquadrando o sistema nas determinações. Dessa forma, apenas o mês de maio dentre os meses que apresentaram amostras com presença, não atende às especificações.

Para E. Coli, não houve amostras fora do padrão, nos meses analisados tanto no ano de 2022 como no ano 2023.

Plano de amostragem

- **ETA canto dos Pássaros**

Para os parâmetros turbidez, cloro residual livre, cor aparente e fluoreto, houve atendimento ao número mínimo de amostras determinada em todo o período analisado, estando assim em conformidade. O mesmo se aplica para os parâmetros bacteriológicos.

- **Rede de Distribuição – Canto dos Pássaros**

O SLA canto dos Pássaros, território pertencente ao município de Camaçari, possui 6.719 de população de atendida; para os parâmetros bacteriológicos em sistemas de distribuição que possuem uma população abastecida entre 5.000 e 10.000 habitantes, a quantidade mínima de amostras é de 10 no mês; para cloro residual livre, turbidez e cor também deverá ter o número de amostras mínimas de 10 amostras ao mês..

Seguindo a análise no período, houve atendimento ao número mínimo de amostras estabelecido, estando assim em conformidade.

Análise Qualidade da Água - SIAA Jordão

- **Estação de tratamento de água – ETA Jordão**

Ao analisar os dados referentes ao parâmetro cloro residual livre, turbidez e fluoreto, nos anos de 2022 e de 2023 não houve amostras com resultados fora dos padrões, estando em conformidade.

Para o parâmetro cor aparente no ano de 2022 e de 2023, 1 amostra em dezembro de 2022 estava em desconformidade.

Nos meses de julho de 2022 a julho de 2023 foram detectadas a presença do parâmetro Coliformes totais. Em 2022, 2 amostras estavam em desconformidade no mês de agosto e 1 amostra no mês de novembro. Em 2023, 1 amostra estava em desconformidade em março e 1 em maio, não atendendo assim à especificada data pela portaria nº 888/2021.

Não foi encontrada a presença da bactéria E.Coli, nas amostras analisadas pertencentes aos meses de 2022 e de 2023, obtendo assim êxito no atendimento aos padrões de potabilidade.

Conclusão:

Com a análise realizada dos dados enviados conclui-se que é necessário a manutenção preventiva, fundamental para o bom funcionamento operacional da estação de tratamento.

- **Análise da qualidade de água – Rede de distribuição**

Para o parâmetro cloro residual livre, cor aparente, turbidez, entre os meses de julho de 2022 a julho de 2023, não houve resultados de amostras fora dos limites estabelecidos.

Para coliformes totais foram encontradas amostras em desconformidade em agosto de 2022, obtendo resultado positivo em 3 amostras de um total de 46 amostras coletadas no mês, em novembro com 2 amostras de um total de 44 amostras coletadas no mês e 1 amostra no mês de dezembro de 2022 de um total de 44 amostras coletadas; 3 amostras no mês de janeiro de 2023 de um total de 53 amostras coletadas, 1 amostra em fevereiro de um total de 50 amostras coletadas e 1 amostras em maio de 2023 de um total de 50 amostras coletadas.

Segundo o anexo 1 da Portaria nº 888/2021, sistemas que abastecem mais de 20.000, sistemas que abastecem a partir de 20.000 habitantes, deverá ter em 95% das amostras examinadas a ausência em 100mL de coliformes totais.

O SIAA Jordão possui uma população abastecida de 43.112 habitantes, enquadrando o sistema nas determinações. Assim verificou-se que apenas nos meses de agosto de 2022 e janeiro de 2023 não atenderam as regras supracitadas, estando assim em desconformidade.

Para E. Coli, não houve amostras fora do padrão, nos meses analisados tanto do ano de 2022 quanto do ano de 2023.

Conclusão: Desta forma, conclui-se que é necessário a manutenção preventiva na rede de distribuição, para buscar identificar pontos de contaminação, aliada à observância da manutenção da ETA.

Análise do Plano de amostragem – SIAA Jordão

- **Estação de tratamento de água – ETA**

Houve atendimento ao número mínimo de amostras determinada em todo o período analisado (julho a dezembro de 2022 e janeiro a julho de 2023), estando assim em conformidade.

No ano de 2022 e no ano de 2023, houve atendimento ao plano de amostragem determinado pela norma especifica.

- **Rede de Distribuição – SIAA Jordão**

O SIAA Jordão, território pertencente ao município de Camaçari, possui 43.112 de população de atendida. Como já mencionado anteriormente e segundo o anexo 14, para os parâmetros bacteriológicos em sistemas de distribuição que possuem uma população abastecida entre 10.000 e 50.000 habitantes, o plano de amostragem deve constar 1 para cada 1.000 habitantes. Assim o total de amostras a serem coletadas no mês é de 43 amostras.

Houve atendimento ao número mínimo de amostras estabelecidos no período analisado, estando assim em conformidade.

Análise Qualidade da Água - SLA Parafuso

- **Estação de tratamento de água – ETA**

Ao analisar os dados referentes ao parâmetro cloro residual livre nos anos de 2022 e de 2023, houve 1 amostra em fevereiro de 2023 em desconformidade, de todo período avaliado.

Para os parâmetros cor aparente, turbidez e fluoreto, não há amostra em desconformidade no período analisado.

Nos meses de julho de 2022 a julho de 2023 foi detectada a presença do parâmetro Coliformes totais em 1 amostra em outubro de 2022. Segundo o anexo 1 da Portaria nº 888/2021, na saída do tratamento deverá ter ausência do parâmetro coliformes totais, não havendo tolerância; com isso configura-se o não atendimento a norma, estando em desconformidade.

Não foi encontrada a presença da bactéria E.Coli, nas amostras analisadas, obtendo assim êxito no atendimento aos padrões de potabilidade.

Conclusão:

Com a análise realizada dos dados enviados conclui-se que é necessária a manutenção preventiva, fundamental para o bom funcionamento operacional da estação de tratamento.

- **Análise da qualidade de água – Rede de distribuição**

Para o parâmetro cloro residual livre, houve resultados de amostras fora dos limites estabelecidos no ano de 2023, sendo 1 amostra em abril e 1 amostra em março.

A análise das amostras para o parâmetro cor aparente, foi encontrada 1 amostra em setembro de 2022, de todo período.

Para o parâmetro turbidez não houve amostra em desconformidade para o período analisado.

Para coliformes totais foram encontradas 2 amostras em desconformidade em todo período analisado. Em 2022 foi encontrada 1 amostra em dezembro; no ano de 2023 foi encontra 1 amostra em janeiro.

Segundo o anexo 1 da Portaria nº 888/2021, sistemas que abastecem menos de 20.000 habitantes podem apresentar o total de 1 amostra no mês com resultado positivo. O Sistema de SLA Parafuso possui uma população abastecida de 2.660 habitantes, enquadrando o sistema nas determinações. Dessa forma, os meses que apresentaram amostras com presença, atendem as especificações.

Não foi encontrada a presença da bactéria E.Coli, nas amostras analisadas.

Conclusão: Desta forma, conclui-se que é necessária a manutenção preventiva, fundamental para o bom funcionamento operacional da estação de tratamento, garantindo assim um serviço de qualidade e que não traga risco à saúde humana.

Análise Plano de Amostragem – SLA Parafuso

- **Estação de tratamento de água – ETA**

Para os parâmetros turbidez, cloro residual livre, cor aparente e fluoreto houve atendimento ao número mínimo de amostras determinada em todo o período analisado, estando assim em conformidade. O mesmo se aplica aos parâmetros bacteriológicos.

· **Rede de Distribuição – SLA Parafuso**

O SLA Parafuso, território pertencente ao município de Camaçari, possui 2.660 de população de atendida. Como já mencionado anteriormente, e segundo o anexo 14, para os parâmetros bacteriológicos em sistemas de distribuição que possuem uma população abastecida até 5.000 habitantes, o plano de amostragem deve constar 5 amostras no mês; para cloro residual livre, turbidez e cor também deverá ter o número de amostras mínimas de 5 amostras ao mês.

Seguindo a análise no período, houve atendimento ao número mínimo de amostras estabelecidos.

Análise da Qualidade da Água - SLA Lagoa Seca

- **Estação de tratamento de água – ETA**

Ao analisar os dados referentes ao parâmetro cloro residual livre, houve 1 amostra em desconformidade no mês de outubro de 2022 com resultado fora dos padrões.

Para o parâmetro cor aparente não houve desconformidade, assim como para turbidez e fluoreto.

Nos meses de julho de 2022 a julho de 2023 foi detectada a presença do parâmetro Coliformes totais em 6 amostras, sendo 1 amostra em agosto, 1 amostra em novembro de 2022 e 2 amostras em janeiro, 1 amostra em março e 1 amostra em abril de 2023. Segundo o anexo 1 da Portaria nº 888/2021, na saída do tratamento deverá ter ausência do parâmetro coliformes totais.

Não foi encontrada a presença da bactéria E.Coli, nas amostras analisadas.

Conclusão:

É necessária a manutenção preventiva, fundamental para o bom funcionamento operacional da estação de tratamento.

- **Análise da qualidade de água – Rede de distribuição**

Para os parâmetros cloro residual livre, cor aparente e turbidez, dentre os meses de julho de 2022 a julho de 2023, não houve resultados de amostras fora dos limites estabelecidos.

Para coliformes totais foram encontradas amostras em desconformidade em 2022, sendo 1 amostra no mês de agosto e 1 amostra no mês de setembro.

Segundo o anexo 1 da Portaria nº 888/2021, sistemas que abastecem menos de 20.000, pode apresentar o total de 1 amostras das amostras examinadas no mês com resultado positivo. O Sistema de SLA Lagoa Seca possui uma população abastecida de 262 habitantes, enquadrando o sistema nas determinações. Dessa forma, os meses que apresentaram amostras com presença, atendem as especificações aqui citada.

Para E. Coli, não houve amostras fora do padrão.

Conclusão: é necessária a manutenção preventiva, fundamental para o bom funcionamento operacional da estação de tratamento garantindo assim um serviço de qualidade e que não traga risco à saúde humana.

Análise Plano de Amostragem – SLA Lagoa Seca

- **Estação de tratamento de água – ETA**

Para os parâmetros turbidez, cloro residual livre, cor aparente e fluoreto, houve atendimento ao número mínimo de amostras determinada em todo o período analisado (julho a dezembro de 2022 e janeiro a julho de 2023), estando assim em conformidade. Houve atendimento ao plano de amostragem determinado pela norma especifica também para os parâmetros bacteriológicos.

- **Rede de Distribuição – SLA Lagoa Seca**

O SLA Lagoa Seca, território pertencente ao município de Camaçari, possui 262 de população de atendida. O plano de amostragem deve constar 5 amostras no mês, também para cloro residual livre, turbidez e cor.

Seguindo a análise no período, houve atendimento ao número mínimo de amostras estabelecidos, estando assim em conformidade.

Análise da Qualidade da Água - SLA Machadinho Norte

- **Estação de tratamento de água – ETA**

Quanto ao parâmetro cloro residual livre, não houve amostras em desconformidade no período avaliado. Para o parâmetro cor aparente, houve 1 amostra em desconformidade em setembro de 2022. Para o parâmetro turbidez, houve 1 amostra em desconformidade em setembro de 2022.

Para o parâmetro fluoreto, foi encontrada 1 amostra em setembro e 1 amostra em dezembro de 2022 em desconformidade. No ano de 2023 foi encontrada somente 1 amostra no mês de janeiro em desconformidade.

Foi detectada a presença do parâmetro Coliformes totais em 1 amostra no mês de novembro de 2022. Segundo o anexo 1 da Portaria nº 888/2021, na saída do tratamento deverá ter ausência do parâmetro coliformes totais.

Nas amostras analisadas, em junho de 2023 foi encontrada a presença da bactéria E.Coli, estando assim em desconformidade.

Conclusão:

Com a análise realizada dos dados enviados conclui-se que é necessário a manutenção preventiva, fundamental para o bom funcionamento operacional da estação de tratamento.

- **Análise da qualidade de água – Rede de distribuição**

Para o parâmetro cloro residual livre não houve resultados de amostras fora dos limites estabelecidos.

A análise das amostras para o parâmetro cor aparente, foram encontradas 7 amostras em todo período, sendo 1 amostra em outubro e 2 amostras em dezembro de 2022, 1 amostra em janeiro, 1 amostra em maio, 1 amostra em abril e 1 amostra em julho de 2023.

Para o parâmetro turbidez foram encontradas 12 amostras em todo período, sendo 1 amostra em julho,1 amostra em outubro, 2 amostras em novembro e 2 amostras em dezembro de 2022. No ano de 2023 foram encontradas 1 amostra em janeiro, 2 amostras em abril, 1 amostra em maio e 2 amostras em julho.

Para coliformes totais foram encontradas 19 amostras em desconformidade em todo período analisado. Em 2022 foram encontradas 2 amostras em julho. No ano de 2023 foram encontras 3 amostras em março, 5 amostras em abril, 2 amostras em maio, 4 amostras em junho e 3 amostras em julho.

Segundo o anexo 1 da Portaria nº 888/2021, sistemas que abastecem a partir de 20.000 habitantes, deverá ter em 95% das amostras examinadas a ausência em 100mL de coliformes totais.

O Sistema de SLA Machadinho Norte possui uma população abastecida de 20.484 habitantes, enquadrando o sistema nas determinações. Dessa forma, os meses que apresentaram amostras com presença não atendem as especificações aqui citada, estando em desconformidade.

Para E. Coli, houve 1 amostra em junho de 2023 fora dos padrões de conformidade.

Conclusão: é necessário a manutenção preventiva, fundamental para o bom funcionamento operacional do sistema, garantindo assim um serviço de qualidade e que não traga risco à saúde humana.

Análise Plano de Amostragem – SLA Machadinho Norte

- **Estação de tratamento de água – ETA**

Houve atendimento ao número mínimo de amostras determinada em todo o período analisado (julho a dezembro de 2022 e janeiro a julho de 2023), estando assim em conformidade.

- **Rede de Distribuição – SLA Machadinho Norte**

O SLA Machadinho Norte, território pertencente ao município de Camaçari, possui 20.484 de população de atendida. Como já mencionado anteriormente e segundo o anexo 14, para os parâmetros bacteriológicos em sistemas de distribuição que possuem uma população abastecida entre 10.000 e 50.000 habitantes, o plano de amostragem deve constar 1 amostra para cada 1.000 habitantes. Assim o total de amostras no mês deve ser 20 amostras, também para cloro residual livre, turbidez e cor.

Seguindo a análise no período analisado e levando em conta os pontos de coletas na saída do reservatório como parte da rede de distribuição, podemos afirmar que houve atendimento ao número mínimo de amostras estabelecidos no período analisado, estando assim em conformidade.

Análise da Qualidade da Água - SIAA Machadinho Sul

- **Estação de tratamento de água – ETA**

Ao analisar os dados referentes ao parâmetro cloro residual livre, no ano de 2022 e de 2023, houve 5 amostras em desconformidade no período avaliado, sendo 1 amostra em agosto de 2022, 1 amostra em janeiro, 1 amostra em maio e 2 amostras em abril de 2023.

Para o parâmetro cor aparente no ano de 2022 e de 2023, não houve amostra em desconformidade, assim como para turbidez.

Para o parâmetro fluoreto, em todo período avaliado foram encontradas 3 amostras em desconformidade, 1 amostra em setembro e 2 amostras em novembro de 2022.

Nos meses de julho de 2022 a julho de 2023 foram detectadas a presença do parâmetro Coliformes totais em 5 amostras, 1 amostra em julho de 2022, 1 amostra em setembro de 2022, 1 amostra em dezembro de 2022, 1 amostra em janeiro e 1 amostra em abril de 2023.

Segundo o anexo 1 da Portaria nº 888/2021, na saída do tratamento deverá ter ausência do parâmetro coliformes totais.

Não foi encontrada a presença da bactéria E.Coli, nas amostras analisadas, obtendo assim êxito no atendimento aos padrões de potabilidade.

Conclusão:

É necessária a manutenção preventiva, fundamental para o bom funcionamento operacional da estação de tratamento.

- **Análise da qualidade de água – Rede de distribuição**

Para o parâmetro cloro residual livre, houve resultados de amostras fora dos limites estabelecidos no ano de 2023, sendo 1 amostra em maio e 3 amostras em janeiro.

A análise das amostras para o parâmetro cor aparente, foram encontradas 74 amostras em todo período, sendo 1 amostra em dezembro, 2 amostras em novembro, 3 amostras em outubro, 7 amostras em setembro, 5 amostras em agosto e 4 amostras em julho de 2022 e no ano de 2023, 10 amostras em julho, 14 amostras em junho, 5 amostras em abril, 4 amostras em março, 7 amostras em fevereiro, 9 amostras em maio, 3 amostras em janeiro.

Para o parâmetro turbidez foram encontradas 72 amostras em desconformidade em todo período analisado. Em 2022 foram encontradas 3 amostras em dezembro, 4 amostras em novembro, 6 amostras em outubro, 3 amostras em setembro, 6 amostras em agosto e 7 amostras em julho. No ano de 2023 foram encontras 8 amostras em julho, 8 amostras em junho, 6 amostras em abril, 4 amostras em março, 6 amostras em fevereiro, 7 amostras em maio, 4 amostras em janeiro.

Para coliformes totais foram encontradas 45 amostras em desconformidade. Em 2022 foram encontradas 5 amostras em dezembro, 2 amostras em novembro, 2 amostras em outubro, 1 amostra em agosto e 6 amostras em julho. No ano de 2023 foram encontras 6 amostras em julho, 2 amostras em junho, 3 amostras em abril, 4 amostras em março, 12 amostras em maio, 2 amostras em janeiro.

Segundo o anexo 1 da Portaria nº 888/2021, sistemas que abastecem a partir de 20.000 habitantes, deverá ter em 95% das amostras examinadas a ausência em 100mL de coliformes totais.

O Sistema de SIAA Machadinho Sul possui uma população abastecida de 70.693 habitantes, enquadrando o sistema nas determinações. Dessa forma, os meses que apresentaram amostras com presença, apenas os meses de julho e dezembro de 2022 e maio e junho de 2023 não atendem as especificações aqui citadas.

Para E. Coli, houve 8 amostras sendo 2 amostras em julho de 2022, 3 amostras em julho, 2 amostras em maio, 1 amostra em janeiro de 2023 fora dos padrões de conformidade.

Sabe-se que a E. Coli é uma bactéria presente no intestino humano e de animais de sangue quente, e quando presente na água, indica contaminação de origem fecal. Dessa forma, analisando a qualidade da água de um sistema de distribuição a presença da E. coli já é o suficiente para condenar a qualidade da água, por esse motivo não há tolerância em amostras positivas.

Conclusão: é necessária a manutenção preventiva, fundamental para o bom funcionamento operacional da estação de tratamento garantindo assim um serviço de qualidade e que não traga risco à saúde humana.

Análise do Plano de Amostragem – SIAA Machadinho Sul

- **Estação de tratamento de água – ETA**

Houve atendimento ao número mínimo de amostras determinada em todo o período analisado, estando assim em conformidade, inclusive para os parâmetros bacteriológicos.

· **Rede de Distribuição – Camaçari**

Segundo anexo 14 da Portaria nº888/2021, sistemas de distribuição que possuem população abastecida entre 50.000 e 80.000 o plano de amostragem deve constar 25 +1 para cada 2.000 habitantes.

Segundo dados enviados pela prestadora, a população abastecida do sistema integrado de abastecimento de água Machadinho Sul é de 70.693 habitantes, enquadrando assim as regras citadas anteriormente.

De acordo com o descrito na Portaria 2.472/2021, em seu anexo, para os parâmetros turbidez, residual desinfectante e cor aparente, na rede de distribuição, o número de amostras deve ser conforme §3º do Art. 44 da Portaria nº 888/2021, onde consta que para toda amostra coletada para realização da análise bacteriológica, deve ser realizada análise dos parâmetros citados.

Abaixo segue o plano de amostragem seguindo as regras do anexo 14 da Portaria nº888/2021:

Tabela 1 – Quantidades mínima de amostras

PARÂMETROS	QUANTIDADE MÍNIMA DE AMOSTRAS/ MÊS
TURBIDEZ	876
COR APARENTE	876
CLORO RESIDUAL LIVRE	876
COLIFORMES TOTAIS	876
ESCHERICHIA COLI	876

Fonte: AGERSA,2023

Desta forma, conclui-se que os meses do período analisado não houve atendimento ao plano de amostragem definido pelas normas.

É imprescindível que o plano de amostragem realizado esteja dentro das especificações impostas, pois o não atendimento ao plano de amostragem pode impactar na interpretação da qualidade da água e do serviço na rede de distribuição, não demonstrando a dinâmica real dos parâmetros analisados.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Resultados de análise físico-químicas e bacteriológicas

Identificação	Ponto de Coleta	Data	Hora	Pressão (mca)	Cor Aparente (uH)	Turbidez (uT)	PH	Fluoreto (mb/l)	Cloro Residual (mg/l)	Bacteriológico
Cam077	Cam077	6/9/2023	11:44	36	0	1.21	-	-	1.2	Ausente
Cam001	Cleba B	6/9/2023	11:34	22	2	1.21	-	-	1.7	Ausente
Cam003	Posto de saude clebeb	6/9/2023	11:27	15	2	1.24	-	-	1.6	Ausente
Cam039	Cam039	6/9/2023	11:15	25	4.0	0,92	-	-	1.7	Ausente
Cam068	Cam068	6/9/2023	10:50	22	0	0.93	-	-	1.5	Ausente
Cam062	Cam062	6/9/2023	10:58	14	2.0	1.04	-	-	2	Ausente
Cam020	Hosp.geral	6/9/2023	10:50	23	1	1.31	-	-	1.8	Ausente
Posto de saúde	Tal007	6/9/2023	10:38	23	0	3.10	-	-	1.5	Ausente
Tbr001	Tbr001	6/9/2023	10:26	21	1	1.18	-	-	1.6	Ausente
Cam073	Cam073	6/9/2023	10:17	33	0	1.15	-	-	1.6	Ausente

Para análise realizada no ato da fiscalização, sendo coletadas amostras diretamente da rede de distribuição, a Prestadora analisou os parâmetros Cloro residual livre, cor, turbidez , as análises foram realizadas no laboratório localizado na ETA.; foram realizadas coletas em 10 pontos diferentes no município de Camaçari, onde os valores dos parâmetros encontram-se em conformidade com a legislação vigente.

AGERSA

LEGENDAS E NOMENCLATURAS	
Cor:	ocorre devido a partículas dissolvidas na água.
Turbidez:	ocorre devido a partículas em suspensão, que deixam a água com aparência turva.
Cloro:	produto químico utilizado para eliminar bactérias.
pH:	valores para especificar a acidez da água.
Coliformes Totais (C.Totais):	indicador utilizado para medir contaminação por bactérias.
Escherichia Coli (E.Coli):	indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

7.2 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTO

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE MANGABAS**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE MANGABAS**	2- Falha no isolamento da área.	Imediato

Observações:
Sem porta no local do quadro de energia



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE MANGABAS**	15- Destinação inadequada de resíduos.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE MANGABAS**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Cidade Jardim**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Bairro Novo**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



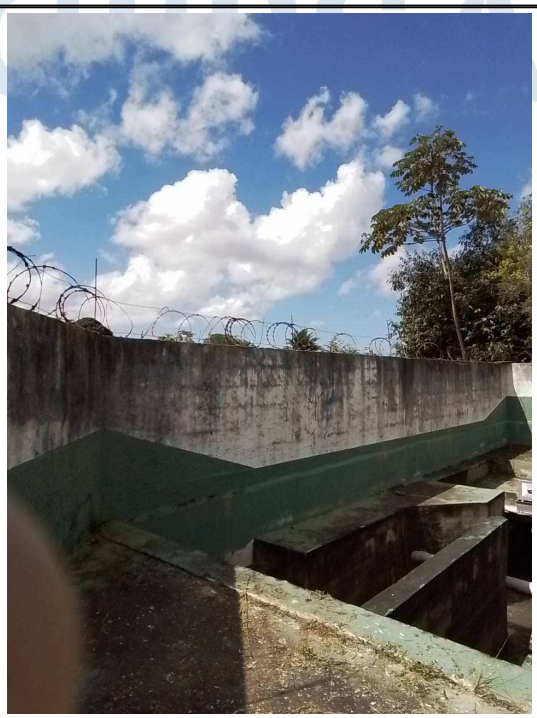

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Bairro Novo**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Bairro Novo**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Ville Bela**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos

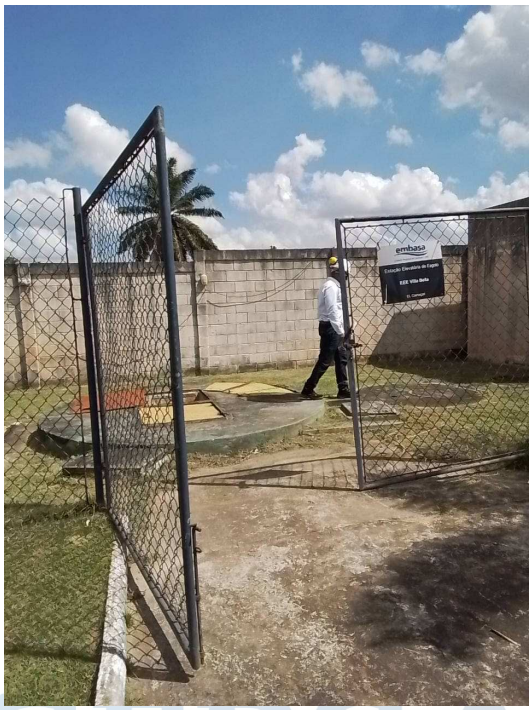

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Ville Bela**	2- Falha no isolamento da área.	Imediato




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Ville Bela**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	60



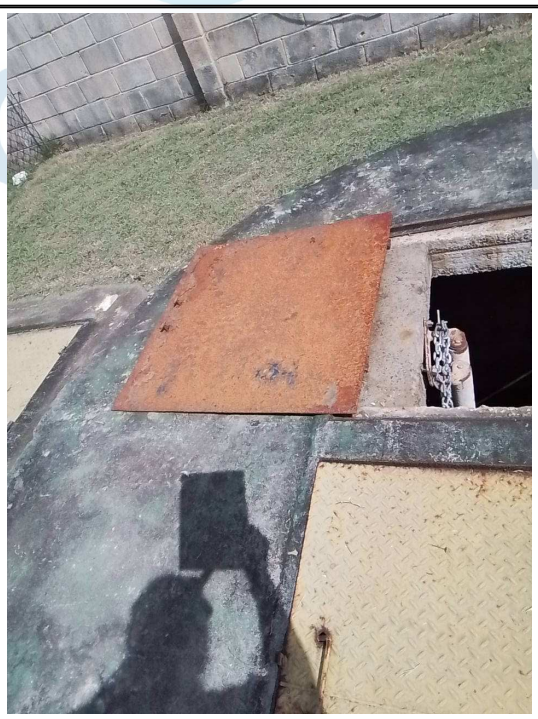

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Luar de Camacari**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Luar de Camacari**	3- Instalações físicas inadequadas.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Luar de Camacari**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Luar de Camacari**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**Luar de Camacari II**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**Luar de Camacari II**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**Luar camaçari III**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**Luar camaçari III**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE São Vicente**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE São Vicente**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE São Vicente**	9- Indícios ou presença de animais na área.	Imediato






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE São Vicente**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



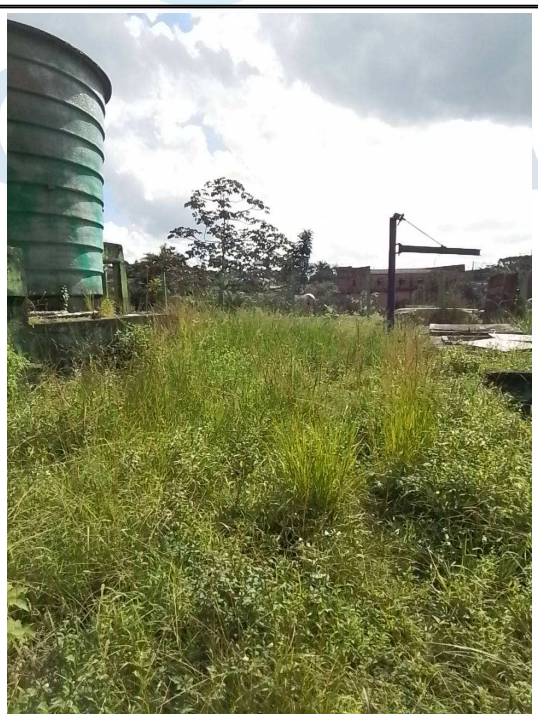

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE São Vicente**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Hortencia Lama Preta**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Hortencia Lama Preta**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Camaçari**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Camaçari**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**ECP Arembepe**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos, Identificação



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**ECP Arembepe**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 09 Arembepe**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 09 Arembepe**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 08 Arembepe**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 08 Arembepe**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 05 Arembepe**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 05 Arembepe**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta8, ,

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 06 Arembepe**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 06 Arembepe**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 04 Arembepe**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 04 Arembepe**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 07 Arembepe**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 07 Arembepe**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Alphaville 03**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Alphaville 03**	3- Instalações físicas inadequadas.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Alphaville 03**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Nao consta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 2 ALPHAVILLE LITOTAL NORTE 3**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Riscos Específicos, Restrição do Acesso


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 2 ALPHAVILLE LITOTAL NORTE 3**	3- Instalações físicas inadequadas.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 2 ALPHAVILLE LITOTAL NORTE 3**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato

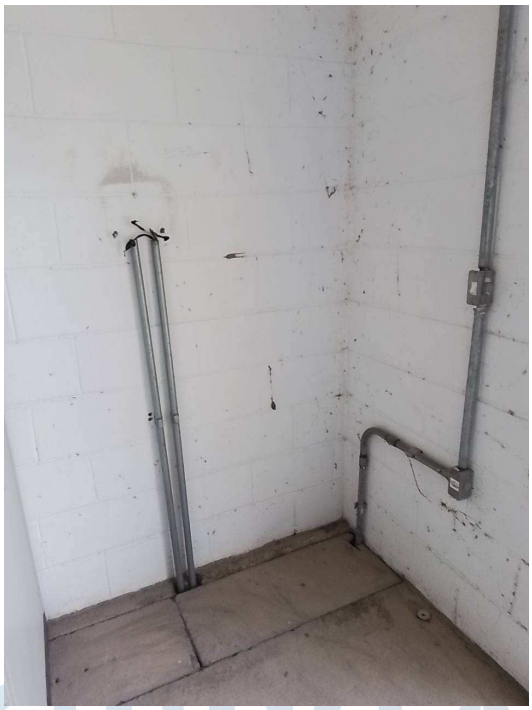

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 2 ALPHAVILLE LITOTAL NORTE 3**	14- Caixas de passagem inadequadas.	30

Especificar:
Tampa



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ALPHAVILLE NORTE 03**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ALPHAVILLE NORTE 03**	2- Falha no isolamento da área.	Imediato

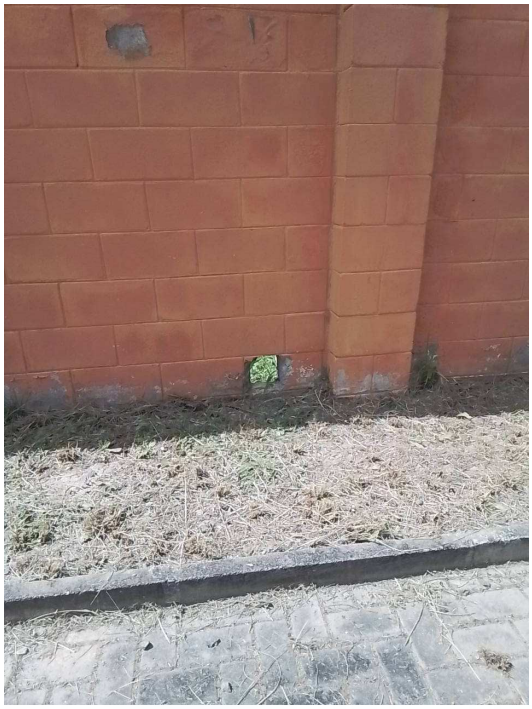

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ALPHAVILLE NORTE 03**	3- Instalações físicas inadequadas.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ALPHAVILLE NORTE 03**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 2 Alphaville Norte 02**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato
Especificar: Restrição do Acesso, Riscos Específicos			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Rede_Coletora	**EEE 2 Alphaville Norte 02**	2- Falha no isolamento da área.	30

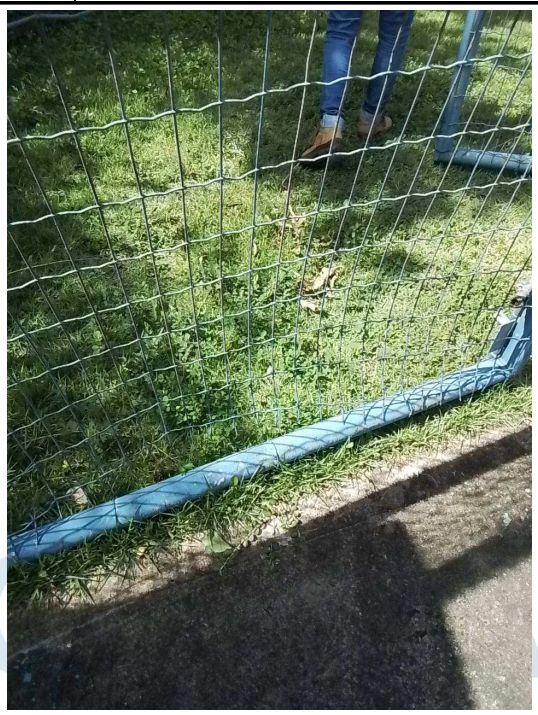

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 2 Alphaville Norte 02**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30

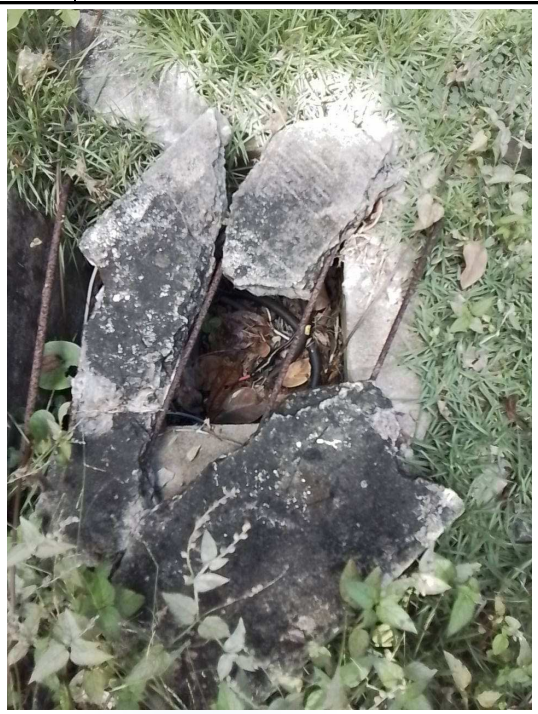


AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 2 Alphaville Norte 02**	14- Caixas de passagem inadequadas.	30

Especificar:
Tampa

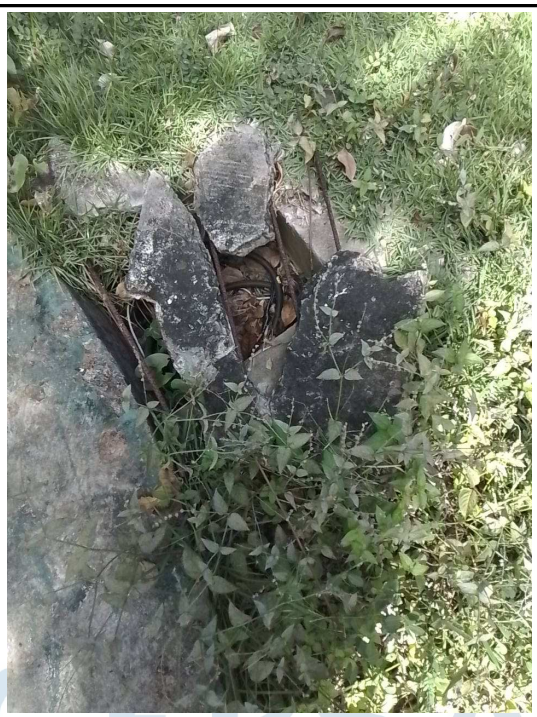




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 2 Alphaville Norte 02**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30

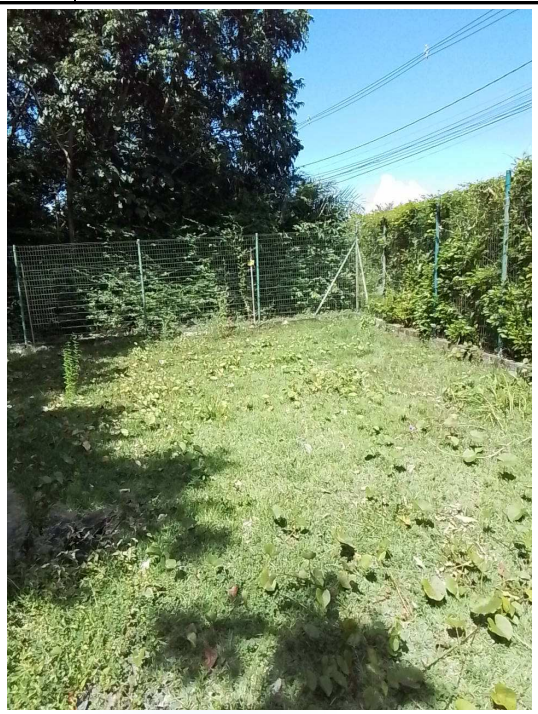

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 2 Alphaville Norte 02**	27- Escada não instalada e/ou inadequada.	30

Especificar:
Inadequada



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 2 Alphaville Norte 02**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**SES AREMBEPE**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos, Restrição do Acesso



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**SES AREMBEPE**	2- Falha no isolamento da área.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**SES AREMBEPE**	3- Instalações físicas inadequadas.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**SES AREMBEPE**	27- Escada não instalada e/ou inadequada.	30

Especificar:
Deteriorada



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**SES AREMBEPE**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE PARQUE SOLAR DO COQUEIRO**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE PARQUE SOLAR DO COQUEIRO**	3- Instalações físicas inadequadas.	60





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE PARQUE SOLAR DO COQUEIRO**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	30

Especificar:
Armazenagem, Organização





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE PARQUE SOLAR DO COQUEIRO**	15- Destinação inadequada de resíduos.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE PARQUE SOLAR DO COQUEIRO**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



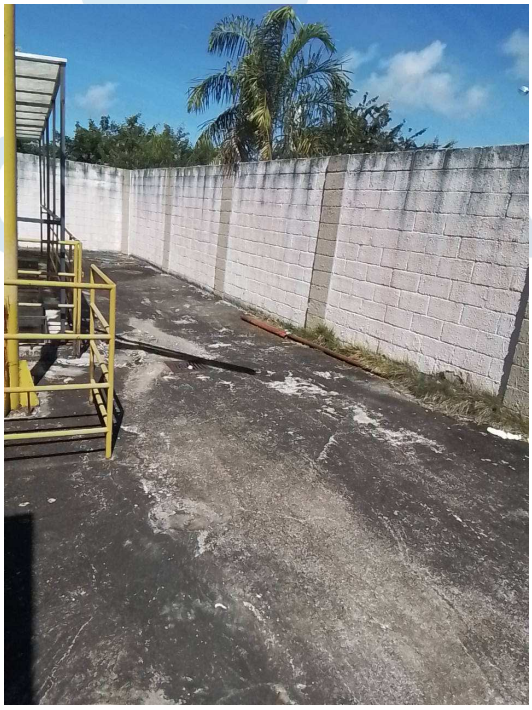

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE PARQUE SOLAR DO COQUEIRO**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	30






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**ETE PARQUE SOLAR DOS COQUEIROS**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato
Especificar: Riscos Específicos			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Rede_Coletora	**ETE PARQUE SOLAR DOS COQUEIROS**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato
Observações: Nao consta			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Rede_Coletora	**ETE PARQUE SOLAR DOS COQUEIROS**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	30
Especificar: Outros			
Observações: Não há extintores			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Rede_Coletora	**ETE PARQUE SOLAR DOS COQUEIROS**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

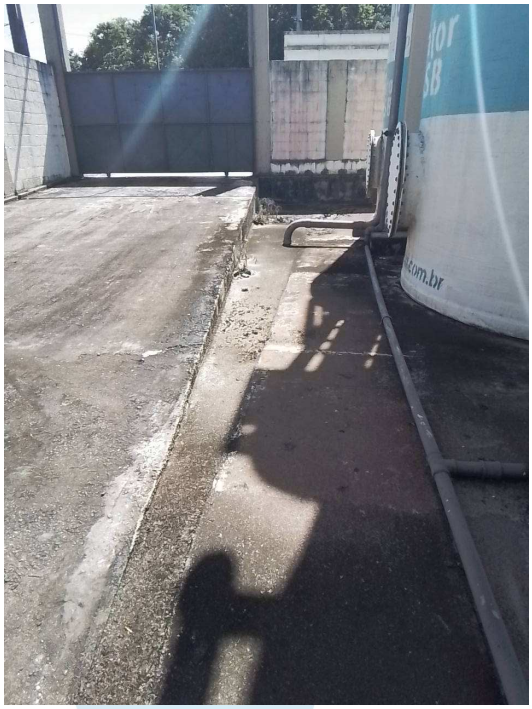


AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**ETE PARQUE SOLAR DOS COQUEIROS**	57- Ausência de guarda-corpo instalado e em boas condições.	30

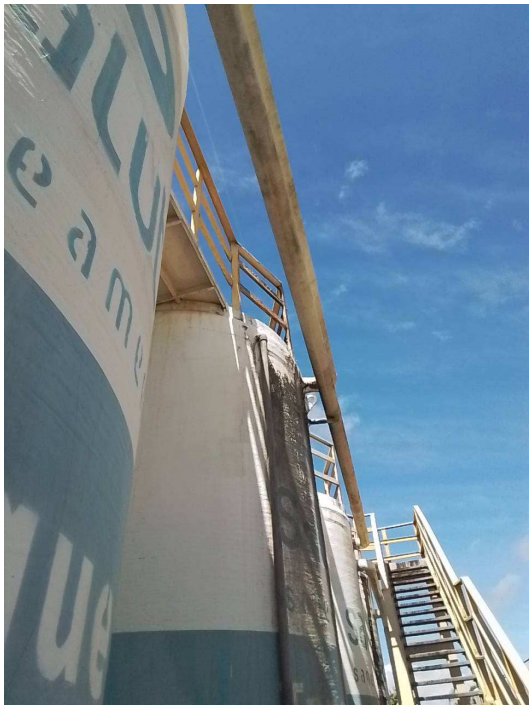

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**Estacao elevatoria Residencial acacias**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**Estacao elevatoria Residencial acacias**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	Imediato

Especificar:
Organização, Armazenagem




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**ESTACAO ELEVATORIA 03 MONTE GORDO**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**ESTACAO ELEVATORIA 03 MONTE GORDO**	2- Falha no isolamento da área.	30

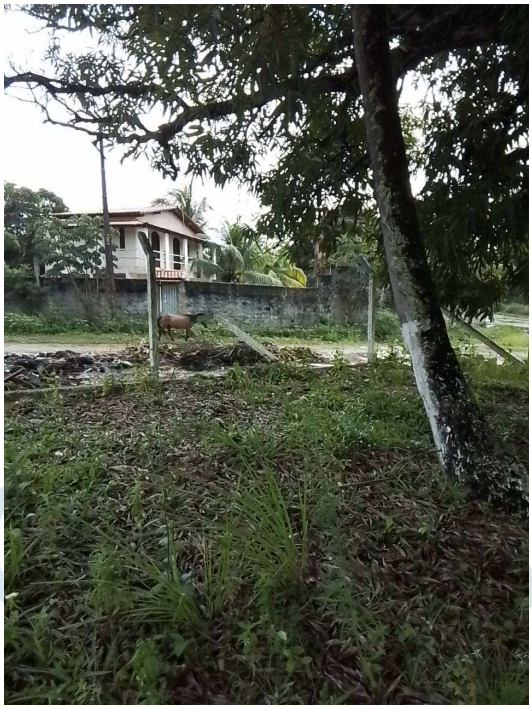

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**ESTACAO ELEVATORIA 03 MONTE GORDO**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	60




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**ESTACAO ELEVATORIA 03 MONTE GORDO**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

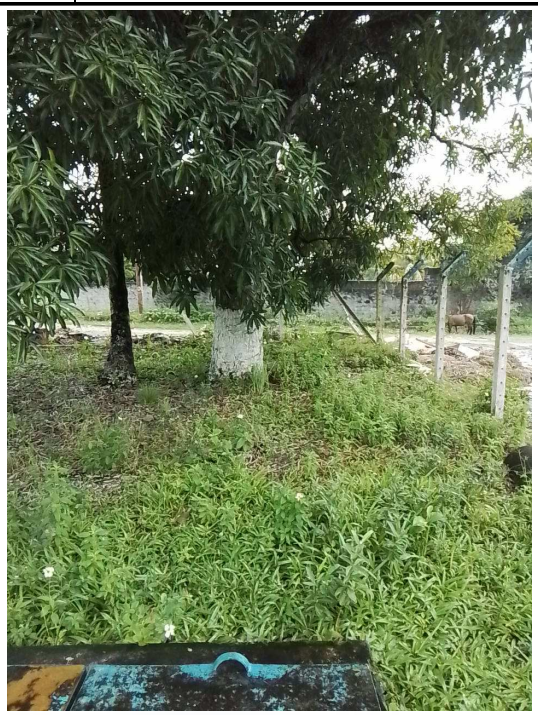




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 04**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 04**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

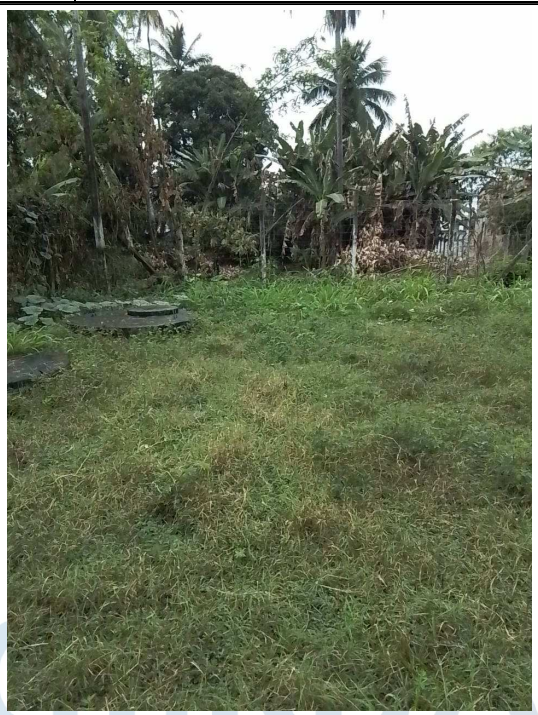

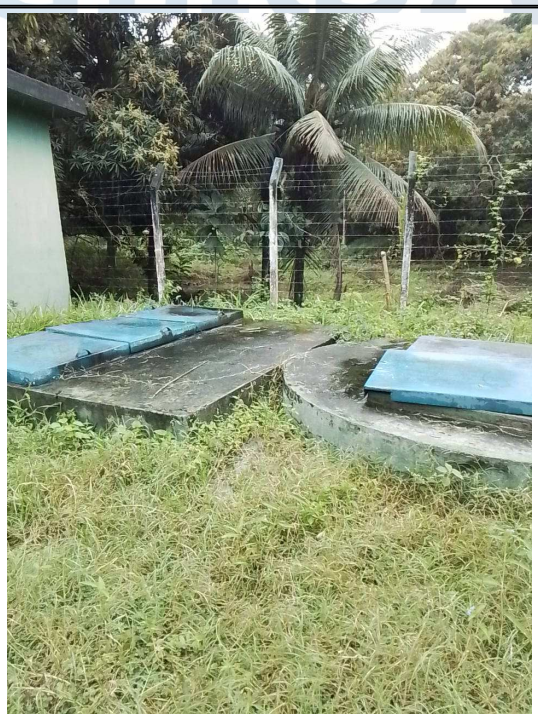


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE MG 02**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE MG 02**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

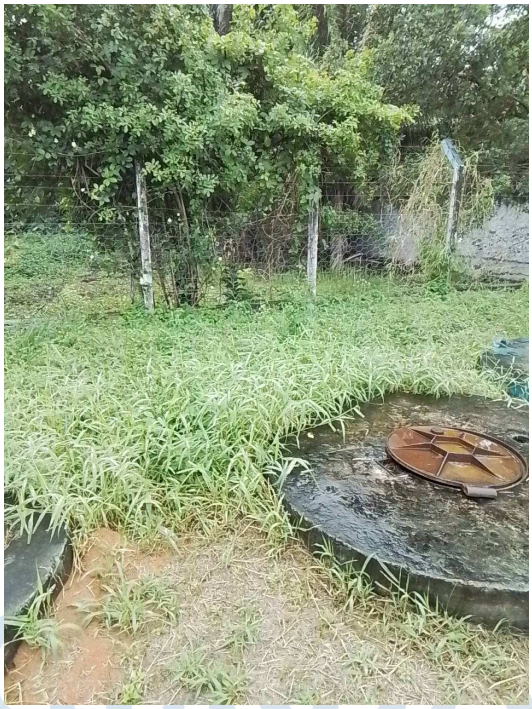

AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE MG 01**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE MG 01**	2- Falha no isolamento da área.	30

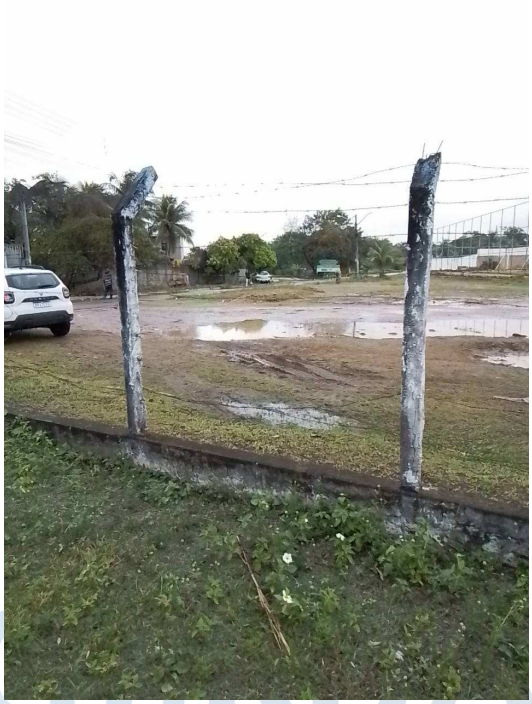

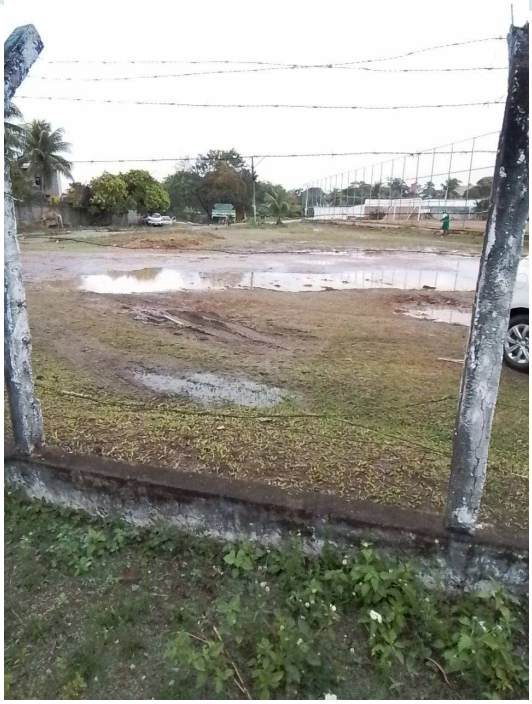

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE MG 01**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 07 Cond. AGUA**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos, Identificação

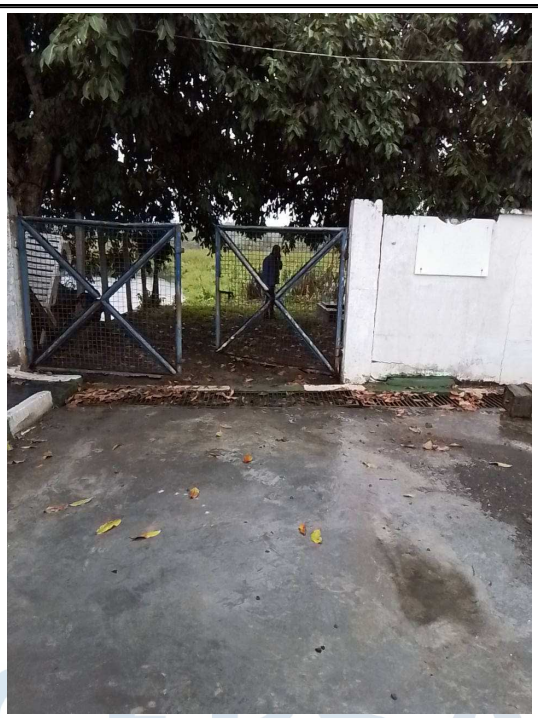

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE 07 Cond. AGUA**	2- Falha no isolamento da área.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE guarajuba 02**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato
Especificar: Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos			

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE guarajuba 01**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato
Especificar: Restrição do Acesso, Riscos Específicos			

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE guarajuba 01**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE VILA GALES**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos, Identificação



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Itacimirim 04**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Itacimirim 04**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



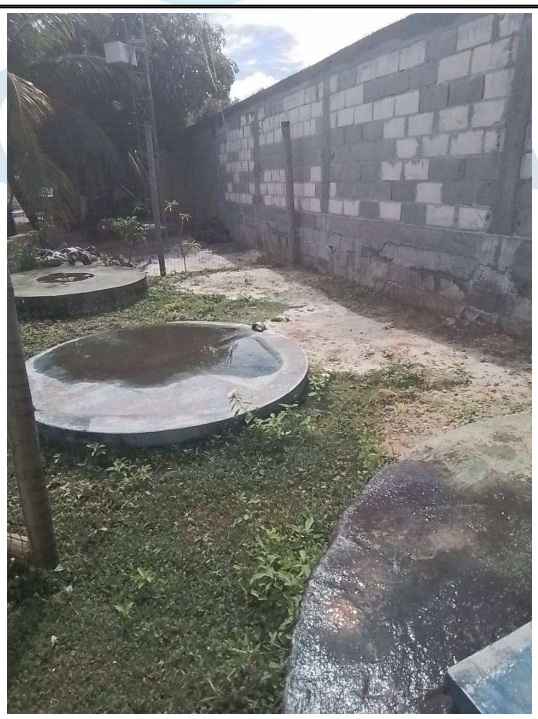

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ITACIMIRIM 03**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ITACIMIRIM 03**	3- Instalações físicas inadequadas.	30




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ITACIMIRIM 03**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	30



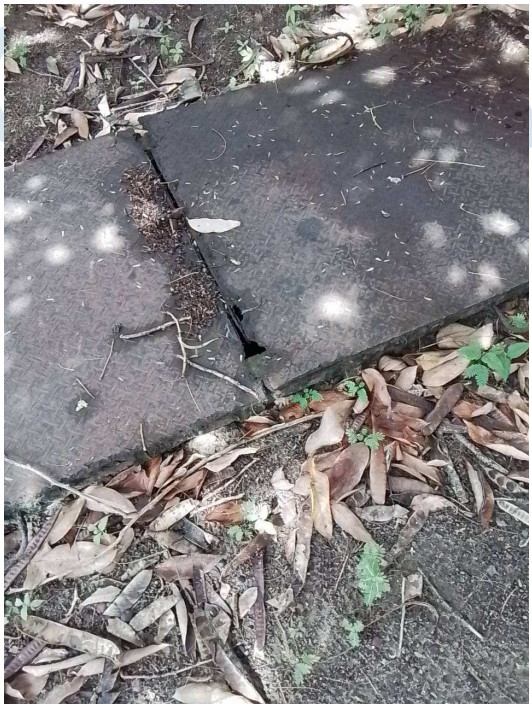

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ITACIMIRM 02**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ITACIMIRM 02**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ITACIMIRM 02**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ITACIMIRIN 01**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ITACIMIRIN 01**	2- Falha no isolamento da área.	30



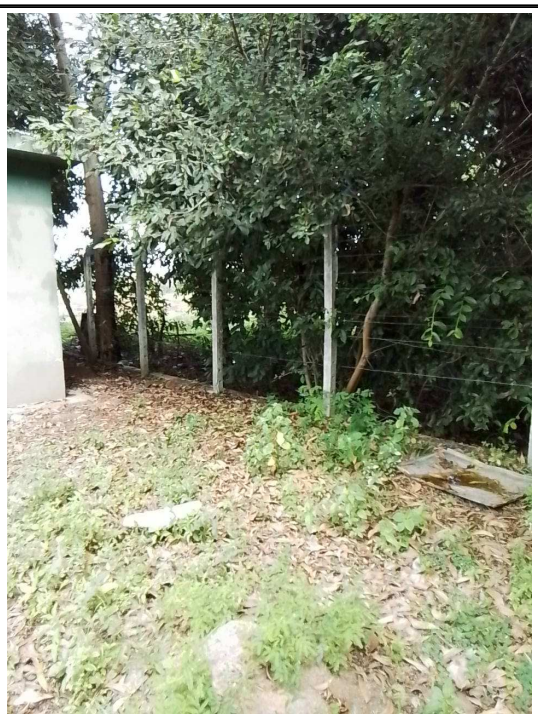

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ITACIMIRIN 01**	3- Instalações físicas inadequadas.	30






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ITACIMIRIN 01**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	30

Especificar:
Organização, Armazenagem




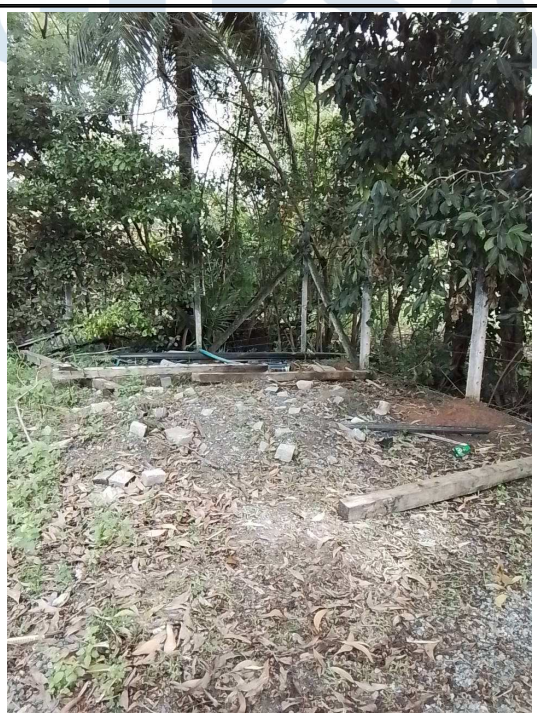

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ITACIMIRIN 01**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

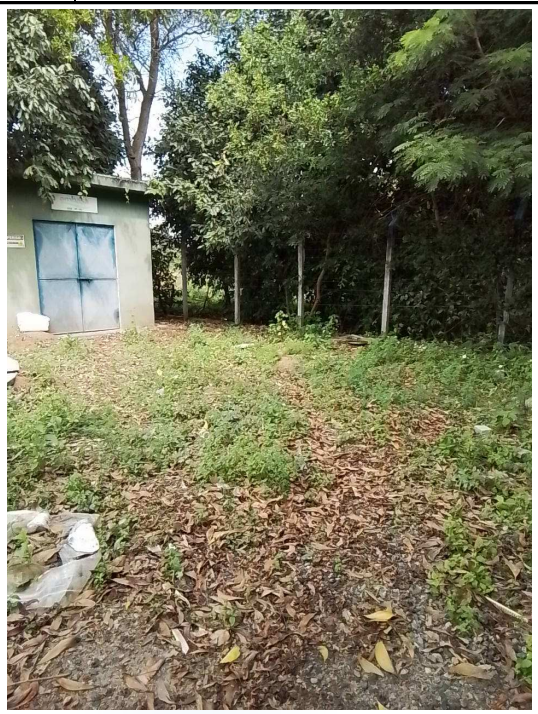

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE BARRA DO POJUCA 03**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato
Especificar: Restrição do Acesso, Riscos Específicos			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Rede_Coletora	**EEE BARRA DO POJUCA 03**	3- Instalações físicas inadequadas.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE BARRA DO POJUCA 03**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE BARRA DO POJUCA 02**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE BARRA DO POJUCA 02**	2- Falha no isolamento da área.	30




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE BARRA DO POJUCA 02**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30

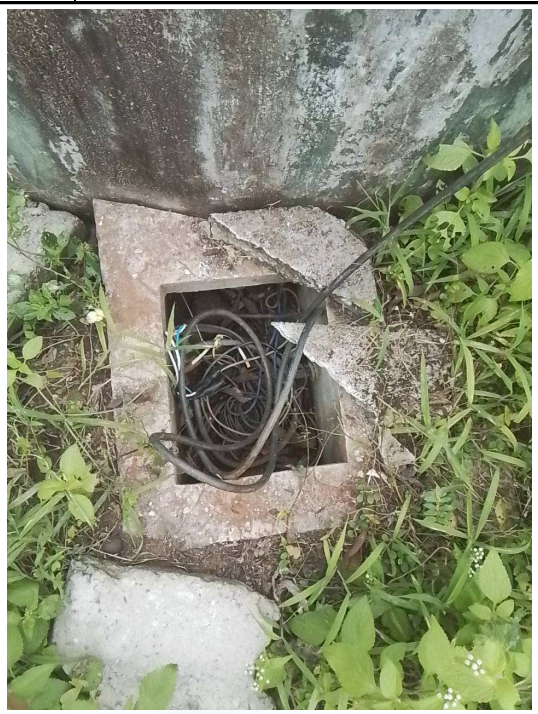

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE BARRA DO POJUCA 02**	14- Caixas de passagem inadequadas.	30

Especificar:
Tampa



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE BARRA DO POJUCA 02**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE BARRA DO POJUCA 02**	27- Escada não instalada e/ou inadequada.	30
Especificar: Guarda-copo			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Rede_Coletora	**EEE BARRA DO POJUCA 02**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	30



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE BARRA DO POJUCA 01**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE BARRA DO POJUCA 01**	2- Falha no isolamento da área.	Imediato




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE BARRA DO POJUCA 01**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

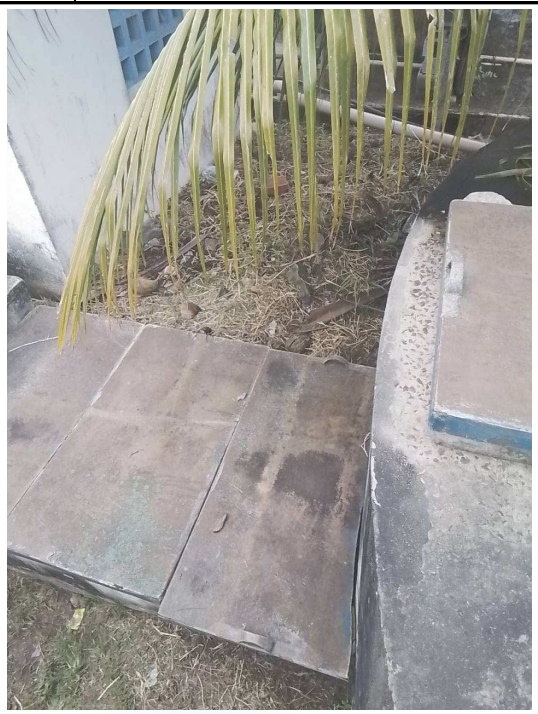

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Camaçari Life**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Camaçari Life**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Camaçari Life**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

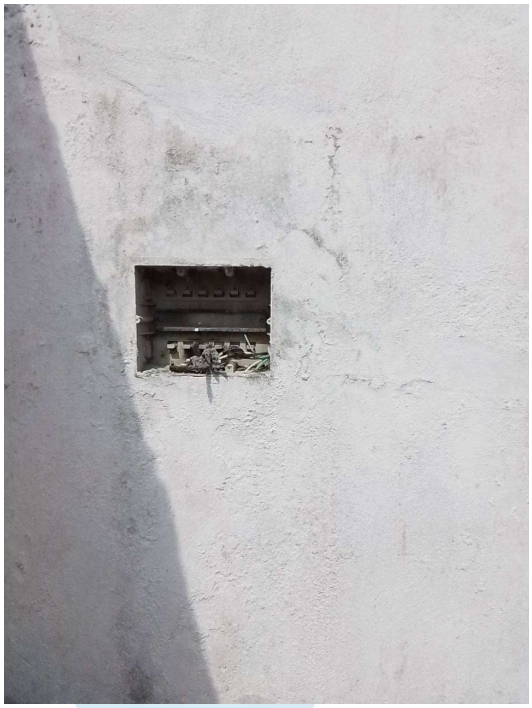

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Vila Cantuaria**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ALPHA I**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	EEE ALPHA I	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	60
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Rede_Coletora	EEE ALPHA I	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



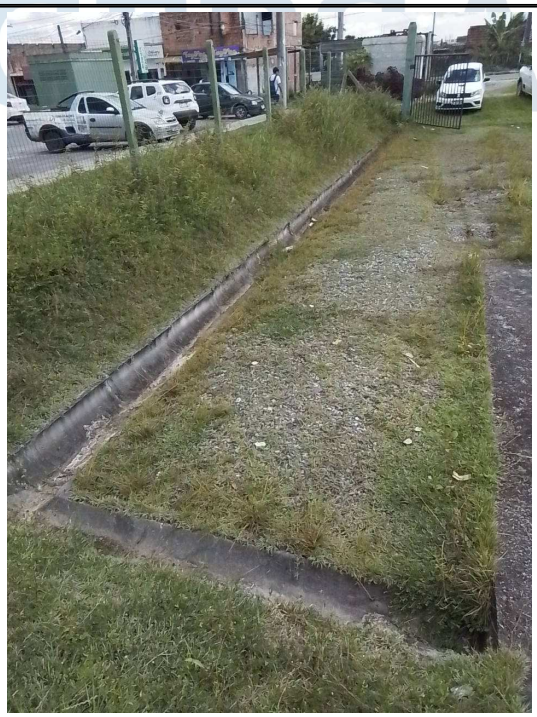

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ALPHA I**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE ALPHA I**	122- Gradeamento indisponível e/ou inadequado.	60



AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Andorinhas e Cardeais**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Andorinhas e Cardeais**	2- Falha no isolamento da área.	Imediato

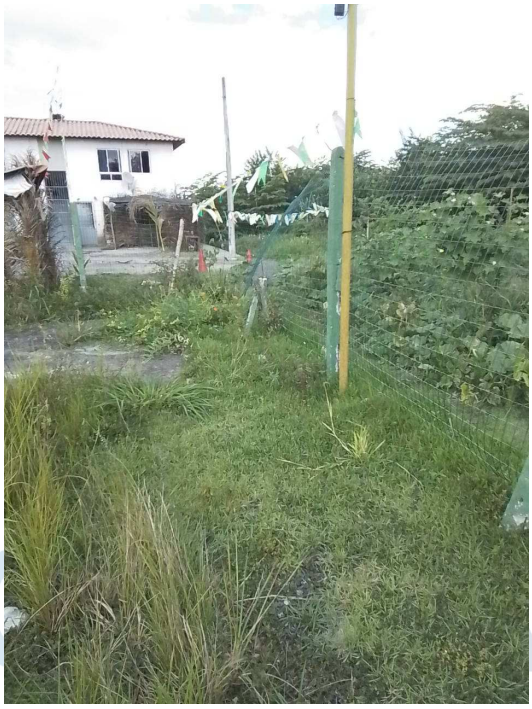

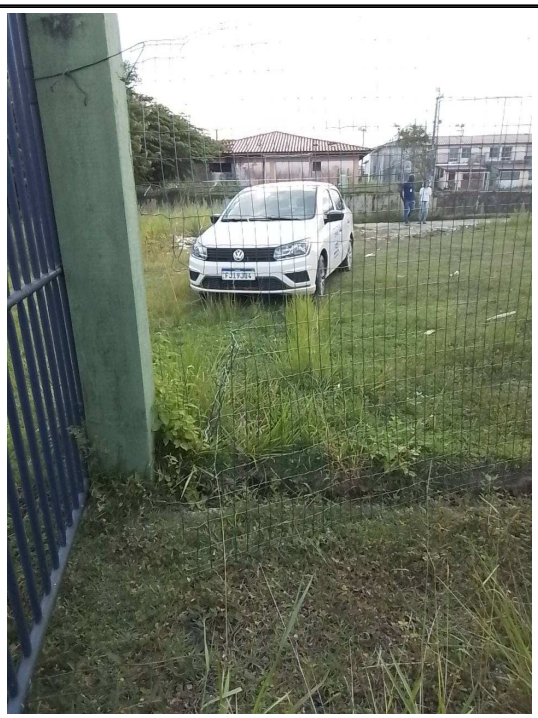

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Andorinhas e Cardeais**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato
Observações: Falta			

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Andorinhas e Cardeais**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato
Observações: Capina			



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Andorinhas e Cardeais**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Canarios e Sabia**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Canarios e Sabia**	2- Falha no isolamento da área.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Canarios e Sabia**	7- Condições de trabalho inadequadas.	Imediato

Especificar:
Iluminação



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Canarios e Sabia**	9- Indícios ou presença de animais na área.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Canarios e Sabia**	15- Destinação inadequada de resíduos.	Imediato




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Canarios e Sabia**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30



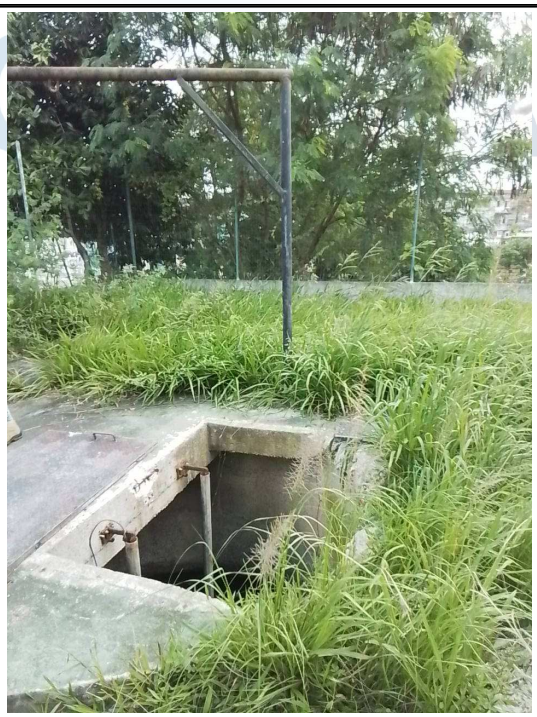

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Parque verde II**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos, Restrição do Acesso



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Parque verde II**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato
Observações: Falta			

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Parque verde II**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato
Observações: Capina			



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

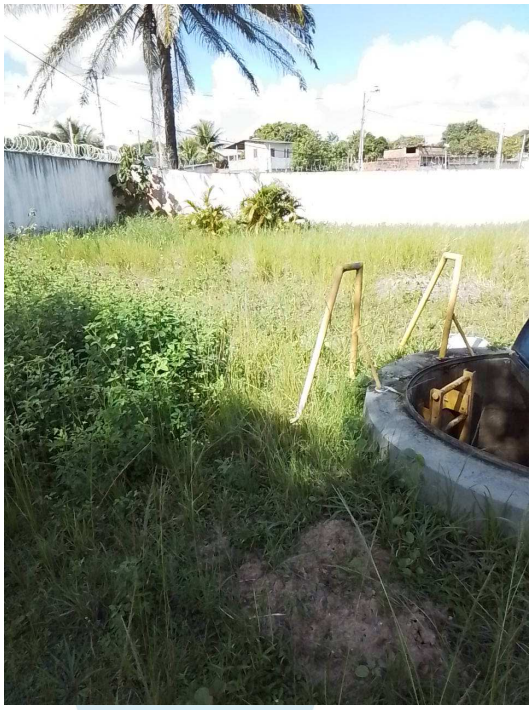

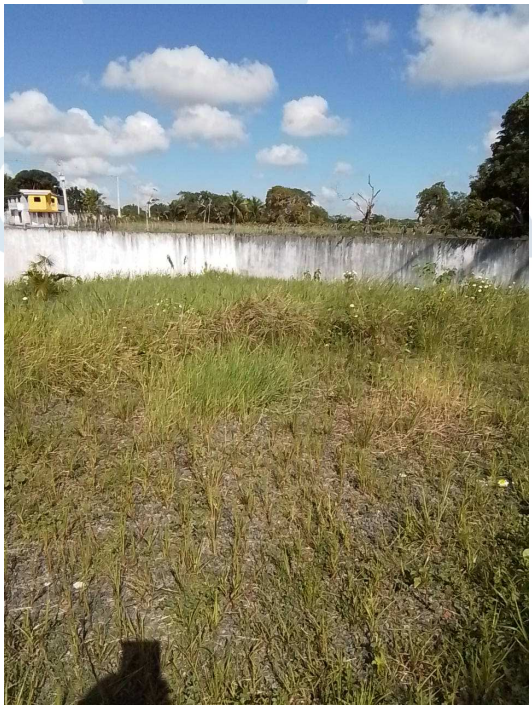


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Sitio Horizonte**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos

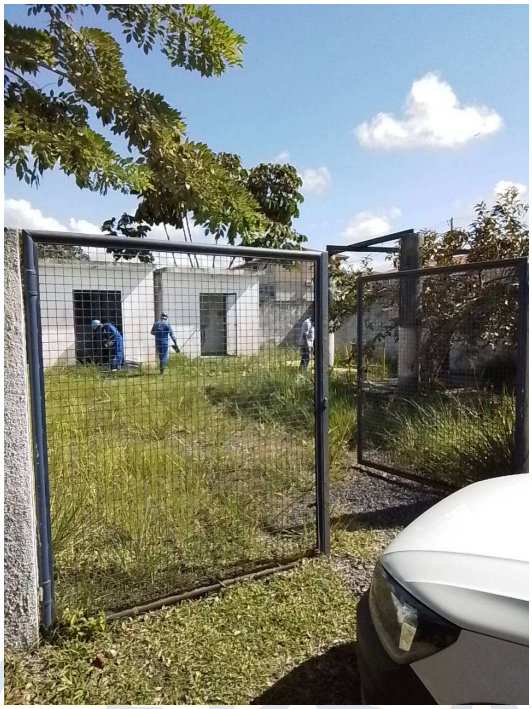

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Sitio Horizonte**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato
Observações: Falta			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Rede_Coletora	**EEE Sitio Horizonte**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato
Observações: Capina			



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Sitio Verde**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Sitio Verde**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	60





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**Camaçari Duo**	1- Ausência de sinalização adequada.	30

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**Camaçari Duo**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**Camaçari Duo**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**Camaçari Duo**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Verde Ville**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Verde Ville**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Verde Ville**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**Interlagos**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos, Identificação



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**Interlagos**	2- Falha no isolamento da área.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**Interlagos**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Praia de Arembepe**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	60

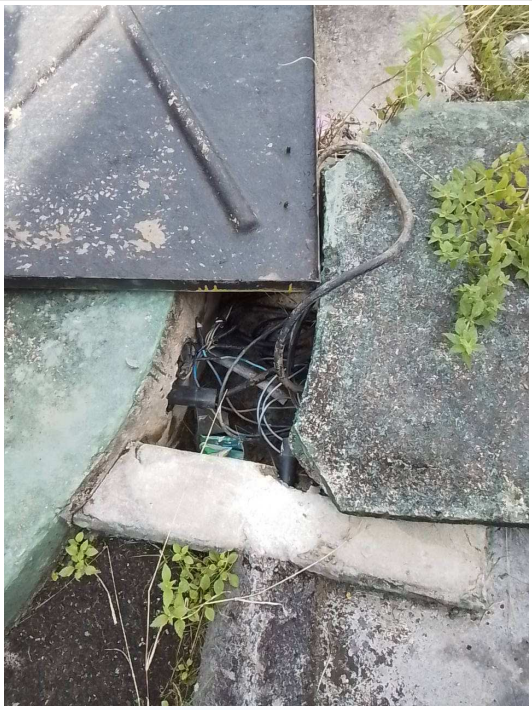


AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Praia de Arembepe**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

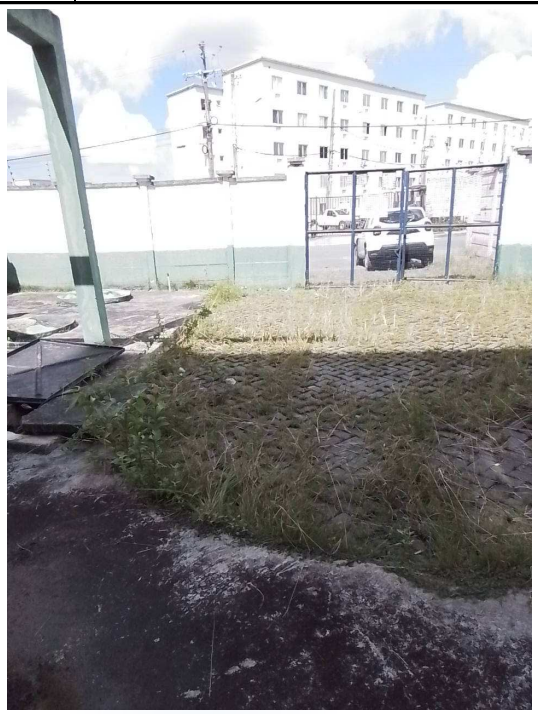


AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**Praia de Guarajuba**	3- Instalações físicas inadequadas.	30

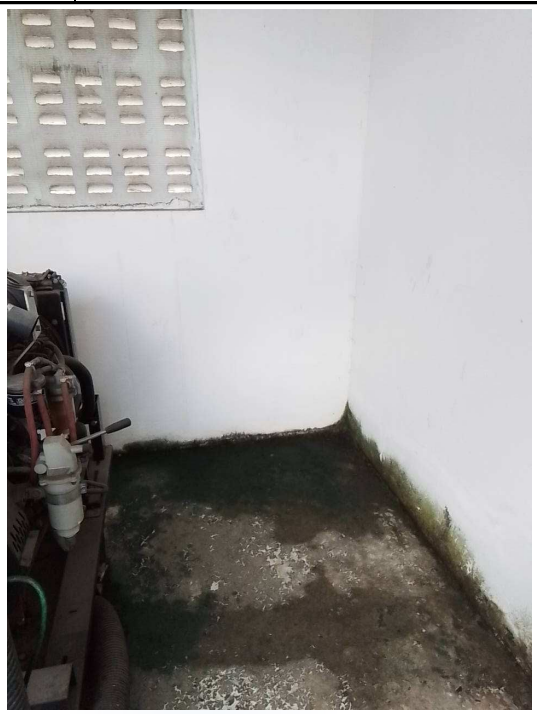



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**Praia de Guarajuba**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	30





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE PRAIA DE ITACIMIRIM**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE PRAIA DE ITACIMIRIM**	2- Falha no isolamento da área.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE PRAIA DE ITACIMIRIM**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Monte Negro**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Monte Negro**	5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	Imediato

Observações:
BOMBA COM FUNCIONAMENTO LENTO, PRECISÃO DE MANUTENCÃO



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Monte Negro**	9- Indícios ou presença de animais na área.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE Monte Negro**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	30






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**ETE Residencial Mar de Abrantes**	3- Instalações físicas inadequadas.	60

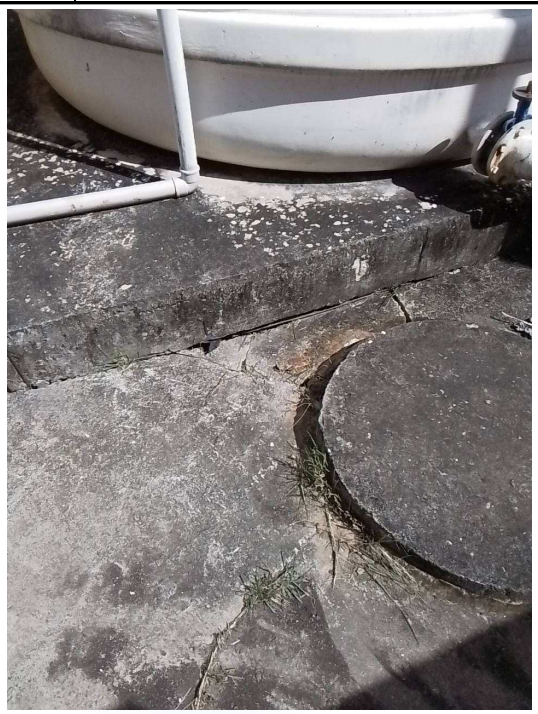

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE COND MORADAS DO LITORAL**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Rede_Coletora	**EEE COND MORADAS DO LITORAL**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato







GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE ALPHAVILE NORTE**	3- Instalações físicas inadequadas.	120

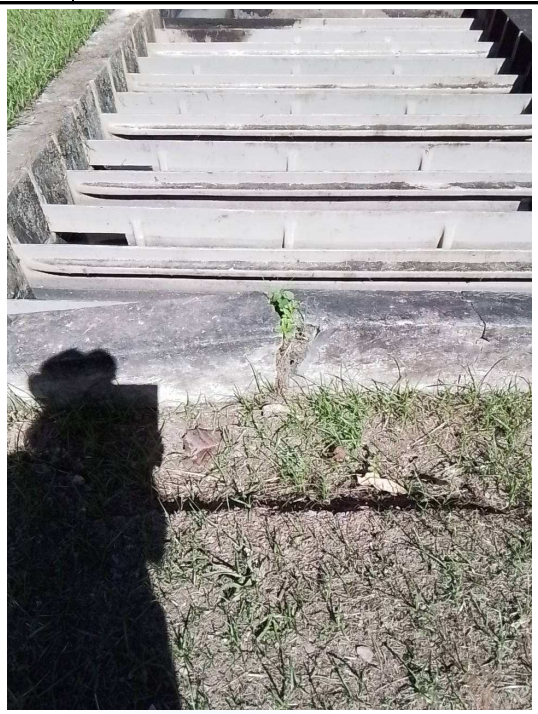

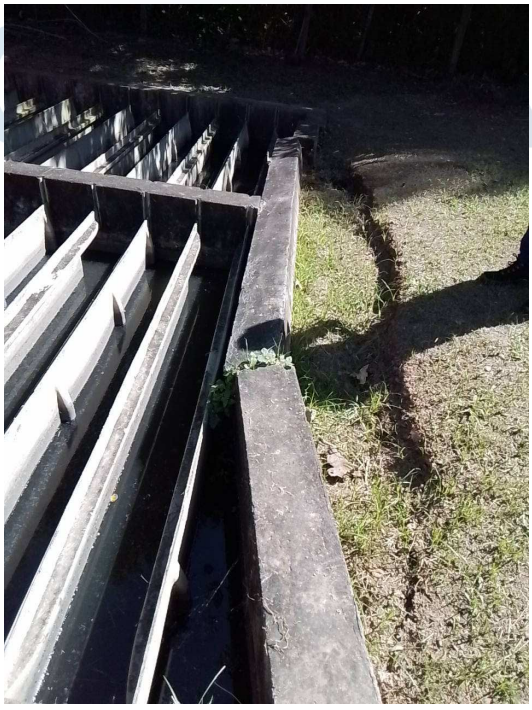

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE ALPHAVILE NORTE**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30



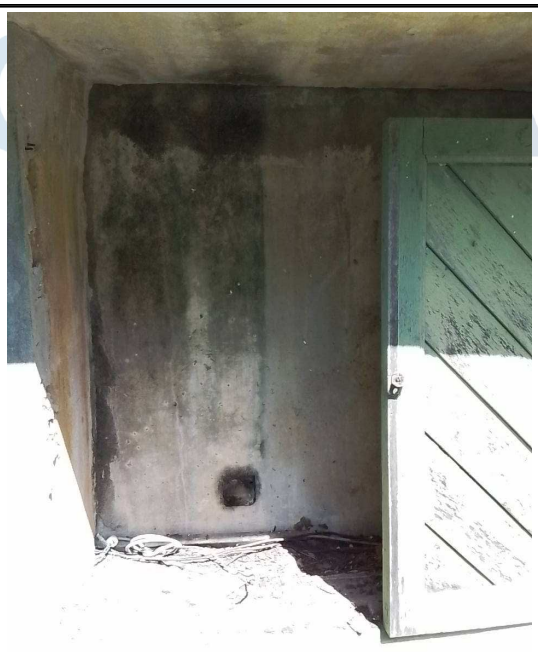

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA



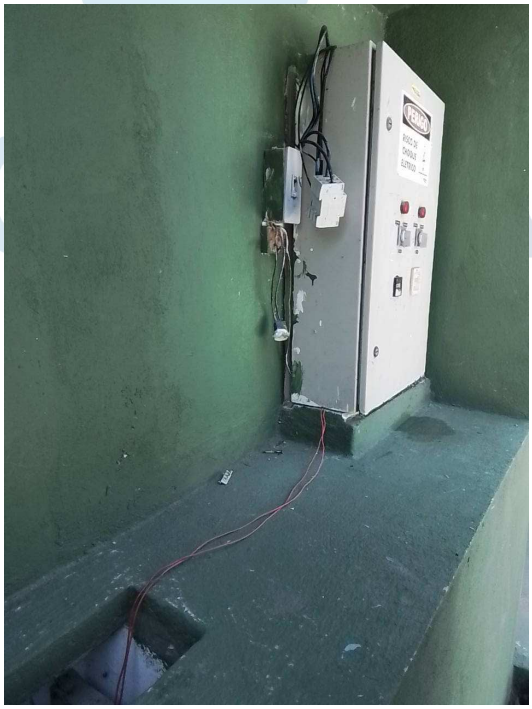

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE ALPHAVILE NORTE**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	Imediato

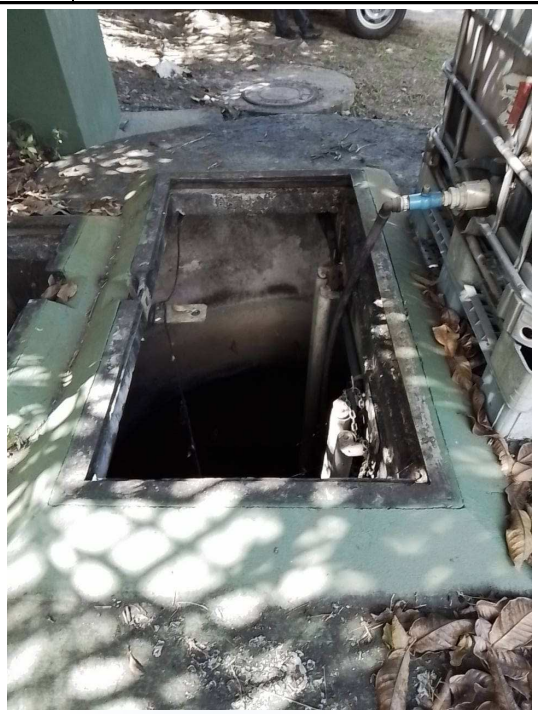

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE PRIVILEGE PREMIUN**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE PRIVILEGE PREMIUN**	3- Instalações físicas inadequadas.	60



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE PRIVILEGE PREMIUN**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**ETE PRIVILEGE PREMIUN**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	30
Especificar: Disponibilizados			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**ETE PRIVILEGE PREMIUN**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE PRIVILEGE PREMIUN**	27- Escada não instalada e/ou inadequada.	30

Especificar:
Guarda-copo

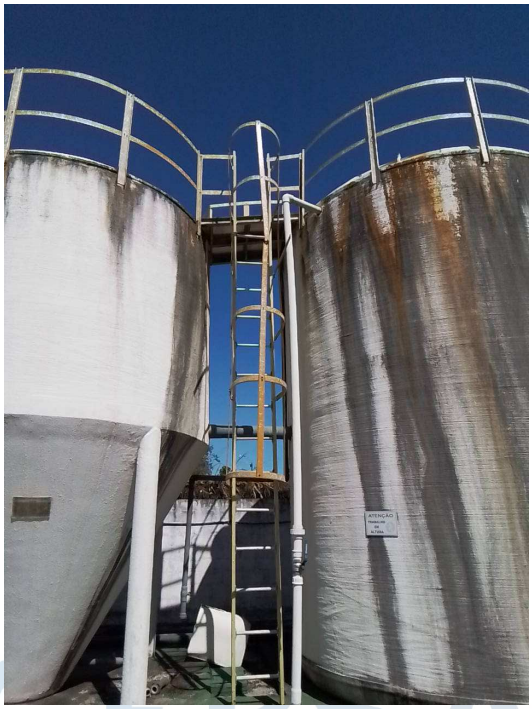

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE PRIVILEGE PREMIUN**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE REVERSA PREMIUM**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	30

Especificar:
Validade



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE MORADA PREMIUM**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE MORADA PREMIUM**	3- Instalações físicas inadequadas.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE MORADA PREMIUM**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**ETE MORADA PREMIUM**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA


Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE MORADA PREMIUM**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

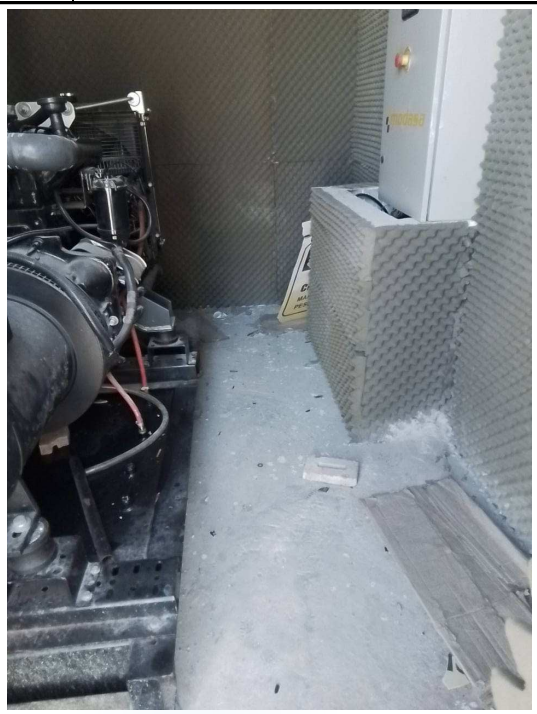



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE GRAN VILLE**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato
Especificar: Restrição do Acesso, Riscos Específicos			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**ETE GRAN VILLE**	2- Falha no isolamento da área.	Imediato

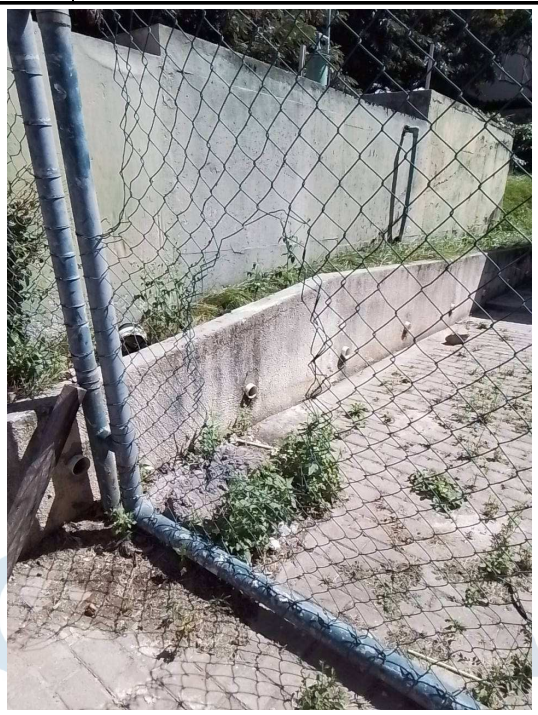

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE GRAN VILLE**	3- Instalações físicas inadequadas.	30
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**ETE GRAN VILLE**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE GRAN VILLE**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	30

Especificar:
Organização



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE GRAN VILLE**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	30

Especificar:
Disponibilizados

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE GRAN VILLE**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE GARDEM CLUBE**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato
Especificar: Restrição do Acesso, Riscos Específicos			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**ETE GARDEM CLUBE**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	30
Especificar: Disponibilizados			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**ETE GARDEM CLUBE**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE GARDEM CLUBE**	57- Ausência de guarda-corpo instalado e em boas condições.	30




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE Reserva Parque Chiaretta**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos

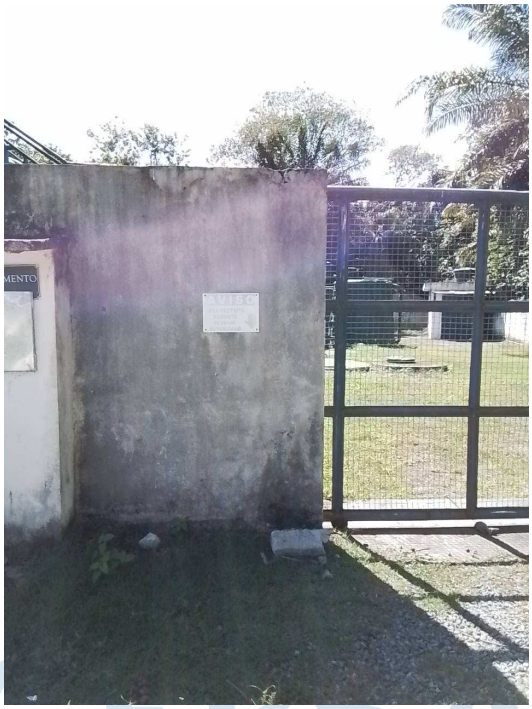

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE Reserva Parque Chiaretta**	3- Instalações físicas inadequadas.	30




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE Reserva Parque Chiaretta**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	Imediato

Especificar:
Organização, Armazenagem

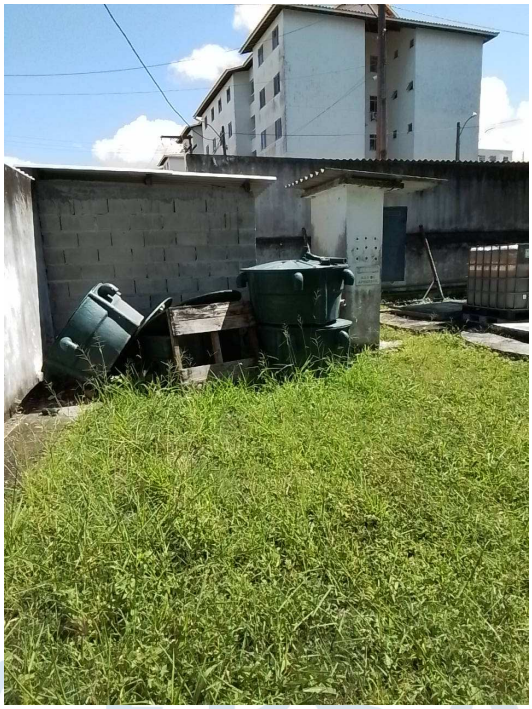




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE Reserva Parque Chiaretta**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	30

Especificar:
Disponibilizados

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE Reserva Parque Chiaretta**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

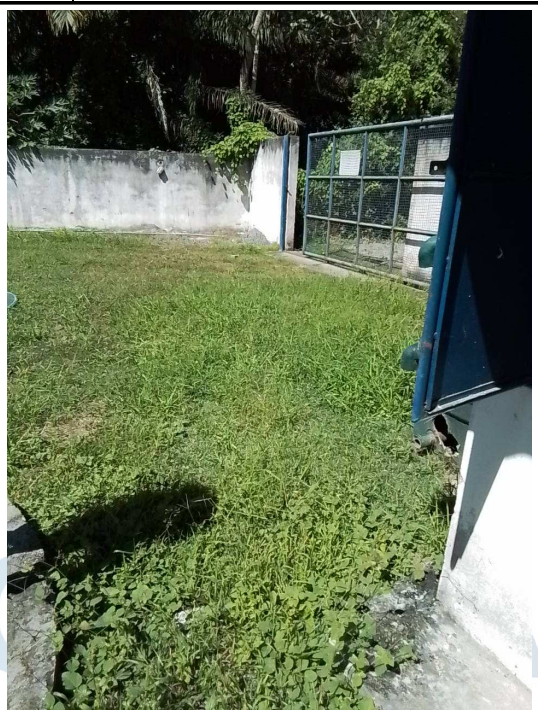


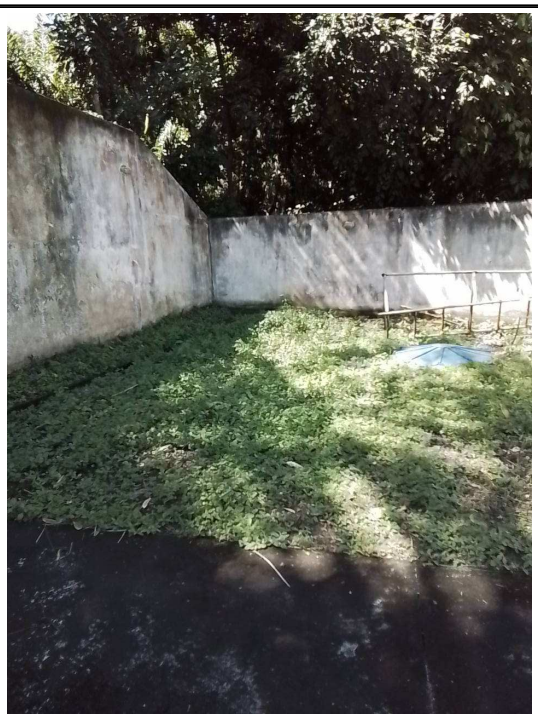

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE Reserva Parque Chiaretta**	32- Presença de vazamentos.	Imediato

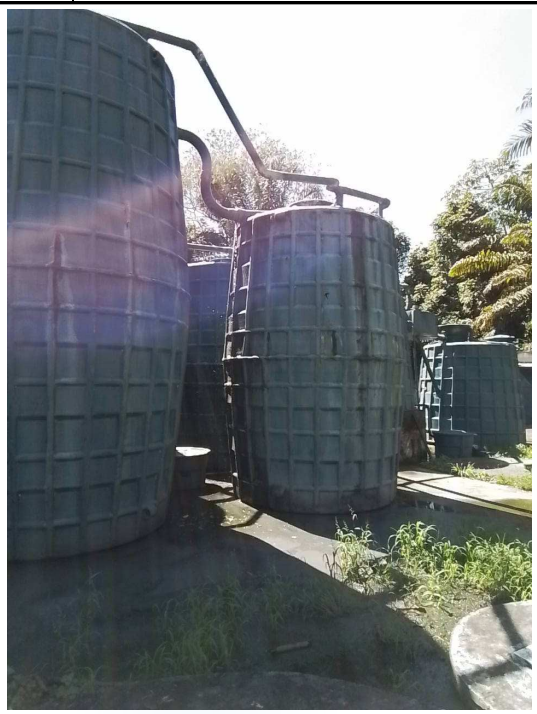



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE Reserva Parque Chiaretta**	57- Ausência de guarda-corpo instalado e em boas condições.	30



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE Reserva Parque Chiaretta**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	30






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE VILA ROMANA II**	10- Acondicionamento inadequado de materiais.	Imediato

Especificar:
Organização

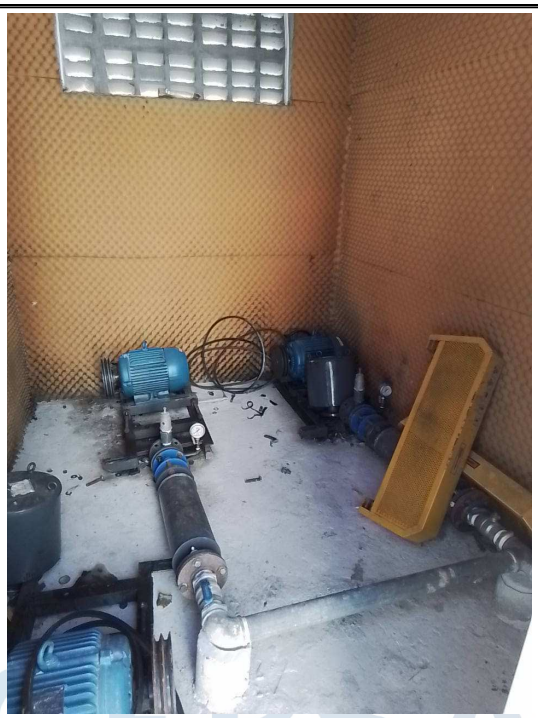


AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE VILA ROMANA II**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

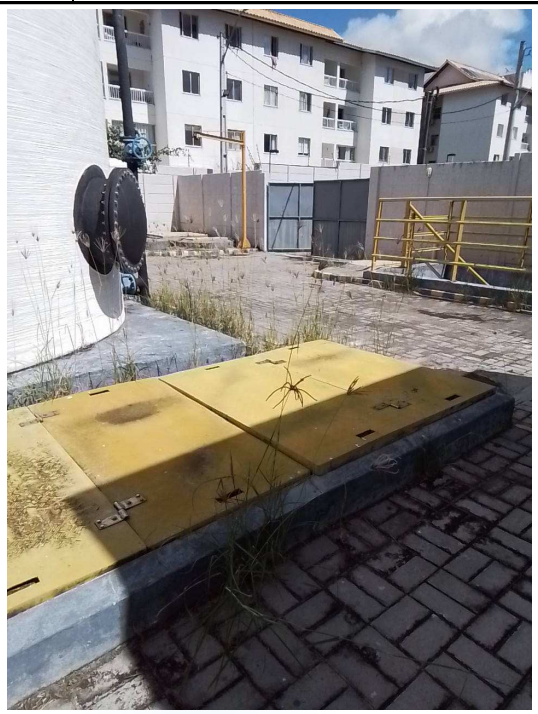



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE VILA ROMANA I**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Nao consta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE VILA ROMANA I**	14- Caixas de passagem inadequadas.	30

Especificar:
Tampa



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE VILA ROMANA I**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE Residencial Genova**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE Residencial Genova**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	30
Especificar: Disponibilizados			
Segmento	**Identificação**	**Não conformidade**	**Prazo (dias)**
Tratamento	**ETE Residencial Genova**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**C1 Estação Elevatoria**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato

Observações:
Falta

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**C1 Estação Elevatoria**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	Imediato

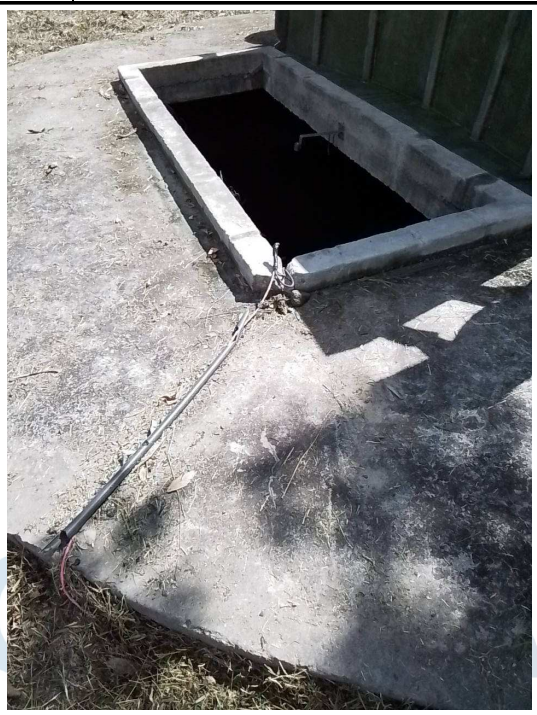

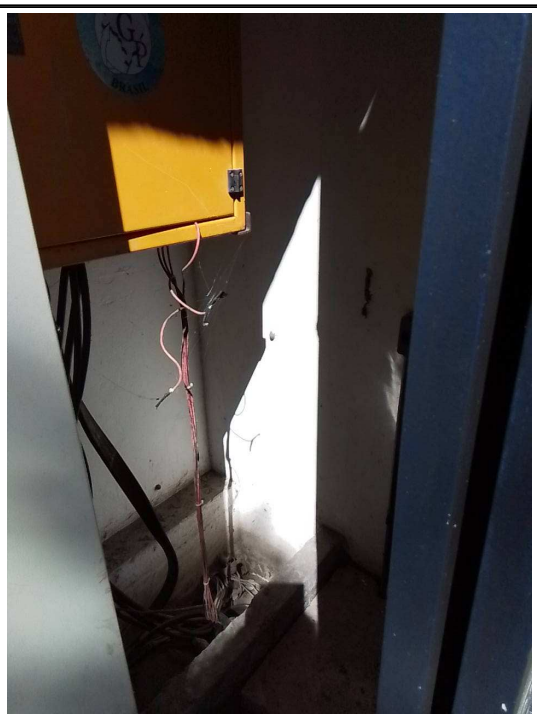

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**C1 Estação Elevatoria**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

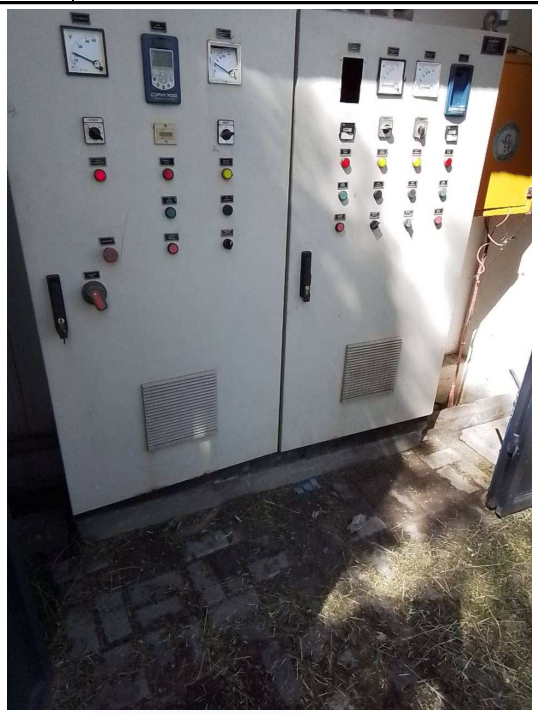

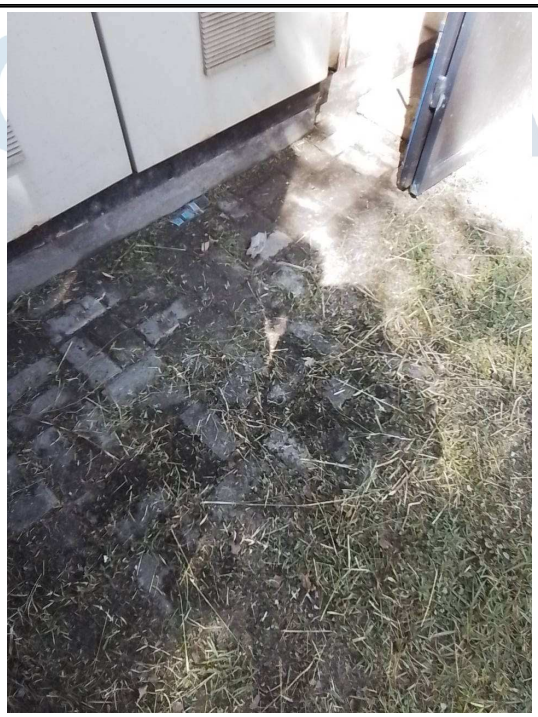

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

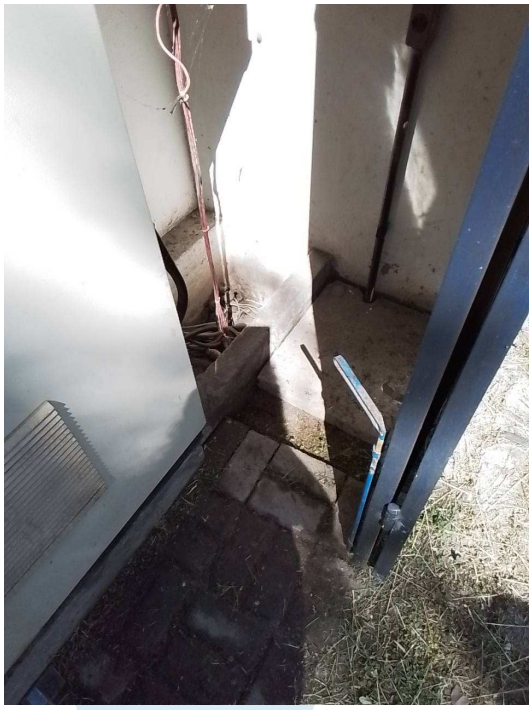

AGERSA


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**C1 Estação Elevatoria**	120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento.	60

Observações:
Em manutenção

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**C2 Elevatoria**	2- Falha no isolamento da área.	Imediato




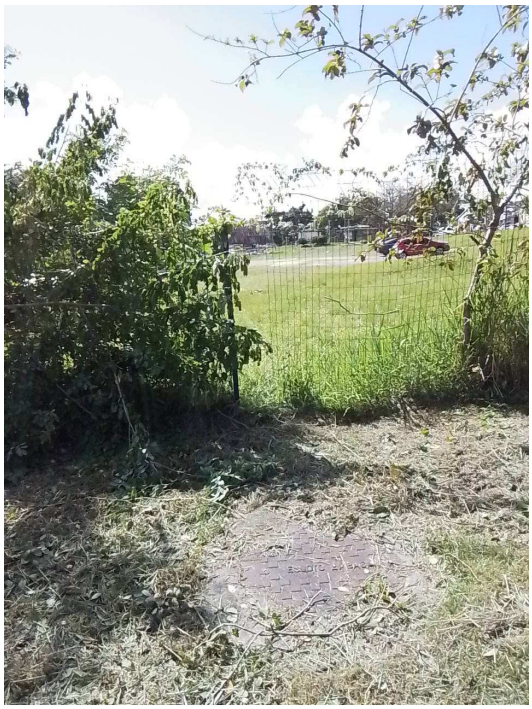


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**C2 Elevatoria**	3- Instalações físicas inadequadas.	Imediato

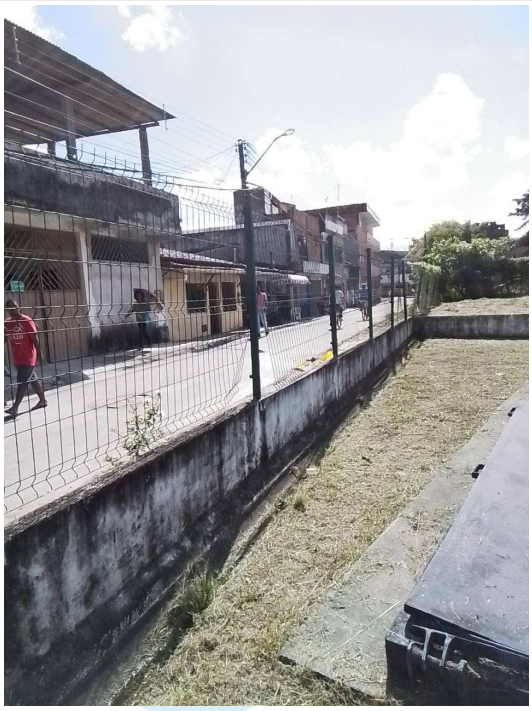

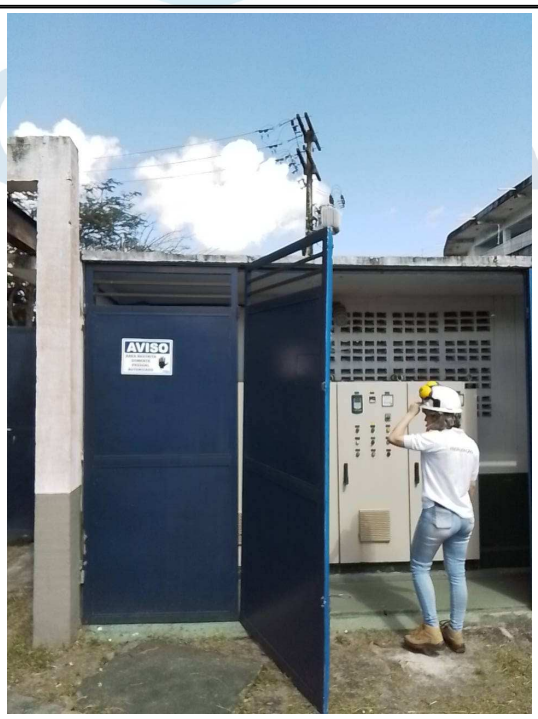

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

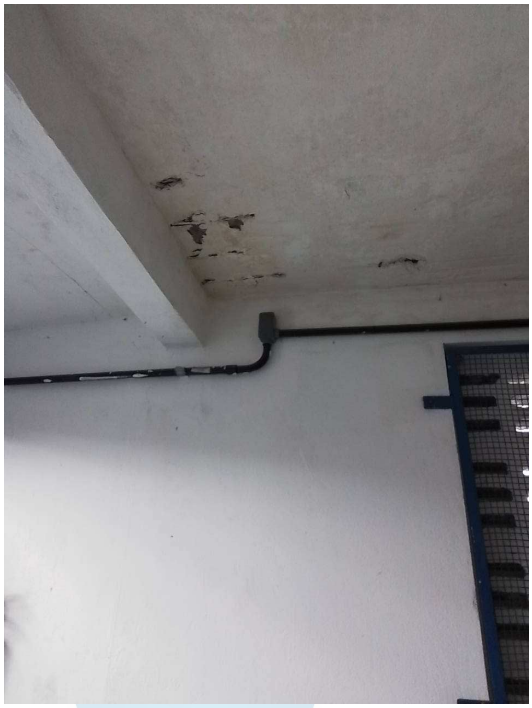




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**C2 Elevatoria**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30



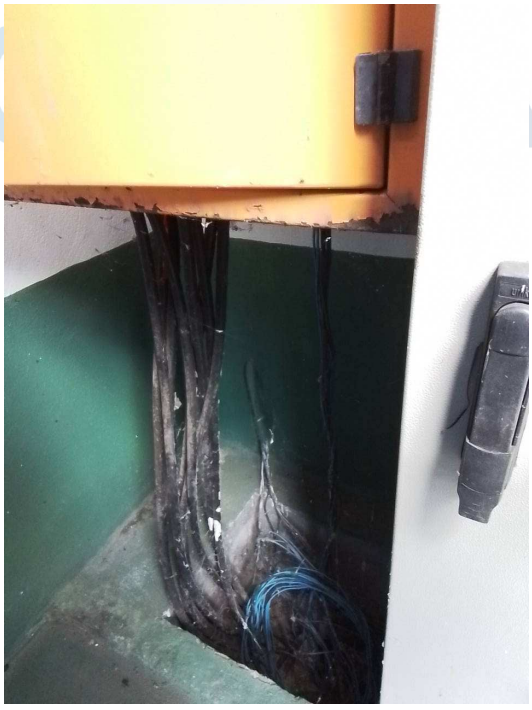

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**C2 Elevatoria**	58- Abertura de inspeção tampada inadequada.	60





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ECP**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Riscos Específicos, Identificação



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ECP**	2- Falha no isolamento da área.	Imediato






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ECP**	3- Instalações físicas inadequadas.	60



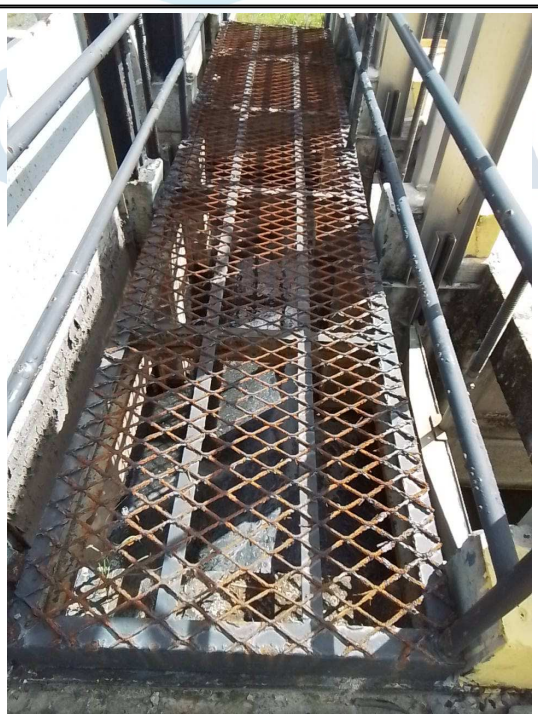

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ECP**	4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado.	Imediato



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ECP**	148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento.	Imediato




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ECP**	6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10.	30

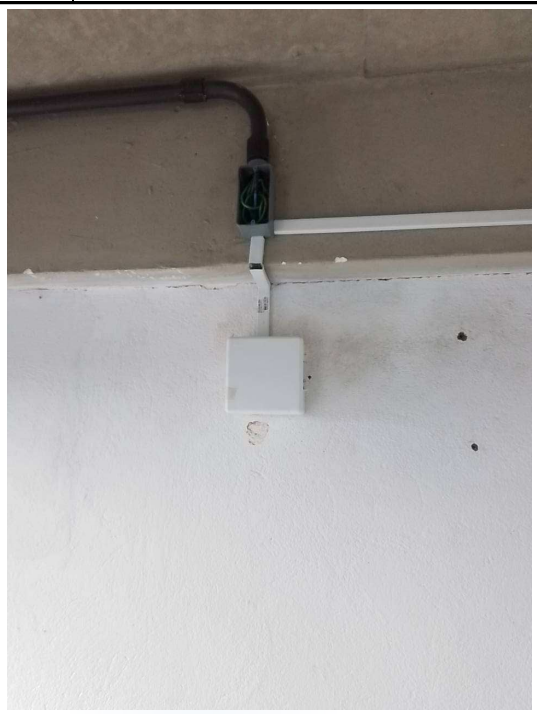


AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ECP**	18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente.	Imediato

Especificar:
Carga

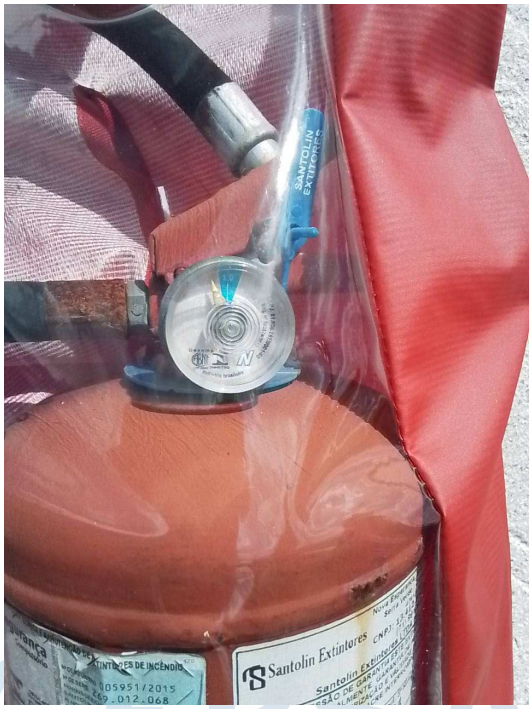

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE Recanto de Abrantes**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE Recanto de Abrantes**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Limpeza / capina




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE Bosque da Aldeia**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos

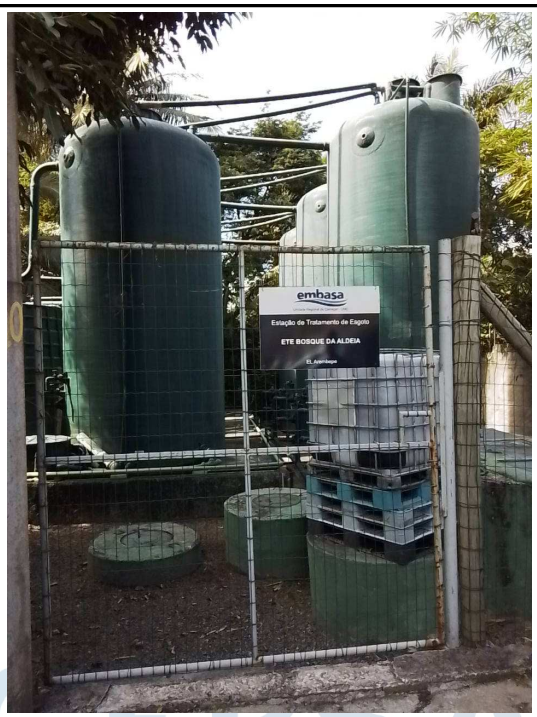

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE Mundo Verde**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos




AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE Mundo Verde**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato

Observações:
Capina

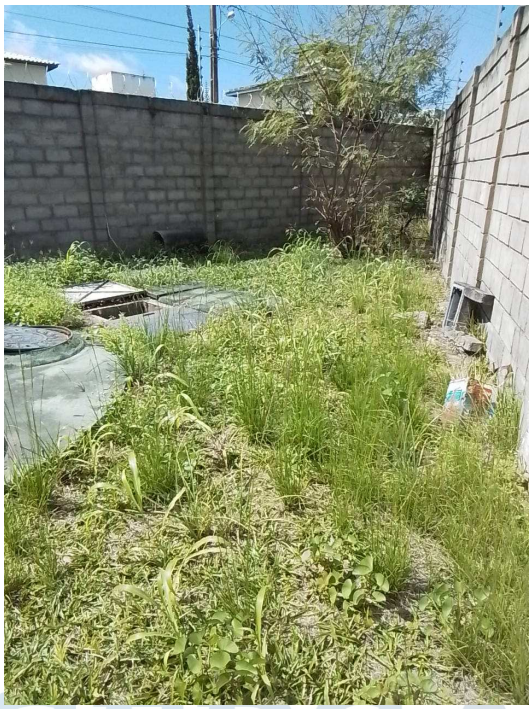



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE VIVENDAS DO JOANES**	1- Ausência de sinalização adequada.	Imediato

Especificar:
Restrição do Acesso, Riscos Específicos



AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

Segmento	Identificação	Não conformidade	Prazo (dias)
Tratamento	**ETE VIVENDAS DO JOANES**	19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina.	Imediato



AGERSA

7.2.1 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS À QUALIDADE DO EFLUENTE TRATADO

Os dados enviados pela prestadora através do Sistema de Informações Técnicas e Operacionais - SITO, necessários para que seja realizada as análises da qualidade do efluente tratado, da eficiência do tratamento e o do monitoramento do corpo receptor, não foram suficiente para que se pudesse ser realizada a análise.

AGERSA

8. CONTINUIDADE NO ABASTECIMENTO

A fiscalização do município de Camaçari teve início em 10/07/2023, momento em que a equipe de fiscalização se reuniu com os responsáveis pela operação de água e esgoto do escritório de Camaçari, abordando algumas questões, entre elas as relacionadas ao alto índice de reclamação, sendo a maioria para análise de consumo, seguido de extravasamentos na rua.

O sistema de abastecimento de água de Camaçari que atende a sede, possui 62 pontos de telemetria e vazão de 600 l/s; 34% de Camaçari (sede), possui o regime de manobra. Todas as ETAs operam 24 horas.

Ainda segundo funcionários da prestadora, não há um número de funcionários suficiente, devido a quantidade de demandas, mas de veículos sim. Um dos maiores problemas enfrentados pela prestadora é a falta de energia, que é constante e impacta na operação, causando desabastecimento e algumas vezes, extravasamento.

Não há dificuldade para alocação de recursos, tanto para água quanto para esgoto.

No sistema de esgotamento sanitário as principais dificuldades são o descarte de resíduos na rede coletora e a ligação indevida da rede de drenagem à rede coletora. Possui 4 elevatórias de esgoto sendo que a C1 e C2 foram instaladas em 2016/2017, C3 e C4 em 2018.

Durante a fiscalização do escritório local, verificou-se que haveria ampliação da copa, pois o local estava em reforma, é previsto também ampliação do auditório; a obra está parada.

A equipe seguiu para a captação do SAA de Camaçari que atende a sede do município, que é composta por captação subterrânea. O poço 5 – espaço Alpha I - possui ETA na mesma área, a ETA trata as águas captadas pelos poços 1,2,3 e 4; por ser água de poço o tratamento passa por desinfecção e filtragem simples.

A estação elevatória do Alpha está localizada no Morro da Manteiga, possui uma contribuição de mais 3 poços (6,7 e 8) que junta com a água enviada pelo poço 5 e então vai por gravidade para a rede de distribuição que abastece 65% de Camaçari (sede). O maior problema na área do poço é o furto de cabo, o que causa falta de energia que atinge o abastecimento. Outro problema encontrado é que o terreno em que se encontra a estação elevatória, a ETA e o poço são um terreno alagado, o que faz com que as caixas fiquem com acúmulo de água, esse acúmulo é retirado por equipes que vão fazer a manutenção diária do local.

O poço 4 está passando por obra de melhoria e por esta razão, não está com os portões e com a sinalização. Não possui manômetro, em razão de a vazão ser pouca, jogar para a elevatória e por possuir telemetria, assim o uso do manômetro foi dispensado pela prestadora, o que também se aplica para outros poços. A dificuldade encontrada na operação do poço 4, são os furtos de cabos de energia, a medida para tentar inibir é manter uma vigilância noturna, através das equipes de operação que vão em vários momentos a noite verificar o local.

No espaço Alpha I há uma obra para implantação de uma nova EEAB.

O poço 6 Morro da Manteiga, houve furtos de cabos, o muro já chegou a ser quebrado e o quadro de energia arrombado. O poço 7, Morro da Manteiga II, está em obras de implantação do reservatório e da EEAT, que fazem parte da ampliação do sistema que atende a sede. O poço 8, Morro da Manteiga III, possui um problema com assalto a operadores e furto de cabo, está localizada em área de vulnerabilidade social. Na área possui os 3 reservatórios e 4 câmaras interligadas, no momento da fiscalização apenas 2 estavam funcionando, as outras 2 estavam em manutenção.

No dia 11/07/2023, a fiscalização teve continuidade no poço Terra Brasilis, onde também funciona casa de química, EEAT, ETA condominial, com filtro russo. Esse sistema compacto foi instalado pela construtora Tenda e entregue para a prestadora operar. As caixas de passagem são interligadas e como choveu, estão cheias de água; para a drenagem das caixas é utilizada bomba sapo.

No dia 12/07/2023, a visita foi no poço Pinhão que não pode ser fiscalizado, por estar de difícil acesso devido às fortes chuvas. Assim, deu-se início à fiscalização do sistema de esgotamento sanitário.

A elevatória C3 é na via, sem qualquer tipo de isolamento, segundo relato de representante da prestadora, a pedido da prefeitura, por ser na área de uma praça municipal. Para segurança das pessoas que transitam pelo local e para inibir ações de furto, as tampas de inspeção são pesadas. Falta tubulação para saída dos gases, inexistente desde o projeto, por estar instalado em uma praça pública e em frente a um hospital. Não gera impacto ao entorno, os gases são monitorados através do oxímetro, todas as vezes que operadores realizam a limpeza da elevatória.

Na elevatória de esgoto C2, verificou que as tampas de inspeção estão quebradas, mas segundo técnico da prestadora, já há processo de contratação para a troca das tampas.

O gerador não se encontrava no local, pois foi retirado para manutenção sendo assim uma ausência temporária. A elevatória de esgoto final recebe cerca de 70% de todo o esgoto de Camaçari sede e por ser maior, possui operador e segurança. Nesta elevatória também há descarte de empresas particulares e limpa fossas.

Na EEE final há um sistema de retirada de resíduos sólidos automatizado que já reloca os resíduos para contêiners, não deixando acumular no gradeamento.

Ressalta-se que nas elevatórias que não possuem o sistema citado, a limpeza das grades é realizada diariamente. Depois de passar pelo tratamento prévio nas elevatórias, o efluente de Camaçari sede é encaminhado para a CETREL para posterior tratamento e lançamento no corpo receptor.

A EEE Andorinha e Cardeais está instalada dentro de condomínios residenciais, no momento da fiscalização verificou-se que as tampas das caixas de inspeção também estão em processo de troca.

A EEE Canários e Sabiá foi construída apenas para atender o conjunto habitacional do programa Minha Casa e Minha Vida.

Na fiscalização da Elevatória de Esgoto Parque Verde II, não houve maiores informações pertinentes. A EEE DUO está localizada em uma rotatória dentro de um condomínio, sem isolamento, por ser do projeto do condomínio, tendo a Embasa recebido da construtora; a tampa de inspeção normalmente fica selada com cadeado, mas está quebrada, a nova já foi solicitada pelo prestador ao fornecedor.

A EEE Verde Ville, possui um sistema de remoção de resíduos Sólidos, através de uma esteira, que leva o resíduo para o contêiner para depois ser destinado ao aterro sanitário. Nesta estação há um poço de esgoto desativado.

Em Arembepe a fiscalização foi iniciada pelo sistema de esgotamento sanitário. Nessa localidade existe apenas as estações elevatórias de esgoto, que estão sendo implantadas por uma terceirizada e por este motivo, ainda não é oficialmente de responsabilidade da prestadora, devido a algumas modificações necessárias para o perfeito funcionamento das estações elevatórias. As elevatórias não possuem tanque pulmão, apesar de constar no projeto inicial. Algumas elevatórias estão instaladas em área de APA.

O lodo gerado nas elevatórias é removido em contêineres para depois ser direcionado a CETREL, que também recebe todo o esgoto do município de Camaçari.

A prestadora está acompanhando a fase de teste, e por esta razão foi decidido fiscalizar as estações elevatórias. Nessa ação, houve a presença de representante do titular dos serviços,

servidora da Secretaria de Desenvolvimento Urbano SEDUR.

No momento da inspeção e em conversa com a Gerente operacional, foi dito que a implantação do Sistema de Esgotamento sanitário de Arembepe está em fase de caça esgoto, a fim de identificar ligações irregulares na rede de drenagem e os que lançam sem tratamento em algum ponto inadequado, para que através de uma ação social o usuário posa regularizar a situação. Ou até mesmo aqueles que possuem fossas sépticas ligarem ao esgoto, para garantir a segurança do meio ambiente.

A ECP de Arembepe recebe contribuições dos esgotos de todas as EEE do município para passar por um tratamento mais completo e então ser direcionado para a CETREL.

A EEE 9 recebe contribuições de todas as bacias, segundo funcionário da prestadora há problemas com a energia, pois as quedas de energia são constantes, comprometendo o funcionamento das estações elevatórias. Como há o problema com a energia e a Embasa ainda não é oficialmente a responsável pelas elevatórias, a construtora manteve uma pessoa para fazer a manutenção dos geradores que estão nas EEE.

Foi visto uma aglomeração de resíduos sólidos na fase de gradeamento da EEE, quando questionado sobre o porquê desse acúmulo o funcionário da prestadora informou que a limpeza é de responsabilidade da construtora e não está ocorrendo a limpeza da estação.

A fiscalização seguiu para os condomínios que possuem estações de tratamento; a ETE Alphaville Litoral Norte atende aos três conjuntos Alphaville, possui 3 sistemas: 1 e 2 tem 1 DAFA, aeração, sistema de cloração e depois os sistemas de chicanas. O sistema 3 é um sistema integrado contendo todas as etapas; foi detectado um problema estrutural.

A ETE Parque Solar dos Coqueiros, atende ao condomínio que leva ao mesmo nome, nela não há muitos problemas na estrutura (vide seção de Não Conformidades), a única coisa que aconteceu é que a casa de bombas teve um incêndio acidental e se encontra inoperante.

O efluente tratado, no ponto de monitoramento de saída, possui aspecto bom, cristalino e sem odor, indícios de que a ETE está operando com eficiência.

Na ETE Privilégio Premium, Reserva Premium, Morada Premium, foi visto que o efluente tratado não tinha odor, mas possui produção de espumas brancas. A presença de espuma branca no efluente tratado pode indicar diferentes causas e é importante abordar essa situação para garantir a eficácia do tratamento. Algumas possíveis razões para a formação de espuma branca são: resíduos de produtos químicos utilizados no processo de tratamento; problemas nos sistemas de aeração; presença de detergentes residuais; presença de sólidos no efluente; óleos ou graxas presentes no efluente. É importante uma avaliação mais detalhada e implementção de medidas corretivas conforme necessário.

A ETE Morada Premium, além de apresentar espuma branca no seu efluente tratado, também possui uma irregularidade no acesso aos tanques de tratamento, sendo necessário a instalação de uma escada.

No condomínio Gran Ville, a ETE é no chão, mas em uma cota alta do terreno, que possui facilidade no acesso à parte superior dos tanques; o tanque de aeração e o decantador não possuem cobertura, há necessidade de colocar uma tela de proteção para evitar que caia plantas e animais dentro dos tanques, além de evitar que espumas que estão sendo produzidas no tanque, passem para outras partes do condomínio.

A ETE Garden Clube, localizada no condomínio Garden Clube, possui a tecnologia **EM^{TM}**, o objetivo dessa tecnologia é tornar o tratamento biológico eficiente na remoção da matéria orgânica, promovendo um processo de fermentação antioxidante benéfico, que acelera a decomposição da matéria orgânica e promove o equilíbrio da flora microbiana.

A implantação desta tecnologia e sua confirmação no aumento da eficiência do processo de remoção da matéria orgânica é de suma importância para a mitigação de possíveis impactos ambientais, dando mais qualidade ao efluente desejado.

Nessa ETE foi visualizado um vazamento no primeiro paralelo do tanque anaeróbio para o DAFA, de grande volume.

Em todas as ETES compactas fiscalizadas, os lodos são retirados através de caminhões de sucção para a ETE Alphaville, onde tem leito de secagem. ETE Vila Romana 2 também apresenta espuma branca na saída do efluente tratado. Na ETE Vila Romana 1 o efluente tratado possui um bom aspecto, sem cheiro e cor e sem presença de espuma.

Na ETE Gênova, o efluente tratado é bombeado para o emissário submarino, não sendo possível verificar seu aspecto. Na ETE Recanto de Abrantes, que fica dentro do condomínio de mesmo nome, havia bicicletas em número considerável, guardadas na porta da ETE; o condomínio já tinha sido avisado da proibição do local de depósito das bicicletas e não foi acatado pela

administração, no ato da fiscalização a equipe desta agência reforçou o aviso, expondo perigos, e possíveis sanções.

Em conversa com o gerente do Escritório Local de Barra do Pojuca, também fiscalizado, verificou-se que a quantidade de funcionários está sendo suficiente, a loja mais próxima de atendimento é em Arembepe, o problema mais comum registrado é a falta de água em alta estação, pois a população aumenta devido a ser estação de férias, ocasionando assim uma sobrecarga no sistema de abastecimento.

Segundo a prestadora, não há manobras no sistema, apenas na localidade Lagoa Seca, que por ser um sistema pequeno e rural possui um intervalo de 3 dias para cada lugar.

Possui telemetria, método de medição remota, em que estão sendo coletados dados de pressão e vazão de 159 pontos da rede de abastecimento de água no município de Camaçari. A tecnologia permite verificar mais rapidamente anormalidades no funcionamento das redes, dando mais agilidade no atendimento das demandas dos usuários com relação a desabastecimento.

Possui dificuldade em conseguir recursos, o que impacta na demora do atendimento às demandas, como por exemplo, se precisar fazer um reparo em uma estrutura que não esteja dentro do esperado precisa passar por toda burocracia e isso dificulta.

A captação de Barra do Pojuca é superficial, no momento da fiscalização havia vazamento na tubulação que transporta a água captada até a elevatória, de volume moderado, desperdiçando consideravelmente água. A equipe de fiscalização levou o drone para fazer o voo de inspeção, mas não foi possível realizar o voo, em razão de ser área de risco (segurança pública), impossibilitando verificar o entorno da captação, mas as margens próximas estavam em bom estado de conservação.

A estação de tratamento de água não está localizada na área da captação, é uma ETA convencional, composta por 2 tanques floculadores de fluxo horizontal, 2 decantadores com cortinas reservatório elevado 9 filtros ascendentes, casa de cloro e casa de bomba e reservatório apoiado. É responsável pelo abastecimento de Sapiranga e Cachoeirinha.

A elevatória 5 em Monte Gordo fica localizada na pista; foi verificado o isolamento do painel de comando das bombas a fim de evitar manuseio de pessoas não autorizadas e risco de choque elétrico.

Na EEE 03, O nível fica alto devido as contribuições pluviais, o que acaba interferindo no funcionamento da estação elevatória. No momento da fiscalização estava chovendo, assim pôde-se constatar a veracidade da informação. Essa EEE recebe contribuições da comunidade da Cascalheira, onde há muitas ligações irregulares na rede coletora de esgoto.

Na Elevatória Guarajuba 02 por estar dentro de um condomínio residencial não foi permitido colocar isolamento da área porque afetaria a estética do condomínio.

Na Elevatória de Esgoto Vila Galé há um problema de materiais na área da EEE, como espreguiçadeiras, escadas, cadeiras, sofás, inclusive tem cadeiras em cima das tampas da parte da elevatória e perto do painel de controle, que possui cobertura de telhado que está servindo como varal de roupas espalhadas, além de muito lixo atrás do painel de controle. Essa desorganização é de responsabilidade do Hotel Vila Galé.

Na EEE Itacimirim 04, há entulhos colocados pelo condomínio na frente do painel de controle. Segundo a prestadora, o sistema de esgotamento sanitário de Itacimirm e Guarajuba dificilmente possuem ocorrências, sendo um sistema eficiente.

Na EEE 03, há edificações cuja paredes são as delimitações da Estação. A EEE Barra do Pojuca 01 foi invadida e loteada a rua onde a EEE está localizada; o descarte dos efluentes bruto das casas, é realizado dentro da área da elevatória, deixando o esgoto bruto a céu aberto, gerando odores fortes e vetores, pois não há rede de coletora.

A ETE de Barra do Pojuca não foi fiscalizada por estar localizada em vulnerabilidade social, colocando em risco a integridade dos técnicos.

AGERSA

9. CONCLUSÕES E DETERMINAÇÕES

Conclui-se que o sistema avaliado possui capacidade para abastecer o município de Camaçari, havendo margem para realizar intervenções e melhorias a fim de atender ainda melhor as especificações das normas e legislações.

A Prestadora possui um monitoramento eficiente da qualidade da água, mas com a necessidade de aperfeiçoamento, para que haja o cumprimento total do estabelecido por lei.

Para o padrão de potabilidade nas análises das amostras coletadas na rede de distribuição, foi constatado que o número de amostras com valores fora do padrão não caracteriza a ineficiência do sistema pois estas contabilizam menos que 10% das amostras analisadas no mês, mas ainda assim, há a necessidade de alerta para cada amostra que não atende ao padrão estabelecido.

Desta forma, conclui-se que o sistema de abastecimento é eficiente, de forma que a qualidade da água para o consumo humano é preservada em todo o seu curso no sistema de distribuição, não oferecendo risco à saúde humana.

Já para o sistema de esgotamento sanitário, os dados informados pelo sistema SITO, não foram suficientes para que se pudesse ser realizada a análise. Diante da constatação de espuma branca em alguns dos efluentes tratados, é necessária uma avaliação mais detalhada para implementar medidas corretivas. A resolução desse problema é crucial para garantir a conformidade ambiental e a eficiência do tratamento de efluentes.

Determinações

1. A Prestadora deverá, **de imediato**, alimentar o Sistema de Informações Técnicas e Operacionais - SITO, conforme procedimento padrão adotado por este ente regulador e sobre o qual tem total ciência, inclusive da rotina de atualização anual das informações prestadas. A manutenção da conduta atual dificulta a compreensão da realidade com maior precisão, pois o diagnóstico acerca da prestação do serviço é feito apenas a partir das informações colhidas em campo e confirmadas pelo(s) representante(s) da Prestadora no ato da ação *in loco*.

2. A prestadora deverá enviar dados de monitoramento do corpo receptor e análise do efluente tratado do período de 1 ano **dentro de um prazo de 15 (quinze) dias após o recebimento desta nota técnica;**

3. A Prestadora deverá encaminhar quais as ações corretivas realizadas para os resultados positivos, como determina os §1º e §2º do Art.27 do Capítulo V da Portaria nº 888/2021. Caso tenha realizado recoleta, a Prestadora deverá informar por quantos dias perdurou o monitoramento e deverá encaminhar o resultado dessa análise.

Caso a autoridade da saúde pública tenha sido informada como determina o § 6º do Art. 27 do Cap. V da Portaria nº 888/2021, a Prestadora deverá enviar o documento. **Tais ações deverão ser executadas em até 30 dias desde o recebimento deste relatório.**

4. A Prestadora deverá enviar uma justificativa técnica para as contaminações recorrentes na rede de distribuição do município.

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA – Agência Reguladora do Saneamento Básico do Estado da Bahia		
Autores: Louise Camardelli	**Diretora de Fiscalização:** Télkia Gonsalves Cajahyba Ramos Rios	**Diretor Geral:** Uldurico Alencar Pinto
 data: 02/01/2024	 data: 19/01/2024	 data: 19/01/2024

AGERSA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

ANEXOS

AGERSA

ANEXO I - LEGISLAÇÃO BÁSICA DE REFERÊNCIA

Apresenta-se um panorama da legislação do saneamento básico, a qual subsidia a atuação da Agência:

- Constituição da República Federativa do Brasil;

- Lei Federal n° 14.026, de 15 de julho de 2020: Atualiza o marco legal do saneamento básico;

- Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007: Política Nacional de Saneamento Básico;

- Decreto Federal Nº 10.710, de 31 de maio de 2021: Regulamenta o art. 10-B da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, com vistas a viabilizar o cumprimento do previsto no caput do art. 11-B da Lei nº 11.445, de 2007;

- Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010: Regulamento da Política Nacional de Saneamento Básico;

- Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005: Lei de consórcios públicos;

- Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995: Lei de concessões;

- Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214, de 08 de junho de 1978: Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho;

- Lei Complementar Estadual nº 41, de 13 de junho de 2014: Lei de criação da entidade metropolitana;

- Lei Estadual nº 12.602, de 29 de novembro de 2012: Lei de criação da AGERSA;

- Resolução AGERSA nº 002, de 17 de julho de 2017: Condições gerais da prestação dos serviços de água e de esgoto e alterações posteriores: Resolução AGERSA nº 002, de 2019 e Resolução AGERSA nº 005, de 2019;

- Lei Estadual nº 11.172, de 01 de dezembro de 2008: Política Estadual de Saneamento Básico;

- Lei Complementar nº 48 de 10 de junho de 2019: Institui as microrregiões de Saneamento Básico;


- Lei Estadual nº 7.307, de 23 de janeiro de 1998: Lei da obrigatoriedade de ligação à rede de esgoto.

- Portaria de Consolidação n° 5 de 28 de setembro de 2017: Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.

- Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021: Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

ANEXO

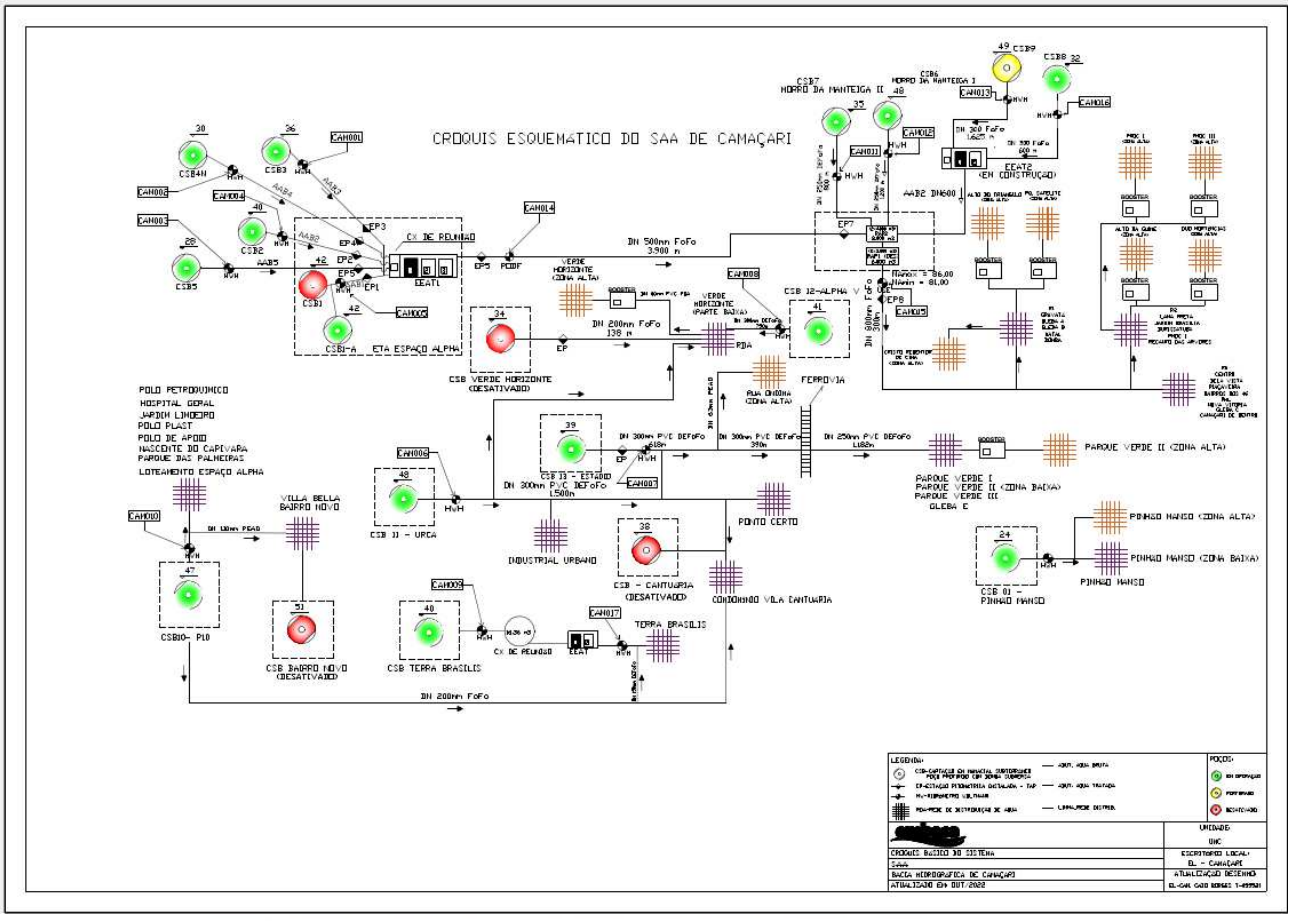

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

ANEXO

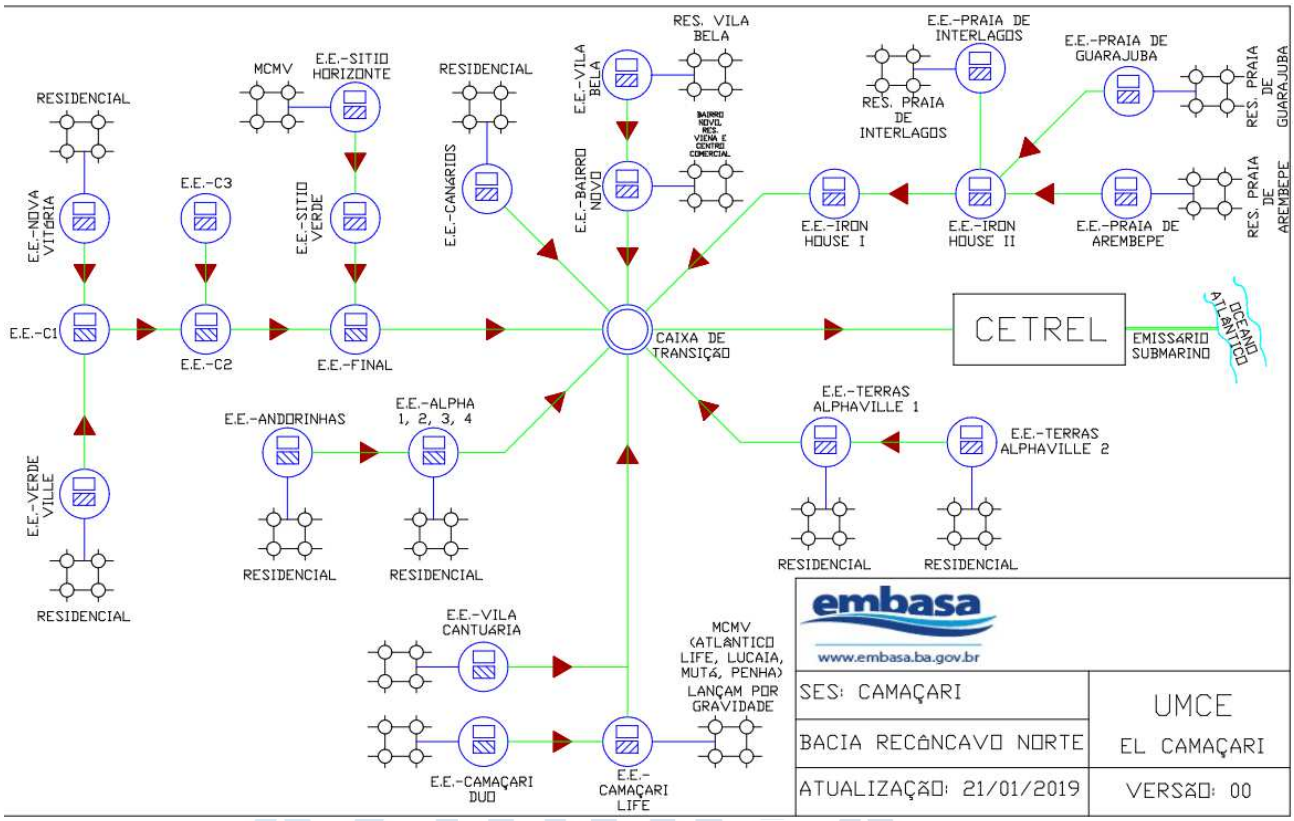

AGERSA