**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

# RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Salvador/BA
Dezembro/2025

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

# AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA

**Relatório**: Fiscalização dos serviços prestados através de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

**Finalidade**: Cumprir a determinação da Diretoria Colegiada da AGERSA para verificar as condições técnicas e operacionais do sistema de abastecimento de água do município inspecionado.

**Município**: Camaçari

**Prestadora**: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA.

**Presidente**: Gildeone Almeida Santos

**Endereço (sede)**: 4ª Avenida, nº 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB, CEP 41.745-002, Salvador, Bahia, Brasil.

**Telefone**: (71) 3372-4842 **Home Page**: http//www.embasa.ba.gov.br

**Escritório Local** : Camaçari Sede, Arembepe, Barra de Pojuca.

**Unidade Regional**: UMC

**Gerente Local**: Sede - Caroline Ninck de Souza; Arembepe - Genilson Lopes; Barra de Pojuca - Adriano Lopes da Silva Gonçalves;

**E-mail**: Sede: caroline.souza@embasa.ba.gov.br;

Arembepe: genilson.lopes@embasa.ba.gov.br;

Barra de Pojuca: adriano.goncalves@embasa.ba.gov.br **Telefone**:

Sede (71) 3621-6016/ 992849250; Arembepe (71) 36243905 Barra de Pojuca (71) 997384857

**Período**: 13 de Outubro de 2025 a 19 de Dezembro de 2025

**Responsáveis pelas Inspeções**: Joseane Cardozo dos Santos de Araujo; Zulmira Fontes de Lacerda Neta

**Data de Conclusão da inspeção**: 19 de Dezembro 2025

**Revisão do relatório**: Télkia Gonsalves Cajahyba Ramos Rios

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

# ABREVIATURAS E SIGLAS UTILIZADAS

AGERSA - Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia

EEAB - Estação Elevatória de Água Bruta

EEAT - Estação Elevatória de Água Tratada

EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.

ETA - Estação de Tratamento de Água

NR - Normas Regulamentadora

RAP - Reservatório Apoiado

RCC - Relatório de Cumprimento de Condicionantes

RCE - Roteiro de Caracterização de Empreendimento

REL - Reservatório Elevado

SES- Sistema de Esgotamento Sanitário

SIAA - Sistema Integrado de Abastecimento de Água

SIHS - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

SITO – Sistema de Informação Técnico Operacional

AGERSA

# SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 5
2. OBJETIVOS 6
3. METODOLOGIA 7
3.1 ITENS E SEGMENTOS DE ANÁLISE 8
3.2 INFORMAÇÕES TÉCNICAS E GERENCIAIS, DOCUMENTOS SOLICITADOS E STATUS 10
4. SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 11
5. CONTEXTUALIZAÇÃO 12
6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 13
6.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 13
6.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 28
7. NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES 31
7.1 NÃO CONFORMIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 32
7.1.1 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS À QUALIDADE DA ÁGUA 306
7.2 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTO 327
7.2.1 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS À QUALIDADE DO EFLUENTE TRATADO 416
8. CONTINUIDADE NO ABASTECIMENTO 417
9. CONCLUSÕES E DETERMINAÇÕES 424

AGERSA

# 1. APRESENTAÇÃO

A Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA, autarquia em regime especial criada pela Lei Estadual nº 12.602, de 29 de novembro de 2012, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS e sujeita ao regime jurídico-administrativo próprio das entidades de regulação e fiscalização de serviços públicos de saneamento básico, conforme previsto na Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, informa que deu início a uma ação de fiscalização de acompanhamento dos serviços públicos de abastecimento de água, bem como de esgotamento sanitário.

Neste sentido, este relatório apresenta os levantamentos e as análises realizadas pela AGERSA com referência aos serviços prestados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA no município de **Camaçari**, no período compreendido entre os dias 13 de Outubro de 2025 e 19 de Dezembro de 2025.

Como resultado desses trabalhos, são apontadas determinações à Prestadora, considerando a necessidade de um serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, especialmente quanto à satisfação de condições como as de regularidade, continuidade, qualidade, eficiência e segurança, à luz das leis, das normas e dos regulamentos aplicáveis.

Ressalta-se que ao longo do relatório, a AGERSA apresenta uma compilação de não conformidades, como instalações físicas, continuidade no fornecimento, manobras, qualidade da água, manutenção e operação do sistema entre outros, sobre as quais a EMBASA deverá se manifestar e corrigir, nos prazos assinalados neste documento.

## 2. OBJETIVOS

2.1 O **objetivo geral** desta ação foi o de obter um conjunto de evidências físicas, documentais e analíticas das condições técnicas, operacionais e comerciais com que o serviço de saneamento básico, na sua componente de abastecimento de água potável, é prestado no município de **Camaçari**, o qual seja apto a dar suporte às conclusões exaradas.

2.2 Como **objetivos específicos**, têm-se verificar: a adequação da oferta à demanda de água; a eficiência das atividades técnico-operacionais; a qualidade da água disponibilizada à população, com atenção às normas de vigilância em vigor; o estado de conservação de instalações e equipamentos, bem como a sua atualidade; o cumprimento das normas de segurança do trabalho; a existência de certificações de qualidade de processos operacionais; a regularidade dos licenciamentos ambientais e do cumprimento das suas condicionantes; a atenção aos usuários, especialmente quanto ao cumprimento dos prazos para o atendimento; a existência de monitoramento de disponibilidade hídrica e de planos de manutenção e de expansão dos sistemas; a quantificação das perdas reais e aparentes, bem como os planos, as medidas, as metas e os prazos adotados para a sua redução; a eficácia do controle pitométrico; a eficiência na resposta às interrupções dos sistemas; operação, manutenção, limpeza e inspeção de rede coletora de esgoto, emissário submarino, estações elevatórias e de tratamento de esgoto; qualidade e preservação do corpo receptor; controle da qualidade do esgoto tratado e a situação quanto ao atendimento ao usuário.

AGERSA

## 3. METODOLOGIA

Neste processo de fiscalização, foram cumpridas as seguintes etapas:

a) Solicitação prévia de informações técnicas e operacionais à Prestadora dos serviços objetos de estudo;

b) Formalização de processo administrativo;

c) Inspeções in loco, levantamentos em campo, coleta de informações em nível local e registro fotográfico;

d) Processamento e análise das informações levantadas em campo e obtidas diretamente da Prestadora;

e) Elaboração de relatório;

f) Notificação da Prestadora*.

**A etapa 'f' é cumprida após a conclusão do presente relatório.*

AGERSA

## 3.1 ITENS E SEGMENTOS DE ANÁLISE

São objetos de verificação os seguintes itens e segmentos de análise (listas não exaustivas):

3.1.1 Nos Sistemas de Abastecimento de Água:

***I Técnico-Operacional:***

- Manancial/Captação:
  - *Preservação e proteção;*
  - *Operação e manutenção;*
- ETA:
  - *Segurança, conservação E limpeza;*
  - *Filtração;*
  - *Casa de química;*
  - *Laboratório;*
- Adução:
  - *Operação, manutenção E controle de perdas;*
- Reservatórios:
  - *Operação e manutenção;*
  - *Limpeza e desinfecção;*
  - *Controle de perdas;*
- Estações Elevatórias:
  - *Operação e manutenção;*
- Rede de Distribuição:
  - *Operação e manutenção;*
  - *Continuidade;*
  - *Pressões disponíveis na rede;*

***II Gerencial:***

- Informações Gerenciais:
  - *Nível de universalização;*
  - *Plano de expansão dos serviços;*
  - *Projetos e obras;*
  - *Licenças ambientais;*

***III Qualidade e Controle:***

- Qualidade da Água Distribuída à População:
  - *Qualidade físico-química e bacteriológica da água na saída da ETA;*
  - *Qualidade físico-química e bacteriológica da água na rede de distribuição;*

***IV Comercial:***

- Escritório / Loja de Atendimento / Almoxarifado:
  - *Instalações físicas do escritório e almoxarifado;*
- Serviços comerciais:
  - *Situação quanto ao atendimento ao usuário.*

3.1.2 Nos Sistemas de Esgotamento Sanitário:

***I Técnico-Operacional:***

- Rede Coletora:
  - *Operação e manutenção;*
  - *Limpeza e inspeção;*
- Emissário Submarino:
  - *Operação e manutenção (captação, processamento, ociosidade, exclusive a parte marítima);*
  - *Limpeza e inspeção;*
- Elevatórias:
  - *Operação e manutenção;*
- ETE:
  - *Segurança, operação e manutenção;*
  - *Corpo receptor;*
  - *Saúde ocupacional dos operadores;*

***II Gerencial:***

- Informações Gerenciais:
  - *Nível de cobertura e atendimento;*
  - *Plano de implantação/expansão dos serviços;*
  - *Projetos e obras;*
  - *Licenças ambientais;*

***III Qualidade e Controle:***

- Controle da qualidade do esgoto tratado:
  - *Monitoramento sistema de tratamento de esgotos;*
  - *Laudos gerados pelo monitoramento da EMBASA;*

***IV Comercial:***

- Escritório / Loja de Atendimento / Almoxarifado:
  - *Instalações físicas do escritório e almoxarifado;*
- Serviços comerciais:
  - *Situação quanto ao atendimento ao usuário.*

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

## 3.2 INFORMAÇÕES TÉCNICAS E GERENCIAIS, DOCUMENTOS SOLICITADOS E STATUS

| Descrição | *Status* |
|---|---|
| I. Informações gerais sobre os sistemas, tais como: nome, localidades atendidas, índice de atendimento, número de ligações e economias, vazões do sistema, índices de perdas, relatórios de interrupções, etc. | ☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros |
| II. Informações sobre produtos químicos utilizados. | ☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros |
| III. Certificados de Qualidade. | ☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros |
| IV. Relatórios mensais detalhados de calibração de equipamentos. | ☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros |
| V. Descritivos de projetos de ampliação ou de melhoria de sistemas. | ☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros |
| VI. Relatórios detalhados de higienização das redes e reservatórios. | ☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros |
| VII. Regularidade jurídica ambiental, contemplando os licenciamentos, o roteiro de caracterização do empreendimento e o relatório de cumprimento de condicionantes para obtenção da última licença. | ☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros |
| VIII. Relatório de ocorrências operacionais e comerciais, contendo todas as tipologias de serviços cadastradas na Prestadora. | ☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros |
| IX. Plano de segurança das instalações. | ☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros |
| X. Relatório de disponibilidade hídrica de mananciais. | ☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros |
| XI. Relatório com a quantificação das perdas reais e aparentes, desde a sua captação, bem como os planos, as medidas, as metas e os prazos adotados para a sua redução. Relatórios de quantificação das reduções já obtidas. | ☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros |
| XII. Relatório de monitoramento da eficiência do tratamento de esgoto e da situação do corpo receptor. | ☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros |
| XIII. Relatório das análises de qualidade da água bruta e tratada. Plano de Amostragem, definido no capítulo VI da Portaria de Consolidação N° | ☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros |

| | |
|---|---|
| 5/2017 do Ministério da Saúde. | |
| XIV. Catálogo dos Sistemas (conforme já produzido pela Prestadora) | ☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros |
| XV. Plano de Emergência e Contingência. | ☐ Fornecido ☐ Incompleto ☑ Não Fornecido ☐ Outros |

De acordo com o quadro acima, observa-se a ausência de todos os itens. A Prestadora deve apresentar os dados e os documentos apontados, ou mesmo as justificativas para a sua falta ou inexistência, alimentando o SITO no prazo de **até 10 (dez) dias a partir do recebimento deste relatório.**

## 4. SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS


De acordo com o quadro abaixo segue as informações fornecidas pela Prestadora:

| | |
|---|---|
| **Município** | Camaçari |
| **Data de assinatura contrato de concessão** | 14/01/1997 |
| **Tipo de concessão** | Plena |
| **Nº do contrato de concessão** | 001/97 |
| **Lei PMSB** | 1463/2016 |
| **Prazo contrato de concessão** | 20 anos |
| **Data de vencimento contrato de concessão** | 2017-2037 |
| **Situação do contrato** | Vigente |

Fonte: EMBASA,2019.

Como a prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato, não se admitindo, portanto, contratos verbais ou outras disciplinas precárias tais como convênios e termos de parceria (art. 10, Lei nº 11.445/2007), o município assinou Termo Aditivo ao Contrato de Concessão em 17 de novembro de 2023, para a manutenção da prestação pela EMBASA, com a finalidade de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e incorporar metas legais de universalização.

* Segundo cláusula décima quinta do contrato de concessão assinado no dia 14 de janeiro de 1997, o contrato de concessão possui prazo de vigência de 20 anos, e ficará automaticamente prorrogado por igual prazo e assim sucessivamente, se até 12 meses antes do vencimento do prazo original ou da prorrogação, nenhuma das partes o denunciar. Dessa forma, como o vencimento estava para 2017, automaticamente prorrogou para 2037.

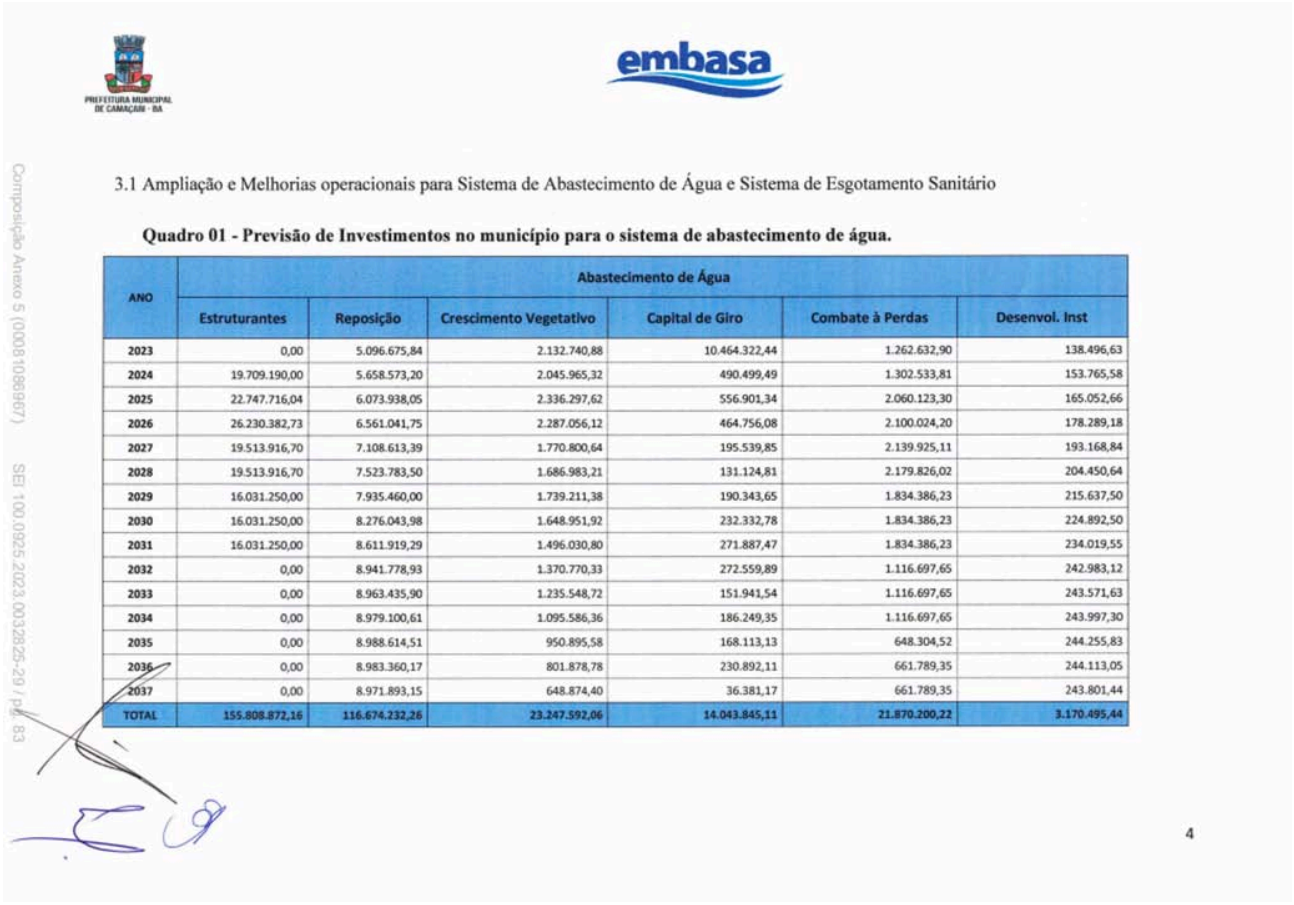

3.1 Ampliação e Melhorias operacionais para Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário


**Quadro 01 - Previsão de Investimentos no município para o sistema de abastecimento de água.**

| ANO | Abastecimento de Água | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estruturantes | Reposição | Crescimento Vegetativo | Capital de Giro | Combate à Perdas | Desenvol. Inst |
| 2023 | 0,00 | 5.096.675,84 | 2.132.740,88 | 10.464.322,44 | 1.262.632,90 | 138.496,63 |
| 2024 | 19.709.190,00 | 5.658.573,20 | 2.045.965,32 | 490.499,49 | 1.302.533,81 | 153.765,58 |
| 2025 | 22.747.716,04 | 6.073.938,05 | 2.336.297,62 | 556.901,34 | 2.060.123,30 | 165.052,66 |
| 2026 | 26.230.382,73 | 6.561.041,75 | 2.287.056,12 | 464.756,08 | 2.100.024,20 | 178.289,18 |
| 2027 | 19.513.916,70 | 7.108.613,39 | 1.770.800,64 | 195.539,85 | 2.139.925,11 | 193.168,84 |
| 2028 | 19.513.916,70 | 7.523.783,50 | 1.686.983,21 | 131.124,81 | 2.179.826,02 | 204.450,64 |
| 2029 | 16.031.250,00 | 7.935.460,00 | 1.739.211,38 | 190.343,65 | 1.834.386,23 | 215.637,50 |
| 2030 | 16.031.250,00 | 8.276.043,98 | 1.648.951,92 | 232.332,78 | 1.834.386,23 | 224.892,50 |
| 2031 | 16.031.250,00 | 8.611.919,29 | 1.496.030,80 | 271.887,47 | 1.834.386,23 | 234.019,55 |
| 2032 | 0,00 | 8.941.778,93 | 1.370.770,33 | 272.559,89 | 1.116.697,65 | 242.983,12 |
| 2033 | 0,00 | 8.963.435,90 | 1.235.548,72 | 151.941,54 | 1.116.697,65 | 243.571,63 |
| 2034 | 0,00 | 8.979.100,61 | 1.095.586,36 | 186.249,35 | 1.116.697,65 | 243.997,30 |
| 2035 | 0,00 | 8.988.614,51 | 950.895,58 | 168.113,13 | 648.304,52 | 244.255,83 |
| 2036 | 0,00 | 8.983.360,17 | 801.878,78 | 230.892,11 | 661.789,35 | 244.113,05 |
| 2037 | 0,00 | 8.971.893,15 | 648.874,40 | 36.381,17 | 661.789,35 | 243.801,44 |
| TOTAL | 155.808.872,16 | 116.674.232,26 | 23.247.592,06 | 14.043.845,11 | 21.870.200,22 | 3.170.495,44 |

Composição Anexo 5 (0008108967) SEI 100.0925.2023.003282S-29 / pg. 83

4

Fonte: Embasa – Anexo V Planos de Investimentos (PI) para o Munícipio de Camaçari,2023.

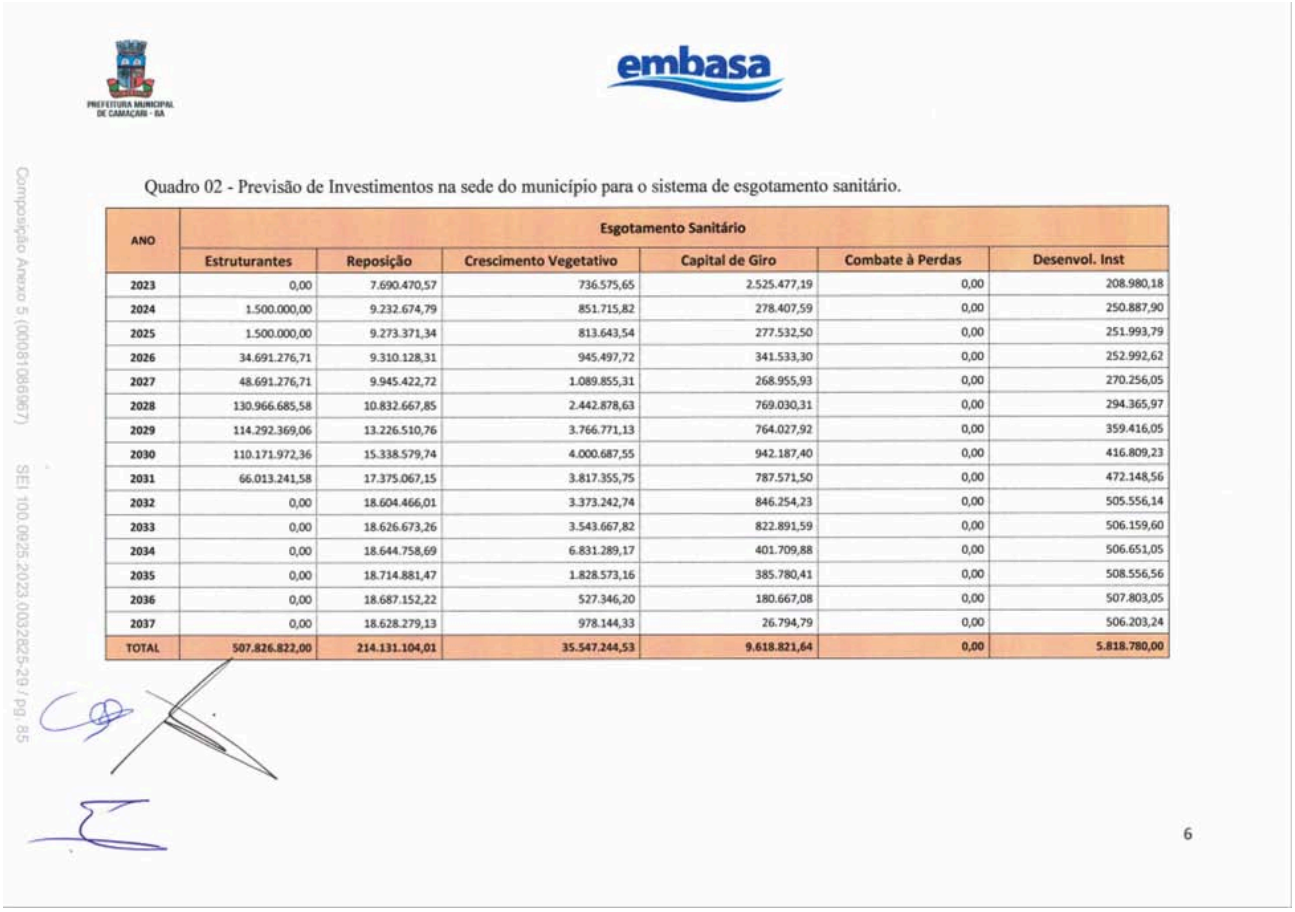

Quadro 02 - Previsão de Investimentos na sede do município para o sistema de esgotamento sanitário.

| ANO | Esgotamento Sanitário | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estruturantes | Reposição | Crescimento Vegetativo | Capital de Giro | Combate à Perdas | Desenvol. Inst |
| 2023 | 0,00 | 7.690.470,57 | 736.575,65 | 2.525.477,19 | 0,00 | 208.980,18 |
| 2024 | 1.500.000,00 | 9.232.674,79 | 851.715,82 | 278.407,59 | 0,00 | 250.887,90 |
| 2025 | 1.500.000,00 | 9.273.371,34 | 813.643,54 | 277.532,50 | 0,00 | 251.993,79 |
| 2026 | 34.691.276,71 | 9.310.128,31 | 945.497,72 | 341.533,30 | 0,00 | 252.992,62 |
| 2027 | 48.691.276,71 | 9.945.422,72 | 1.089.855,31 | 268.955,93 | 0,00 | 270.256,05 |
| 2028 | 130.966.685,58 | 10.832.667,85 | 2.442.878,63 | 769.030,31 | 0,00 | 294.365,97 |
| 2029 | 114.292.369,06 | 13.226.510,76 | 3.766.771,13 | 764.027,92 | 0,00 | 359.416,05 |
| 2030 | 110.171.972,36 | 15.338.579,74 | 4.000.687,55 | 942.187,40 | 0,00 | 416.809,23 |
| 2031 | 66.013.241,58 | 17.375.067,15 | 3.817.355,75 | 787.571,50 | 0,00 | 472.148,56 |
| 2032 | 0,00 | 18.604.466,01 | 3.373.242,74 | 846.254,23 | 0,00 | 505.556,14 |
| 2033 | 0,00 | 18.626.673,26 | 3.543.667,82 | 822.891,59 | 0,00 | 506.159,60 |
| 2034 | 0,00 | 18.644.758,69 | 6.831.289,17 | 401.709,88 | 0,00 | 506.651,05 |
| 2035 | 0,00 | 18.714.881,47 | 1.828.573,16 | 385.780,41 | 0,00 | 508.556,56 |
| 2036 | 0,00 | 18.687.152,22 | 527.346,20 | 180.667,08 | 0,00 | 507.803,05 |
| 2037 | 0,00 | 18.628.279,13 | 978.144,33 | 26.794,79 | 0,00 | 506.203,24 |
| TOTAL | 507.826.822,00 | 214.131.104,01 | 35.547.244,53 | 9.618.821,64 | 0,00 | 5.818.780,00 |

Composição Anexo 5 (0008108967) SEI 100.0925.2023.003282S-29 / pg. 85

6

Fonte: Embasa – Anexo V Planos de Investimentos (PI) para o Munícipio de Camaçari,2023.

A seguir, as metas a serem executadas para o município de Camaçari-Ba:

## 3. METAS

| | Anos | IUAA | IUCE | IUTE | IPL | QTA | QTE | CSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 97,70% | 48,19% | 48,19% | 705,41 | 95,00% | 50,00% | 80,00% |
| 1 | 2023 | 97,70% | 49,00% | 49,00% | 705,41 | 95,00% | 50,00% | 80,00% |
| 2 | 2024 | 97,70% | 49,50% | 49,50% | 705,41 | 95,00% | 50,00% | 80,00% |
| 3 | 2025 | 98,70% | 49,90% | 49,90% | 691,28 | 95,00% | 50,00% | 80,00% |
| 4 | 2026 | 98,70% | 51,00% | 51,00% | 677,14 | 95,00% | 50,00% | 83,00% |
| 5 | 2027 | 98,70% | 52,00% | 52,00% | 663,00 | 95,00% | 55,00% | 84,00% |
| 6 | 2028 | 98,70% | 60,00% | 60,00% | 648,85 | 95,00% | 55,00% | 85,00% |
| 7 | 2029 | 99,00% | 67,00% | 67,00% | 634,71 | 95,00% | 60,00% | 88,00% |
| 8 | 2030 | 99,00% | 75,00% | 75,00% | 620,58 | 95,00% | 75,00% | 90,00% |
| 9 | 2031 | 99,00% | 80,00% | 80,00% | 606,44 | 95,00% | 86,67% | 92,00% |
| 10 | 2032 | 99,00% | 85,00% | 85,00% | 592,92 | 95,00% | 88,33% | 93,00% |
| 11 | 2033 | 99,00% | 90,00% | 90,00% | 579,99 | 95,00% | 90,00% | 95,00% |
| 12 | 2034 | 99,00% | 90,00% | 90,00% | 567,64 | 95,00% | 90,00% | 95,00% |
| 13 | 2035 | 99,00% | 90,00% | 90,00% | 556,00 | 95,00% | 90,00% | 95,00% |
| 14 | 2036 | 99,00% | 90,00% | 90,00% | 544,88 | 95,00% | 90,00% | 95,00% |
| 15 | 2037 | 99,00% | 90,00% | 90,00% | 533,98 | 95,00% | 90,00% | 95,00% |

Fonte: Embasa – Anexo IV Plano de Metas para o Munícipio de Camaçari,2023.

Legenda:

IAA: índice de atendimento urbano de água

IAE: índice de atendimento urbano de esgoto

IPD: índice de perdas na distribuição

IPL: índice de perda por ligação

QTA: qualidade da água tratada

QTE: qualidade do esgoto tratado

CSA: continuidade do serviço de abastecimento

Também foi pactuado no contrato uma série de ações explicitadas como parte do escopo de investimentos complementares a serem desenvolvidos pela Prefeitura Municipal, de modo a assegurar o êxito no alcance das metas e na entrega do melhor serviço à sociedade, a saber:

1) ações ambientais visando à melhoria da balneabilidade das praias, inclusive campanhas educativas e de conscientização da população e limpeza e manutenção de córregos;

2) ações ambientais voltadas à coleta seletiva, à reciclagem e à destinação adequada de resíduos sólidos, inclusive campanhas educativas e de conscientização da população;

3) serviços de coleta, transporte, manejo, tratamento e despejo adequados de resíduos sólidos, inclusive resíduos recicláveis e resíduos sólidos provenientes da rede hospitalar;

4) obras de infraestrutura nos prédios municipais com vistas à redução das perdas de água e implantação de ações voltadas ao uso racional da água;

5) campanhas de conscientização e de educação em prol da redução do desperdício e do uso racional da água junto à população em geral e aos servidores públicos municipais;

6) provisão habitacional para atendimento de famílias em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando à regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares em áreas de mananciais ou estratégicas par implantação de infraestrutura de saneamento básico;

7) intervenções em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda;

8) manter programa de teste de corante em conjunto com a EMBASA para detecção de interferências, ligações clandestinas e imóveis sem conexão à rede de coleta de esgoto;

9) manter equipes de fiscalização para autuação/multa a clientes não conectados à rede coletora e/ou com interferências e acionamento do Ministério Público e órgãos ambientais quando necessário.

A íntegra do contrato está disponível no site da AGERSA na rede mundial, www.agersa.ba.gov.br.

## 5. CONTEXTUALIZAÇÃO

Fiscalização em cumprimento a determinação da Diretoria Colegiada da AGERSA para verificar as condições técnicas e operacionais do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Camaçari - BA, seguindo o cronograma de fiscalizações ordinárias.

AGERSA

## 6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

**ADENDO: Manteve-se neste relatório a descrição do sistema de abastecimento de água do município de Camaçari presente no relatório de fiscalização de 2023, com alguns ajustes a partir do que se pôde constatar em campo; isso devido ao não envio das documentações por parte da Prestadora, com informações atualizadas sobre o sistema, conforme já mencionado neste documento.**

### 6.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O município de Camaçari possui 8 sistemas de abastecimentos de água, a saber: o SAA Camaçari, que atende a Sede e o Parque das Mangabas; o SIAA Barra do Pojuca que atende Barra do Pojuca, Praia do Forte, Açu da Torre, Açuzinho, Imbassaí e Imbassaí Pequeno; o SAA Ford que atende a Ford; o SIAA Jordão, que atende Monte Gordo, Guarajuba, Barra do Jacuípe, Itacimirim e Emboacica; o SAA Canto dos Pássaros, que atende a Chácara Canto dos Pássaros; o SAA Machadinho Norte, que atende Arembepe; o SAA de Lagoa Seca, que atende a localidade Lagoa Seca; e o SAA Parafuso, que atende a localidade conhecida como Parafuso. A seguir, uma breve descrição de cada sistema.

#### 6.1.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA CAMAÇARI

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Camaçari é constituído por captação subterrânea possuindo 18 poços tubulares, sendo que 13 estão em operação. A água bruta passa pelas Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB) antes de chegar nas Estações de Tratamento de Água. O quadro a seguir apresenta as características dos equipamentos disponíveis na Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB).

Característica Técnica e Localização dos Poços do SAA Camaçari

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| BOMBAS | Nº de Conj. | Vazão (m³/h) | Potência (CV) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|---|
| Espaço Alpha – Poço 1 | 01 | 260 | 125 | S=8595104.80425 O=576869.349777 |
| Espaço Alpha – Poço 2 | 01 | 210 | 150 | S= 8594757.81258 O= 576770.689841 |
| Espaço Alpha – Poço 3 | 01 | 128,3 | 150 | S= 8594218.34726 O= 576687.795689 |
| Espaço Alpha – Poço 4 | 01 | 260 | 125 | S= 8593629.58444 O= 576839.280728 |
| Espaço Alpha – Poço 5 | 01 | 300 | 150 | S= 8594035.15115 O= 577357.182908 |
| Espaço Alpha II - Estádio | 01 | 250 | 150 | S=8594009.52111 O=574549.46987 |
| Espaço Alpha III – Urca | 01 | 144 | 70 | S=8593024.17655 O=574956.166046 |
| Espaço Alpha IV – Poço 10 | 01 | 300 | 185 | S= 8596839.95898 O= 576679.050659 |
| Morro da Manteiga I – Poço 6 | 01 | 149 | 100 | S= 8596862.43065 O= 575103.155115 |
| Morro da Manteiga II – Poço 7 | 01 | 182 | 122 | S= 8597059.36532 O= 574654.146568 |
| Morro da Manteiga III – Poço 8 | 01 | 340 | 160 | S= 8596955.17 O= 574137.75 |
| Terra Brasilis | 01 | 100 | 80 | S= 8594370.57 O=575018.30 |
| Pinhão Manso | 01 | 17 | 8 | S=8595792.98 O=569649.39 |
| Vila Cantuária | -- | -- | -- | S= 8595184.15534 O= 575327.794527 |
| Terras Alphaville | -- | -- | -- | N=8593030.00 E=575735.00 |
| Poço 12 | 01 | 180 | 150 | S= 8593631.77 O=575113.39 |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari Embasa, 2019.

Característica Técnica das LR do SAA do Espaço Alpha

| AAB | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Ponto Inicial | Ponto Final |
|---|---|---|---|---|
| AAB Poço 1 | 95 | 300 | S=8595104.80425<br>O=576869.349777 | S= 8595175.76568<br>O=576802.225832 |
| AAB Poço 2 | 335 | 300 | S= 8594757.81258<br>O= 576770.689841 | S= 8595175.76568<br>O=576802.225832 |
| AAB Poço 3 | 761 | 300 | S= 8594218.34726<br>O= 576687.795689 | S= 8595175.76568<br>O=576802.225832 |
| AAB Poço 4 | 1.880 | 300 | S= 8593629.58444<br>O= 576839.280728 | S= 8595175.76568<br>O=576802.225832 |
| AAB Poço 5 | 2.686 | 300 | S= 8594035.15115<br>O= 577357.182908 | S= 8595175.76568<br>O=576802.225832 |
| AAB Poço 6 | 1.200 | 250 | S= 8599487.08145<br>O= 578661.072048 | S= 8595175.76568<br>O=576802.225832 |
| AAB Poço 7 | 800 | 250 | S= 8599204.36156<br>O= 579312.922901 | S= 8595175.76568<br>O=576802.225832 |
| AAB Vila Cantuária | 33 | 60 | S= 8595184.15534<br>O= 575327.794527 | S= 8595179.7635<br>O= 575315.839554 |
| **Extensão Total (m)** | **7.790** | — | — | — |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari Embasa, 2019.

Vale ressaltar que as tabelas acima estão com informações fornecidas pela EMBASA em 2019. Durante o período da fiscalização a Gerente do Sistema de Abastecimento de Água da Sede relatou algumas mudanças ocorridas no sistema que serão descritas a seguir.

Na ETA Estádio tem-se os poços 11, 12 e 13. A reservação reúne a água proveniente dos poços 11, 12 e 13. O ETA Estádio fez a junção do Espaço Alpha II, III e IV.

Na ETA Espaço Alpha tem-se o Reservatório  que recebe os poços de 1 a 5, sendo que o poço 4 se encontrava em manutenção no período da fiscalização. A capacidade do reservatório é de 1.500 m3.

Os poços de 6 a 10 jogam a água para a caixa de reunião e depois para o reservatório apoiado. Nesta operação a água é bruta, ou seja, não passa por tratamento, pois aproveita a dosagem em excesso dos poços 1 a 5 em um sistema de compensação. Atualmente o poço 6 está fazendo o recalque direto mas é temporário.

Os poços 8 e 9 tem padrão Braskem. O poço 7 está localizado na área do reservatório futuramente o local será chamado de Elevatória II,

A ETA Vila Canária e a ETA Brasilis foram desativadas. A ETA Brasilis opera em caso de necessidade emergencial.

O sistema de abastecimento de água do município de Camaçari ainda possui 03 Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT).Segue características abaixo ( dados da EMBASA de 2019).

Característica Técnica e Localização das EEAT

| | EEAT | Nº do Conj. | Vazão (m³/h) | Potência (CV) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|---|---|
| Espaço Alpha | CMB 1 | 1 | 470 | 250 | S= 8595175.76568 O=576802.225832 |
| | CMB 2 | 2 | 470 | 200 | S= 8595175.76568 O=576802.225832 |
| | CMB 3 (Reserva) | 3 | 470 | 150 | S= 8595175.76568 O=576802.225832 |
| Terra Brasilis | CMB 1 | 1 | 100,01 | 10,0 | S=8594370.57 O= 575018.30 |
| | CMB2 (Reserva) | 2 | 100,01 | 10,0 | S=8594370.57 O= 575018.30 |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari Embasa, 2019.

A água tratada é encaminhada para os reservatórios através das Adutoras de Água Tratada (AAT), cujo sistema tem 03 AAT, totalizando 15.339 metros de extensão, como mostra o quadro abaixo.

Características técnicas das AAT

| AAT | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Ponto Inicial | Ponto Final |
|---|---|---|---|---|
| AAT – Espaço Alpha | 3.900 | 500 | S= 8595175.76568 O=576802.225832 | S=8596496.94695 O=574886.110916 |
| AAT Vila Cantuária | 63 | 60 | S= 8595179.7635 O= 575315.839554 | S=8595222.87959 O= 575321.383154 |
| AAT – Pinhão Manso | 18 | 100 | S=8595792.98 O=569649.39 | S= 8597118.53 O= 568840.29 |
| | 6.072 | 75 | | |
| | 5.286 | 50 | | |
| **Extensão Total (m)** | **15.339** | — | — | — |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari Embasa, 2019.

Os sistemas dos poços 1 a 5 e de 6 a 10 vão para o reservatório Morro da Manteiga e depois para a rede de distribuição.

6.1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SIAA BARRA DO POJUCA

Este sistema é constituído por 01 captação de água superficial, 01 estação elevatória de água bruta e 03 adutoras de água bruta. A ETA de Barra do Pojuca é do tipo convencional com as operações de mistura rápida, coagulação, floculação, decantação, filtração, cloração, fluoretação e correção de pH. Constituída de 02 floculadores, 02 decantadores, 09 unidades de filtros ascendentes (Filtros Russos), 01 reservatório de contato, 01 reservatório elevado, casa de química, sala do operador, casa do cloro, laboratório de análises físico-químicas, casa do filtro prensa, 02 reservatórios de distribuição, decantador de água de reuso, tanque de laminação de água de reuso, 02 elevatórias de água tratada, 02 elevatórias de água de reuso, 01 almoxarifado.

Característica Técnica e Localização da Captação do SIAA de Barra do Pojuca

| EEAB | Nº de Conj. | Vazão (L/s) | Potência (CV) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 116,66 | 150 | 603527.88mE; 8610374.16mS |
| 01 | 02 | 116,66 | 300 | 603527.88mE; 8610374.16mS |
| 01 - Bomba submersível | 01 | 220 | 75 | 603527.88mE; 8610374.16mS |

A Estação Elevatória de Água Bruta - EEAB é composta de dois conjuntos moto bomba (uso e reserva) que recalca a água bruta para a estação de tratamento. As Estações Elevatórias de Água Tratada – EEAT são compostas de equipamentos CMB (uso e reserva), que realizam recalque de água tratada para os devidos locais de abastecimento:

EEAT 01 Praia do Forte.

EEAT 02 (localizada na ETA) - Cachoeirinha, Praia do Forte, Barra do Pojuca

EEAT 02 (localizada em Praia do Forte) – Imbassaí, Santa Clara, Malhadas.

EEAT 03 (localizada em Malhadas): atende as localidades de Malhadas.

EEAT 07 (localizada em Imbassaí) – Imbassaí Booster de Curralinho: Barro Branco, Mar Bello.

Característica Técnica e localização dos reservatórios do SIAA de Barra do Pojuca.

| Reservatório | Localidade/Bairro | Capacidade ($m^3$) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|
| RAD 1 | ETA Barra do Pojuca | 300 | 602946.00m E 8608027.00m S |
| RAD 2 | ETA Barra do Pojuca | 400 | 602909.00m E 8608003.00m S |
| RAD 3 | ETA Barra do Pojuca | 500 | 602924.00m E 8608018.00m S |
| RED | ETA Barra do Pojuca | 150 | 602912.00m E 8608064.00m S |
| RAD | Estrada Castelo Gárcia D'avila, S/N - Praia do Forte. | 300 | 605752.44mE 8609856.50m S |
| RAD | Estrada Castelo Gárcia D'avila, S/N - Praia do Forte. | 500 | 605773.00m E 8609754.00m S |
| RAD | Rua da Torre, S/N - Imbassaí | 1.000 | 612455.00m E 8618947.97m S |
| RED | Rua da Torre, S/N - Imbassaí | 70 | 612440.00m E 8618927.00m S |
| RED | Rua Final de Linha, S/N - Malhadas - Barra do Pojuca. | 50 | 607119.00m E 8612783.00m S |
| RED | Rua Direta de Açú da Torre, S/N - Açuzinho | 250 | 606868.29m E 8611630.36m S |
| RED | Loteamento Mar Belo, S/N - Barro Branco - Barra do Pojuca. | 50 | 611977.00m E 8619465.00m S |
| RED | Rua Sucuiú, S/N - Barro Branco - Barra do Pojuca | 50 | 611776.00m E 8619640.00m S |

## 6.1.3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SIAA JORDÃO

O Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) Jordão é constituído por captação subterrânea possuindo 07 poços, sendo que 05 estão em operação, 01 está desativado e 01 poço está aguardando montagem. A água bruta passa pelas Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB) antes de chegar nas Estações de Tratamento de Água. O quadro a seguir apresenta as características dos equipamentos disponíveis na Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB).

Quadro 1 - Característica Técnica e Localização das EEAB do SAA de Jordão

| EEAB | Nº de Conj. | Vazão (L/s) | Potência (CV) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|---|
| CMB do poço 01 (CMB EBARA / BHS 1015- 2 E) | 01 | 80 | 55 | 593691.00m E, 8606306.00m S |
| CMB do poço 02 (CMB GRUNDFOS /SP -160 -2) | 01 | 45 | - | 593108.00m E, 8606228.00m S |
| CMB do poço 03 (CMB EBARA / BHS 818-03) | 01 | 46,94 | 75 | 592684.00m E, 8606656.00m S |
| CMB do poço 04 (CMB GRUNDFOS / SP 215 - 2 AA) | 01 | 50 | - | 592064.00m E, 8607149.00m S |
| CMB do poço 06 (CMB GRUNDFOS / SP 215 - 2 AA) | 01 | 61,11 | 60 | 590320.00m E, 8607168.00m S |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

O SIAA Jordão possui 1 Estação de Tratamento de água (ETA), composta por 01 caixa de reunião, 01 almoxarifado, 01 reservatório de contato, casa de química, casa do cloro, casa do operador, 01 cozinha,01 laboratório de análises físico-químicas, 01 reservatório de distribuição, 02 elevatórias de água tratada. Não há geração de Lodo.

O sistema ainda possui 04 Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT), suas características estão no quadro abaixo:

Quadro 2 - Característica Técnica e Localização das EEAT

| EEAT | Nº de Conj. | Vazão (L/s) | Potência (CV) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|---|
| EEAT 01 | 01 | 107,58 | 150 | 593696.00 m E, 8606318.00 m S |
| EEAT 02 | 01 | 107,58 | 150 | 593696.00 m E, 8606318.00 m S |
| EEAT 02 | 02 | 107,58 | 150 | 593696.00 m E, 8606318.00 m S |
| EEAT 03 | 01 | 19,71 | 15 | 598143.50 m E, 8603088.24 m S |
| EEAT 03 | 02 | 19,71 | 15 | 598143.50 m E, 8603088.24 m S |
| BOOSTER DA RUA DO OURO | 01 | 10,39 | 7,5 | 598828.34 m E, 8602711.51m S |
| BOOSTER DA RUA DO OURO | 02 | 10,39 | 7,5 | 598828.34 m E, 8602711.51m S |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A água tratada é encaminhada para os reservatórios através das Adutoras de Água Tratada (AAT); nesse sistema há 22 AAT, totalizando 48.318 metros de extensão, como mostra no quadro abaixo:

Quadro 3 -Característica Técnica e das AAT

| AAT | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Ponto Inicial | Ponto Final |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.200 | 450 | ETA | R1 |
| 02 | 3.200 | 300 | ETA | R1 |
| 03 | 5.400 | 400 | ETA | R1 |
| 04 | 2.900 | 400 | ETA | R1 |
| 05 | 2.500 | 350 | ETA | R1 |
| 06 | 18 | 100 | ETA | RED |
| 07 | 2.900 | 250 | Saída da EEAT | Saída da EEAT |
| 08 | 1.250 | 100 | - | Palheiros - Beco Pilão - Alto Mira |
| 09 | 1.500 | 50 | | São Bento |
| 10 | 2.500 | 450 | Saída do R1 | |
| 11 | 2.500 | 400 | Saída do R1 | |
| 12 | 700 | 150 | Saída do RED | Zona Alta de Monte Gordo |
| 13 | 2.500 | 250 | | Quinta das Lagoas - Itacimirim |
| 14 | 3.500 | 250 | | Itacimirim |
| 15 | 2.500 | 350 | | Guarajuba - Genipabu |
| 16 | 1.600 | 300 | | Canto do Sol |
| 17 | 2.900 | 250 | | Parque do Jacuipe |
| 18 | 2.200 | 200 | | Barra do Jacuipe |
| 19 | 1.900 | 200/250 | | Vilas do Jacuipe I - Vilas do Jacuipe II |
| 20 | 250 | 100 | | Planeta Água |
| 21 | 400 | 100 | | Loteamento Landirana II |
| 22 | 2.000 | 100 | | Canto de Arembepe |
| **Extensão Total (m)** | 48.318 | | | |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A reservação do sistema conta com 01 tanque de contato de 400 m³, 01 poço de sucção de 130 m³, 02 reservatórios elevados de 150m³ e 400m³, 02 reservatórios apoiados de 1,500m³ cada, como mostra o quadro abaixo:

Quadro 4 - Característica Técnica dos reservatórios do SIAA de Jordão

| Reservatório | Localidade/Bairro | Capacidade ($m^3$) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|
| Reservatório 01 | BA 512, KM 23, Jordão | 400 | 593696.00 m E, 8606318.00 m S |
| Reservatório 02 | BA 512, KM 23, Jordão | 130 | 593696.00 m E, 8606318.00 m S |
| Reservatório 03 | Rua Ingazeira - Localidade Monte Gordo. | 150 | 598143.50 m E, 8603088.24 m S |
| Reservatório 04 | Rua Ingazeira - Localidade Monte Gordo. | 1.500 | 598143.50 m E, 8603088.24 m S |
| Reservatório 05 | Rua Ingazeira - Localidade Monte Gordo. | 1.500 | 598143.50 m E, 8603088.24 m S |
| Reservatório 06 | Loteamento Santa Maria, S/N - Itacimirim. | 400 | 603955.00 m E, 8606948.00 m S |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

## 6.1.4. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA CANTO DOS PÁSSAROS

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Canto dos Pássaros é constituído por captação subterrânea possuindo 02 poços, estando os 02 em operação. A água bruta passa pelas Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB) antes de chegar nas Estações de Tratamento de Água. O quadro a seguir apresenta as características dos equipamentos disponíveis na Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB).

Quadro 1 - Característica Técnica e Localização das EEAB do SAA de Canto dos Pássaros

| EEAB | Nº de Conj. | Vazão (L/s) | Potência (CV) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|---|
| CMB do Poço 01 (CMB LEÃO /S 40-10) | 01 | 14,35 | 26 | 591380.00m E 8597170.00m S |
| CMB do Poço 02 ( EBARA/ BHS 8170-03) | 01 | 50,0 | 76 | 591754.00m E 8597283.00m S |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A água bruta que chega nas estações de tratamento de água, percorre 02 adutoras com extensão total de 1.400 metros, conforme características apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Característica Técnica das AAB do SAA de Canto dos Pássaros

| AAT | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Ponto Inicial | Ponto Final |
|---|---|---|---|---|
| AAB-1 | 470 | 200 | Poço 01 | RAD 500m³ |
| AAB-2 | 930 | 250/300 | Poço 02 | RAD 500m³ |
| **Extensão Total (m)** | **1.400** | — | | |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

O SAA dos Canto dos Pássaros possui 01 Estação de Tratamento de água (ETA), composta por 01 caixa de reunião, 02 reservatórios de contato, 01 sala do operador, 01 banheiro, 01 casa de química. Não há geração de Lodo.

A estação elevatória de água tratada (EEAT) ainda se encontra em construção, segundo croqui do sistema, datado de março de 2022.

A água tratada é encaminhada para os reservatórios através das Adutoras de Água Tratada (AAT); nesse sistema há 03 AAT, totalizando 208 metros de extensão, como mostra o quadro abaixo:

Quadro 3 - Característica Técnica das AAT

| AAT | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Ponto Inicial | Ponto Final |
|---|---|---|---|---|
| AAT-1 | 12 | 100 | Reservatório apoiado de 500m³ 01 | Estação elevatória de água tratada |
| AAT-2 | 20 | 100 | Reservatório apoiado de 500m³ 02 | Estação elevatória de água tratada |
| AAT-3 | 176 | 100 | Estação elevatória de água tratada | Reservatório Elevado de Distribuição |
| **Extensão Total (m)** | **208** | — | | |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A reservação do sistema conta com 02 reservatórios apoiados de 500m³ cada, 02 reservatórios apoiados de 20 m³ cada, como mostra o quadro abaixo.

Quadro 4 – Características técnicas dos reservatórios

| Reservatório | Localidade/Bairro | Capacidade ($m^3$) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|
| RAD 1 | 3ª Travessa Falcão, S/N - Jacuípe (Próximo ao Residencial Caminho do Mar I, II e III - PMCMV e Cetrel). | 500 | 591380.00 m E, 8597170.00 m S |
| RAD 2 | 3ª Travessa Falcão, S/N - Jacuípe (Próximo ao Residencial Caminho do Mar I, II e III - PMCMV e Cetrel). | 500 | 591380.00 m E, 8597170.00 m S |
| RED 1 | 3ª Travessa Falcão, S/N - Jacuípe (Próximo ao Residencial Caminho do Mar I, II e III - PMCMV e Cetrel). | 20 | 591380.00 m E, 8597170.00 m S |
| RED 2 | 3ª Travessa Falcão, S/N - Jacuípe (Próximo ao Residencial Caminho do Mar I, II e III - PMCMV e Cetrel). | 20 | 591380.00 m E, 8597170.00 m S |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

## 6.1.5. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA MACHADINHO NORTE

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Machadinho Norte é constituído por captação subterrânea possuindo 07 poços profundos, todos em operação. A água bruta passa pelas Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB) antes de chegar nas Estações de Tratamento de Água. O quadro a seguir apresenta as características dos equipamentos disponíveis na Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB)

Quadro 1 – Características técnicas – conjuntos moto bombas SAA Machadinho Norte

| EEAB | Nº de Conj. | Vazão (L/s) | Potência (CV) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|---|
| CMB do Poço 02 (CMB LEÃO / S 120-11) | 01 | 62,17 | 140 | 583161.58 m E 8589988.50 m S |
| CMB do Poço 05 (CMB EBARA / BHS 813-8) | 01 | 29,94 | 100 | 581193.32 m E 8590492.24 m S |
| CMB do Poço 07 (CMB GRUNDFOS / SP 125-4A) | 01 | 44 | 100 | 582314.69 m E 589645.65 m S |
| CMB do Poço 10 (CMB LEÃO / S 120-11) | 01 | 40,59 | 140 | 584004.34 m E 8590071.43 m S |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2021.

A água bruta que chega nas estações de tratamento de água percorre 04 adutoras de água bruta (AAB) com extensão total de 6.635 metros, conforme características apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2- Caracteristica Técnica das AAB do SAA Machadinho Norte

| ADUTORA ÁGUA BRUTA | DN (mm) | EXTENSÃO (m) | PONTO INICIAL | PONTO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| AAB | 250 | 15 | Poço 02 – SAA Machadinho Norte | Centro de Distribuição e Reservação (CDR) |
| | 300 | 515 | | |
| AAB | 250 | 600 | Poço 03 – SAA Machadinho Norte | Centro de Distribuição e Reservação (CDR) |
| | 300 | 900 | | |
| AAB | 250 | 680 | Poço 05 – SAA Machadinho Norte | Centro de Distribuição e Reservação (CDR) |
| AAB | 300 | 15 | Poço 07 – SAA Machadinho Norte | Centro de Distribuição e Reservação (CDR) |
| | 400 | 550 | | |
| AAB | 250 | 1.470 | Poço 10 – SAA Machadinho Norte | Centro de Distribuição e Reservação (CDR) |
| AAB | 500 | 1.890 | Centro de Distribuição e Reservação (CDR) | Estação de Tratamento de Água – SAA Machadinho Norte |
| EXTENSÃO TOTAL (m) | | 6.635 | N/A | |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2021.

O SAA Machadinho Norte é do tipo simples desinfecção, com adição de cloro-gás na etapa de cloração e ácido fluossilicico na fluoretação. É constituída de 01 caixa de reunião, 01 Estação Elevatória de água tratada, 01 reservatório elevado de distribuição com capacidade de 150m³, 02 reservatórios apoiados de distribuição om capacidade de 3.000 m³ e 4.000m³, além de 01 casa de química, 01 casa do cloro, 01 casa do operador onde está localizado a cozinha, o banheiro e o laboratório de análises físico-química.

O sistema ainda possui 02 conjuntos moto bomba, sendo 01 Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), e 01 Booster Coqueiro de Arembepe; suas características estão no quadro abaixo:

Quadro 3 - Característica Técnica e Localização das EEAT

| EEAT | Nº de conj. | Vazão (l/s) | Potência (CV) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|---|
| EEAT 01 | 02 | 27 | 10 | 583695.00 m E, 8588731.00 m S |
| COQUEIRO DE AREMBEPE | 01 | 16,69 | 10 | 586004.00 m E, 8587950.00 m S |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2021.

A água tratada é encaminhada para os reservatórios através das Adutoras de Água Tratada (AAT), nesse sistema há 01 AAT, totalizando 81 metros de extensão, como mostra no quadro abaixo:

Quadro 4 - Característica Técnica das AAT

| AAT | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Ponto Inicial | Ponto Final |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 81,00 | 200 | EEAT 01 | RED – SAA Machadinho Norte |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2021.

A reservação do sistema conta com 01 centro de distribuição e reservação de 500m³, 01 poço de sucção de 130 m³, 01 reservatório elevado de distribuição de 150m³, 02 reservatórios apoiados de distribuição de 4.000 m³ e 3.000 m³ cada, como mostrado no quadro abaixo.

Quadro 5 - Características técnicas dos reservatórios

| RESERVATÓRIO | LOCALIDADE/BAIRRO | CAPACIDADE (m³) | LOCALIZAÇÃO (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|
| CDR | Coqueiro de Arembepe | 500 | 582697.25 m E, 8589921.40 m S |
| RAD 01 | Coqueiro de Arembepe | 4.000 | 583634.15 m E, 8588763.80 m S |
| RAD 02 | Coqueiro de Arembepe | 3.000 | 583691.94 m E, 8588745.79 m S |
| RED 01 | Coqueiro de Arembepe | 150 | 583699.70 m E, 8588779.15 m S |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2021.

O sistema de distribuição conta ainda com 138.985 metros de tubulação que conduz a água para as localidades.

### 6.1.6. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SIAA MACHADINHO

O Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) Machadinho é constituído por 12 poços subterrâneos, onde 09 poços estão em operação, 01 está aguardando remontagem e 02 poços estão desativados, além de 10 Estações Elevatórias de Água Bruta (EEAB), por onde a água bruta passa antes de chegar nas Estações de Tratamento de Água. O quadro a seguir apresenta as características dos equipamentos disponíveis na Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB).

Quadro 1 - Característica Técnica das EEAB

| EEAB | Nº de Conj. | Vazão (L/s) | Potência (CV) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|---|
| CMB do Poço 01 (CMB GRUNDFOS/125-5 A) | 01 | 41,38 | 100 | 578147.24m E, 8589356.41m S |
| CMB do Poço 03 (CMB GRUNDFOS) | 01 | 41,38 | 100 | 577396.11m E, 8590414.24m S |
| CMB do Poço 05 (CMB GRUNDFOS / SP 125-4A) | 01 | 35 | 100 | 577062.64m E, 8591137.33m S |
| CMB do Poço 06 (CMB GRUNDFOS/SP 125 -4 AA) | 01 | 41,38 | 85 | 576528.57m E, 8591952.74m S |
| CMB do Poço 07 (CMB EBARA/ BHS 8150-5) | 01 | 34,72 | 85 | 577953.09m E, 8590051.07m S |
| CMB do Poço 09 (CMB GRUNDFOS / SP 215- 4 AA) | 01 | 69,44 | 150 | 576377.02m E, 8591312.82m S |
| CMB do Poço 10 (CMB GRUNDFOS / SP -215-5AA) | 01 | 83,33 | 152 | 576930.00m E, 8590613.00m S |
| CMB do Poço 11 (CMB | 01 | 122 | | |
| CMB do Poço 12 (CMB GRUNDFOS / SP 160 -4) | 01 | 59,44 | 125 | 577813.28m E, 8588956.59m S |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A água bruta que chega nas estações de tratamento de água percorre 07 adutoras de água bruta (AAB) com extensão total de 7.791 metros, conforme características apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Característica Técnica das AAB

| AAT | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Ponto Inicial | Ponto Final |
|---|---|---|---|---|
| AAB-1 | 30 | 200 | Poço 01 | EEAT 01 |
| AAB-2 | 1600 | 200 | Poço 03 | EEAT 01 |
| AAB-3 | 198 | 300 | Poço 12 | RAD |
| AAB-4 | 293 | 250 | - | RAD 900m³ |
| AAB-5 | 1500 | 250 | Poço 07 | EEAT 01 |
| AAB-1 | 3510 | 400 | Poço 10 | EEAT 01 |
| AAB-1 | 660 | 300 | Poço 09 | - |
| **Extensão Total (m)** | **7791** | — | - | - |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) é composta por 01 laboratório de análises físico-químicas, casa de química, 01 banheiro, casa do cloro, 01 caixa de reunião, 01 elevatória de água tratada, sala do operador com 01 cozinha. Não há geração de Lodo.

O sistema ainda possui 01 Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) e 04 Boosters, em Alphaville 2, Coqueiro de Arembepe, Busca Vida, Cajazeiras de Abrantes, suas características estão no quadro abaixo.

Quadro 3 - Característica Técnica e Localização das EEAT

| EEAT | Nº de Conj. | Vazão (L/s) | Potência (CV) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|---|
| EEAT 01 ETA | 01 | 120 | 150 | 578155,05 E, 858963,82 S |
| EEAT 01 ETA | 02 | 120 | 150 | 578155,05 E, 858963,82 S |
| EEAT 01 ETA | 03 | 100 | 150 | 578155,05 E, 858963,82 S |
| ALPHAVILLE 2 | 01 | | | 5788543.23 E, 8582196,33 S |
| BUSCA VIDA | 01 | | 30,0 | 577120,32 E, 8578071,21 S |
| COQUEIRO DE AREMBEPE | 01 | | 5,0 | 590994,94 E, 8597139,11 S |
| CAJAZEIRAS DE ABRANTES | 01 | | 4,0 | |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A água tratada é encaminhada para os reservatórios através das Adutoras de Água Tratada (AAT); nesse sistema há 28 AAT, totalizando 40.865 metros de extensão, como mostra no quadro abaixo.

Quadro 4- Característica Técnica e das AAT

| AAT | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Ponto Inicial | Ponto Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.800 | 300 | Poço 5 + Poço 6 + Poço 8 | RAD |
| 2 | 1.600 | 250 | Poço 6 | - |
| 3 | 1.500 | 250 | Poço 7 | ETA |
| 4 | 300 | 250 | Poço 8 | - |
| 5 | 660 | 300 | Poço 9 | - |
| 6 | 3.510 | 400 | Poço 9 + Poço 10 | Poço 9 + Poço 10 |
| 7 | 800 | 400 | ETA | RAD |
| 8 | 1.600 | 250 | - | Pq das Mangabas - Monte Negro |
| 9 | 1.600 | 50 | Poço 4 | Jorrinho - Restaurante (desativado) |
| 10 | 1.400 | 50 | Poço 4 | Jorrinho (desativado) |
| 11 | 1.610 | 100 | - | Serra Verde |
| 12 | 13.775 | 600 | Saída do RAD | - |
| 13 | 80 | 50 | - | Água Fria |
| 14 | 80 | 100 | - | Veredas de Jauá |
| 15 | 400 | 100 | - | Cajazeiras de Abrantes + Piriquito |
| 16 | 1.100 | 100 | - | Cajazeiras de Abrantes + Piriquito |
| 17 | 40 | 100 | - | Horto Espaço Verde |
| 18 | 3.320 | 350 | - | Abrantes |
| 19 | 150 | 100 | - | Pq de Jauá (1° e 2°) - Mundo Verde - Parte alta de Jauá |
| 20 | 100 | 100 | - | Las Palmas |
| 21 | 80 | 250 | - | Vila de Abrantes - Buris de Abrantes - Fradinho - Estivas de Buris |
| 22 | 400 | 200 | - | Vila de Abrantes |
| 23 | - | 150 | - | Vila de Abrantes |
| 24 | 100 | 100 | - | Consulado da Bélgica |
| 25 | 100 | 200 | - | Alphaville |
| 26 | 80 | 75 | - | - |
| 27 | 3.300 | 300 | - | Abrantes |
| 28 | 380 | 250 | - | Busca Vida |
| **Extensão Total (m)** | **40.865** | | | |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A reservação do sistema conta com 01 reservatório apoiado de distribuição de 900 m³. Como mostra no quadro abaixo.

Quadro 5 - Características técnicas dos reservatórios

| Reservatório | Localidade/Bairro | Capacidade (m³) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|
| RAD | Estrada da Cascalheira, S/N - Loteamento Machadinho. | 900 | 577904.91 m E 8588620.35 m S |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

## 6.1.7. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA PARAFUSO

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Parafuso é constituído por captação subterrânea possuindo 02 poços tubulares, todos em operação. Por 01 Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), a água bruta passa antes de chegar nas Estações de Tratamento de Água. O quadro a seguir apresenta as características dos equipamentos disponíveis na Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB).

Quadro 1 - Característica Técnica da EEAB

| EEAB | Nº de Conj. | Vazão (m³/h) | Potência (CV) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|---|
| Bomba Poço | 01 | 57,6 | 16 | S=8588883.30441<br>O=573391.795605 |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari Embasa, 2019.

A água bruta que chega nas estações de tratamento de água percorre 01 adutora de água bruta (AAB) com extensão total de 1.680 metros, conforme características apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Característica Técnica da AAB

| AAB | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Ponto Inicial | Ponto Final |
|---|---|---|---|---|
| AAB-1 | 1.680 | 150 | S=8588883.30441 O=573391.795605 | S=8588071.60748 O=572520.214327 |
| **Extensão Total (m)** | **1.680** | - | - | - |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari Embasa, 2019.

A ETA é constituída pelas etapas de desinfecção simples com Hipoclorito de Sódio (NaOCl), além de conter no espaço da estação, um laboratório de análises de parâmetros físico-químicos básicos (pH, Cor, turbidez e cloro residual) e a casa do operador. Nesta estação também não há geração de lodo. O sistema não possui estações elevatórias de água tratada e nem adutoras de águas tratadas. Mas possui 01 reservatório elevado com capacidade de 150m³, que está temporariamente desativado.

6.1.8. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA LAGOA SECA

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Lagoa Seca é constituído por 01 poço subterrâneo, 01 Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), por onde a água bruta passa antes de chegar na Estação de Tratamento de Água. O quadro a seguir apresenta as características dos equipamentos disponíveis na Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB).

**Quadro 1 – Característica Técnica e Localização das EEAB do SAA Lagoa Seca**

| EEAB | Nº de Conj. | Vazão (L/s) | Potência (CV) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|---|
| CMB do Poço 01 (CMB LEÃO, MOD R20A-7) | 01 | 10 | 07 | 595282.79m E 8614273.63m S |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2019.

A água bruta que chega na estação de tratamento de água percorre 01 adutora de água bruta (AAB) com extensão total de 10 metros, conforme características apresentadas no Quadro 02.

**Quadro 2 – Característica Técnica AAB do SAA de Lagoa Seca**

| AAT | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Ponto Inicial | Ponto Final |
|---|---|---|---|---|
| AAB-1 | 10 | 75 | Poço 01 | RAP 20m³ |
| **Extensão Total (m)** | **10** | — | | |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2019.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) é composta por 01 reservatório de contato, 01 estação elevatória de água tratada. Não há geração de Lodo. O sistema ainda possui 01 Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), possui 02 conjuntos motobombas, sendo 01 reserva; suas características estão no quadro abaixo.

**Quadro 3 – Característica Técnica e Localização das EEAT**

| EEAT | Nº de Conj. | Vazão (L/s) | Potência (CV) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|---|
| BOMBA MONOBLOCO KSB, MOD. MEGABLOC 40-160 | 01 | 8,42 | 15 | 595282.79m E 8614273.63m S |
| BOMBA MONOBLOCO THEBE, MOD. M9PJB | 01 | | 5 | 595282.79m E 8614273.63m S |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2019.

A água tratada é encaminhada para os reservatórios através das Adutoras de Água Tratada (AAT), nesse sistema há 02 AAT, totalizando 6.183 metros de extensão, como mostra no quadro abaixo.

Quadro 4 – Característica Técnica e das AAT

| AAT | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Ponto Inicial | Ponto Final |
|---|---|---|---|---|
| AAT-1 | 1083 | 100 | ETA | RED 3 |
| AAT-2 | 5110 | 100 | ETA | RAD |
| **Extensão Total (m)** | | — | | |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2016.

A reservação do sistema conta com 04 reservatórios, sendo 02 reservatórios apoiados com capacidade de 20 m³ e 10m³ e 02 reservatórios elevados com capacidade 20m³ cada. Como mostra no quadro abaixo.

Quadro 5 – Característica Técnica e das LR do SAA Lagoa Seca

| Reservatório | Localidade/Bairro | Capacidade ($m^3$) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|
| RAD1 | Rua da Igreja, s/n, Povoado de Lagoa Seca, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-Ba | 20 | 595282.79m E, 8614273.63m S |
| RAD 2 | Via de acesso, Povoado de Baratas, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-Ba | 10 | 5913004.36 m E, 8616835.00 m S |
| RED 3 | Via de acesso, Povoado de Lagoa Seca, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-Ba | 20 | 595651.66 m E, 8613593.85 m S |
| RED 4 | Via de acesso, Povoado de Lagoa Seca, Distrito de Monte Gordo, Camaçari-Ba | 20 | 595651.66 m E, 8613593.85 m S |

Fonte: Unidade Regional de Camaçari. Embasa, 2019.

## 6.1.9. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – BYD

Este sistema é constituído por captação de água subterrânea por meio de 02 (dois) poços tubulares; 01 Estação de Tratamento Simplificado – Cloração e correção de pH; duas Adutoras de Água Bruta, totalizando 1.630m; 02 reservatórios apoiados com capacidade de 2.500 m³ cada.

Este sistema possui apenas 02 bombas submersas de captação de água bruta.

Característica Técnica e Localização das bombas dos poços do SAA da BYD

| EEAB | Nº de Conj. | Vazão ($m^3/h$) | Potência (CV) | Localização (UTM – Sirgas 2000) |
|---|---|---|---|---|
| Bomba Poço 1 | 01 | 93,60 | 150 | S=8599487.08145 O=578661.072048 |
| Bomba Poço 2 | 01 | 90 | 160 | S=8599204.36156 O=579312.922901 |

**Adutora de Água Bruta**

Característica Técnica e das LR do SAA da BYD

| AAB | Extensão (m) | Diâmetro (mm) | Ponto Inicial | Ponto Final |
|---|---|---|---|---|
| AAB-1 | 430 | 300 | S=8599487.08145 O=578661.072048 | S=8599425.8687 O=578401.366876 |
| AAB-2 | 1.200 | 300 | S=8599204.36156 O=579312.922901 | S=8599425.8687 O=578401.366876 |
| **Extensão Total (m)** | **1.630** | — | — | — |

A Estação de Tratamento de Água (ETA) é composta das unidades de desinfecção simples com Hipoclorito de Sódio (NaOCl) e correção de pH com Hidróxido de Sódio (NaOH). As análises de parâmetros físico-químicos básicos de cloro residual e pH são feitas no local, porém as demais são feitas no laboratório da ETA Espaço Alpha. Não há geração de lodo.

O sistema é composto ainda por dois reservatórios apoiados com capacidade de 2.500m³ cada.

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

## Quadro 1: Informações operacionais de Camaçari.

| SEGMENTO | QUANTIDADE |
|---|---|
| **População do município (SINISA, 2025)** | 303.429 |
| **População abastecida (IBGE, 2022)** | 289.455 |
| **Índice de Atendimento (IBGE,2022)** | 95,4% |
| **Índice de água não contabilizada (ANC)** | - |
| **Índice de Perdas na distribuição (IPD) (SINISA,2023)** | 51% |
| **Índices atual de micromedição (SINISA,2023)** | 99,7% |
| **Vazão média efetiva do sistema (ETA)** | - |
| **Tempo Médio anual de horas operadas da ETA** | - |
| **Volume médio anual distribuído no município (m³)** | - |
| **Volume anual total micromedido no município (m³) (SINISA,2023)** | 16.343 |
| **Número de pontos de pitometria** | - |

AGERSA

## 6.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

**ADENDO: Manteve-se neste relatório a descrição do sistema de Esgotamento Sanitário do município de Camaçari presente no relatório de fiscalização de 2023, com eventuais ajustes a partir do que se pode constatar em campo; isso devido ao não envio das documentações por parte da Prestadora, com informações atualizadas sobre o sistema, conforme já mencionado neste documento.**

O município de Camaçari possui 3 sistemas de esgotamento sanitário, o SES Camaçari, que atende a Sede, o SES Barra do Pojuca, que atende Barra do Pojuca, Guarajuba, Itacimirim e Monte Gordo e o SES Abrantes e Arembepe, que atende Abrantes e Arembepe. A seguir, a descrição de cada sistema de esgotamento sanitário citado.

### 6.2.1. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES CAMAÇARI

O sistema de esgotamento sanitário de Camaçari é constituído por26 estações elevatórias, a maioria atendendo a conjuntos habitacionais. O efluente recolhido por estas E.E.E. são reunidos em uma caixa de transição e assim encaminhados para a Cetrel que trata o efluente e o lança, através do emissário submarino, no oceano. Salienta-se que estações elevatórias possuem um pré-tratamento do efluente, pois nelas estão contidos gradeamento e caixa de areia, que são responsáveis pela remoção de resíduos sólidos em grânulos maiores.

### 6.2.2.SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES BARRA DO POJUCA

O Sistema de esgotamento sanitário (SES) Barra do Pojuca é constituído por 15 estações elevatórias de esgoto com uma extensão de rede coletora de 111.991m. O Sistema coletor de esgoto abrange as regiões de Guarajuba, Itacimirim, Monte Gordo e Barra do Pojuca, tendo um sistema de coleta condominial e convencional. Nas Estações Elevatórias de Esgoto (EEE), as bombas normalmente são controladas automaticamente através de sensores que detectam os níveis máximo e mínimo do líquido no poço de sucção, a remoção de resíduos sólidos das elevatórias são realizadas duas vezes por dia, dispensados em aterro sanitário. A ETE tem seu sistema de tratamento dos esgotos coletados nas bacias de contribuição das localidades e Empreendimento Vila Galé. É constituída por 2 DAFAS, 1 caixa de areia, 4 leitos de secagem, 2 lagoas facultativas e 2 lagoas de maturação, conforme demonstrado no croqui.

### 6.2.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES ABRANTES E AREMBEPE

O sistema de esgotamento sanitário de Abrantes e Arembepe são constituídos por 16 sistemas individuais que atendem a condomínios residenciais, constituídos por sistemas coletores, estações elevatórias, estações de tratamento, linhas de recalque e emissários submarino.

O sistema coletor leva o efluente bruto para as estações elevatórias, que são responsáveis por impulsionar o efluente até a estação de tratamento. Na estação elevatória o efluente bruto passa por um pré-tratamento, que consiste em retirar os resíduos sólidos através do gradeamento e caixa de areia, como demonstram as descrições das estações elevatórias de esgoto (EEE) desses sistemas individuais.

A estação elevatória de esgoto Residencial Caminho do Mar III recalca seu esgoto para PV 10 do Residencial Caminho do Mar II, que por sua vez reverte seus esgotos para a estação elevatória projetada para o Residencial Caminho do Mar I, que recebe então, a vazão total dos três empreendimentos e é a responsável por reverter os esgotos até a ETE localizada no Residencial Caminho do Mar II, recalcando os esgotos das 3 etapas do empreendimento (Caminho do Mar I, II e III).

As Estações Elevatórias de Esgoto de Reunião do Residencial Garden Club e Residencial Gran Ville, recebem todo o esgoto coletado de cada condomínio. A EE encontra-se na área interna da ETE; possui tratamento preliminar do esgoto afluente com grade para retenção de sólidos e caixa de areia tipo separador absoluto; o poço úmido possui duas bombas submersas que operam alternadamente.

As Estações Elevatórias de Esgoto de Reunião do Residencial Abrantes, Residencial Abrantes Premium, Residencial Vila Romana II, Residencial Solar dos Coqueiros, Residencial Morada Premium recebem todo o esgoto coletado de cada condomínio. A EE encontra-se na área interna de cada empreendimento e possui tratamento preliminar do esgoto afluente, constituído por unidade de gradeamento para reter sólidos grosseiros em suspensão e o desarenador com a finalidade de reter areia.

A Estação de Tratamento de Esgoto do Residencial Genova é composta por uma unidade compacta a qual emprega em seu processo de tratamento a tecnologia de lodos ativados conjugada com uma unidade para o seu lançamento final de efluentes.

As Estações Elevatórias Alphaville Litoral Norte 1, 2 e 3 compõem o SES Alphaville Litoral Norte e são constituídas de sistema de tratamento primário com gradeamento (retenção de sólidos grosseiros), desarenador/caixa de areia (remoção de areia e sólidos abrasivos), além de poço de sucção (onde ocorre o bombeamento de efluente para destinação a jusante) direcionada para o tratamento.

A Estação Elevatória de Esgoto Residencial Mar de Abrantes está situada a montante da ETE. Ela encaminha os efluentes coletados pela rede até a caixa partidora de vazão, posicionada hidraulicamente antes dos digestores de fluxo ascendente.

No SES Residencial Mundo Verde não existe EEE. Os esgotos dos imóveis são direcionados para o condomínio por gravidade.

Não existe Estação Elevatória no Residencial Vivendas do Joanes os esgotos são direcionados por gravidade até o DAFA na área interna do referido condomínio, ele possui tratamento preliminar constituído por unidade de gradeamento para reter sólidos grosseiros em suspensão e o desarenador com a finalidade de reter areia. Em frente ao Residencial Vivendas do Joanes existe uma elevatória do Condomínio Moradas do Litoral o qual recalca os esgotos para o DAFA existente na ETE Vivendas do Joanes.

A remoção dos sólidos que ficam retidos nos gradeamentos das EEEs é realizada 2 vezes ao dia, são acondicionados no leito de secagem e então levados para o aterro sanitário.

Os sistemas individuais possuem ETEs, cada uma com suas especificações no tratamento do efluente, como mostra a tabela abaixo:

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Identificação | Descrição | Corpo Receptor |
|---|---|---|
| ETE Residencial Caminho do Mar | 6 Dafas, 6 Tanques de Aeração,6 Decantadores, 6 Tanque de Cloração. | - |
| ETE Residencial Garden Club | 02 UASB (Anaeróbio de fluxo ascendente) 02 reatores aeróbios e 02 decantadores secundários, 01 filtro russo, 01 filtro de gás, 01 unidade compacta de cloração, calha Parshall. | - |
| ETE Residencial Abrantes | 02 UASB (Anaeróbio de fluxo ascendente) 02 reatores aeróbios e 02 decantadores, 01 tanque de contato para desinfecção. | rio sem nome afluente do rio Paramirim. |
| ETE GENOVA | e 1 Dafa, 1 Tanque de Aeração, 1 Decantador secundário, 1 filtro de polimento e 1 Tanque de Contato. | Rio Joanes Paramirim. |
| ETE AlphavilleLitoral Norte | 01 DAFA, 02 Tanques de aeração, 01 decantador, 02 tanques de cloração. | Riacho Pau Açu, afluente da margem esquerda do córrego Jacaré ou Paramirim. |
| ETE Bosque da Aldeia | 2 UASB (Dafa), 2 DSF (Decantador), 1 FGS (Filtro de Gás Sulfídrico), 1 UCC (Unidade Compacta de Cloração) e 1 CPF (Calha Parshall). | Rio Sucuriú |
| ETE Residencial Caminho do Rio | 3 DAFAs, 3 Tanques de Aeração, 3 Decantadores e 3 Tanques de Cloração. | - |
| ETE Residencial Abrantes Premium | 2 UASB (Anaeróbio de fluxo ascendente) 2 Reatores Aeróbios e 2 Decantadores e 1 Tanque De Contato para Desinfecção. | Rio sem nome Afluente do rio Paramirim. |
| ETE GranVille | 01 Estação Elevatória, 01 Calha Parshal, 01 UASB (DAFA), 01 Tanque de Aeração, 01 Decantador e 1 Tanque de Desinfecção(cloração). | Rio Paramirim |
| ETE Residencial Mar de Abrantes | 2 DAFAs,2 Filtro Aerados (Tanques de Aeração), 2 Decantador Secundário, 2 Filtros de Polimento e 2 Tanques de Cloração) | Rio sem nome Afluente do rio Paramirim. |
| ETE Mundo Verde | DAFA associado a um Filtro Anaeróbio de leito fixo com fluxo ascendente. | Afluente do Rio Capivara Grande |
| ETE Residencial Vila Romana II | a de 2 UASB (Anaeróbio de fluxo ascendente) 2 Reatores Aeróbios e 2 Decantadores e 1 Tanque De Contato para Desinfecção. | Rio sem nome Afluente do rio Paramirim. |
| ETE Vivendas do Joanes | tratamento preliminar (Gradeamento, desarenador) com limpeza manual e tratamento primário através de DAFA. | - |
| ETE Solar dos Coqueiros | 2 UASB (Anaeróbio de fluxo ascendente) 2 Reatores Aeróbios e 2 Decantadores e 1 Tanque De Contato para Desinfecção. | Rio sem nome, Bacia do Rio Joanes. |
| ETE Morada Premium | 1 UASB (Anaeróbio de fluxo ascendente) 1 Reatores Aeróbio e 1 decantador secundário e 1 tanque de contato para desinfecção. | Rio sem nome Afluente do rio Paramirim |

## 7. NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES

Deve a Prestadora dos serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos a seguir, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

As conformações devem atender às normas de regência (inclusive as técnicas e regulamentares), aos dimensionamentos e às especificações de projeto, assim como às disposições contratualmente definidas com o (s) titular (es) dos serviços.

Para as não conformidades adiante apresentadas e descritas, fica a Prestadora obrigada a corrigi-las de imediato, sempre que as ações não dependam de procedimentos especiais de contratação e/ou de execução como, por exemplo, necessidade de licitação.

No caso em que não se aplique a solução imediata, ficará a Prestadora incumbida de alimentar o sistema de não conformidades online, obedecendo a cada prazo determinado que será contado a partir do recebimento deste documento, incluindo registro probatório documental e fotográfico correspondente.

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

## 7.1 NÃO CONFORMIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Atendimento** | **Almoxarifado externo UMC** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| **Atendimento** | **Almorarifado UMC 2 (dentro do almoxarifado externo)** | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Atendimento** | **Almorarifado UMC 2 (dentro do almoxarifado externo)** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |


**Observações:**
Ausente



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Atendimento** | **Almorarifado UMC 2 (dentro do almoxarifado externo)** | 148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento. | 30 |

**Observações:**
Ausente

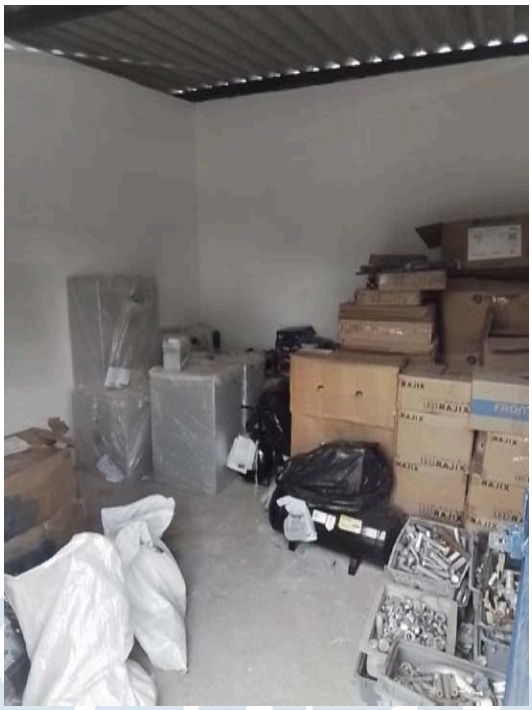

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento Atendimento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| | **Almoxarifado 1** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Ausente



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Atendimento** | **UMC/ UMCA/ UMCE** | 3- Instalações físicas inadequadas. | Imediato |

**Observações:**
Na cozinha teto aberto. Descarga com vazamento no banheiro masculino prox a cozinha





AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Atendimento** | **UMC/ UMCA/ UMCE** | 72- Ausência da tabela de preços e prazos dos serviços exposta para consulta. | Imediato |





AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Atendimento** | **Escritorio Local Arempebe Parte comercial** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 60 |

**Especificar:**
Outros

**Observações:**
Estrutura, servico de vazamento nao concluido parte comercial. Tabuas soltas. Banheiro feminino com laje solta devido a infiltacao antiga

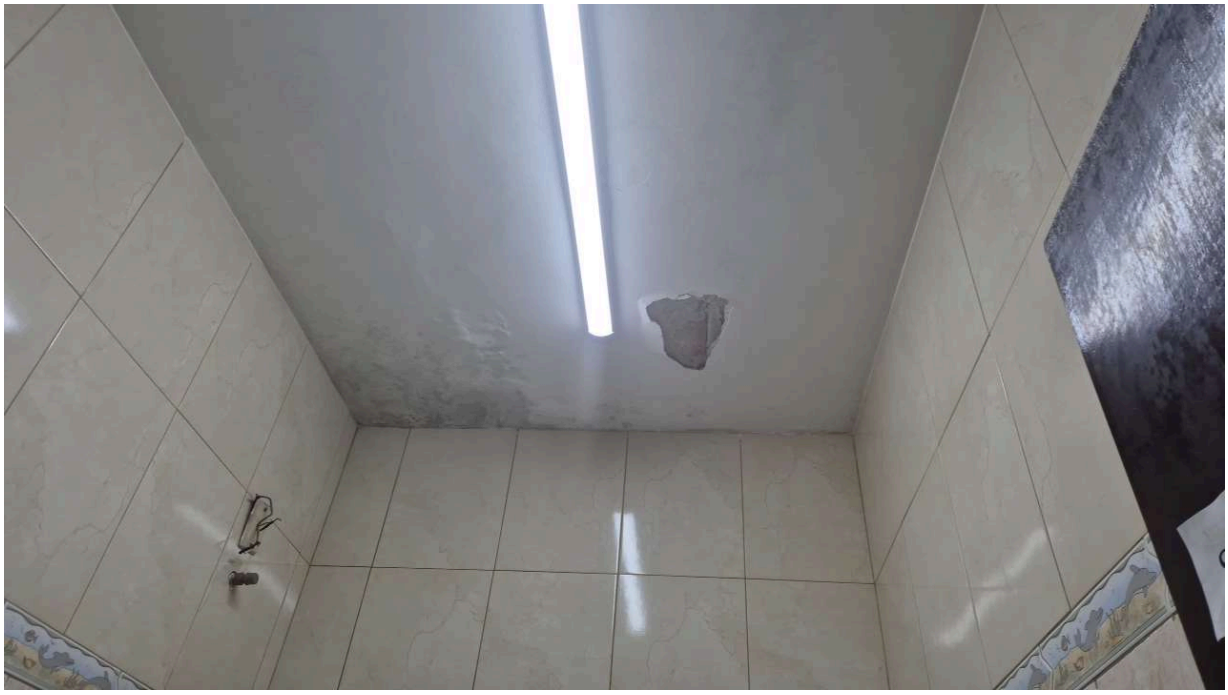



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Atendimento** | **Almoxarifado Arempebe** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Em atualizacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Atendimento** | **Escritorio Local Arempebe Parte operacional** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Em atualizacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 13** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |


**Observações:**
Ausente



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 13** | 5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento. | 60 |

**Observações:**
Precisa de tampa para proteger a bomba

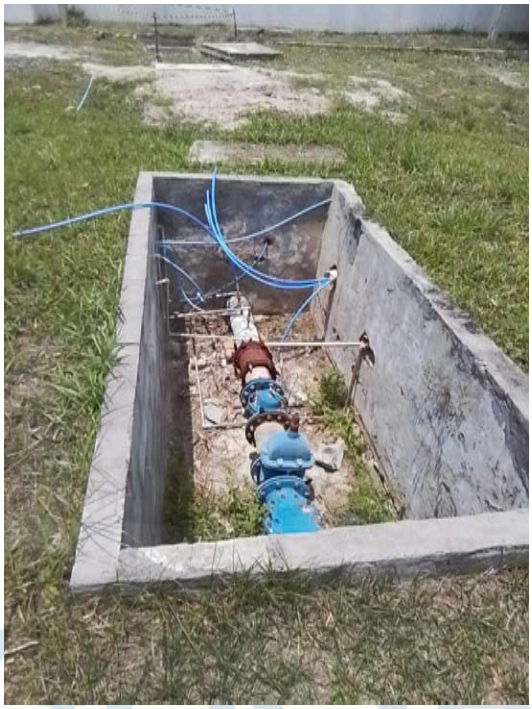

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 13** | 18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente. | Imediato |

**Especificar:**
Outros

**Observações:**
Ausente



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 13** | 131- O diâmetro mínimo da rede é inferior a 50mm. | Imediato |

**Observações:**
Diametro de 200 mm na saida do poco, delous amplia para 250 mm.

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 3 (ETA PARAFUSO )** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Ausente



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 3 (ETA PARAFUSO )** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | Imediato |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Eeab barra de pojuca** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |

**Especificar:**
Identificação




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Eeab barra de pojuca | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Eeab barra de pojuca | 50- Ausência de proteção antigolpe. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poço 12 | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |
| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
| Captação | Poço 12 | 44- Ausência de bomba reserva. | 120 |

**Observações:**
Apenas uma operante

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poco 11 ETA Estadio | 3- Instalações físicas inadequadas. | Imediato |

**Observações:**
Presenca de grande vazamento



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 11 ETA Estadio** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 11 ETA Estadio** | 18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente. | Imediato |

**Especificar:**
Disponibilizados

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 11 ETA Estadio** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | Imediato |



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 11 ETA Estadio** | 30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações. | Imediato |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | **Poço 3 Eta Alpha** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Inexistente




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | **Poço 3 Eta Alpha** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 30 |

**Especificar:**
Segurança

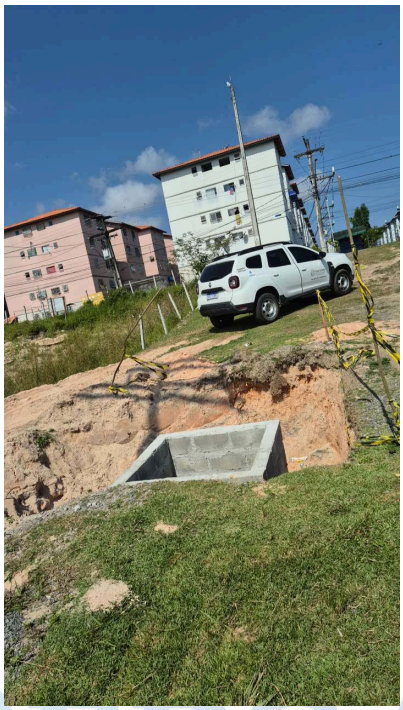

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 3 Eta Alpha** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | Imediato |




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 3 Eta Alpha** | 40- Laje de concreto em desconformidade com a norma (1 m² x 10 cm). | Imediato |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poço 3 Eta Alpha | 44- Ausência de bomba reserva. | 60 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| Captação | Poço 5 Alpha | 2- Falha no isolamento da área. | Imediato |

**Observações:**
Portao com espacamento



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 5 Alpha** | 3- Instalações físicas inadequadas. | Imediato |

**Observações:**
Parede da caixa de saida da bomba cedida



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 5 Alpha** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |


**Observações:**
Ausente


| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 5 Alpha** | 40- Laje de concreto em desconformidade com a norma (1 m² x 10 cm). | 60 |



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 5 Alpha** | 41- Ausência de horímetro em funcionamento. | 60 |

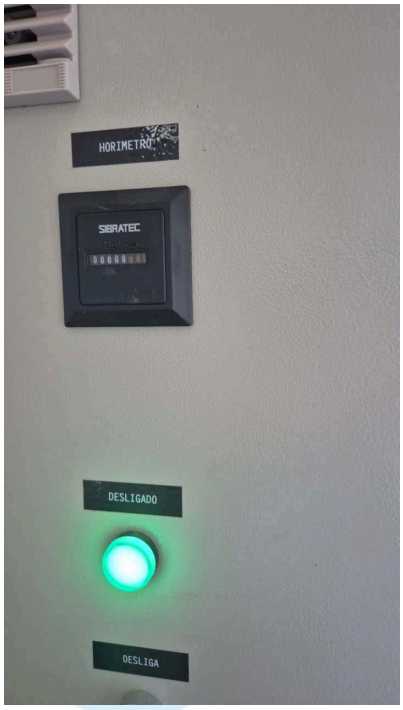

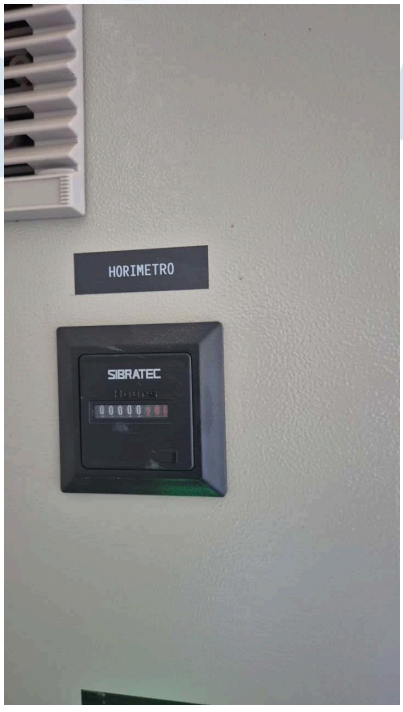**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poço 5 Alpha | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | 60 |

**Observações:**
Apenas macromedidor

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poço 5 Alpha | 44- Ausência de bomba reserva. | 60 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| Captação | Poço 1 Aplha | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |




**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 10 Alpha** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Em atualizacao

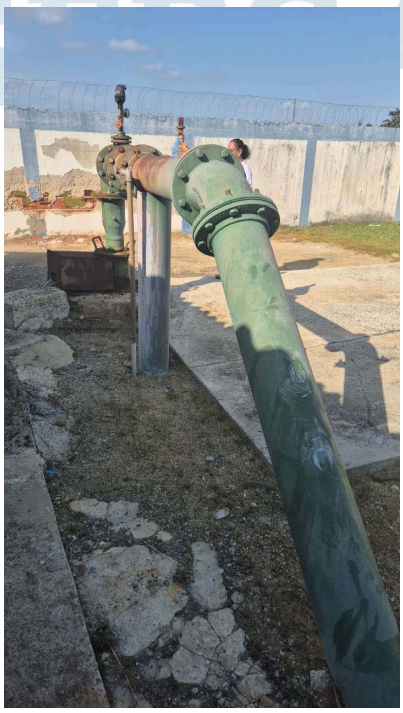

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 10 Alpha** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | Imediato |

**Observações:**
Lampada nao acendeu



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 10 Alpha** | 30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações. | Imediato |

**Observações:**
Infiltracao de agua nas caixas de passagens





AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poco 9 Alpha | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos, Restrição do Acesso





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 9 Alpha** | 2- Falha no isolamento da área. | 60 |

**Observações:**
Sem portao



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 9 Alpha** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Em atualizacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 7 Alpha** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Em atualizacao



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 1 BYD** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Em Atualizacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 1 BYD** | 40- Laje de concreto em desconformidade com a norma (1 m² x 10 cm). | 120 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 1 BYD** | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | Imediato |


**Observações:**
Necessita substituicao



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 2 BYD** | 3- Instalações físicas inadequadas. | 60 |

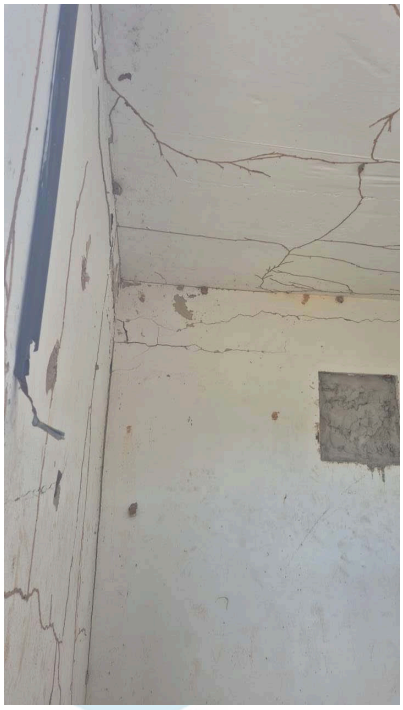



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 2 BYD** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Em atualizacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 2 BYD** | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | Imediato |

**Observações:**
Substituir



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço Pinhao Manso** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Em atualizacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço Pinhao Manso** | 41- Ausência de horímetro em funcionamento. | Imediato |

**Observações:**
Em Manutencao



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 8 Aplha-Morro da Manteiga** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Em atualizacao



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 6 morro da Manteiga Alpha** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Em atualizacao



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 6 morro da Manteiga Alpha** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 120 |


**Especificar:**
Espaço, Outros

**Observações:**
Melhorias na estrutura





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

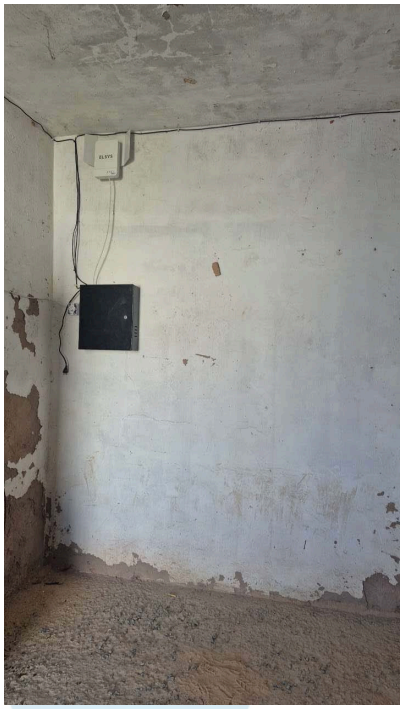



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 6 morro da Manteiga Alpha** | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | Imediato |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 6 morro da Manteiga Alpha** | 44- Ausência de bomba reserva. | 360 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 1 Machadinho Sul** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Inexistente



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Siaa Machadinho Sul Poco 7** | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos, Restrição do Acesso



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Siaa Machadinho Sul Poco 7** | 2- Falha no isolamento da área. | Imediato |

**Observações:**
Cerca comprometida



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Siaa Machadinho Sul Poco 7** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Ausente



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 7 Machadinho** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Inexistente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 7 Machadinho** | 30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações. | 30 |

**Observações:**
Registro de descarga sem vedacao dando passagem



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Caixa de reuniao Machadinho Norte** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| **Captação** | **Poç0 2** | 2- Falha no isolamento da área. | 60 |

**Observações:**
Sem isolamento lateral e fundo





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poç0 2** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Em atualizacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 10 Machadinho Norte** | 2- Falha no isolamento da área. | 30 |

**Observações:**
Sem isolamento



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 10 Machadinho Norte** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 10 Machadinho Norte** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 30 |

**Especificar:**
Outros

**Observações:**
Isolamento, muito aberto



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Caixa de reuniao dos pocos Machadinho Sul** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Caixa de reuniao dos pocos Machadinho Sul** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Inexistente



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 12 Machadinho Sul** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos, Restrição do Acesso





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 12 Machadinho Sul** | 2- Falha no isolamento da área. | 60 |

**Observações:**
Area aberta



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 12 Machadinho Sul** | 3- Instalações físicas inadequadas. | 60 |

**Observações:**
Erosao



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 12 Machadinho Sul** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 12 Machadinho Sul** | 9- Indícios ou presença de animais na área. | 60 |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 12 Machadinho Sul** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 60 |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 12 Machadinho Sul** | 41- Ausência de horímetro em funcionamento. | 60 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| **Captação** | **Poço 12 Machadinho Sul** | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | 60 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| **Captação** | **Poco 8 Machadinho Sul** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos, Restrição do Acesso



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 8 Machadinho Sul** | 2- Falha no isolamento da área. | 60 |

**Observações:**
Area aberta



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 8 Machadinho Sul** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Inexistente



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 8 Machadinho Sul** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 60 |

**Especificar:**
Iluminação



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poco 8 Machadinho Sul | 9- Indícios ou presença de animais na área. | 60 |

**Observações:**
Area aberta





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 8 Machadinho Sul** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | Imediato |



AGERSA


**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 8 Machadinho Sul** | 41- Ausência de horímetro em funcionamento. | 60 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| **Captação** | **Poco 8 Machadinho Sul** | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | 60 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| **Captação** | **Poco 10** | 2- Falha no isolamento da área. | 30 |

**Observações:**
Area aberta ao lado permitindo livre acesso



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

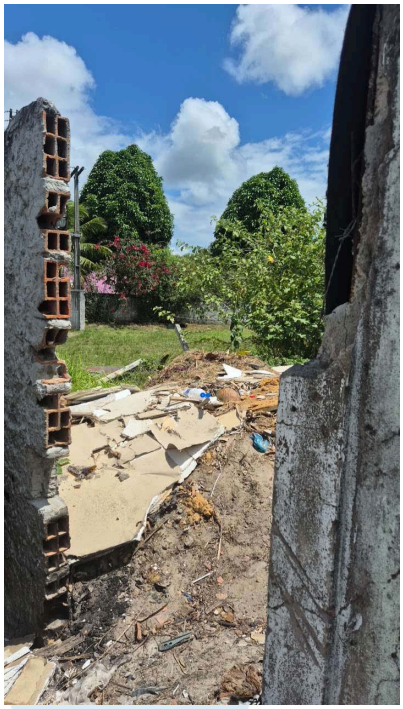

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 10** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 10** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 60 |

**Especificar:**
Iluminação



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poco 10 | 41- Ausência de horímetro em funcionamento. | 120 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| Captação | Poco 10 | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | 120 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| Captação | Poço 9 | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos, Restrição do Acesso



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 9** | 2- Falha no isolamento da área. | 60 |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 9** | 3- Instalações físicas inadequadas. | 60 |

**Observações:**
Solo



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poço 9 | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poço 9 | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 60 |

**Especificar:**
Iluminação

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poço 9 | 9- Indícios ou presença de animais na área. | 60 |

**Observações:**
Area aberta

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poço 9 | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 30 |



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 9** | 40- Laje de concreto em desconformidade com a norma (1 m² x 10 cm). | 60 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| **Captação** | **Poço 9** | 41- Ausência de horímetro em funcionamento. | 60 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| **Captação** | **Poço 9** | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | 60 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| **Captação** | **Poço 6** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos, Restrição do Acesso



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 6** | 2- Falha no isolamento da área. | 60 |

**Observações:**
Isolamento deficiente





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 6** | 3- Instalações físicas inadequadas. | 60 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 6** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 6** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 60 |

**Especificar:**
Iluminação, Acesso, Segurança



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poço 6 | 9- Indícios ou presença de animais na área. | 60 |

**Observações:**
Area aberta





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 6** | 10- Acondicionamento inadequado de materiais. | 60 |


**Especificar:**
Organização, Armazenagem



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 6** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 60 |

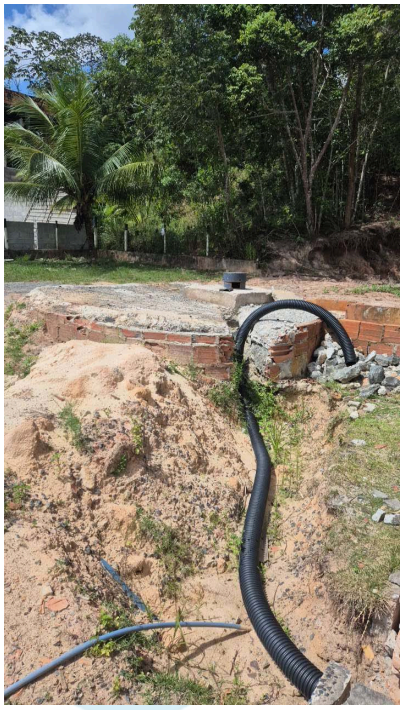



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 6** | 41- Ausência de horímetro em funcionamento. | 60 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| **Captação** | **Poço 6** | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | 60 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| **Captação** | **Poco 3** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos, Restrição do Acesso



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 3** | 2- Falha no isolamento da área. | 60 |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 3** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Ausente



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 3** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 60 |

**Especificar:**
Iluminação



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poco 3 | 41- Ausência de horímetro em funcionamento. | 60 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poco 3 | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | 60 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Rio Pojuca | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Inexistente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Rio Pojuca | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 120 |

**Observações:**
Em obras de amplicao da ETa



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Rio Pojuca | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | 120 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| Captação | Poço Eta Lagoa Seca | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço Eta Lagoa Seca** | 3- Instalações físicas inadequadas. | 30 |

**Observações:**
Vazamento a montante da valvula de retencao



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço Eta Lagoa Seca** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Inexistente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço Eta Lagoa Seca** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 30 |

**Especificar:**
Segurança, Acesso, Outros

**Observações:**
Vazamento e erosao



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço Eta Lagoa Seca** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 30 |

**Observações:**
Vegetacao alta





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço Eta Lagoa Seca** | 30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações. | 30 |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço Eta Lagoa Seca** | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | 30 |


**Observações:**
Inexistente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço Eta Lagoa Seca** | 127- Necessidade de treinamento dos operadores. | 30 |

**Observações:**
Pouca informacao sobre o sistema

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Caixa de reunioa Jordao. Eta Jordao** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |


**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos

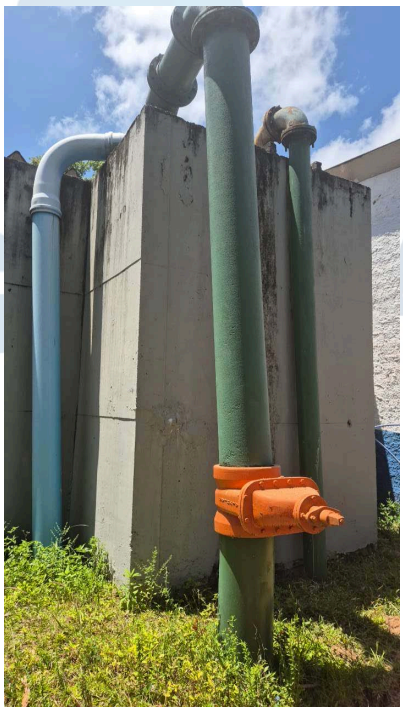

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Caixa de reunioa Jordao. Eta Jordao** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Inexistente

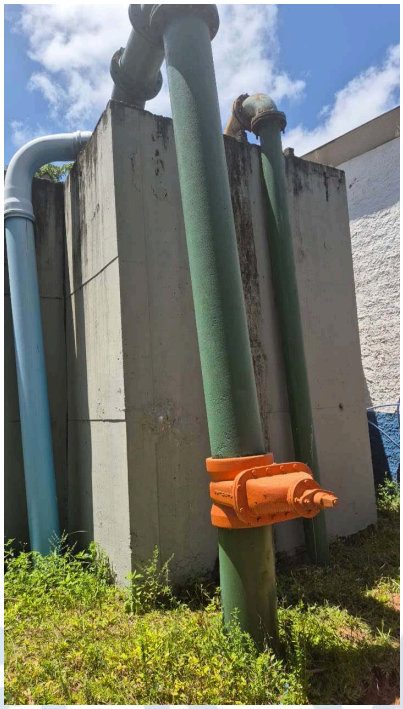

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Caixa de reunioa Jordao. Eta Jordao** | 34- Medidor de nível inadequado e/ou sem funcionamento. | 60 |

**Observações:**
Caixa de reuniao, passagem

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 2 Jordao** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos, Restrição do Acesso



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 2 Jordao** | 2- Falha no isolamento da área. | 30 |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 2 Jordao** | 3- Instalações físicas inadequadas. | 60 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

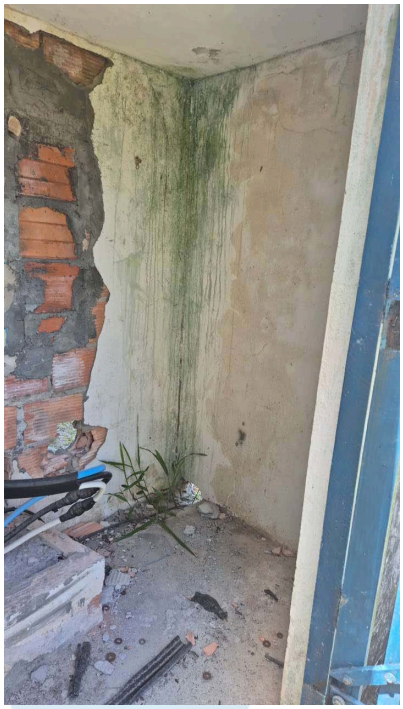

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 2 Jordao** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poço 2 Jordao** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |

**Observações:**
Ausencia de iluminacao



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poço 2 Jordao | 30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações. | 30 |

**Observações:**
Valvula de suspiro dando passagem



AGERSA


**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 3 Jordao** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 3 Jordao** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |

**Observações:**
Ausencia de iluminacao

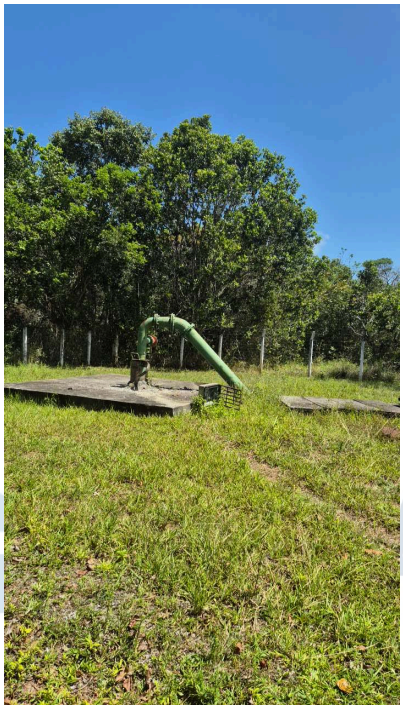

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poco 3 Jordao | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | Imediato |

**Observações:**
Necessita capina



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 3 Jordao** | 30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações. | 30 |

**Observações:**
Ponto de pitometria com vazamento



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poco 4 Jordao | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos, Restrição do Acesso



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poco 4 Jordao | 2- Falha no isolamento da área. | Imediato |

**Observações:**
Cercar



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 4 Jordao** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 4 Jordao** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |

**Observações:**
Sem iluminacao



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poco 4 Jordao | 9- Indícios ou presença de animais na área. | Imediato |

**Observações:**
Area aberta





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 4 Jordao** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | Imediato |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Captação | Poco 4 Jordao | 30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações. | Imediato |

**Observações:**
Valvula de espera



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 06 Jordao** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 06 Jordao** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | Imediato |

**Observações:**
Ausencia de iluminacao



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco Siaa Canto dos Passaros** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco Siaa Canto dos Passaros** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |

**Observações:**
Ausencia de iluminacao



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 2 Canto dos Passaros** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 2 Canto dos Passaros** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |

**Observações:**
Lampada nao acendeu




**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Captação** | **Poco 2 Canto dos Passaros** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 30 |

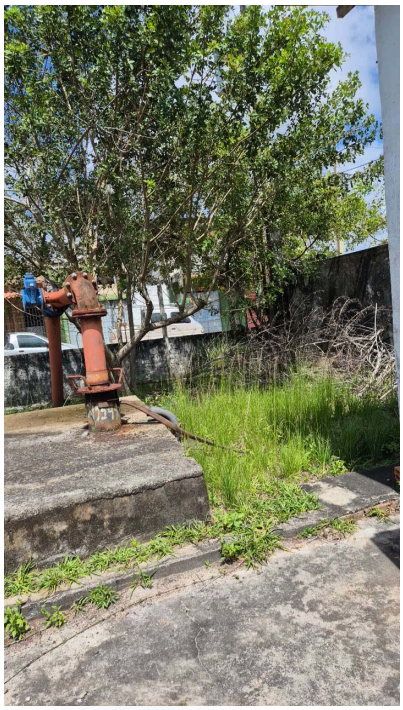



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **CASA DE QUIMICA (ETA PARAFUSO)** | 79- Ausência de sistema dosador reserva. | Imediato |




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Laboratorio ETA MACHADINHO NORTE** | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Outros, Identificação

**Observações:**
Ausente



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Laboratorio ETA MACHADINHO NORTE** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Nao tem




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Laboratorio ETA MACHADINHO NORTE** | 87- Certificado de calibração dos equipamentos indisponível. | 30 |

**Observações:**
Ausente



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Etamachadinho norte** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Eta barra do pojuca** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Desatualizado



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **EtA barra do pojuca** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Desatualizado




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ELEVATORIA AGUA TRATADA 1 - BARRA DO POJUCA** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Desatualizado

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ESTACAO ELEVATORIA 2 - BAARA DO POJUCA** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Desatualizado

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Laboratorio eta jordao** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Laboratorio eta jordao** | 148- Ausência de mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento. | 60 |

**Observações:**
Falta armarios



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casade quimica - eta jordao** | 3- Instalações físicas inadequadas. | 30 |

**Observações:**
Obras acontecendo , telhados quebrados , buracos na passagem




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casade quimica - eta jordao** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casade quimica - eta jordao** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casade quimica - eta jordao** | 11- Acondicionamento inadequado de produtos químicos. | 30 |

**Especificar:**
Organização, Outros, Armazenagem

**Observações:**
Adapacoes por conta da obra emm relacao ao fluor

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casade quimica - eta jordao** | 76- Chuveiro de emergência e lava olhos sem funcionamento. | 30 |

**Observações:**
Nao esta funcionando por causa da obra



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casade quimica - eta jordao** | 77- Condições de preparo de produtos químicos inadequadas. | 30 |

**Observações:**
Algumas solucoes porconta da obra



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Eta canto dos passaros** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |

**Especificar:**
Identificação, Restrição do Acesso, Outros

**Observações:**
O armazenamento e a dosagem dos materiais acontece tudonomesmo local

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Eta canto dos passaros** | 2- Falha no isolamento da área. | 60 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Eta canto dos passaros** | 3- Instalações físicas inadequadas. | 60 |

**Observações:**
Tudo junto armazenamento , laborstorio e dosagem



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Eta canto dos passaros** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Ausente



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Eta canto dos passaros** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 60 |

**Especificar:**
Espaço, Outros

**Observações:**
Laboratorio , armazenamento e dosagem tudo junto



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Eta canto dos passaros** | 12- Presença do acondicionamento de outros materiais. | 60 |

**Observações:**
Area compartilhada com laboratorio



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Eta canto dos passaros** | 18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente. | Imediato |

**Especificar:**
Carga



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica poço 13. ETA Estadio** | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica poço 13. ETA Estadio** | 3- Instalações físicas inadequadas. | Imediato |






**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica poço 13. ETA Estadio** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Inexistente




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica poço 13. ETA Estadio** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | Imediato |






**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica poço 13. ETA Estadio** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | Imediato |

**Especificar:**
Espaço, Ventilação, Exaustão



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica poço 13. ETA Estadio** | 18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente. | Imediato |

**Especificar:**
Disponibilizados





AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica poço 13. ETA Estadio** | 76- Chuveiro de emergência e lava olhos sem funcionamento. | Imediato |

**Observações:**
Sem vazao de agua ao acionado

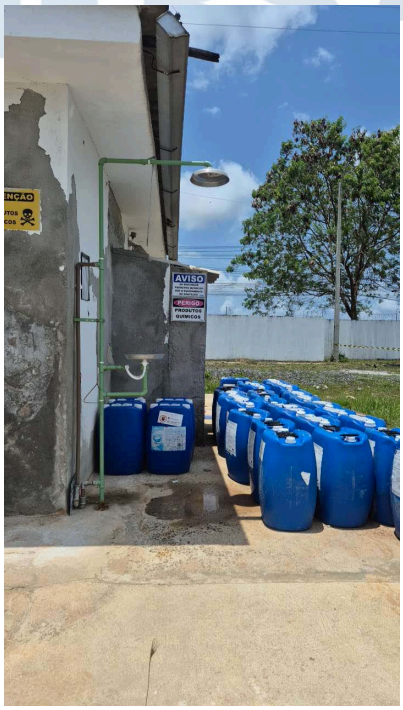


AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica poço 13. ETA Estadio** | 127- Necessidade de treinamento dos operadores. | Imediato |

**Observações:**
Foi possivel observar falta de conhecimento in loco de como funciona e opera o sistema , por parte do operador local e fiscal de obras

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETA Alpha** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |


**Especificar:**
Identificação

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETA Alpha** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Vencido

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Laboratorio ETa Alpha** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Em atualizacao

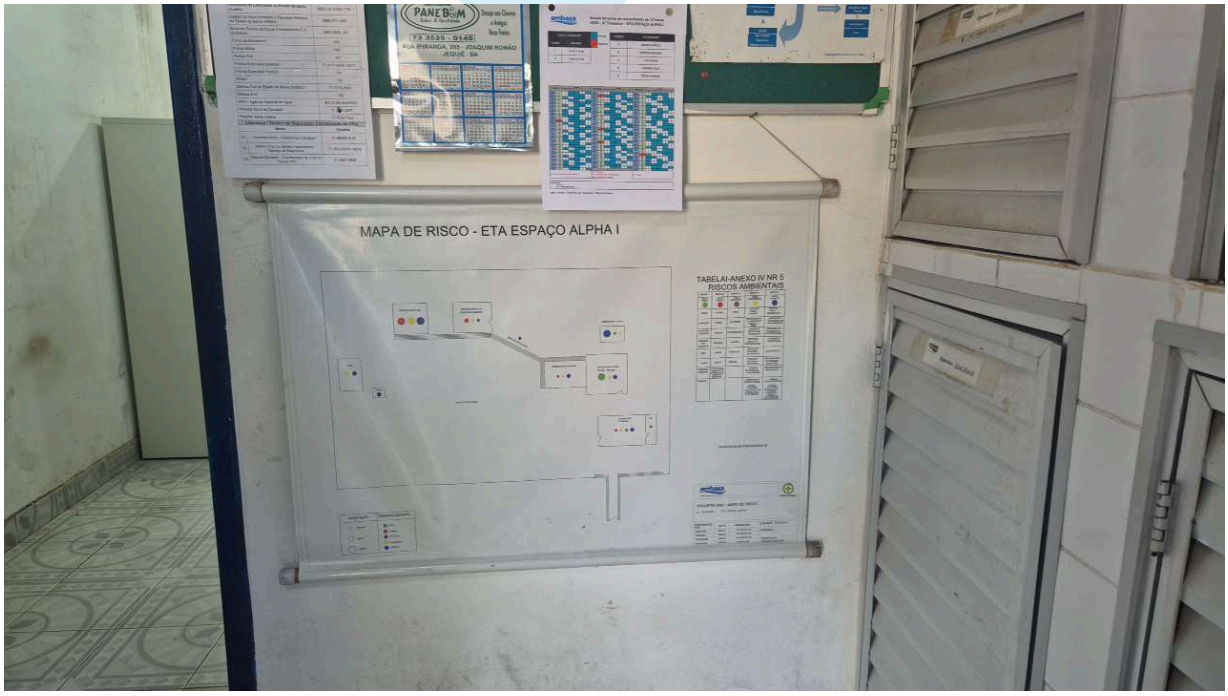

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Reservatorio de reuniao Manteiga Alpha** | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Reservatorio de reuniao Manteiga Alpha** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Em atualizacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa de bomba morro manteiga** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Em atualizacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa de bomba morro manteiga** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 120 |

**Especificar:**
Segurança, Outros

**Observações:**
O acesso esta modificado devido a problemas de seguracao publica. EM ANDAMENTO INSTALACAO DE PASSARELA para operadores.



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa de bomba morro manteiga** | 18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente. | Imediato |

**Especificar:**
Disponibilizados



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa de bomba morro manteiga** | 51- Ausência de proteção no acoplamento. | Imediato |

**Observações:**
Desprotegido




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Laboratorio ETA Parafuso** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

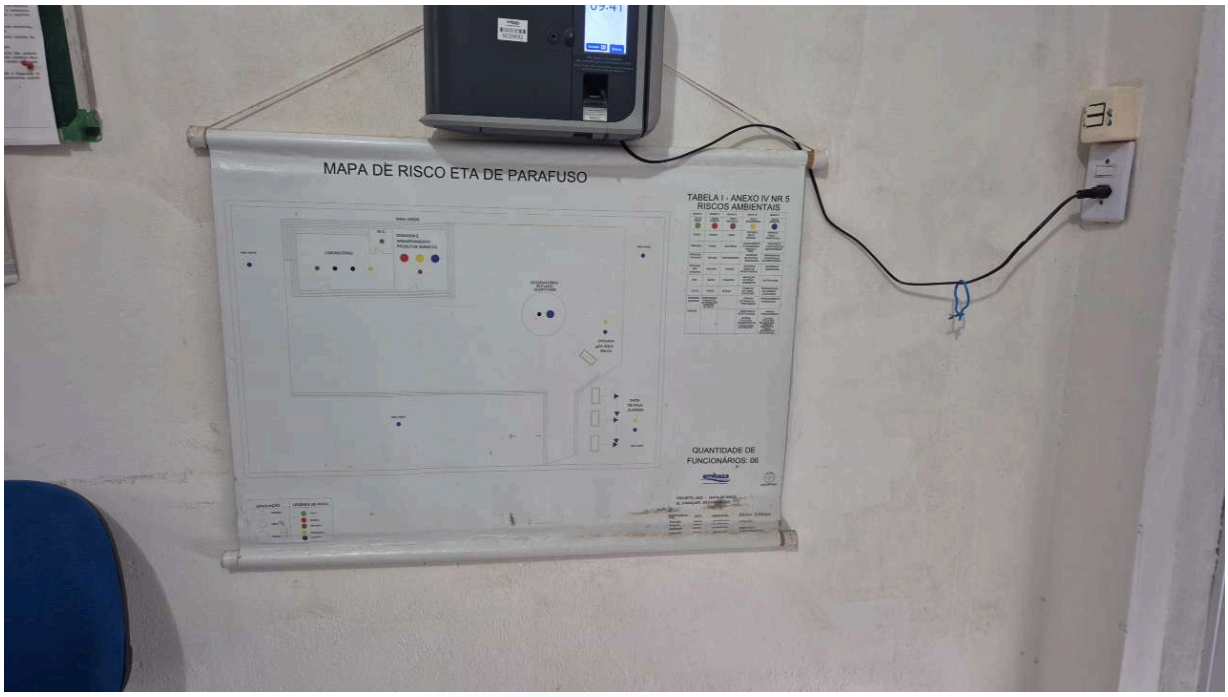


AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Tratamento | **Casa quimica BYD** | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica BYD** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica BYD** | 76- Chuveiro de emergência e lava olhos sem funcionamento. | Imediato |

**Observações:**
Ausente




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Tratamento | **Casa quimica BYD** | 79- Ausência de sistema dosador reserva. | Imediato |

**Especificar:**
Cloro, Outros

**Observações:**
Sem bomba reserva





AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica Eta Pinhao Manso** | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos

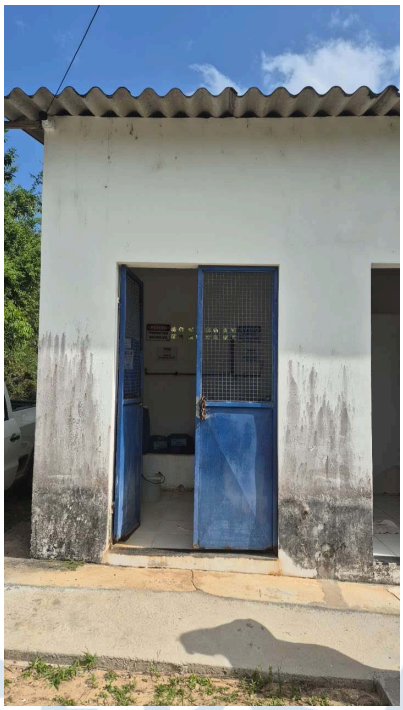

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica Eta Pinhao Manso** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Em atualizacao




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica Eta Pinhao Manso** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 120 |


**Especificar:**
Ventilação, Exaustão




AGERSA



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

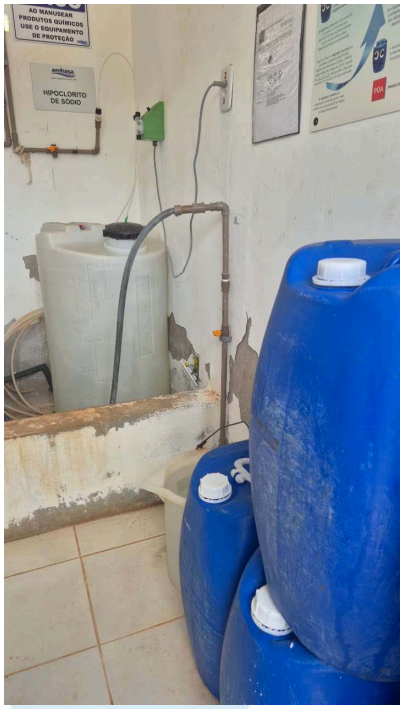


AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica Eta Pinhao Manso** | 79- Ausência de sistema dosador reserva. | 60 |

**Especificar:**
Ácido fluossilícico, Cloro





AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Laboratorio ETa Pinhao** | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos

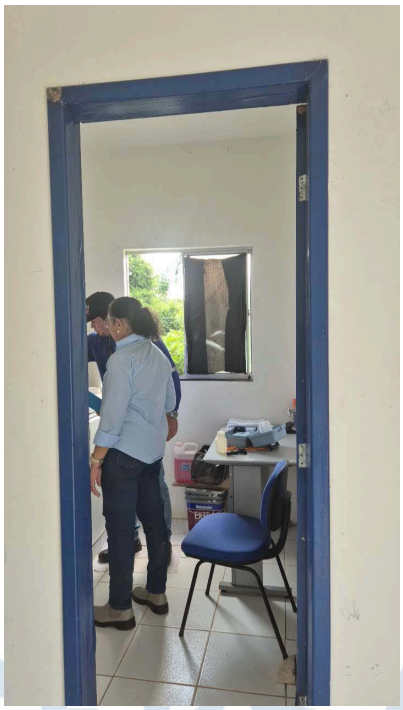

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Laboratorio ETa Pinhao** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Inexistentesciweb

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Laboratorio - ETA MACHADINHO Sul** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Ausente



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Laboratorio - ETA MACHADINHO Sul** | 18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente. | Imediato |

**Especificar:**
Validade




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica ETA Machadinho Sul** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Desatualizado

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica ETA Machadinho Sul** | 18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente. | Imediato |

**Especificar:**
Validade



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Caixa de reuniao, Machadinho Sul. Reservatorio de contao** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Machadinho Norte ETa** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Em atualizacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETA Barra de Pojuca** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Desatualizado

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETA Barra de Pojuca** | 93- Eta se encontra instalada dentro da área urbana. | 60 |

**Observações:**
ETA em area Urbana. Sistema de Cloro Gas entrando em desuso

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Reservatorio de contato ETa Barra de Pojuca** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Desatualizado

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica ETA Lagoa Seca** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica ETA Lagoa Seca** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Inexistente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica ETA Lagoa Seca** | 5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento. | 60 |

**Observações:**
Sem bombas reservas, em processo de aquisicao



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica ETA Lagoa Seca** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 60 |

**Observações:**
Lampada nao acendeu

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica ETA Lagoa Seca** | 76- Chuveiro de emergência e lava olhos sem funcionamento. | Imediato |

**Observações:**
Ausencia de chave para acionar chuveiro de emergencia. Vazao fraca para lava olhos



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Casa quimica ETA Lagoa Seca** | 79- Ausência de sistema dosador reserva. | 60 |

**Especificar:**
Cloro, Ácido fluossilícico




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **EEAT 1 ETA Jordao** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Inexistente




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **EEAT 1 ETA Jordao** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 60 |

**Observações:**
Iluminacao insuficiente





AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **EEAT 1 ETA Jordao** | 30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações. | 60 |

**Observações:**
Vazamento no selo da bomba



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Tratamento | EEAT 1 ETA Jordao | 44- Ausência de bomba reserva. | 60 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| Tratamento | EEAT 1 ETA Jordao | 52- Falha no sistema de drenagem na gaxeta. | 30 |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **EEAT 1 ETA Jordao** | 127- Necessidade de treinamento dos operadores. | 60 |

**Observações:**
Precisa de treinamento

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Tanque de contato Eta Jordao** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Tanque de contato Eta Jordao** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 60 |

**Observações:**
Em obras



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Tanque de contato Eta Jordao** | 27- Escada não instalada e/ou inadequada. | 60 |

**Especificar:**
Guarda-copo



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Tanque de contato Eta Jordao** | 34- Medidor de nível inadequado e/ou sem funcionamento. | 60 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Tanque de contato Eta Jordao** | 35- Ausência de controle de nível (relatórios). | 60 |

**Observações:**
Ausente



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **Tanque de contato Eta Jordao** | 66- Dispositivo limitador de nível máximo sem funcionamento. | 60 |

**Observações:**
Inoperante

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Bomba que By passa o Rel Eta parafuso** | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação, Restrição do Acesso, Riscos Específicos

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Bomba que By passa o Rel Eta parafuso** | 2- Falha no isolamento da área. | Imediato |



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Bomba que By passa o Rel Eta parafuso** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | Imediato |

**Especificar:**
Outros

**Observações:**
Materias decorrentes da obra de revitalizacao



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Bomba que By passa o Rel Eta parafuso** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 120 |

**Observações:**
Em obras



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Bomba que By passa o Rel Eta parafuso** | 44- Ausência de bomba reserva. | 120 |

**Observacoes:**
Nao tem

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Booster Parque satelite** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 120 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Booster Parque satelite** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Em atualizacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Booster alto do triangulo** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Booster alto do triangulo** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **R1 CENTRO DE RESERVACAO - casa de bombas** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Identificação



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **R1 CENTRO DE RESERVACAO - casa de bombas** | 3- Instalações físicas inadequadas. | 30 |

**Observações:**
Escada sem apoio - sem corrimao



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **R1 CENTRO DE RESERVACAO - casa de bombas** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Processo de atualizacao



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **R1 CENTRO DE RESERVACAO - casa de bombas** | 50- Ausência de proteção antigolpe. | Imediato |

**Observações:**
Nao detctado



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **ETA Estadio. CAIXA DE REUNIAO** | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **ETA Estadio. CAIXA DE REUNIAO** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **ETA Estadio. CAIXA DE REUNIAO** | 18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente. | Imediato |

**Especificar:**
Disponibilizados



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **ETA Estadio. CAIXA DE REUNIAO** | 29- Ausência de macromedidor disponível e/ou em funcionamento. | Imediato |

**Observações:**
Via ultrassonica

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **ETA Estadio. CAIXA DE REUNIAO** | 127- Necessidade de treinamento dos operadores. | Imediato |

**Observações:**
No momento fomos atendidos por fiscal de obras

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Casa de bombas do resevatorio de reuniao** | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Casa de bombas do resevatorio de reuniao** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Casa de bombas do resevatorio de reuniao** | 18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente. | Imediato |

**Especificar:**
Disponibilizados



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Reservatorio Apoiado 400m3 das EtA Estadio** | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Reservatorio Apoiado 400m3 das EtA Estadio** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Reservatorio Apoiado 400m3 das EtA Estadio** | 14- Caixas de passagem inadequadas. | Imediato |

**Especificar:**
Drenagem, Estrutura



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Reservatorio Apoiado 400m3 das EtA Estadio** | 31- Presença de vazamentos, infiltrações e florescências. | Imediato |

**Observações:**
Eflorescencias em todo o tanque





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Casa de Bombas Reservatorio 400 m3 Eta Estadio** | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Casa de Bombas Reservatorio 400 m3 Eta Estadio** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Casa de Bombas Reservatorio 400 m3 Eta Estadio** | 18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente. | Imediato |

**Especificar:**
Disponibilizados



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Casa de Bombas Reservatorio 400 m3 Eta Estadio** | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | Imediato |

**Observações:**
Nao esta funcionando




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Poço 2 Eta Alpha** | 3- Instalações físicas inadequadas. | Imediato |

**Observações:**
Portao solto

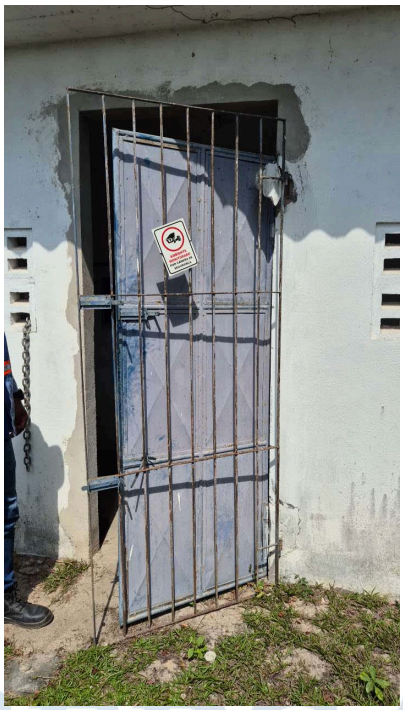

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Poço 2 Eta Alpha** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Inexistente




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Poço 2 Eta Alpha** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | Imediato |

**Observações:**
Sem iluminacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Poço 2 Eta Alpha** | 39- Poço lacrado inadequadamente | 60 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Poço 2 Eta Alpha** | 40- Laje de concreto em desconformidade com a norma (1 m² x 10 cm). | 120 |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Poço 2 Eta Alpha** | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | Imediato |

**Observações:**
Ausente, porem tem medicao de vazao



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Poço 2 Eta Alpha | 44- Ausência de bomba reserva. | 120 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| Distribuição | Reservatorio de Reuniao Alpha | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Reservatorio de Reuniao Alpha** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |





AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Reservatorio de Reuniao Alpha** | 31- Presença de vazamentos, infiltrações e florescências. | Imediato |

**Observações:**
Realizado servico recente de microfissuras

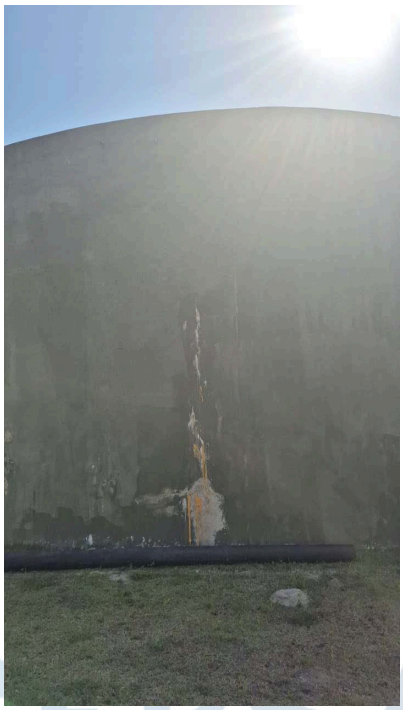



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Casa de bomba reservatorio de reuniao alpha** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Casa de bomba reservatorio de reuniao alpha** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | Imediato |

**Observações:**
lampadas sem funcionar lado direito das bombas



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | REservatorio ETA Parafuso by passado | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **REservatorio ETA Parafuso by passado** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |


**Observações:**
Em Atualização

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **REservatorio ETA Parafuso by passado** | 14- Caixas de passagem inadequadas. | Imediato |

**Especificar:**
Tampa, Limpeza, Higienização, Outros



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

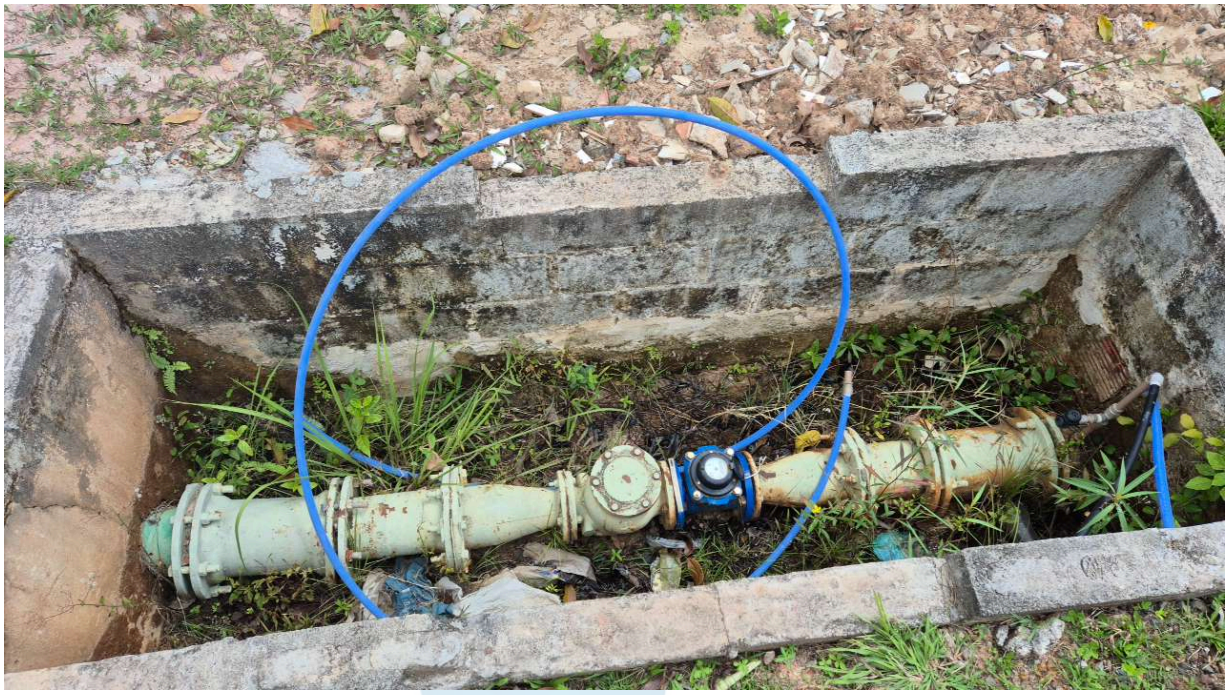

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | REservatorio ETA Parafuso by passado | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | Imediato |

**Observações:**
Em obras de restauracao do reservatorio



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | REservatorio ETA Parafuso by passado | 27- Escada não instalada e/ou inadequada. | 120 |

**Especificar:**
Ausente, Outros

**Observações:**
Escada retirada para ocorrer a manutenção



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Reservatorio elevado Morro da manteiga** | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação, Restrição do Acesso





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Reservatorio elevado Morro da manteiga** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Inexistente



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EEAT Bairro Novo** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EEAT Bairro Novo** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Inexistente




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EEAT Bairro Novo** | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | 120 |

**Observações:**
Telemetria






**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Rad Bairro novo** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos

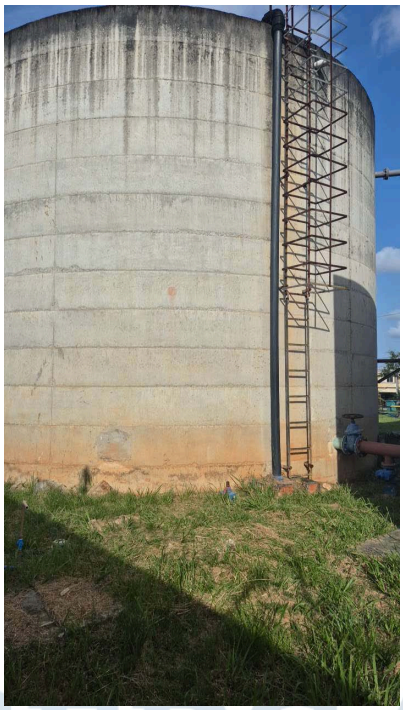

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Rad Bairro novo** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Inexistente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Reservatorio Bairro Novo Apoiado de 3 camaras** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Reservatorio Bairro Novo Apoiado de 3 camaras** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Inexistente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EEAT Machadinho sul, Em frente a ETA** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Resrrvatorio Agua Bruta Machadinho sul. 6,8,9,10** | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Riscos Específicos, Identificação, Restrição do Acesso



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Resrrvatorio Agua Bruta Machadinho sul. 6,8,9,10** | 2- Falha no isolamento da área. | Imediato |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Resrrvatorio Agua Bruta Machadinho sul. 6,8,9,10 | 3- Instalações físicas inadequadas. | Imediato |

**Observações:**
Iluminacao deficiente



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Resrrvatorio Agua Bruta Machadinho sul. 6,8,9,10** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | Imediato |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Resrrvatorio Agua Bruta Machadinho sul. 6,8,9,10** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | Imediato |

**Observações:**
Iluminacao deficiente



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Resrrvatorio Agua Bruta Machadinho sul. 6,8,9,10** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | Imediato |

**Especificar:**
Iluminação, Acesso, Segurança



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Resrrvatorio Agua Bruta Machadinho sul. 6,8,9,10 | 9- Indícios ou presença de animais na área. | Imediato |

**Observações:**
Area aberta



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Resrrvatorio Agua Bruta Machadinho sul. 6,8,9,10** | 34- Medidor de nível inadequado e/ou sem funcionamento. | 120 |

**Observações:**
Caixa de reuniaobde agua bruta

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Resrrvatorio Agua Bruta Machadinho sul. 6,8,9,10** | 35- Ausência de controle de nível (relatórios). | 120 |

**Observações:**
Caixa de reuniao, somente passagem da agua

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Resrrvatorio Agua Bruta Machadinho sul. 6,8,9,10** | 55- Ausência de guarda-corpo de laje de cobertura instalado e em boas condições. | 60 |

**Observações:**
Ausente



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Reservatorio quadrado EtA Machadinho Nortr | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Em atualizacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Reservatorio Redondo Machadinho Norte | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Em atualizacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Reservatorio Elevado Eta Machadinho Norte | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Em atualizacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | EEAT Machadinho Norte | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Em Atualizacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | EEAT Machadinho Norte | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | 30 |

**Observações:**
Ausente



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Reservatorio A Machadinho sul. TRATADA 1** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Reservatorio A Machadinho sul. TRATADA 1** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Reservatorio A Machadinho sul. TRATADA 1** | 27- Escada não instalada e/ou inadequada. | 60 |

**Especificar:**
Ausente



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Machadinho Sul 2** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



AGERSA


**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Machadinho Sul 2 | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Machadinho Sul 2 | 27- Escada não instalada e/ou inadequada. | 60 |

**Especificar:**
Guarda-copo

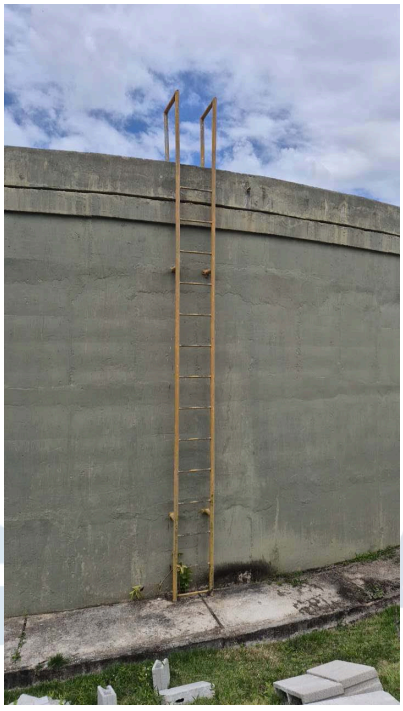

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | RAd 2 | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Desatualizado

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Rad 3 | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Desatualizado

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Elevado Eta Barra de Pojuca | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Desatualizado

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Reservatorio Elevado Jordao Red Itacimirim | 2- Falha no isolamento da área. | 30 |

**Observações:**
Area aberta de facil acesso



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Reservatorio Elevado Jordao Red Itacimirim** | 3- Instalações físicas inadequadas. | 120 |

**Observações:**
Em obras



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Reservatorio Elevado Jordao Red Itacimirim | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Inexistente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Reservatorio Elevado Jordao Red Itacimirim | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 120 |

**Observações:**
O sistema encontrasse em obras oara ajuste da distribuicao



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Reservatorio Elevado Jordao Red Itacimirim** | 27- Escada não instalada e/ou inadequada. | 60 |

**Especificar:**
Deteriorada, Guarda-copo





AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Reservatorio Elevado Jordao Red Itacimirim** | 35- Ausência de controle de nível (relatórios). | 60 |

**Observações:**
Nao ha controle de nivel, medicao por pressao de coluna d'agua via telemetria

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Cebtronde reservacao R1** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Cebtronde reservacao R1** | 27- Escada não instalada e/ou inadequada. | 30 |

**Especificar:**
Ausente





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Cebtronde reservacao R1** | 54- Drenagem deficiente na cobertura. | 60 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Cebtronde reservacao R1** | 55- Ausência de guarda-corpo de laje de cobertura instalado e em boas condições. | 30 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EEAT ETA Lagoa Seca** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EEAT ETA Lagoa Seca** | 3- Instalações físicas inadequadas. | 30 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EEAT ETA Lagoa Seca** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Inexistente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EEAT ETA Lagoa Seca** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |

**Observações:**
Ausencia de iluminacao



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EEAT ETA Lagoa Seca** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 30 |

**Especificar:**
Outros

**Observações:**
Organizacao, limpeza, isolamento

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EEAT ETA Lagoa Seca** | 18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente. | 30 |

**Especificar:**
Disponibilizados



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | EEAT ETA Lagoa Seca | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 30 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | EEAT ETA Lagoa Seca | 41- Ausência de horímetro em funcionamento. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | EEAT ETA Lagoa Seca | 42- Ausência de manômetro em funcionamento. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | EEAT ETA Lagoa Seca | 50- Ausência de proteção antigolpe. | Imediato |

**Observações:**
Ausente



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Rad 1 ETA Jordao | 1- Ausência de sinalização adequada. | 120 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos, Restrição do Acesso, Outros

**Observações:**
Em obras de ampliacao do sistema

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Rad 1 ETA Jordao | 2- Falha no isolamento da área. | 120 |

**Observações:**
Em obras para ampliacao do sistema



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Rad 1 ETA Jordao** | 3- Instalações físicas inadequadas. | 120 |

**Observações:**
Em obraa de ampliacao do sistema



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Rad 1 ETA Jordao | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 120 |

**Observações:**
Inexistente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Rad 1 ETA Jordao | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 120 |

**Especificar:**
Espaço, Outros

**Observações:**
Em obras

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Rad 1 ETA Jordao | 10- Acondicionamento inadequado de materiais. | 60 |

**Especificar:**
Organização, Identificação, Controle, Outros

**Observações:**
Em obras




**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Rad 1 ETA Jordao | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 60 |

**Observações:**
Em.obras de ampliacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Rad 1 ETA Jordao | 27- Escada não instalada e/ou inadequada. | 30 |

**Especificar:**
Guarda-copo

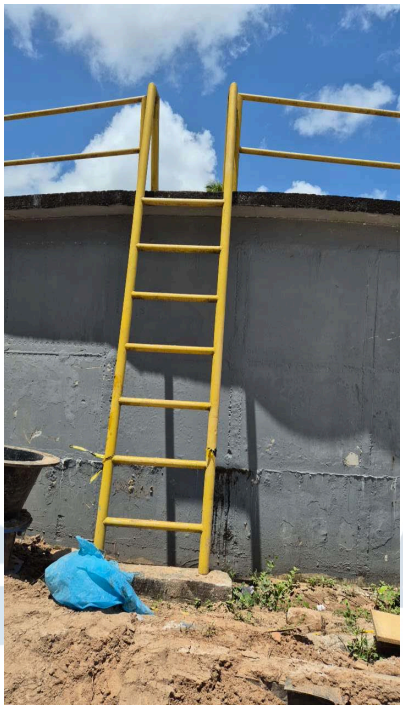

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Rad 1 ETA Jordao** | 34- Medidor de nível inadequado e/ou sem funcionamento. | 60 |

**Observações:**
Sem possibilidade de visualizar o nivel, tanque extravazando. Em processo de montagem de nova bomba para aumentar a distribuicao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Rad 1 ETA Jordao** | 35- Ausência de controle de nível (relatórios). | 60 |

**Observações:**
Sem medidor de nivel

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Rad 1 ETA Jordao** | 66- Dispositivo limitador de nível máximo sem funcionamento. | 60 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EE AT Jordao ETA** | 2- Falha no isolamento da área. | 60 |

**Observações:**
Em.obras de ampliacao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EE AT Jordao ETA** | 3- Instalações físicas inadequadas. | 120 |

**Observações:**
Em obras de amplicao do sistema e instalacao de novas bombas



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EE AT Jordao ETA** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Inexistente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EE AT Jordao ETA** | 5- Ausência de equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas e sem bom estado de conservação e funcionamento. | 60 |

**Observações:**
Duas bombas, porem alta demanda, em processo de instalacao da 3 bomba



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EE AT Jordao ETA** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 60 |

**Observações:**
Ausente iluminacao



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EE AT Jordao ETA** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 60 |

**Especificar:**
Outros, Acesso, Iluminação, Segurança, Espaço

**Observações:**
Em obras de ampliacao



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EE AT Jordao ETA** | 10- Acondicionamento inadequado de materiais. | 60 |

**Especificar:**
Organização, Armazenagem, Identificação, Controle



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EE AT Jordao ETA** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 60 |


**Observações:**
Em obras

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EE AT Jordao ETA** | 27- Escada não instalada e/ou inadequada. | 60 |

**Especificar:**
Ausente, Outros

**Observações:**
Retirada para obras

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **EE AT Jordao ETA** | 30- Presença de vazamentos e/ou infiltrações. | 60 |

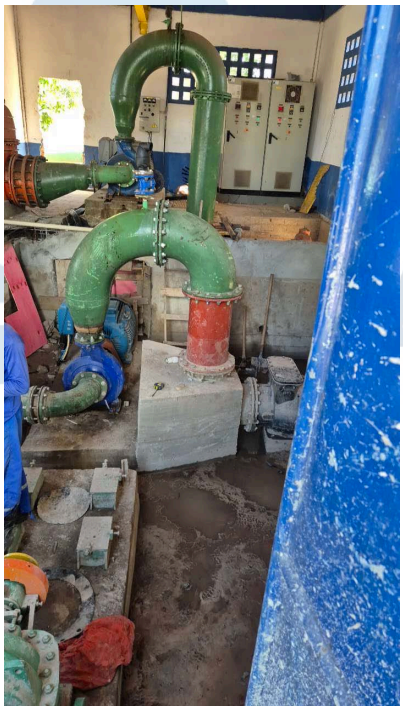

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Centro de Reservacao R1 Reservatorio 2** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Centro de Reservacao R1 Reservatorio 2** | 27- Escada não instalada e/ou inadequada. | 30 |

**Especificar:**
Guarda-copo



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Centro de Reservacao R1 Reservatorio 2** | 54- Drenagem deficiente na cobertura. | 30 |



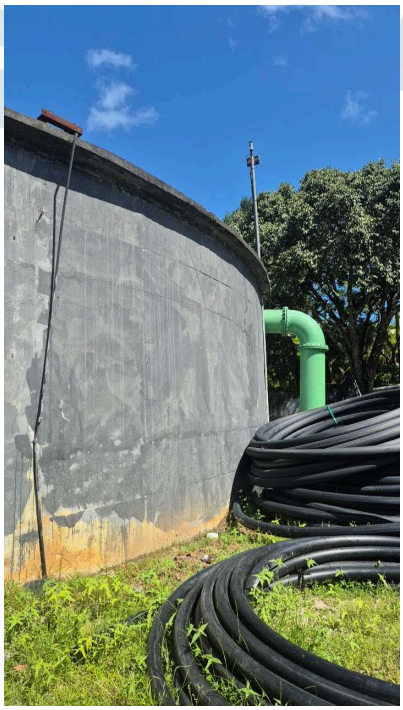

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Centro de reservacao R1 Reservatorio Elevado** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Eta Canto dos Passaros Reservatorios 1 e 2** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Eta Canto dos Passaros Reservatorios 1 e 2** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Eta Canto dos Passaros Reservatorios 1 e 2** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |

**Observações:**
Iluminacao insuficiente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Eta Canto dos Passaros Reservatorios 1 e 2** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 120 |

**Especificar:**
Segurança, Espaço, Outros


**Observações:**
Em obras, materias de construcao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Eta Canto dos Passaros Reservatorios 1 e 2** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 30 |

**Observações:**
Em obras


**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



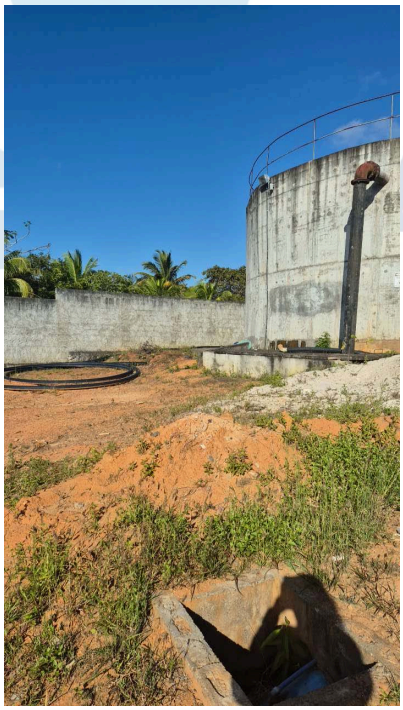

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

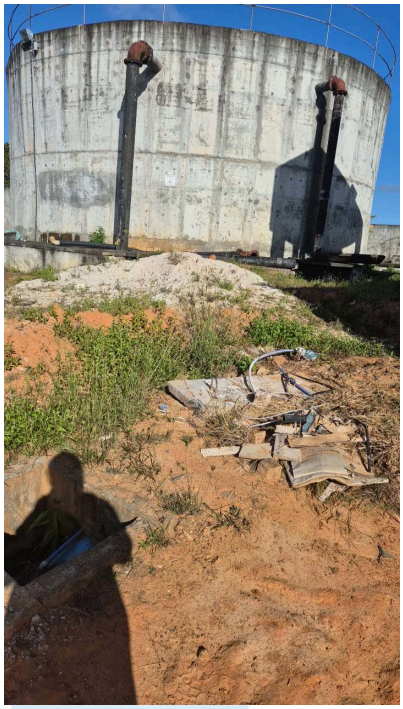



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Eta Canto dos Passaros Reservatorios 1 e 2 | 27- Escada não instalada e/ou inadequada. | 30 |

**Especificar:**
Ausente, Guarda-copo, Inadequada

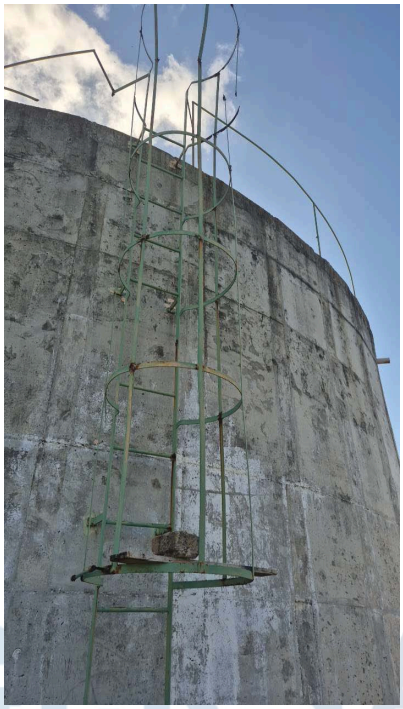

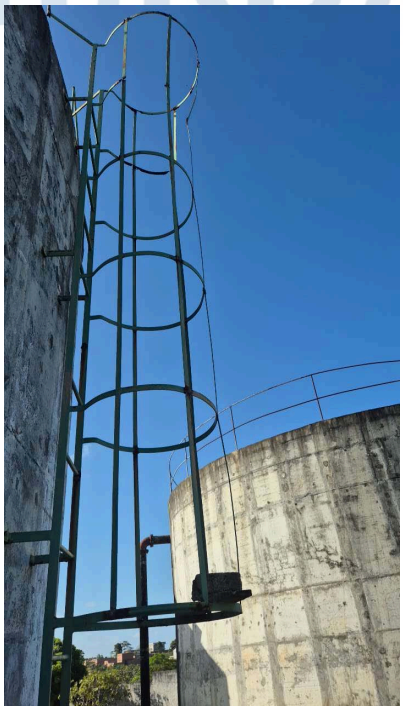

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | Eta Canto dos Passaros Reservatorios 1 e 2 | 31- Presença de vazamentos, infiltrações e florescências. | 30 |




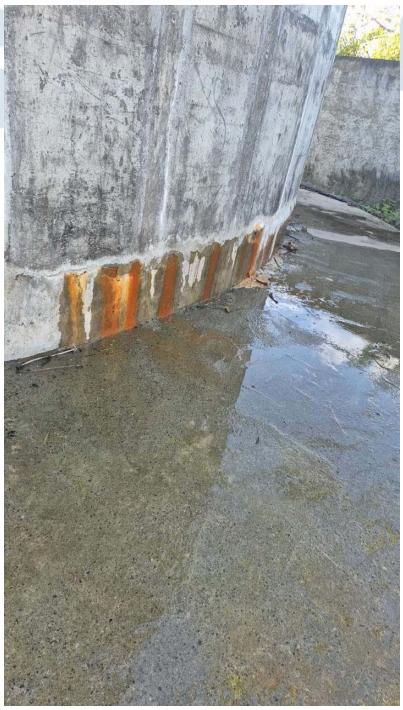

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

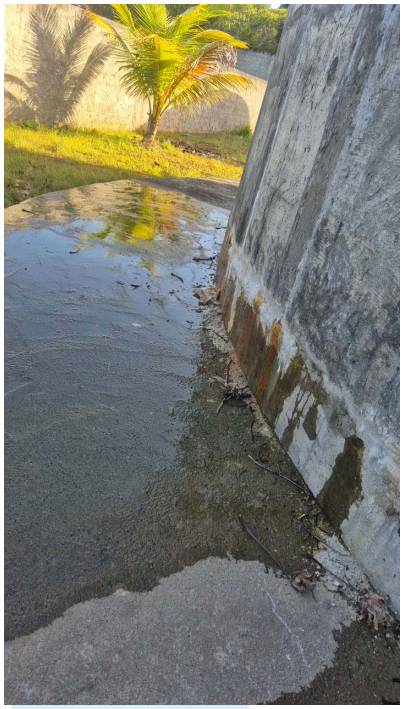

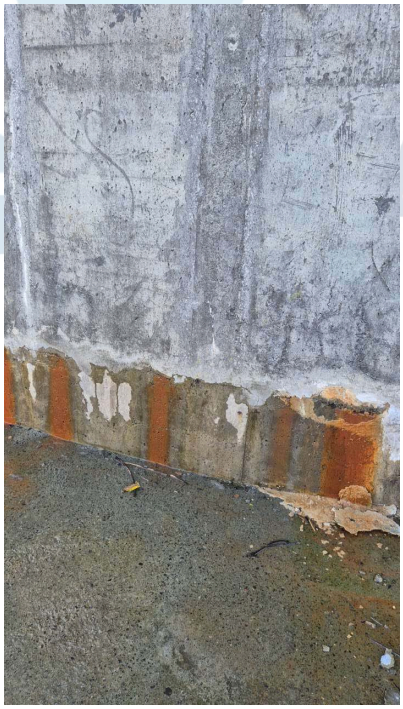

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Distribuição** | **Eta Canto dos Passaros Reservatorios 1 e 2** | 55- Ausência de guarda-corpo de laje de cobertura instalado e em boas condições. | 30 |

**Observações:**
Deteriorada





## 7.1.1 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS À QUALIDADE DA ÁGUA

As avaliações da qualidade da água consumida pela população abastecida pelo SIA de Camaçari, composto por captações superficial e subterrânea, foram baseadas nos dados coletados no Power BI-AGERSA.

**Plano de amostragem**

Para avaliar o plano de amostragem para análise da qualidade da água, a Portaria GM/MS nº 2.472/2021 e a Portaria GM/MS nº 888/2021 determinam as regras para calcular a quantidade mínima de amostras no mês, tendo como base a população abastecida do município.

Na saída do tratamento (ETA), para os parâmetros físico-químicos (turbidez, cloro residual livre e cor aparente), segundo o Anexo 13 da Portaria GM/MS nº 2.472/2021, a frequência da coleta de amostras para captação superficial é de 1 amostra a cada 2 horas (cerca de 336 por mês) e para captação subterrânea é de 1 amostra por semana (mínimo de 4 por mês). Já para os bacteriológicos (coliformes totais e *E.Coli*) é de duas amostras semanais (mínimo de 8 por mês) para superficial e de 1 amostra por semana (mínimo de 4 por mês) para subterrânea, de acordo com o Anexo 14 da Portaria GM/MS nº 888/21.

Para a rede de distribuição, a análise tanto para os parâmetros físico-químicos quanto os bacteriológicos é feita considerando a população abastecida. Portanto, as frequências mínimas de coleta esperadas mensalmente são de:

- **Camaçari** - **SIA**: 57 amostras
  População abastecida: 165003 (intervalo 130.000 a 250.000 hab)
- **Canto dos Pássaros** - **SLA**: 10 amostras
  População abastecida: 6729 (intervalo 5.000 a 10.000 hab)
- **Jordão** - **SIA**: 44 amostras
  População abastecida: 43156 (intervalo 10.000 a 50.000 hab)
- **Lagoa Seca** - **SLA**: 5 amostras
  População abastecida: 261 (intervalo <5000 hab)
- **Machadinho Norte** - **SLA**: 21 amostras
  População abastecida: 20483 (intervalo 10.000 a 50.000 hab)
- **Machadinho Sul** - **SIA**: 35 amostras
  População abastecida: 70724 (intervalo 50.000 a 80.000 hab)
- **Parafuso** - **SLA**: 5 amostras
  População abastecida: 2697 (intervalo <5000 hab)

Esse dado foi obtido através da análise do § 3º do art. 44 do anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que passou a vigorar em 2021 com a seguinte alteração: em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas, deve ser efetuada medição de cor aparente, turbidez e residual de desinfetante. Posto isso, há o direcionamento para o Anexo 14 da Portaria GM/MS nº 888/2021, que apresenta a tabela de número mínimo de amostras mensais para o controle da qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises bacteriológicas, em função da população abastecida.


No período de janeiro de 2024 a agosto de 2025, foram identificadas não conformidades para os planos de amostragem utilizados para monitoramento da rede e da ETA. Os sistemas 'Jordão - SIA', 'Lagoa Seca – SLA' e 'Machadinho Norte – SLA' apresentaram quantitativo de amostras inferior ao mínimo para cerca de metade dos meses, sendo que Lagoa Seca e Machadinho Norte estavam desconformes em todos os meses de 2024 e 2025, respectivamente.

Considerando que uma ETA funciona de forma ininterrupta (24h por dia) quando não há intercorrências, a frequência esperada é de cerca de 12 amostras diárias para os parâmetros físico-químicos. No entanto, verificou-se desconformidade nos três parâmetros em todos os meses de 2024 e 2025, com variações de 8 a 12 amostras mensais. Já para os bacteriológicos, não houve desconformidade no quantitativo, apenas ausência de dados.


Não foram apresentados dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro de 2024 de todos os sistemas analisados (tanto rede quanto ETA).

**Qualidade da Água – Rede de Distribuição**

A Portaria nº 2.472/2021, no § 3º do art. 44 determina que em todas as amostras coletadas para análises bacteriológicas, deve ser efetuada medição de cor aparente, turbidez e residual de desinfetante. Do total de amostras coletadas pela prestadora do serviço na rede de distribuição, no período de janeiro/2024 a agosto/2025, foram analisados os parâmetros: *Escherichia Coli (E.Coli)*, Coliformes Totais (CT), Cor aparente, Cloro residual livre (Cl) e Turbidez.

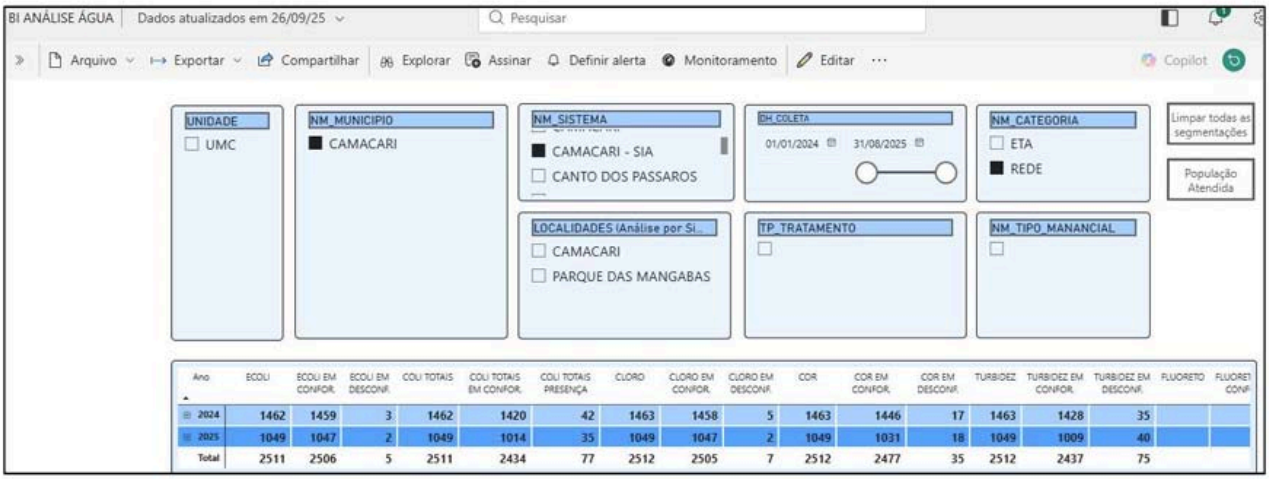

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

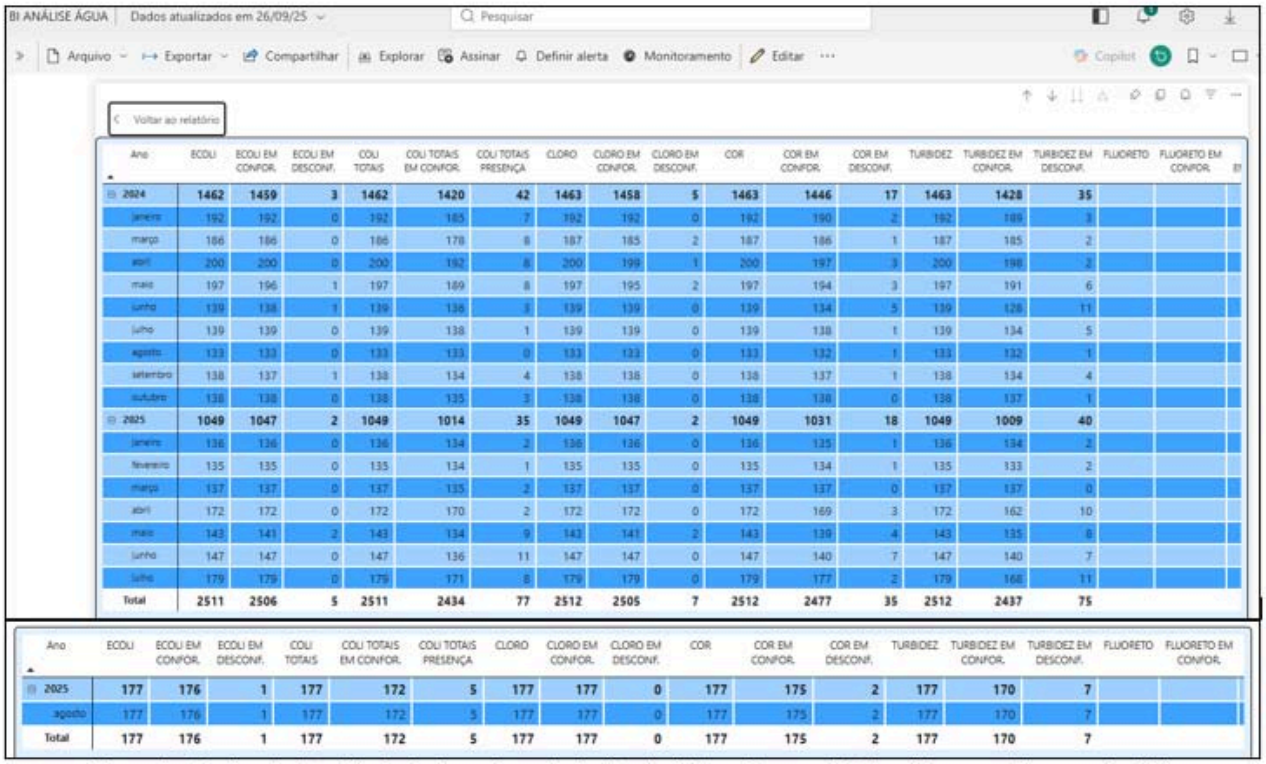


| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1462 | 1459 | 3 | 1462 | 1420 | 42 | 1463 | 1458 | 5 | 1463 | 1446 | 17 | 1463 | 1428 | 35 | | |
| janeiro | 192 | 192 | 0 | 192 | 185 | 7 | 192 | 192 | 0 | 192 | 190 | 2 | 192 | 189 | 3 | | |
| março | 186 | 186 | 0 | 186 | 178 | 8 | 187 | 185 | 2 | 187 | 186 | 1 | 187 | 185 | 2 | | |
| abril | 200 | 200 | 0 | 200 | 192 | 8 | 200 | 199 | 1 | 200 | 197 | 3 | 200 | 198 | 2 | | |
| maio | 197 | 196 | 1 | 197 | 189 | 8 | 197 | 195 | 2 | 197 | 194 | 3 | 197 | 191 | 6 | | |
| junho | 139 | 138 | 1 | 139 | 136 | 3 | 139 | 139 | 0 | 139 | 134 | 5 | 139 | 128 | 11 | | |
| julho | 139 | 139 | 0 | 139 | 138 | 1 | 139 | 139 | 0 | 139 | 138 | 1 | 139 | 134 | 5 | | |
| agosto | 133 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 132 | 1 | 133 | 132 | 1 | | |
| setembro | 138 | 137 | 1 | 138 | 134 | 4 | 138 | 138 | 0 | 138 | 137 | 1 | 138 | 134 | 4 | | |
| outubro | 138 | 138 | 0 | 138 | 135 | 3 | 138 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 137 | 1 | | |
| 2025 | 1049 | 1047 | 2 | 1049 | 1014 | 35 | 1049 | 1047 | 2 | 1049 | 1031 | 18 | 1049 | 1009 | 40 | | |
| janeiro | 136 | 136 | 0 | 136 | 134 | 2 | 136 | 136 | 0 | 136 | 135 | 1 | 136 | 134 | 2 | | |
| fevereiro | 135 | 135 | 0 | 135 | 134 | 1 | 135 | 135 | 0 | 135 | 134 | 1 | 135 | 133 | 2 | | |
| março | 137 | 137 | 0 | 137 | 135 | 2 | 137 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | | |
| abril | 172 | 172 | 0 | 172 | 170 | 2 | 172 | 172 | 0 | 172 | 169 | 3 | 172 | 162 | 10 | | |
| maio | 143 | 141 | 2 | 143 | 134 | 9 | 143 | 141 | 2 | 143 | 139 | 4 | 143 | 135 | 8 | | |
| junho | 147 | 147 | 0 | 147 | 136 | 11 | 147 | 147 | 0 | 147 | 140 | 7 | 147 | 140 | 7 | | |
| julho | 179 | 179 | 0 | 179 | 171 | 8 | 179 | 179 | 0 | 179 | 177 | 2 | 179 | 168 | 11 | | |
| Total | 2511 | 2506 | 5 | 2511 | 2434 | 77 | 2512 | 2505 | 7 | 2512 | 2477 | 35 | 2512 | 2437 | 75 | | |

| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 177 | 176 | 1 | 177 | 172 | 5 | 177 | 177 | 0 | 177 | 175 | 2 | 177 | 170 | 7 | | |
| agosto | 177 | 176 | 1 | 177 | 172 | 5 | 177 | 177 | 0 | 177 | 175 | 2 | 177 | 170 | 7 | | |
| Total | 177 | 176 | 1 | 177 | 172 | 5 | 177 | 177 | 0 | 177 | 175 | 2 | 177 | 170 | 7 | | |

Figura 1 – Dados de Qualidade da água da rede de distribuição – Camaçari, BA – **Sistema: Camaçari - SIA**
Fonte: Power BI-AGERSA (2025)

Ao comparar os resultados obtidos com os padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, foram identificadas não conformidades em todos os parâmetros, sendo coliformes totais, turbidez e cor aparente os de maior número de ocorrências para o sistema Camaçari - SIA.

- **Coliformes totais: 82 amostras**
  - **2024: 42** (8 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 40** – Todos os 8 meses em desconformidade
- **Turbidez: 82 amostras**
  - **2024: 35** – Todos os 9 meses em desconformidade; ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro
  - **2025: 47** (7 dos 8 meses em desconformidade)
- **Cor aparente: 37 amostras**
  - **2024: 17** (8 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 20** (7 dos 8 meses em desconformidade)
- **Cloro residual livre (Cl): 7 amostras**
  - **2024: 5** (3 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 2** (1 dos 8 meses em desconformidade)
- ***E.Coli*: 6 amostras**
  - **2024: 3** (3 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 3** (2 dos 8 meses em desconformidade)

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

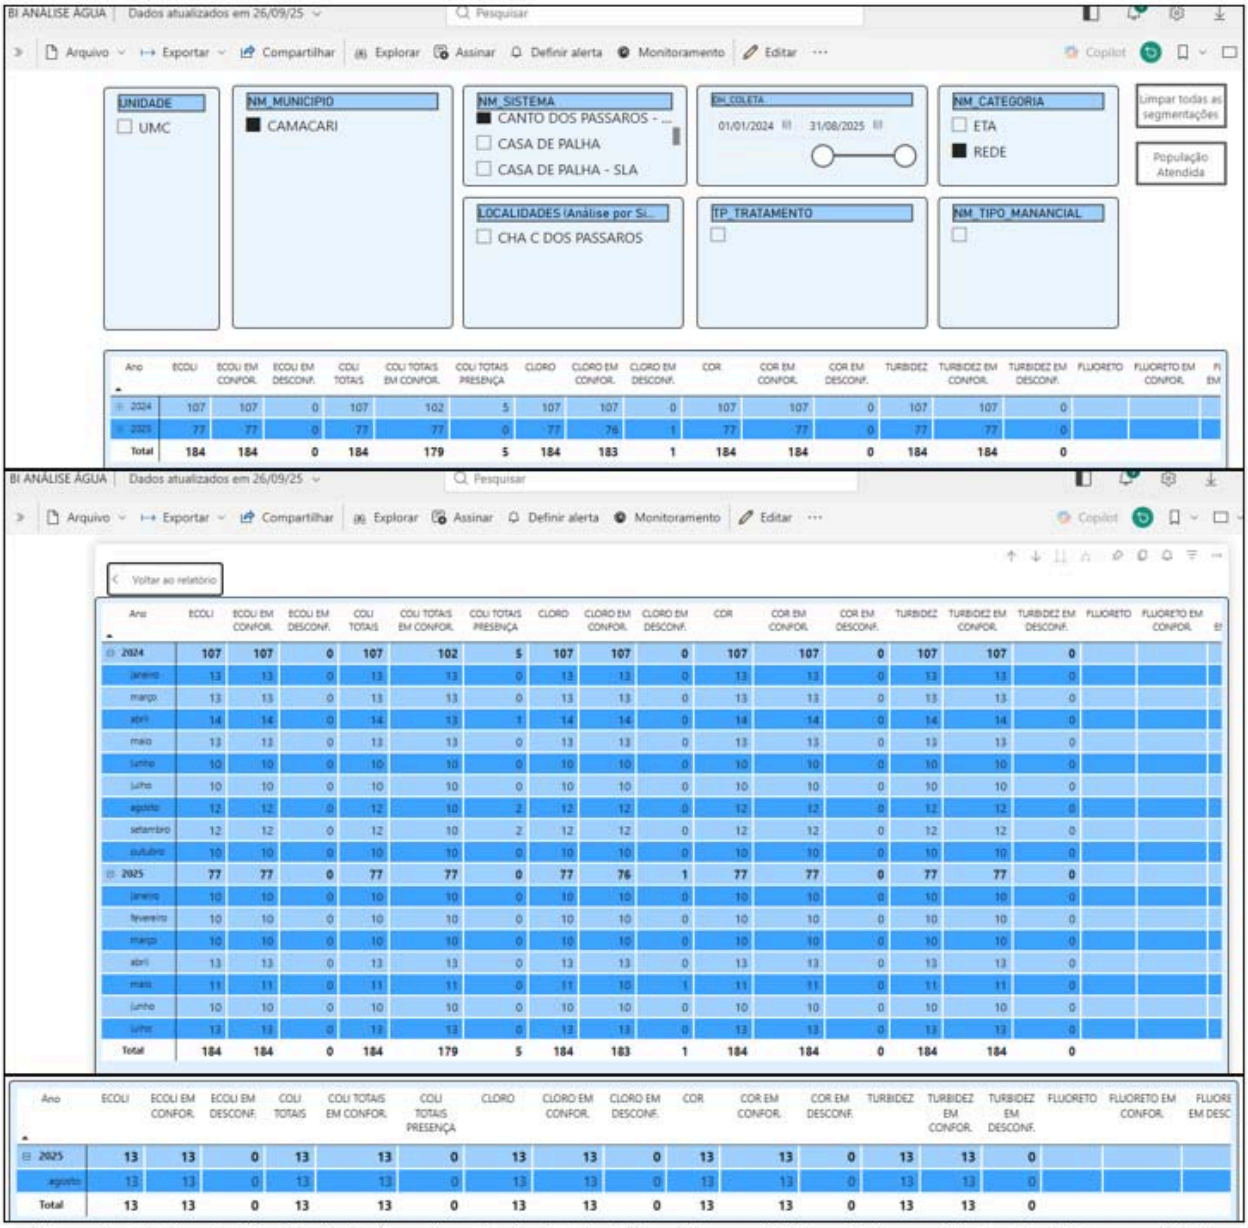



Figura 2 – Dados de Qualidade da água da rede de distribuição – Camaçari, BA – **Sistema: Canto dos Pássaros - SLA**
Fonte: Power BI-AGERSA (2025)

Ao comparar os resultados obtidos com os padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, foram identificadas não conformidades apenas para os parâmetros **coliformes totais** e **cloro** para o **sistema Canto dos Pássaros - SLA.**

- **Coliformes totais: 5 amostras**
  - **2024: 5** (3 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025:** Sem desconformidades
- **Cloro residual livre (Cl): 1 amostra**
  - **2024:** Sem desconformidades para os meses apresentados - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro
  - **2025: 1** (1 dos 8 meses em desconformidade)

AGERSA

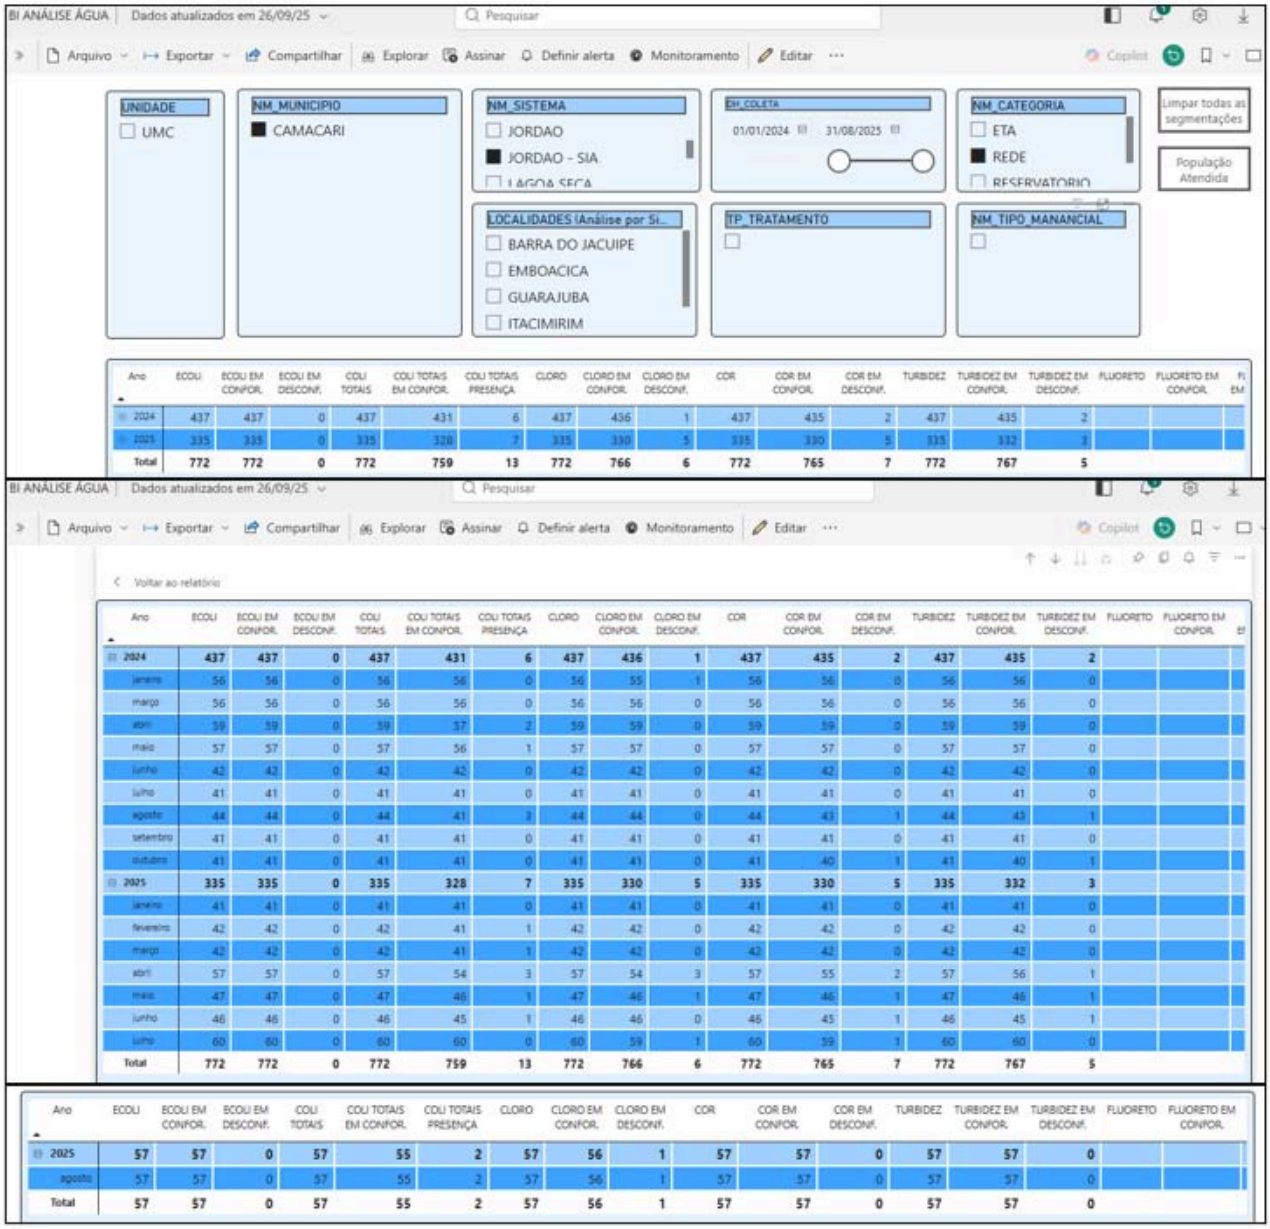



Figura 3 – Dados de Qualidade da água da rede de distribuição – Camaçari, BA – **Sistema: Jordão - SIA**
Fonte: Power BI-AGERSA (2025)

Ao comparar os resultados obtidos com os padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, foram identificadas não conformidades em **todos** os parâmetros, com exceção de *E.Coli*, sendo **coliformes totais** o de maior número de ocorrências para o **sistema Jordão - SIA**.

- **Coliformes totais: 15 amostras**
  - **2024: 6** (3 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 9** (6 dos 8 meses em desconformidade)
- **Cor aparente: 7 amostras**
  - **2024: 2** (2 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 5** (4 dos 8 meses em desconformidade)
- **Cloro residual livre (Cl): 7 amostras**
  - **2024: 1** (1 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 6** (4 dos 8 meses em desconformidade)
- **Turbidez: 5 amostras**
  - **2024: 2** (1 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 3** (3 dos 8 meses em desconformidade)

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

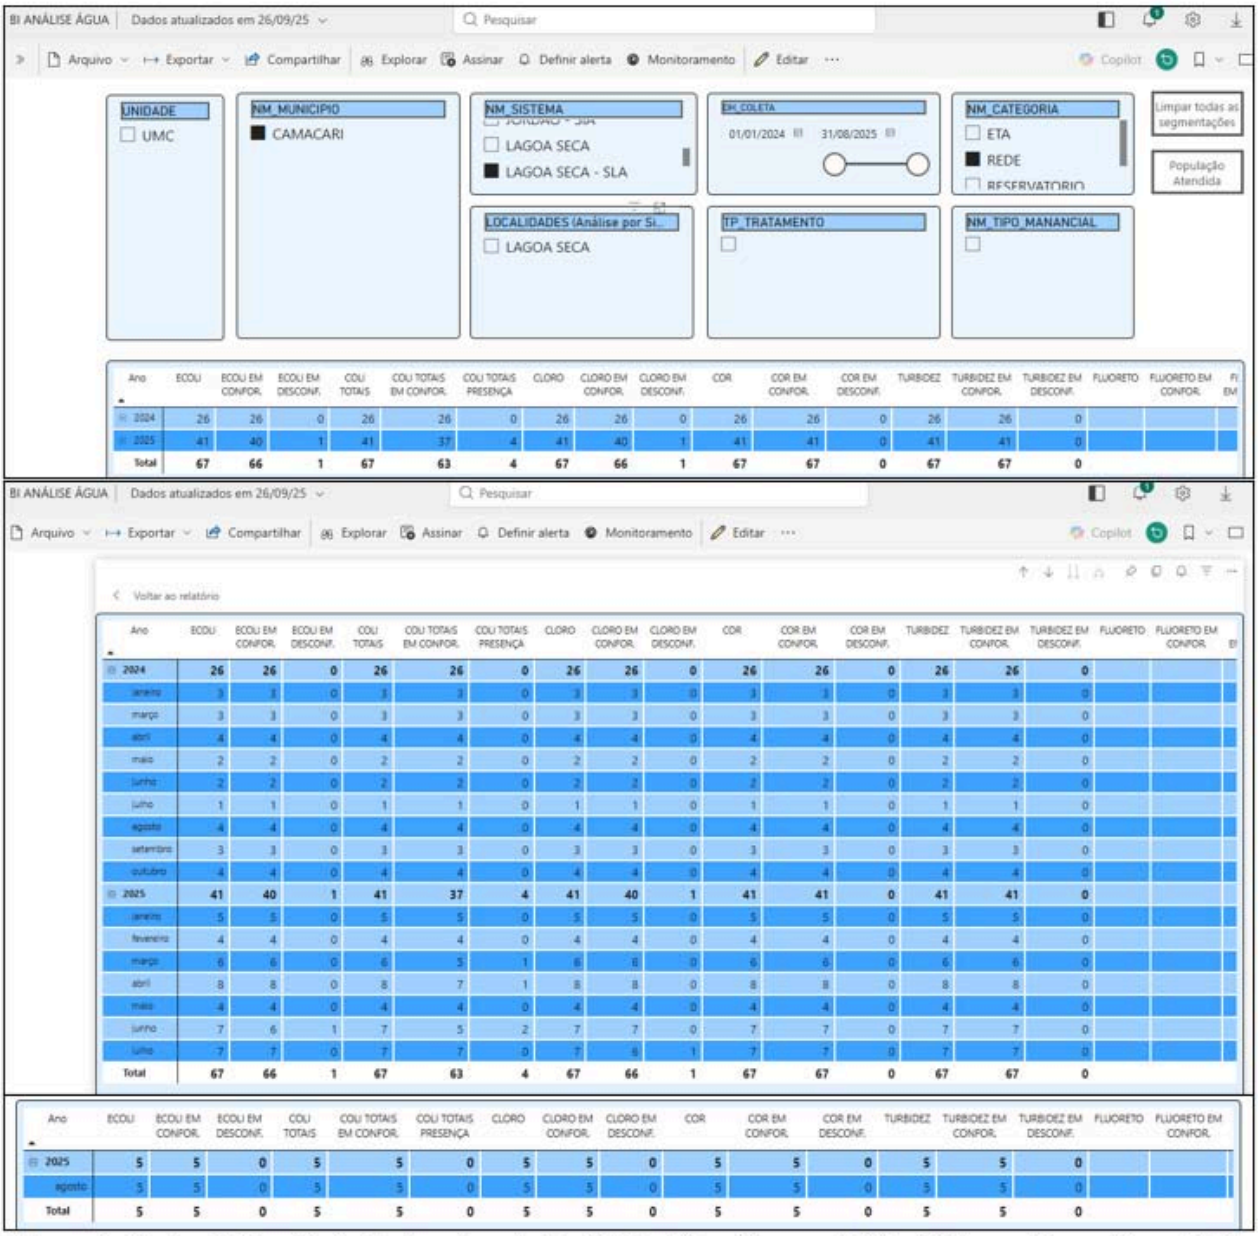



Figura 4 – Dados de Qualidade da água da rede de distribuição – Camaçari, BA – **Sistema: Lagoa Seca - SLA**
Fonte: Power BI-AGERSA (2025)

Ao comparar os resultados obtidos com os padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, foram identificadas não conformidades apenas para os parâmetros **coliformes totais**, **cloro** e ***E.Coli*** para o **sistema Lagoa Seca – SLA**.

- **Coliformes totais: 4 amostras - 2024:** Sem desconformidades para os meses apresentados - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro

- **2025: 4** (3 dos 8 meses em desconformidade)

- **Cloro residual livre (Cl): 1 amostra**
  - **2024:** Sem desconformidades para os meses apresentados - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro
  - **2025: 1** (1 dos 8 meses em desconformidade)
- ***E.Coli*: 1 amostra**
  - **2024:** Sem desconformidades para os meses apresentados - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro
  - **2025: 1** (1 dos 8 meses em desconformidade)

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


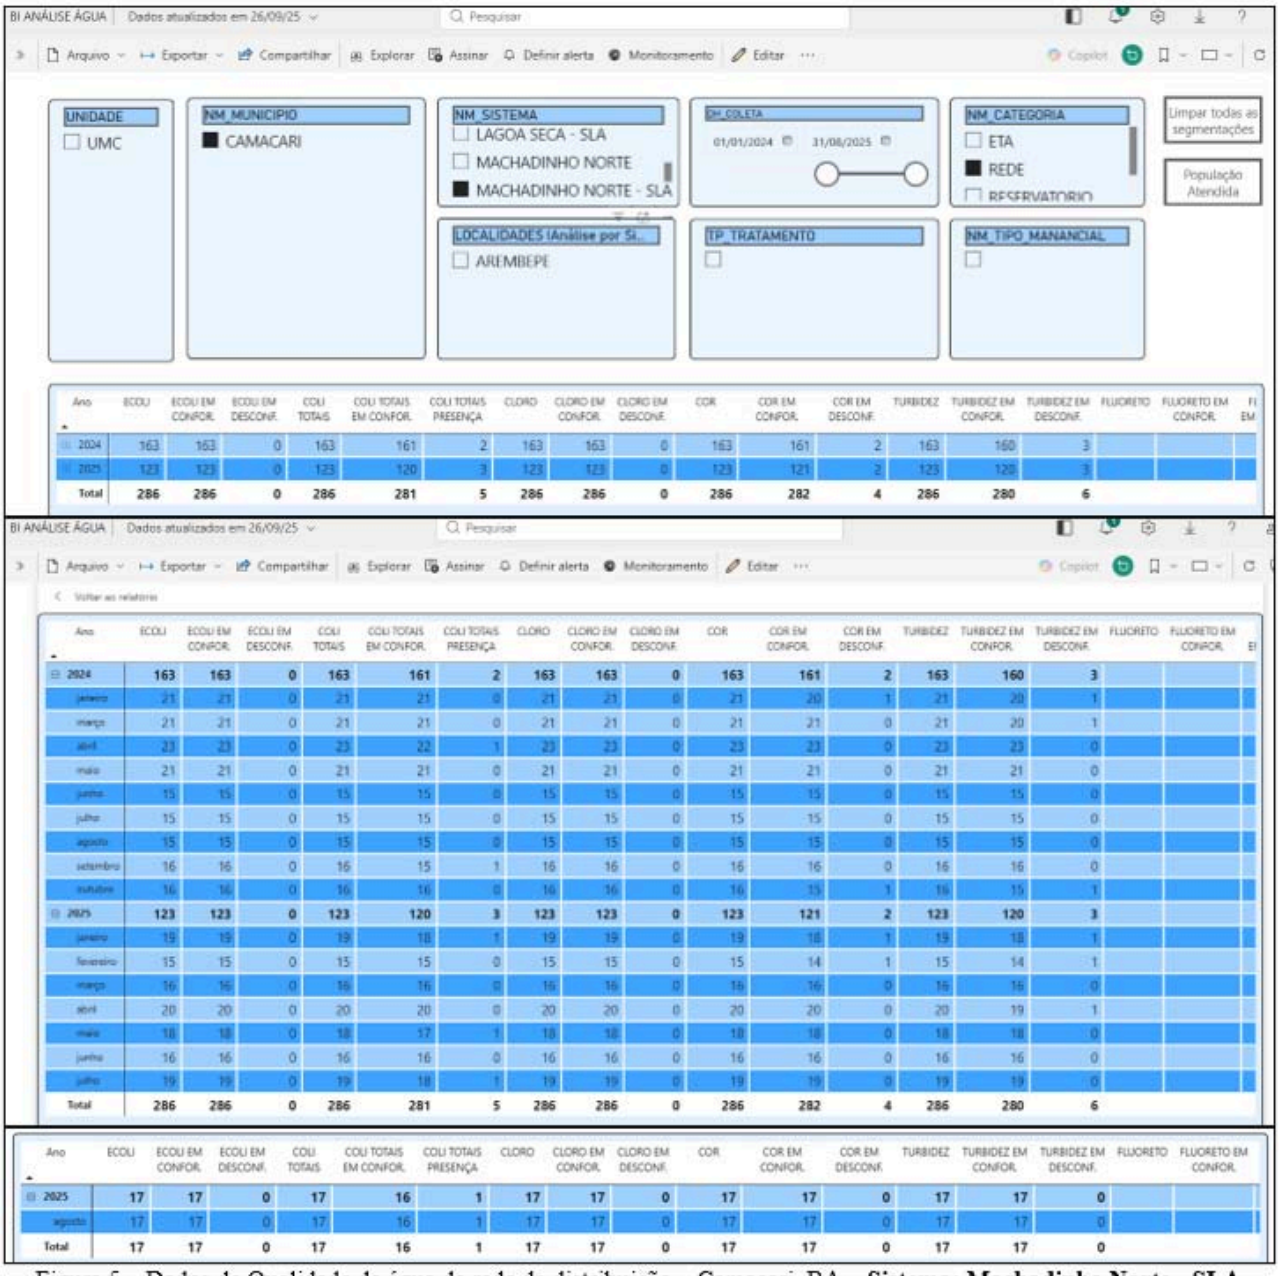



Figura 5 – Dados de Qualidade da água da rede de distribuição – Camaçari, BA – **Sistema: Machadinho Norte - SLA**
Fonte: Power BI-AGERSA (2025)

Ao comparar os resultados obtidos com os padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, foram identificadas não conformidades apenas para os parâmetros coliformes totais, turbidez e cor aparente para o sistema Machadinho Norte – SLA.

- **Coliformes totais: 6 amostras**
  - **2024: 2** (2 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 4** (4 dos 8 meses em desconformidade)
- **Turbidez: 6 amostras**
  - **2024: 3** (3 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 3** (3 dos 8 meses em desconformidade)
- **Cor aparente: 4 amostras**
  - **2024: 2** (2 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 2** (2 dos 8 meses em desconformidade)

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

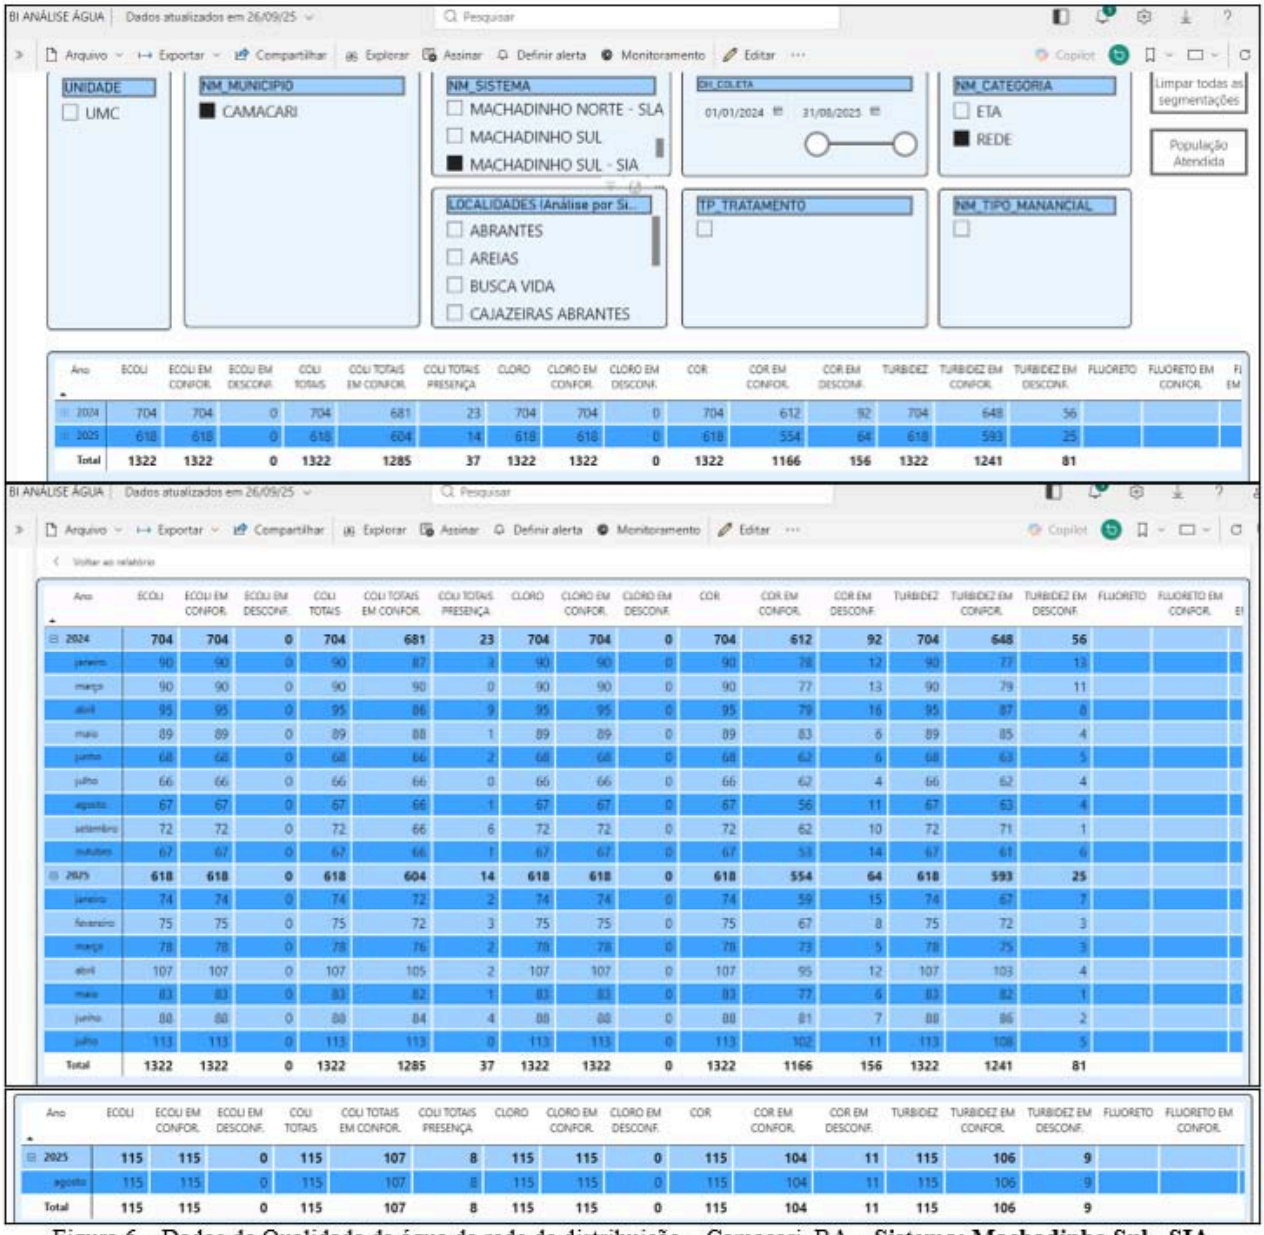


| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 704 | 704 | 0 | 704 | 681 | 23 | 704 | 704 | 0 | 704 | 612 | 92 | 704 | 648 | 56 | | |
| janeiro | 90 | 90 | 0 | 90 | 87 | 3 | 90 | 90 | 0 | 90 | 78 | 12 | 90 | 77 | 13 | | |
| março | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 77 | 13 | 90 | 79 | 11 | | |
| abril | 95 | 95 | 0 | 95 | 86 | 9 | 95 | 95 | 0 | 95 | 79 | 16 | 95 | 87 | 8 | | |
| maio | 89 | 89 | 0 | 89 | 88 | 1 | 89 | 89 | 0 | 89 | 83 | 6 | 89 | 85 | 4 | | |
| junho | 68 | 68 | 0 | 68 | 66 | 2 | 68 | 68 | 0 | 68 | 62 | 6 | 68 | 63 | 5 | | |
| julho | 66 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 62 | 4 | 66 | 62 | 4 | | |
| agosto | 67 | 67 | 0 | 67 | 66 | 1 | 67 | 67 | 0 | 67 | 56 | 11 | 67 | 63 | 4 | | |
| setembro | 72 | 72 | 0 | 72 | 66 | 6 | 72 | 72 | 0 | 72 | 62 | 10 | 72 | 71 | 1 | | |
| outubro | 67 | 67 | 0 | 67 | 66 | 1 | 67 | 67 | 0 | 67 | 53 | 14 | 67 | 61 | 6 | | |
| 2025 | 618 | 618 | 0 | 618 | 604 | 14 | 618 | 618 | 0 | 618 | 554 | 64 | 618 | 593 | 25 | | |
| janeiro | 74 | 74 | 0 | 74 | 72 | 2 | 74 | 74 | 0 | 74 | 59 | 15 | 74 | 67 | 7 | | |
| fevereiro | 75 | 75 | 0 | 75 | 72 | 3 | 75 | 75 | 0 | 75 | 67 | 8 | 75 | 72 | 3 | | |
| março | 78 | 78 | 0 | 78 | 76 | 2 | 78 | 78 | 0 | 78 | 73 | 5 | 78 | 75 | 3 | | |
| abril | 107 | 107 | 0 | 107 | 105 | 2 | 107 | 107 | 0 | 107 | 95 | 12 | 107 | 103 | 4 | | |
| maio | 83 | 83 | 0 | 83 | 82 | 1 | 83 | 83 | 0 | 83 | 77 | 6 | 83 | 82 | 1 | | |
| junho | 88 | 88 | 0 | 88 | 84 | 4 | 88 | 88 | 0 | 88 | 81 | 7 | 88 | 86 | 2 | | |
| julho | 113 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 102 | 11 | 113 | 108 | 5 | | |
| Total | 1322 | 1322 | 0 | 1322 | 1285 | 37 | 1322 | 1322 | 0 | 1322 | 1166 | 156 | 1322 | 1241 | 81 | | |

| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115 | 115 | 0 | 115 | 107 | 8 | 115 | 115 | 0 | 115 | 104 | 11 | 115 | 106 | 9 | | |
| agosto | 115 | 115 | 0 | 115 | 107 | 8 | 115 | 115 | 0 | 115 | 104 | 11 | 115 | 106 | 9 | | |
| Total | 115 | 115 | 0 | 115 | 107 | 8 | 115 | 115 | 0 | 115 | 104 | 11 | 115 | 106 | 9 | | |

Figura 6 – Dados de Qualidade da água da rede de distribuição – Camaçari, BA – **Sistema: Machadinho Sul - SIA**
Fonte: Power BI-AGERSA (2025)

Ao comparar os resultados obtidos com os padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, foram identificadas não conformidades apenas para os parâmetros cor aparente, turbidez e coliformes totais para o sistema Machadinho Sul – SIA.

- **Cor aparente: 167 amostras**
  - **2024: 92** – Todos os 9 meses em desconformidade; ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro
  - **2025: 75** – Todos os 8 meses em desconformidade
- **Turbidez: 90 amostras**
  - **2024: 56** – Todos os 9 meses em desconformidade; ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro
  - **2025: 34** – Todos os 8 meses em desconformidade
- **Coliformes totais: 45 amostras**
  - **2024: 23** (7 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 22** (7 dos 8 meses em desconformidade)

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

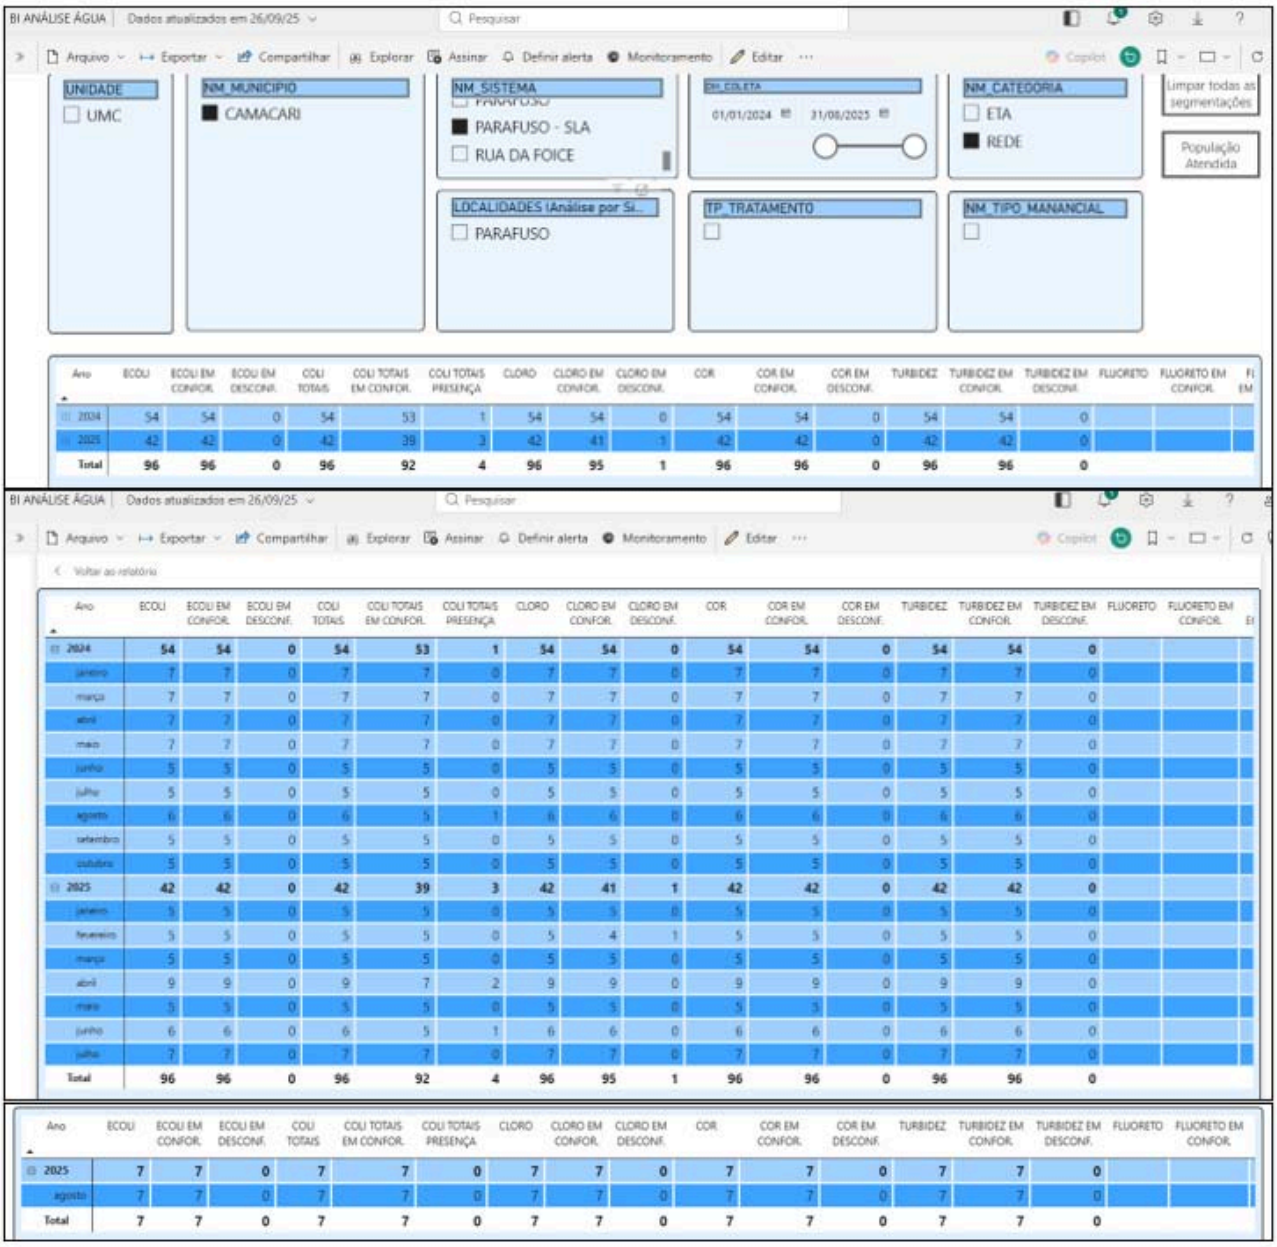



Figura 7 – Dados de Qualidade da água da rede de distribuição – Camaçari, BA – **Sistema: Parafuso - SLA**
Fonte: Power BI-AGERSA (2025)

Ao comparar os resultados obtidos com os padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, foram identificadas não conformidades apenas para os parâmetros **coliformes totais** e **cloro** para o **sistema Parafuso – SLA**.

- **Coliformes totais: 4 amostras**
  - **2024: 1** (1 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 3** (2 dos 8 meses em desconformidade)
- **Cloro residual livre (Cl): 1 amostra**
  - **2024:** Sem desconformidades para os meses apresentados - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro
  - **2025: 1** (1 dos 8 meses em desconformidade)

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

**Qualidade da Água – ETA**

Para o total de amostras coletadas pela prestadora do serviço na **saída do tratamento**, no mesmo período, foram analisados os parâmetros: *Escherichia Coli (E.Coli)*, Coliformes Totais (CT), Cor aparente, Cloro residual livre (Cl) e Turbidez.




| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 558 | 558 | 0 | 558 | 551 | 7 | 558 | 553 | 5 | 558 | 553 | 5 | 558 | 555 | 3 | 47 | |
| 2025 | 355 | 355 | 0 | 355 | 350 | 5 | 355 | 354 | 1 | 355 | 355 | 0 | 355 | 354 | 1 | 7 | |
| Total | 913 | 913 | 0 | 913 | 901 | 12 | 913 | 907 | 6 | 913 | 908 | 5 | 913 | 909 | 4 | 54 | |




| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. | FLUORETO EM DESCONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 558 | 558 | 0 | 558 | 551 | 7 | 558 | 553 | 5 | 558 | 553 | 5 | 558 | 555 | 3 | 47 | 47 | 0 |
| janeiro | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 58 | 2 | 60 | 60 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| março | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 55 | 1 | | | |
| abril | 71 | 71 | 0 | 71 | 70 | 1 | 71 | 70 | 1 | 71 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | | | |
| maio | 57 | 57 | 0 | 57 | 55 | 2 | 57 | 56 | 1 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| junho | 58 | 58 | 0 | 58 | 57 | 1 | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| julho | 65 | 65 | 0 | 65 | 64 | 1 | 65 | 63 | 2 | 65 | 64 | 1 | 65 | 64 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| agosto | 64 | 64 | 0 | 64 | 63 | 1 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| setembro | 64 | 64 | 0 | 64 | 63 | 1 | 64 | 63 | 1 | 64 | 63 | 1 | 64 | 64 | 0 | | | |
| outubro | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 62 | 1 | 63 | 62 | 1 | | | |
| 2025 | 355 | 355 | 0 | 355 | 350 | 5 | 355 | 354 | 1 | 355 | 355 | 0 | 355 | 354 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| janeiro | 73 | 73 | 0 | 73 | 70 | 3 | 73 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | | | |
| fevereiro | 57 | 57 | 0 | 57 | 56 | 1 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | | | |
| março | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 56 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| abril | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 44 | 1 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| maio | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | | | |
| junho | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | | | |
| julho | 55 | 55 | 0 | 55 | 54 | 1 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | | | |
| Total | 913 | 913 | 0 | 913 | 901 | 12 | 913 | 907 | 6 | 913 | 908 | 5 | 913 | 909 | 4 | 54 | 54 | 0 |

| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. | FLUORETO EM DESCONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | | | |
| agosto | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | | | |
| Total | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | | | |

Figura 8 – Dados de Qualidade da água da ETA – Camaçari, BA – **Sistema: ETA - Camaçari**
Fonte: Power BI-AGERSA (2025)

Ao comparar os resultados obtidos com os padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, foram identificadas não conformidades em **todos** os parâmetros, à exceção de *E.Coli*, sendo **coliformes totais** o de maior número de ocorrências para o **sistema Camaçari - SIA**.

- **Coliformes totais: 12 amostras**
  - **2024: 7** (6 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 5** (3 dos 8 meses em desconformidade)
- **Cloro residual livre (Cl): 6 amostras**
  - **2024: 5** (4 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 1** (1 dos 8 meses em desconformidade)
- **Cor aparente: 5 amostras**
  - **2024: 5** (4 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025:** Sem desconformidades
- **Turbidez: 4 amostras**
  - **2024: 3** (3 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 1** (1 dos 8 meses em desconformidade)

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

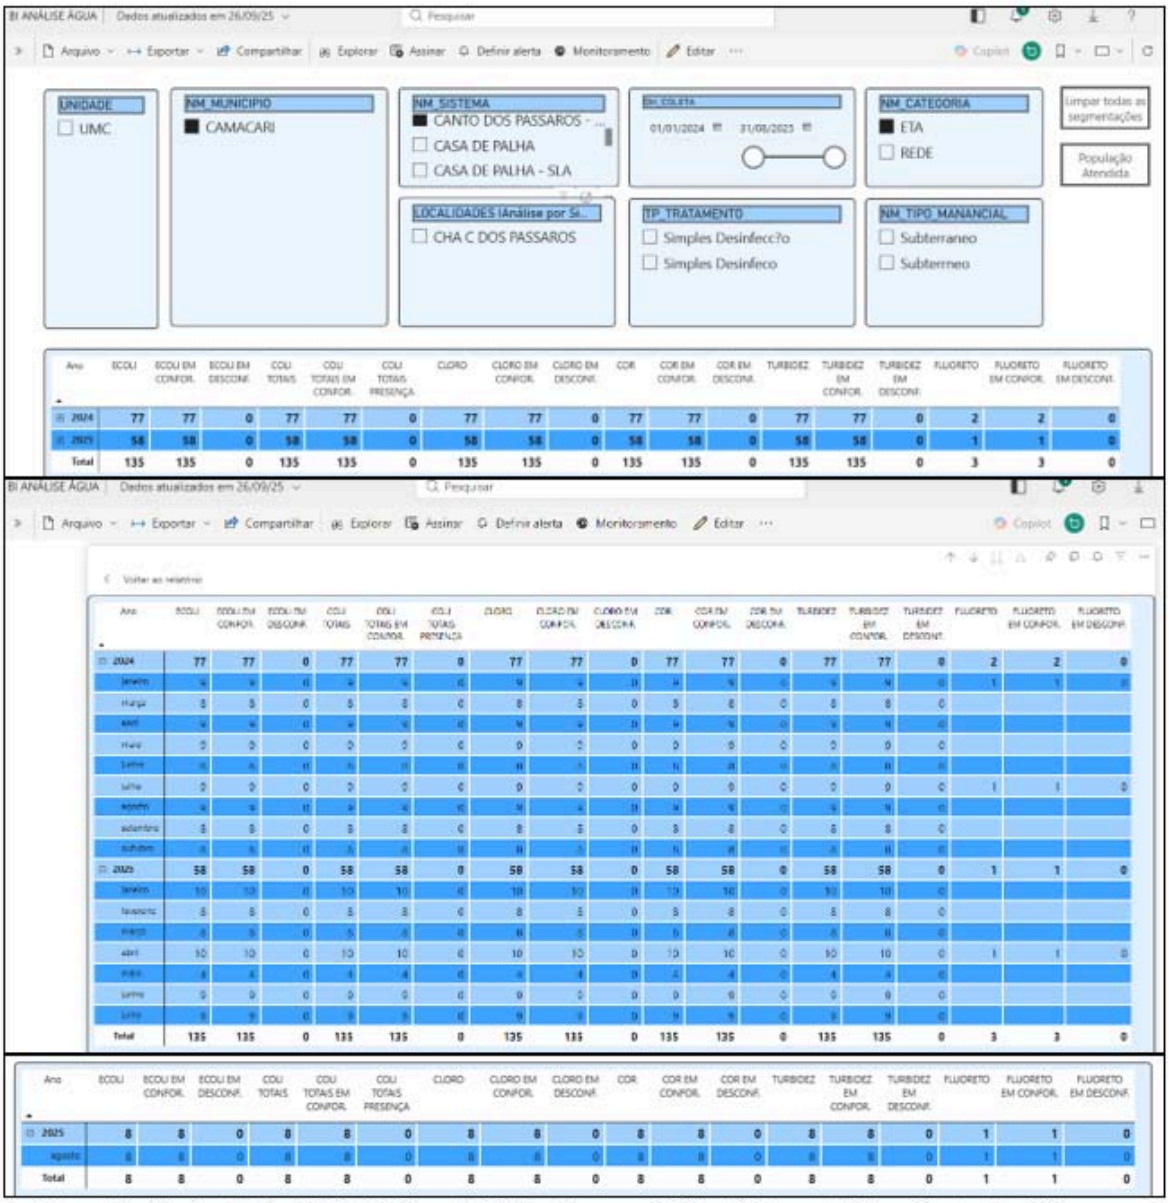



Figura 9 – Dados de Qualidade da água da ETA – Camaçari, BA – **Sistema: ETA – Canto dos Pássaros**
Fonte: Power BI-AGERSA (2025)


Ao comparar os resultados obtidos com os padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, não foram identificadas não conformidades para o **sistema Canto dos Pássaros - SLA**.




Figura 10 – Dados de Qualidade da água da ETA – Camaçari, BA – **Sistema: Ford/BYD - SLA**
Fonte: Power BI-AGERSA (2025)

Não foi possível comparar os resultados obtidos com os padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021 devido à ausência de dados para a maior parte do período analisado.

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

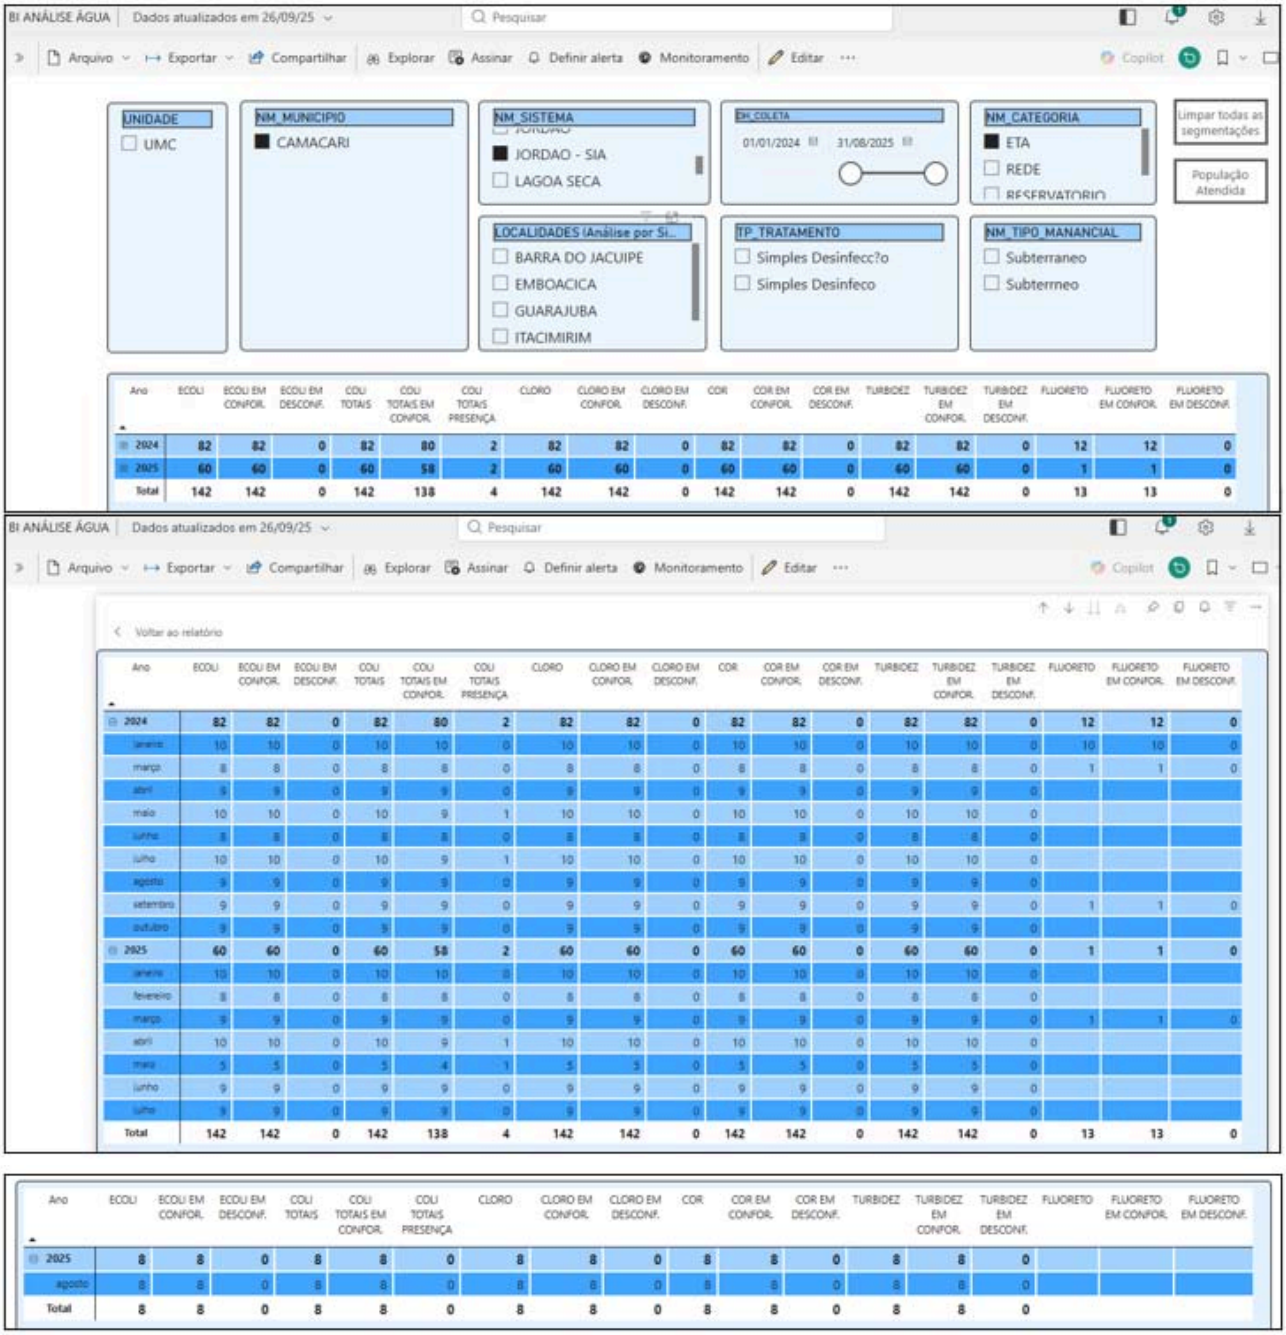


| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. | FLUORETO EM DESCONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 82 | 82 | 0 | 82 | 80 | 2 | 82 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 2025 | 60 | 60 | 0 | 60 | 58 | 2 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 142 | 142 | 0 | 142 | 138 | 4 | 142 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 13 | 13 | 0 |

BI ANÁLISE ÁGUA
Dados atualizados em 26/09/25

| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. | FLUORETO EM DESCONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 82 | 82 | 0 | 82 | 80 | 2 | 82 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| janeiro | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| março | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| abril | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| maio | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | | | |
| junho | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| julho | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | | | |
| agosto | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| setembro | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| outubro | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| 2025 | 60 | 60 | 0 | 60 | 58 | 2 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| janeiro | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | | | |
| fevereiro | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| março | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| abril | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | | | |
| maio | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | | | |
| junho | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| julho | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| Total | 142 | 142 | 0 | 142 | 138 | 4 | 142 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 13 | 13 | 0 |


| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. | FLUORETO EM DESCONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| agosto | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| Total | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |

Figura 11 – Dados de Qualidade da água da ETA – Camaçari, BA – **Sistema: ETA - Jordão**
Fonte: Power BI-AGERSA (2025)

Ao comparar os resultados obtidos com os padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, foram identificadas não conformidades apenas para o parâmetro **coliformes totais** para o **sistema Jordão - SIA.**

- **Coliformes totais: 4 amostras**
  **- 2024: 2** (2 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  **- 2025: 2** (2 dos 8 meses em desconformidade)

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

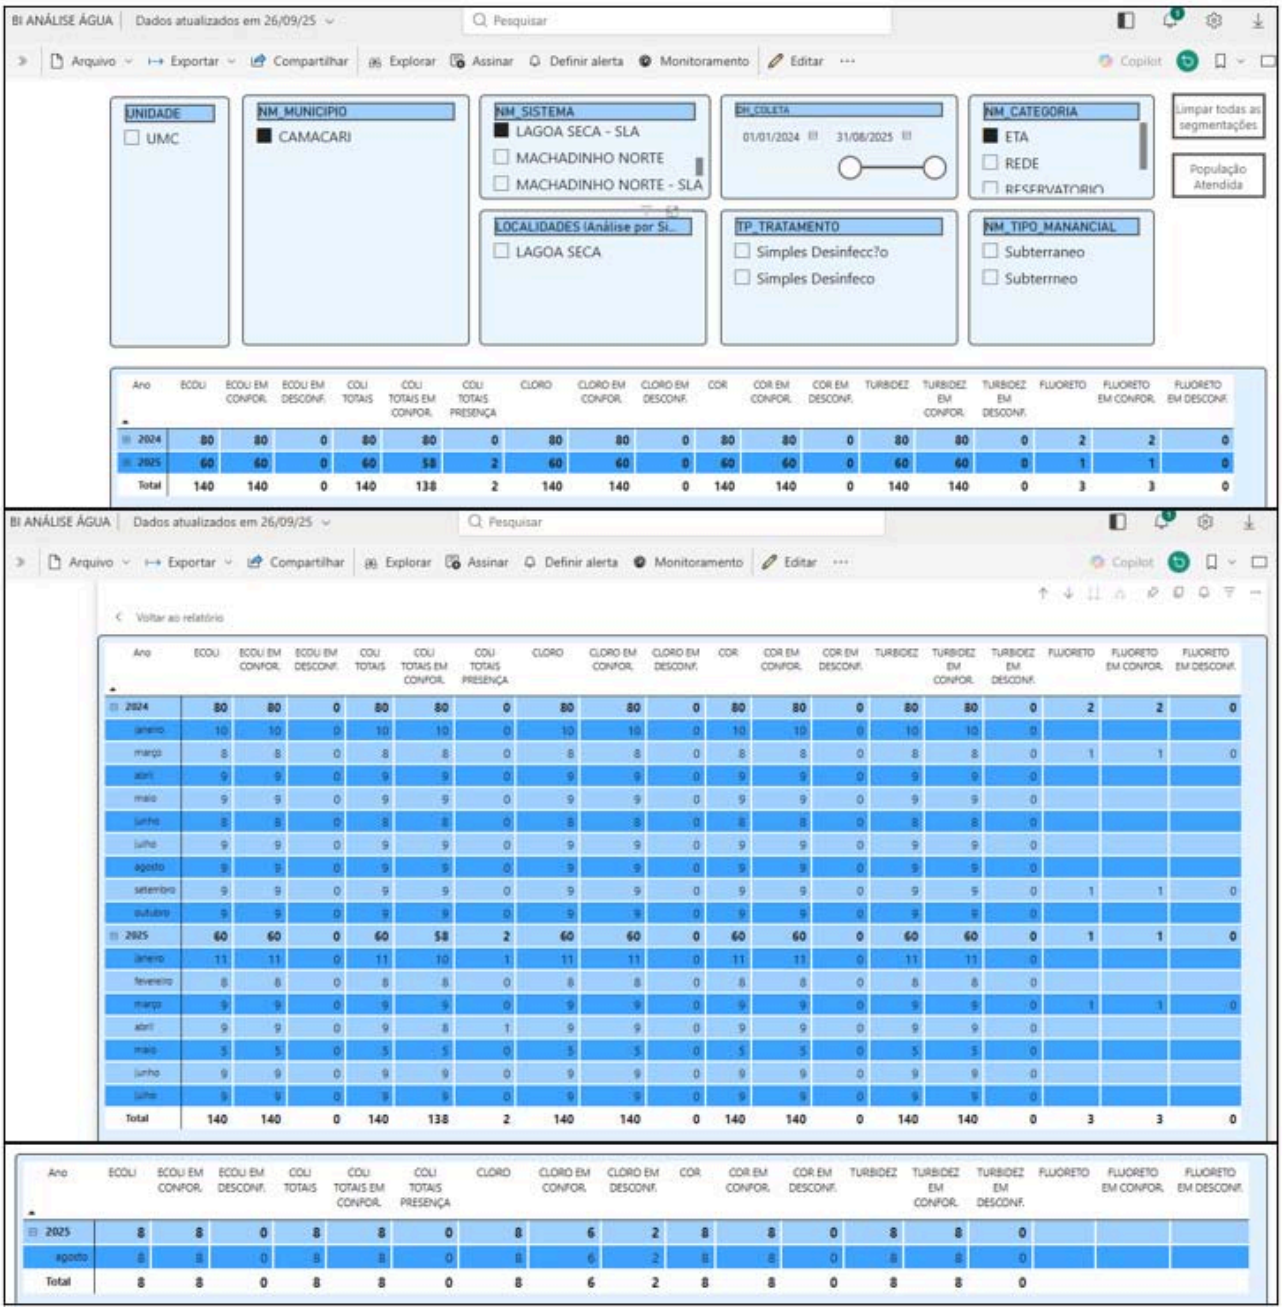


| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. | FLUORETO EM DESCONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | 60 | 60 | 0 | 60 | 58 | 2 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 140 | 140 | 0 | 140 | 138 | 2 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 3 | 3 | 0 |

| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. | FLUORETO EM DESCONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| janeiro | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | | | |
| março | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| abril | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| maio | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| junho | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| julho | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| agosto | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| setembro | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| outubro | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| 2025 | 60 | 60 | 0 | 60 | 58 | 2 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| janeiro | 11 | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | | | |
| fevereiro | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| março | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| abril | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| maio | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | | | |
| junho | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| julho | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| Total | 140 | 140 | 0 | 140 | 138 | 2 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 3 | 3 | 0 |


| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. | FLUORETO EM DESCONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| agosto | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| Total | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |

Figura 12 – Dados de Qualidade da água da ETA – Camaçari, BA – **Sistema: ETA – Lagoa Seca**
Fonte: Power BI-AGERSA (2025)

Ao comparar os resultados obtidos com os padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, foram identificadas não conformidades apenas para o parâmetro **coliformes totais** para o **sistema Lagoa Seca – SLA**.

- **Coliformes totais: 2 amostras**
  - **2024:** Sem desconformidades para os meses apresentados - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro
  - **2025: 2** (3 dos 8 meses em desconformidade)

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

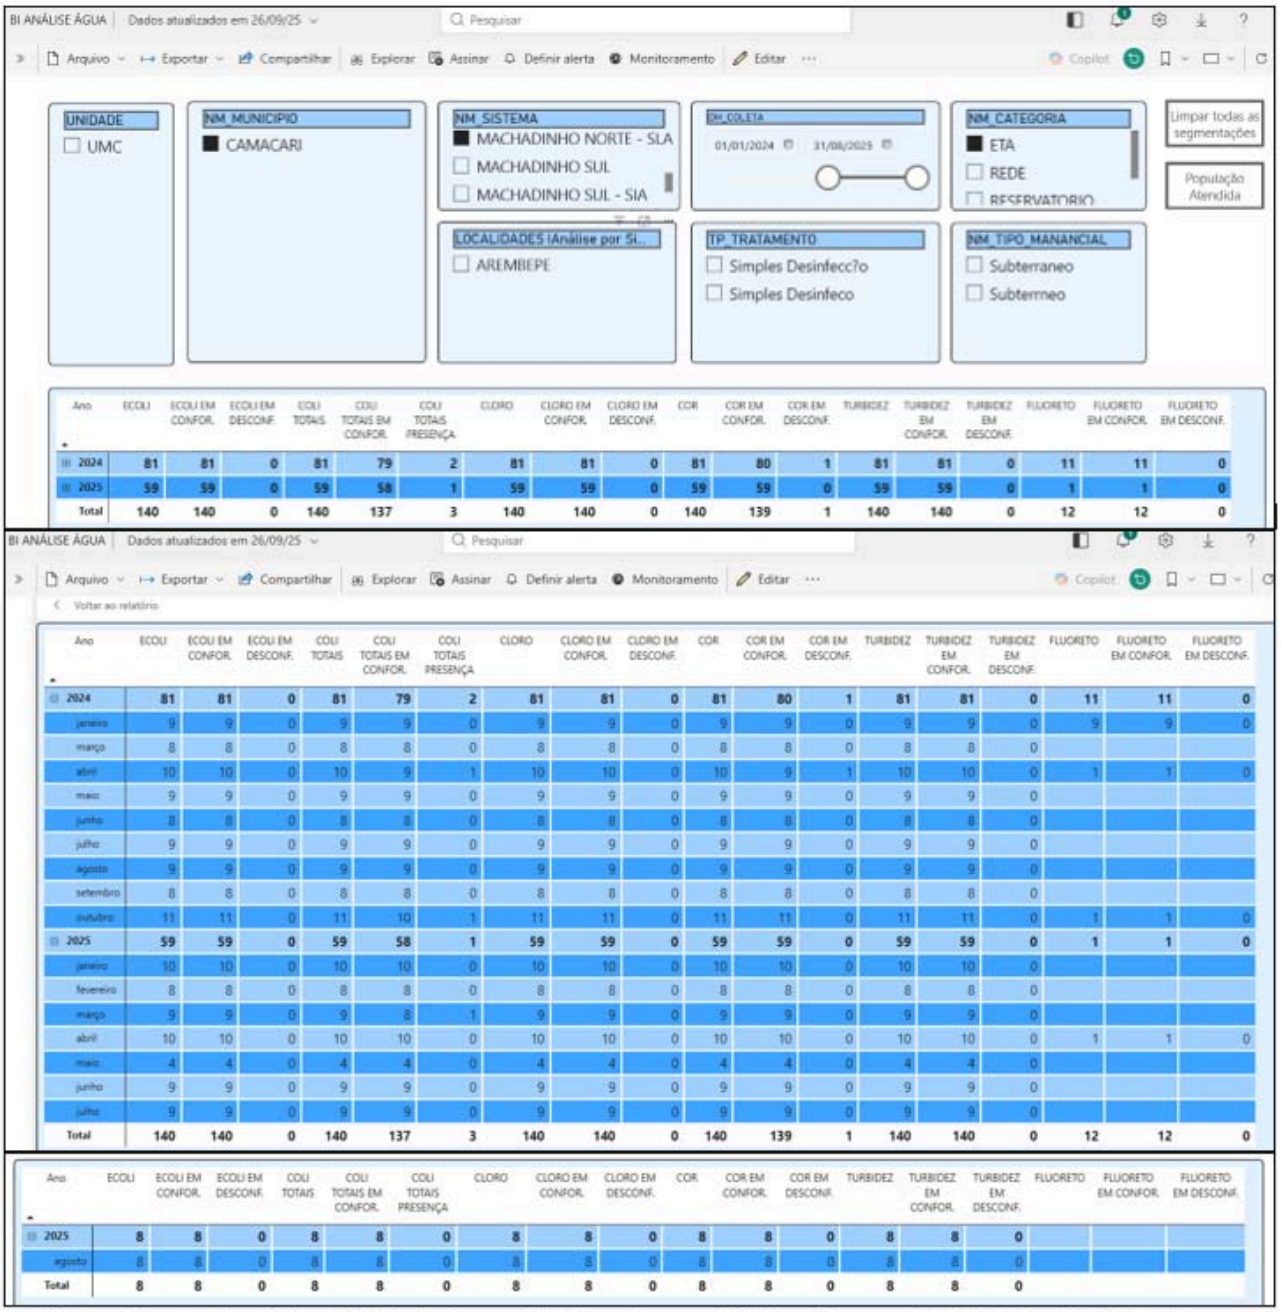


| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. | FLUORETO EM DESCONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81 | 81 | 0 | 81 | 79 | 2 | 81 | 81 | 0 | 81 | 80 | 1 | 81 | 81 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| janeiro | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| março | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| abril | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| maio | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| junho | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| julho | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| agosto | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| setembro | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| outubro | 11 | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 59 | 59 | 0 | 59 | 58 | 1 | 59 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| janeiro | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | | | |
| fevereiro | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| março | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| abril | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| maio | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | |
| junho | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| julho | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| Total | 140 | 140 | 0 | 140 | 137 | 3 | 140 | 140 | 0 | 140 | 139 | 1 | 140 | 140 | 0 | 12 | 12 | 0 |


| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. | FLUORETO EM DESCONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| agosto | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| Total | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |

Figura 13 – Dados de Qualidade da água da ETA – Camaçari, BA – **Sistema: ETA – Machadinho Norte**

Ao comparar os resultados obtidos com os padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, foram identificadas não conformidades apenas para os parâmetros **coliformes totais** e **cor aparente** para o **sistema Machadinho Norte - SLA**.

- **Coliformes totais: 3 amostras**
  - **2024: 2** (2 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 1** (1 dos 8 meses em desconformidade)
- **Cor aparente: 1 amostra**
  - **2024: 1** (1 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025:** Sem desconformidades

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

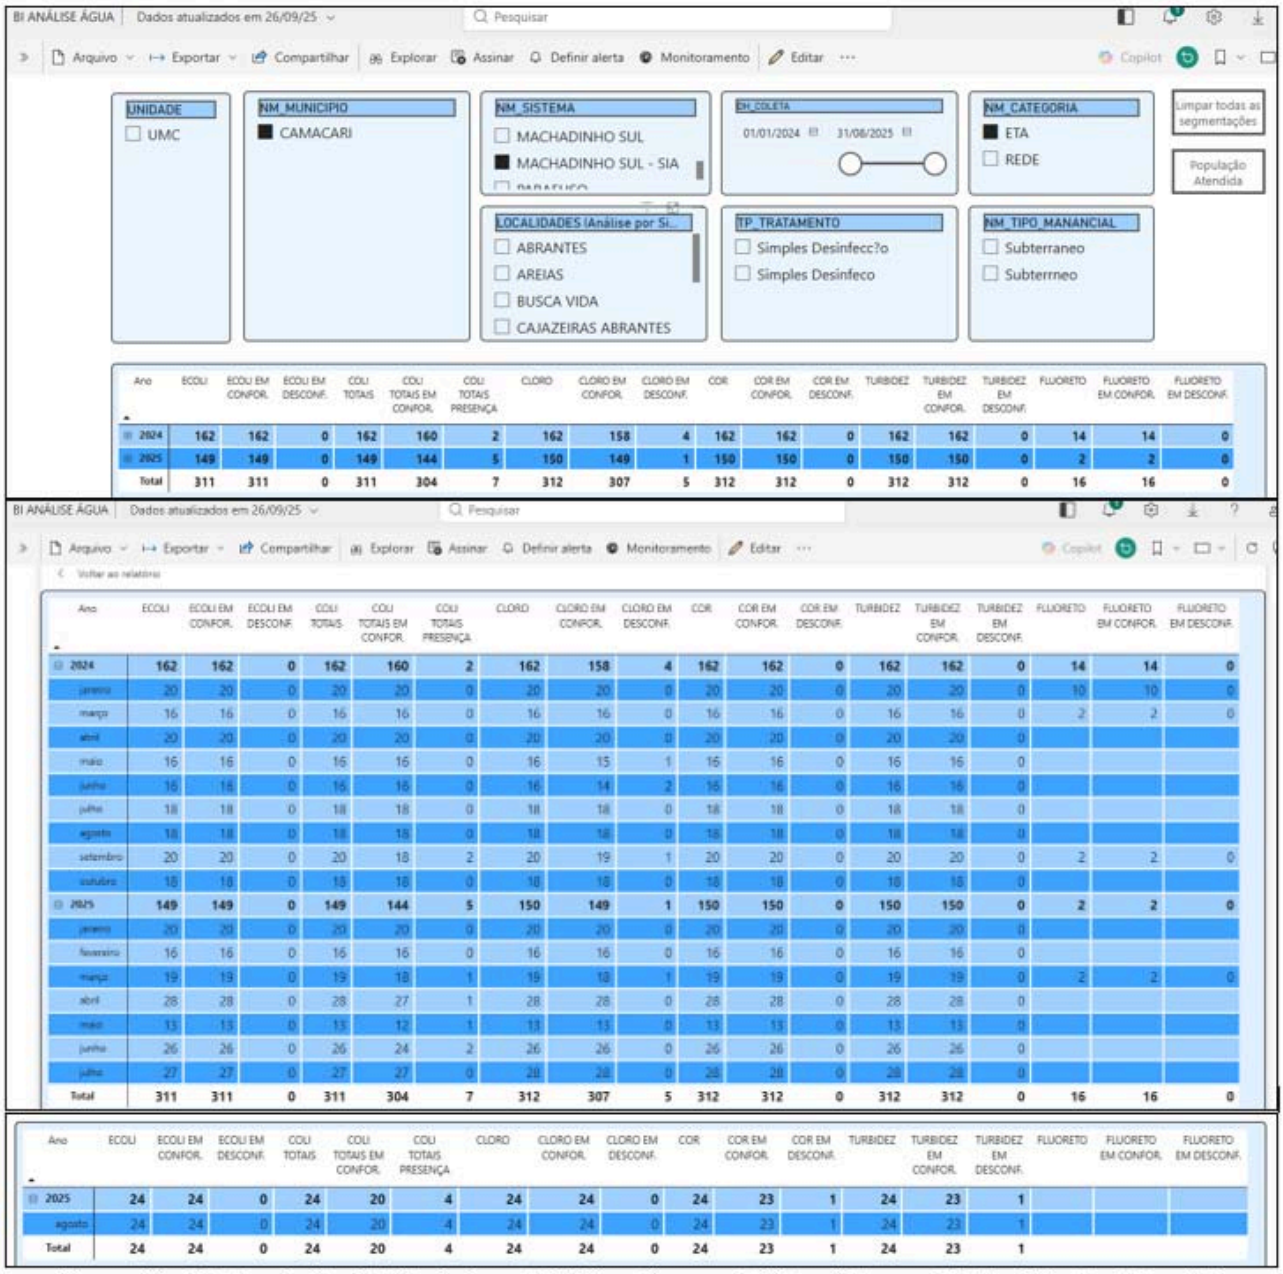


| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. | FLUORETO EM DESCONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 162 | 162 | 0 | 162 | 160 | 2 | 162 | 158 | 4 | 162 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 2025 | 149 | 149 | 0 | 149 | 144 | 5 | 150 | 149 | 1 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 311 | 311 | 0 | 311 | 304 | 7 | 312 | 307 | 5 | 312 | 312 | 0 | 312 | 312 | 0 | 16 | 16 | 0 |

BI ANÁLISE ÁGUA
Dados atualizados em 26/09/25


| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. | FLUORETO EM DESCONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 162 | 162 | 0 | 162 | 160 | 2 | 162 | 158 | 4 | 162 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| janeiro | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| março | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| abril | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | | | |
| maio | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 15 | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | | | |
| junho | 18 | 18 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 14 | 2 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | | | |
| julho | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | | | |
| agosto | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | | | |
| setembro | 20 | 20 | 0 | 20 | 18 | 2 | 20 | 19 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| outubro | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | | | |
| 2025 | 149 | 149 | 0 | 149 | 144 | 5 | 150 | 149 | 1 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| janeiro | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | | | |
| fevereiro | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | | | |
| março | 19 | 19 | 0 | 19 | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| abril | 28 | 28 | 0 | 28 | 27 | 1 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | | | |
| maio | 13 | 13 | 0 | 13 | 12 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | | | |
| junho | 26 | 26 | 0 | 26 | 24 | 2 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | | | |
| julho | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | | | |
| Total | 311 | 311 | 0 | 311 | 304 | 7 | 312 | 307 | 5 | 312 | 312 | 0 | 312 | 312 | 0 | 16 | 16 | 0 |

| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. | FLUORETO EM DESCONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 24 | 0 | 24 | 20 | 4 | 24 | 24 | 0 | 24 | 23 | 1 | 24 | 23 | 1 | | | |
| agosto | 24 | 24 | 0 | 24 | 20 | 4 | 24 | 24 | 0 | 24 | 23 | 1 | 24 | 23 | 1 | | | |
| Total | 24 | 24 | 0 | 24 | 20 | 4 | 24 | 24 | 0 | 24 | 23 | 1 | 24 | 23 | 1 | | | |


Figura 14 – Dados de Qualidade da água da ETA – Camaçari, BA – **Sistema: ETA – Machadinho Sul**
Fonte: Power BI-AGERSA (2025)

Ao comparar os resultados obtidos com os padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, foram identificadas não conformidades em **todos** os parâmetros, à exceção de *E.Coli*, sendo **coliformes totais** o de maior número de ocorrências para o **sistema Machadinho Sul - SIA**.

- **Coliformes totais: 11 amostras**
  - **2024: 2** (1 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 9** (5 dos 8 meses em desconformidade)
- **Cloro residual livre (Cl): 5 amostras**
  - **2024: 4** (3 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 1** (1 dos 8 meses em desconformidade)
- **Cor aparente: 1 amostra**
  - **2024:** Sem desconformidades para os meses apresentados - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro
  - **2025: 1** (1 dos 8 meses em desconformidade)
- **Turbidez: 1 amostra**
  - **2024:** Sem desconformidades para os meses apresentados - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro
  - **2025: 1** (1 dos 8 meses em desconformidade)

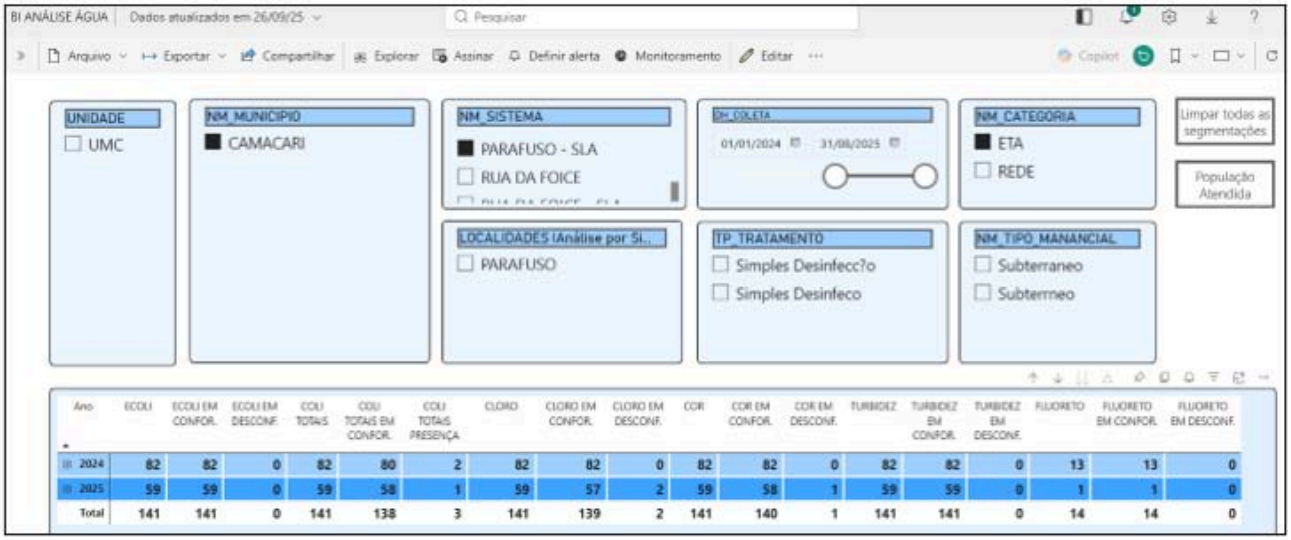


| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. | FLUORETO EM DESCONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 82 | 82 | 0 | 82 | 80 | 2 | 82 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 2025 | 59 | 59 | 0 | 59 | 58 | 1 | 59 | 57 | 2 | 59 | 58 | 1 | 59 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 141 | 141 | 0 | 141 | 138 | 3 | 141 | 139 | 2 | 141 | 140 | 1 | 141 | 141 | 0 | 14 | 14 | 0 |

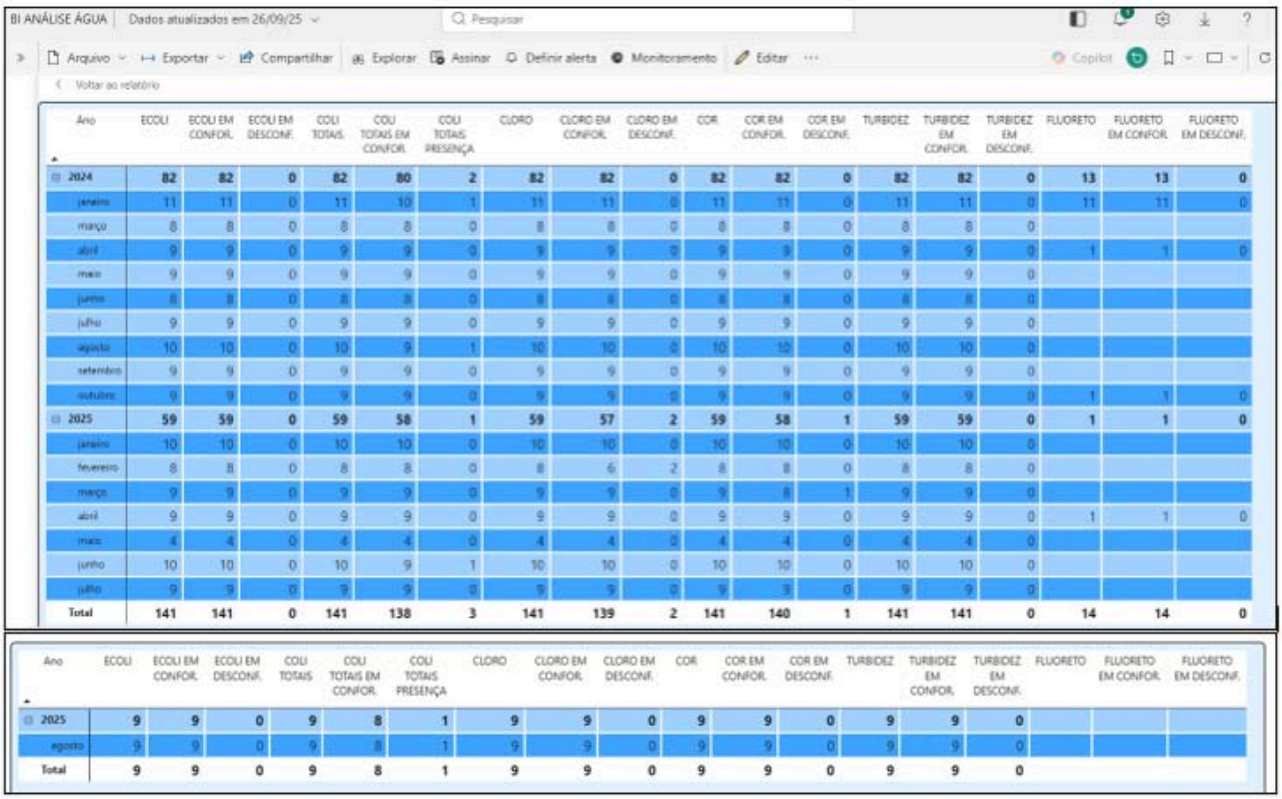


| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. | FLUORETO EM DESCONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 82 | 82 | 0 | 82 | 80 | 2 | 82 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| janeiro | 11 | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| março | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| abril | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| maio | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| junho | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| julho | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| agosto | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | | | |
| setembro | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| outubro | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 59 | 59 | 0 | 59 | 58 | 1 | 59 | 57 | 2 | 59 | 58 | 1 | 59 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| janeiro | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | | | |
| fevereiro | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | | | |
| março | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | | | |
| abril | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| maio | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | |
| junho | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | | | |
| julho | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| Total | 141 | 141 | 0 | 141 | 138 | 3 | 141 | 139 | 2 | 141 | 140 | 1 | 141 | 141 | 0 | 14 | 14 | 0 |

| Ano | ECOLI | ECOLI EM CONFOR. | ECOLI EM DESCONF. | COLI TOTAIS | COLI TOTAIS EM CONFOR. | COLI TOTAIS PRESENÇA | CLORO | CLORO EM CONFOR. | CLORO EM DESCONF. | COR | COR EM CONFOR. | COR EM DESCONF. | TURBIDEZ | TURBIDEZ EM CONFOR. | TURBIDEZ EM DESCONF. | FLUORETO | FLUORETO EM CONFOR. | FLUORETO EM DESCONF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| agosto | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |
| Total | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | | | |

Figura 15 – Dados de Qualidade da água da ETA – Camaçari, BA – **Sistema: ETA – Parafuso**
Fonte: Power BI-AGERSA (2025)

Ao comparar os resultados obtidos com os padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, foram identificadas não conformidades apenas para os parâmetros **coliformes totais**, **cloro** e **cor aparente** para o **sistema Parafuso - SLA**.

- **Coliformes totais: 4 amostras**
  - **2024: 2** (2 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 2** (2 dos 8 meses em desconformidade)
- **Cloro residual livre (Cl): 2 amostras**
  - **2024:** Sem desconformidades para os meses apresentados - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro
  - **2025: 1** (1 dos 8 meses em desconformidade)
- **Cor aparente: 1 amostra**
  - **2024:** Sem desconformidades para os meses apresentados - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro
  - **2025: 1** (1 dos 8 meses em desconformidade)

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

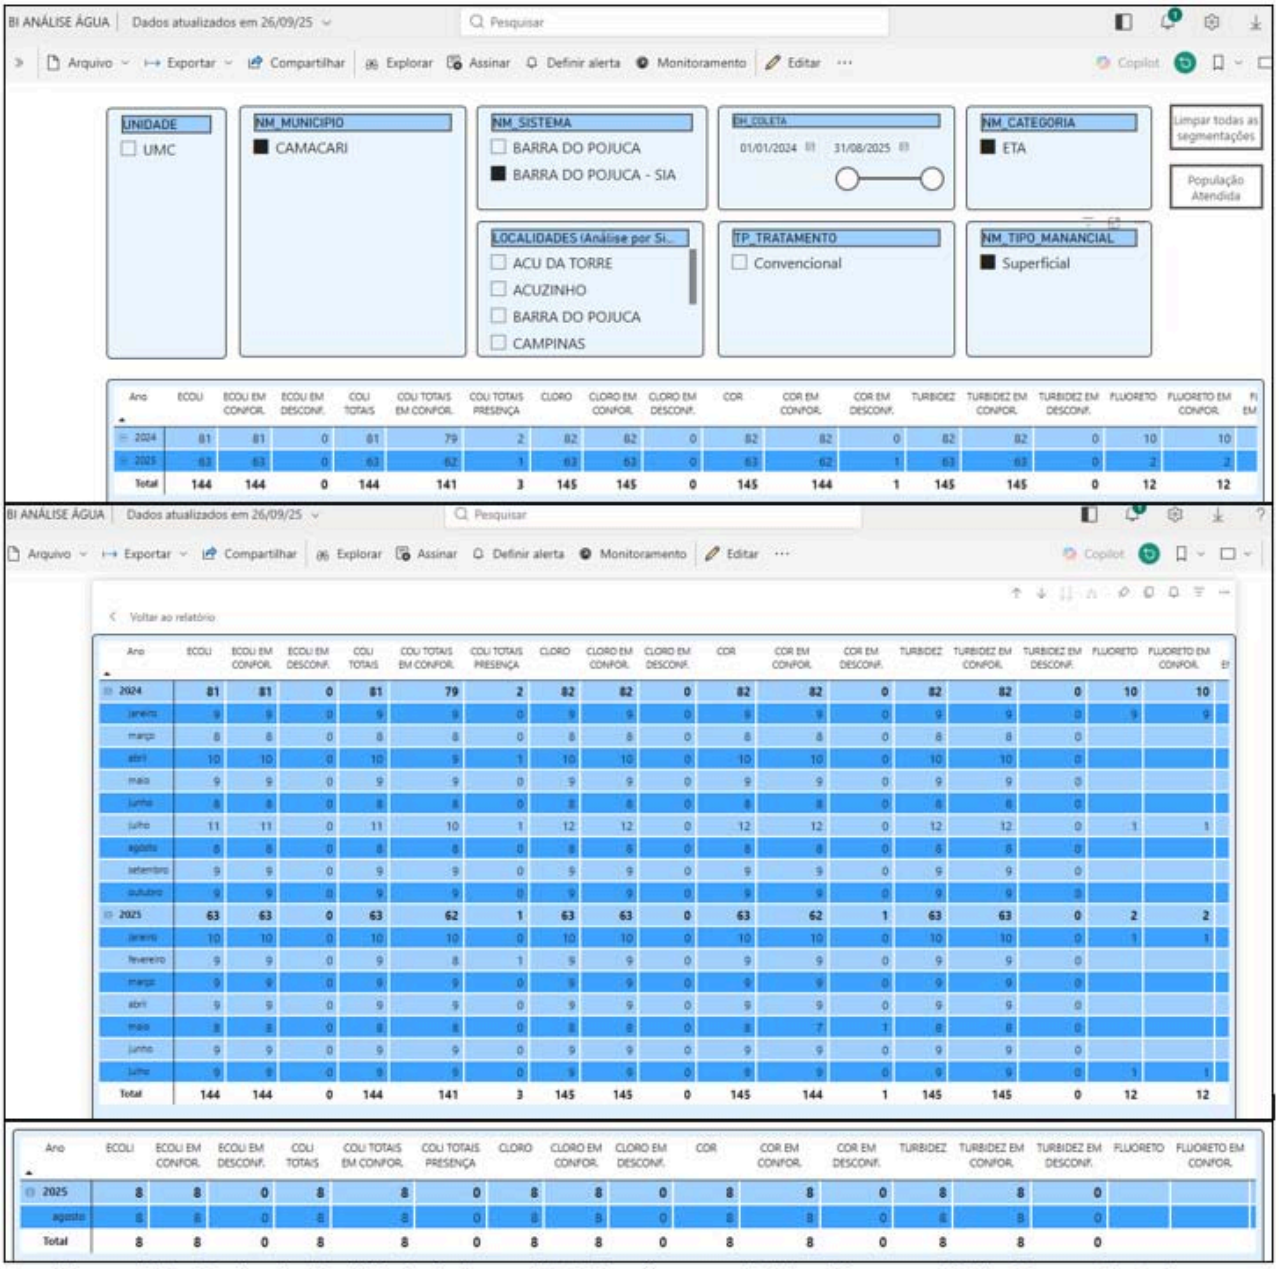



Figura 16 – Dados de Qualidade da água da ETA – Camaçari, BA – **Sistema: ETA - Barra do Pojuca**
Fonte: Power BI-AGERSA (2025)

Ao comparar os resultados obtidos com os padrões de potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, foram identificadas não conformidades apenas para os parâmetros **coliformes totais** e **cor aparente** para o **sistema Barra do Pojuca - SIA**.

- **Coliformes totais: 3 amostras**
  - **2024: 2** (2 dos 9 meses em desconformidade - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro)
  - **2025: 1** (1 dos 8 meses em desconformidade)
- **Cor aparente: 1 amostra**
  - **2024:** Sem desconformidades para os meses apresentados - ausência de dados para os meses de fevereiro, novembro e dezembro
  - **2025: 1** (1 dos 8 meses em desconformidade)

Durante o período da fiscalização foram realizadas coletas de amostras de água na rede de distribuição em três pontos, para avaliação da qualidade da água que estava sendo distribuída.

**Resultados de análise físico-químico e bacteriológico**

| RUA | Data | Hora | Ponto de coleta | Pressão (mca) | Cloro (mg/L) | Coliformes totais | Escherichia coli | Turbidez (uT) | Cor (uH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travessa da Rodoviária, Centro | 15/10/25 | 09:03 | CAM 083 | 19,0 | 1,4 | Ausente | Ausente | 4,75 | 2,0 |
| Rua Bahia, Novo Horizonte, em frente a Unidade Saúde da Familia | 15/10/25 | 09:11 | CAM 039 | 20 | 1,4 | Ausente | Ausente | <0,53 | <1,29 |
| ETA Machadinho Sul | 15/10/25 | 10:09 | MAC 810 | 64 | 2,2 | Ausente | Ausente | <0,53 | 2,0 |

Em todos os pontos analisados não houve valores dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos fora dos padrões estabelecidos, estando em conformidade com as determinações da Portaria nº 888/2021.

## LEGENDAS E NOMENCLATURAS

| | |
|---|---|
| Cor: | ocorre devido a particulas dissolvidas na água. |
| Turbidez: | ocorre devido a particulas em suspensão, que deixam a água com aparência turva. |
| Cloro: | produto químico utilizado para eliminar bactérias. |
| pH: | valores para especificar a acidez da água. |
| Coliformes Totais (C.Totais): | indicador utilizado para medir contaminação por bactérias. |
| *Escherichia Coli (E.Coli):* | indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal. |

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

## 7.2 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTO

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE 07 Arembepe** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **ECP arembepe** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE 01 Barra de Pojuca** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE 01 Barra de Pojuca | 2- Falha no isolamento da área. | 30 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE 01 Barra de Pojuca** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE 01 Barra de Pojuca** | 120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento. | 60 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Barra de Pojuca 02** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Barra de Pojuca 02** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |

**Observações:**
Lampada nao acendeu



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Barra de Pojuca 02** | 120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Barra de Pojuca 03** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Barra de Pojuca 03** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |

**Observações:**
Lampada sem funcionar



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Barra de Pojuca 03** | 120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento. | 60 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Itacimirim 01** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Itacimirim 01** | 10- Acondicionamento inadequado de materiais. | 30 |

**Especificar:**
Armazenagem, Outros

**Observações:**
Armazenagem de materias para obra



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | **EEE Itacimirim 01** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 30 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Itacimirim 01** | 120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento. | 60 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Itacimirim 02** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Itacimirim 02** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |

**Observações:**
Lampada queimada



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | **EEE Itacimirim 02** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 30 |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Itacimirim 02** | 120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento. | 60 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Itacimirim 03** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Identificação, Outros

**Observações:**
Pouco visivel e suja



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | **EEE Itacimirim 03** | 2- Falha no isolamento da área. | 30 |

**Observações:**
Area aberta



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Itacimirim 03** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Itacimirim 03** | 120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento. | 60 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Itacimirim 04** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Itacimirim 04** | 120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento. | 60 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Acacia** | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos




**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Acacia | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Acacia | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |

**Observações:**
Lampada nao acendeu

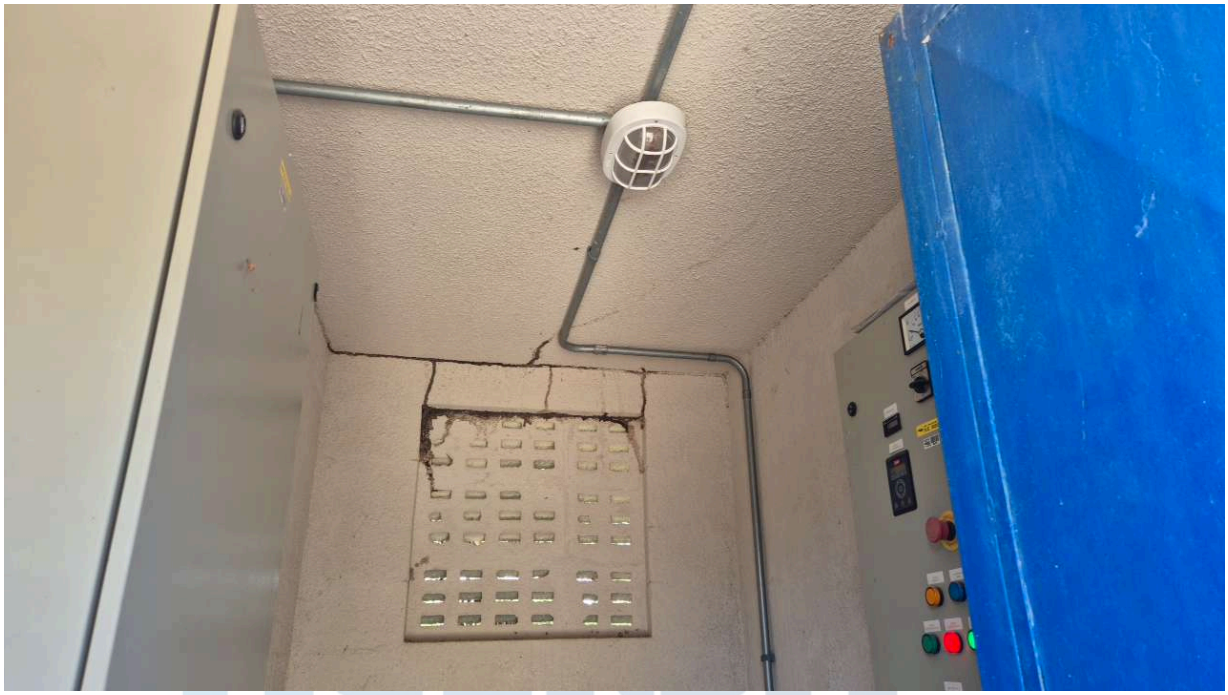

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Acacia** | 120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento. | 30 |

**Observações:**
Indisponivel, sem bateria




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Acacia | 141- Armazenamento inadequado de combustível usado na alimentação. | 30 |

**Observações:**
Sem combustivel, indisponivel

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Monte Gordo 05 | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE 3 Monte Gordo | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente


| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Monte Gordo 04 | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Monte Gordo 04 | 120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento. | 30 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Monte Gordo 02 | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |

**Observações:**
Lampada nao acendeu

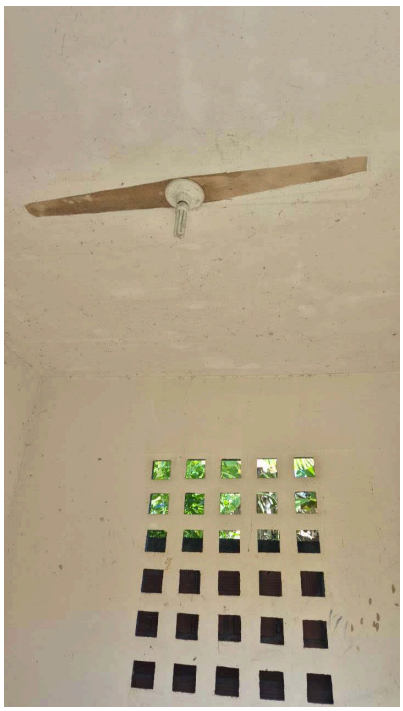

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Monte Gordo 02** | 120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento. | 60 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Monte Gordo 01** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Monte Gordo 01** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |

**Observações:**
Lampada nao acendeu



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE 07 Guarajuba** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Riscos Específicos, Identificação



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE 07 Guarajuba** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE 07 Guarajuba** | 120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento. | 30 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Vila Gale** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos, Restrição do Acesso



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Vila Gale | 2- Falha no isolamento da área. | 30 |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Vila Gale | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Vila Gale | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |

**Observações:**
Ausencia de iluminacao



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Vila Gale | 9- Indícios ou presença de animais na área. | 60 |

**Observações:**
Area aberta e compartilhada



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Vila Gale | 10- Acondicionamento inadequado de materiais. | 30 |

**Especificar:**
Organização, Armazenagem



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Guarajuba 01** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Guarajuba 01** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |

**Observações:**
Lampada nao acendeu



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Guarajuba 01 | 120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento. | 30 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Guarajuba Ville | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE CAMINHO DO MAR 3 | 1- Ausência de sinalização adequada. | Imediato |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE CAMINHO DO MAR 3** | 3- Instalações físicas inadequadas. | 30 |

**Observações:**
Mato alto, ausencia de iluminacao



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE CAMINHO DO MAR 3** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE CAMINHO DO MAR 3** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | Imediato |

**Observações:**
Mato alto



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE CAMINHO DO MAR 3** | 44- Ausência de bomba reserva. | 30 |

**Observações:**
Bomba reserva entregue a manutencao




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE CAMINHO DO MAR 3** | 120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento. | 30 |

**Observações:**
Desde a instalacao que nao tem condicoes de uso



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE CAMINHO DO MAR 3** | 121- Ausência de testes quinzenais no gerador. | 30 |

**Observações:**
Indisponivel



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE CAMINHO DO MAR 3** | 141- Armazenamento inadequado de combustível usado na alimentação. | 30 |

**Observações:**
Esta indisponivel

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Caminho do Rio** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Caminho do Rio** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Caminho do Rio** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 30 |

**Especificar:**
Segurança



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Caminho do Rio** | 14- Caixas de passagem inadequadas. | 30 |

**Especificar:**
Estrutura, Tampa





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Caminho do Rio | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 30 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Caminho do Rio** | 120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento. | 30 |

**Observações:**
Nao tem

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Caminho do Mar 01** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos, Restrição do Acesso



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Caminho do Mar 01** | 2- Falha no isolamento da área. | Imediato |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Caminho do Mar 01** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Caminho do Mar 01** | 6- Instalações elétricas em desconformidade com a NR 10. | 30 |

**Observações:**
Ausencia de iluminacao



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Caminho do Mar 01** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 30 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Caminho do Mar 01** | 120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento. | 30 |

**Observações:**
Sem operar desde o inicio

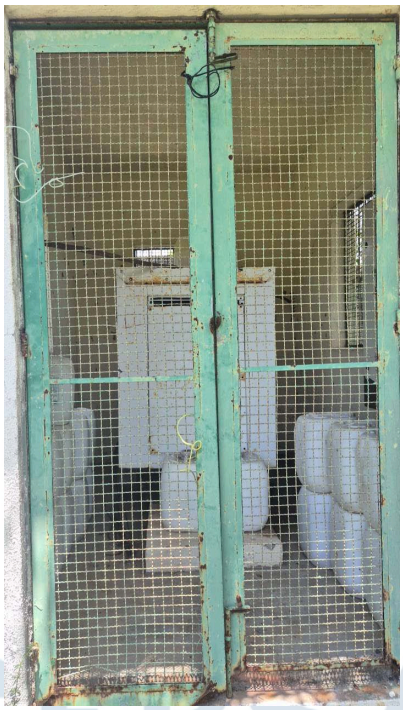

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Caminho do Mar 01** | 121- Ausência de testes quinzenais no gerador. | 30 |

**Observações:**
Indisponivel e grade de acesso despencando



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Vila Bella** | 44- Ausência de bomba reserva. | 30 |

**Observações:**
Esta em manutencao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Bairro Novo** | 3- Instalações físicas inadequadas. | 30 |

**Observações:**
Caixa pluvial sem gradeamento



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Bairro Novo** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 60 |

**Especificar:**
Segurança, Acesso, Outros

**Observações:**
Agua de chuva em area desativada





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Bairro Novo** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 30 |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Bairro Novo** | 122- Gradeamento indisponível e/ou inadequado. | 30 |

**Observações:**
Quebrado



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Cidade Jardim | 120- Gerador indisponível e/ou sem funcionamento. | 60 |

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Aplha | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos




**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Aplha | 3- Instalações físicas inadequadas. | 60 |

**Observações:**
Mato alto

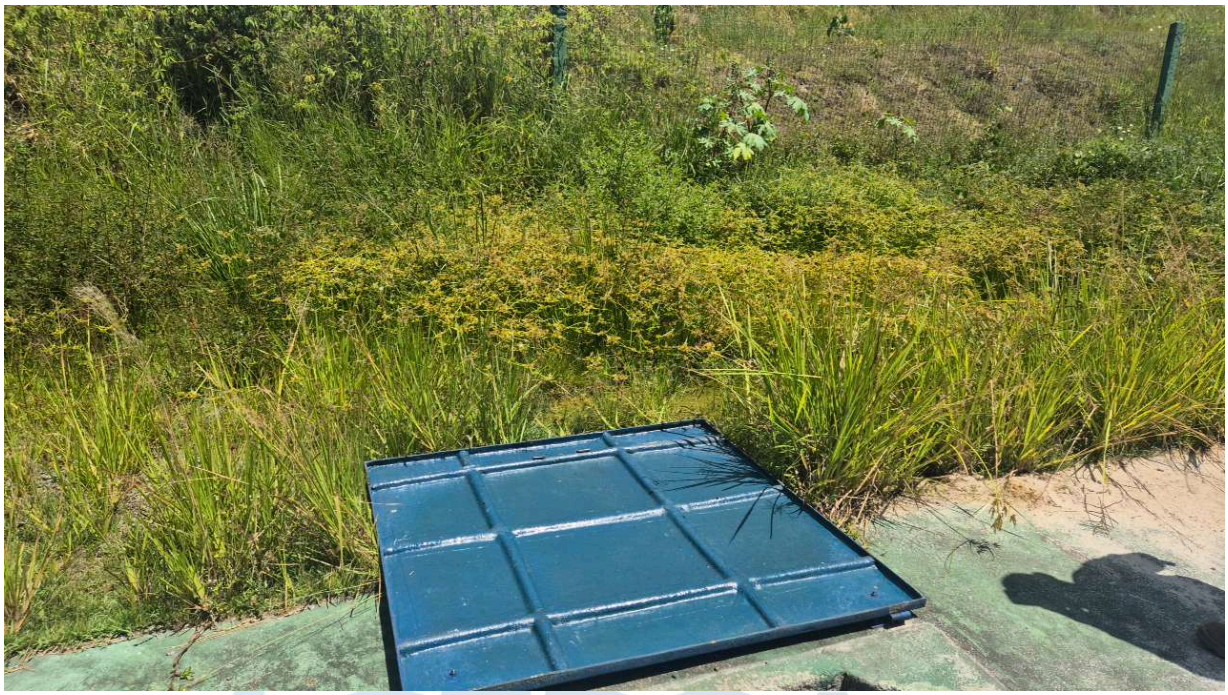



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Aplha | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 60 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Aplha | 122- Gradeamento indisponível e/ou inadequado. | 60 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Vila Cantuaria** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Vila Cantuaria** | 122- Gradeamento indisponível e/ou inadequado. | Imediato |

**Observações:**
Bomba parada, gradeamento cheio

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **ETE Camaçari Park** | 18- Ausência de extintor de incêndio disponibilizado e/ou sinalizado adequadamente. | 30 |


**Especificar:**
Disponibilizados



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **ETE Camaçari Park** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 60 |



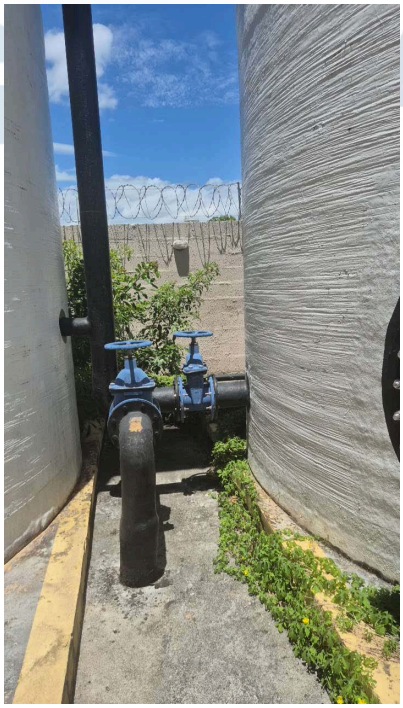

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **ETE Camaçari Park** | 122- Gradeamento indisponível e/ou inadequado. | 60 |

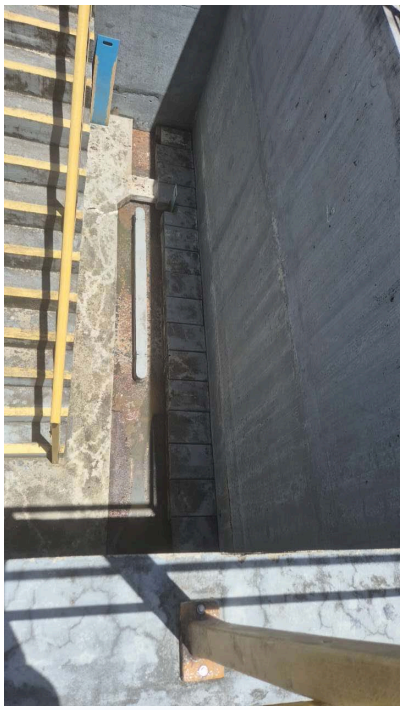

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Terra Brasilis Arempebe** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Terras Alpha Vile I** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 60 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Rede_Coletora** | **EEE Terras Alpha Vile I** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 60 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Rede_Coletora | EEE Final | 44- Ausência de bomba reserva. | 60 |

**Observações:**
Bomba 02 com manutencao

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Tratamento | ETE Barra de Pojuca | 3- Instalações físicas inadequadas. | 60 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETE Barra de Pojuca** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 60 |

**Observações:**
Ausente



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETE Barra de Pojuca** | 7- Condições de trabalho inadequadas. | 60 |

**Especificar:**
Segurança, Iluminação, Acesso





AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Tratamento | ETE Barra de Pojuca | 9- Indícios ou presença de animais na área. | 60 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Tratamento | ETE Barra de Pojuca | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 60 |



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETE Barra de Pojuca** | 27- Escada não instalada e/ou inadequada. | 60 |

**Especificar:**
Deteriorada, Guarda-copo





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Tratamento | ETE Barra de Pojuca | 57- Ausência de guarda-corpo instalado e em boas condições. | 60 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETE Barra de Pojuca** | 122- Gradeamento indisponível e/ou inadequado. | 60 |





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETE Barra de Pojuca** | 124- Ausência de areador reserva. | 60 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETE Cetrel Canto dos Passaros** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETE Cetrel Canto dos Passaros** | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETE Cetrel Canto dos Passaros** | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 30 |



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA





**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS




AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETE Cetrel Canto dos Passaros** | 27- Escada não instalada e/ou inadequada. | 30 |


**Especificar:**
Deteriorada, Guarda-copo, Ausente

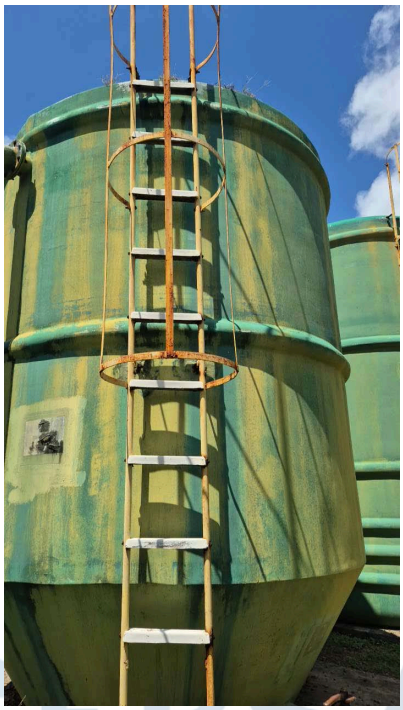





AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

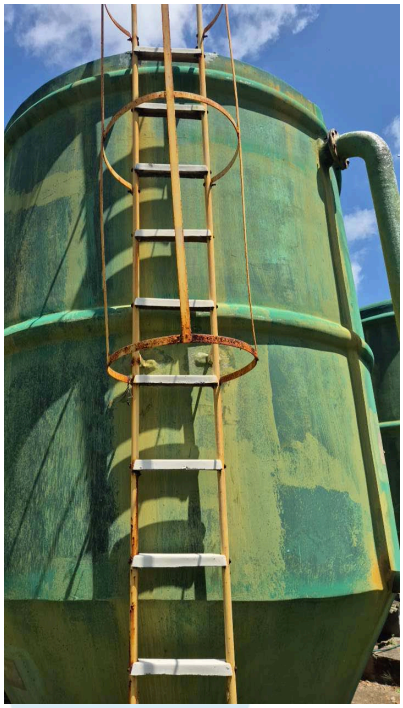

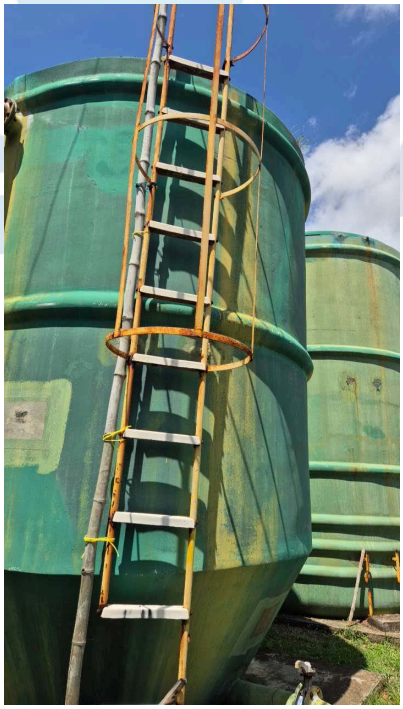

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

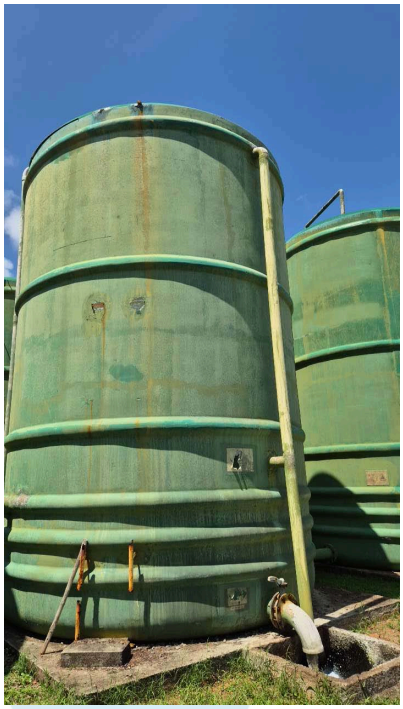

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETE Cetrel Canto dos Passaros** | 64- Presença de remoção mecânica do lodo (para lagoas). | 60 |


**Observações:**
Sem secagem por indiponibilodade de caminhao para retirada

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETE Cetrel Canto dos Passaros** | 124- Ausência de areador reserva. | 30 |

**Observações:**
Falta um areador para um par de tanque de aeracao



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

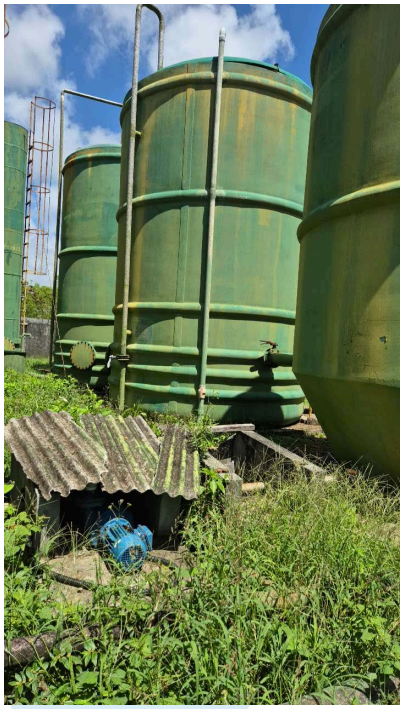


AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETE Caminho do Rio** | 1- Ausência de sinalização adequada. | 30 |

**Especificar:**
Identificação, Riscos Específicos

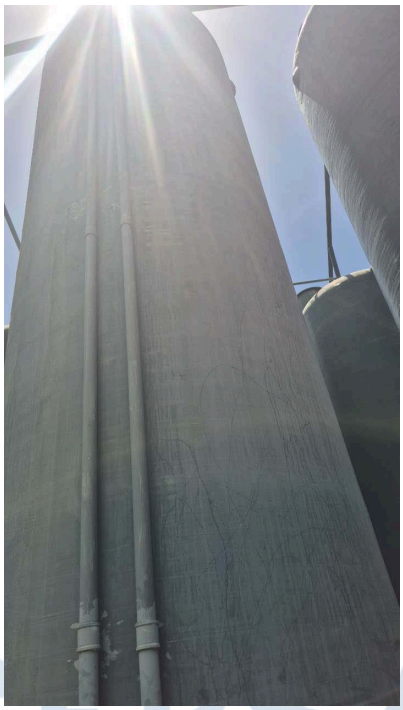

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Tratamento | ETE Caminho do Rio | 4- Ausência de mapa de risco visível ou atualizado. | 30 |

**Observações:**
Ausente

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Tratamento | ETE Caminho do Rio | 19- Necessidade de limpeza, arrumação e capina. | 30 |




**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETE Caminho do Rio** | 27- Escada não instalada e/ou inadequada. | 30 |

**Especificar:**
Deteriorada, Guarda-copo



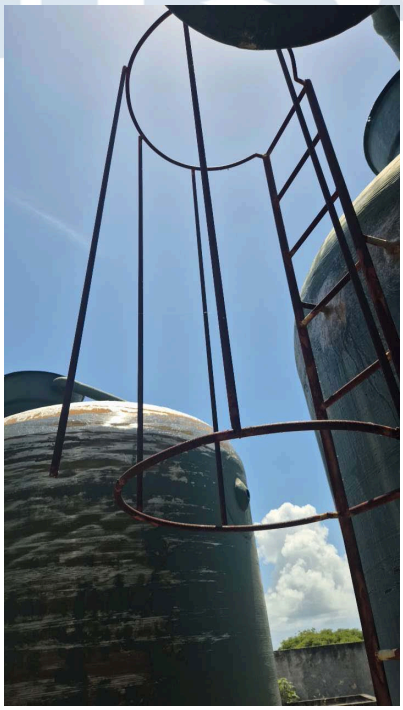

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETE Caminho do Rio** | 32- Presença de vazamentos. | 30 |

**Observações:**
Bombas de aeracao as 13 bombas com vazamento indisponives



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

AGERSA

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETE Caminho do Rio** | 146- Ausência de sistema dosador reserva. | 30 |

**Observações:**
Todas as 13 bombas da ETE estao indisponiveis



AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| Tratamento | ETE Caminho do Rio | 118- Ausência de cinturão verde adequado. | 120 |
| **Segmento** | **Identificação** | **Não conformidade** | **Prazo (dias)** |
| Tratamento | ETE Caminho do Rio | 124- Ausência de areador reserva. | 60 |

**Observações:**
Todos indisponiveis devido as tubulacoes nao suportarem a pressao das bombas



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

| Segmento | Identificação | Não conformidade | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|
| **Tratamento** | **ETE Alpha Ville Arembepe** | 14- Caixas de passagem inadequadas. | 60 |

**Especificar:**
Estrutura, Tampa



AGERSA

### 7.2.1 NÃO CONFORMIDADES RELACIONADAS À QUALIDADE DO EFLUENTE TRATADO

Até o momento da finalização deste relatório a EMBASA não enviou os resultados das análises da qualidade do efluente tratado que saem das ETEs existentes no Município de Camaçari.

AGERSA

## 8. CONTINUIDADE NO ABASTECIMENTO

SEDE, PARAFUSO E BYD

Abastecimento de Água

Durante a fiscalização realizada no município de Camaçari – BA, foi conduzida uma entrevista com a gerente local da unidade da Embasa, Sra. Carolina Santos Ninck Souza, que apresentou esclarecimentos sobre o funcionamento operacional do sistema de abastecimento de água e sobre a estrutura local de atendimento, sendo responsável por operar 3 sistemas independentes de abastecimento de água, Sede, Parafuso e BYD.

A ação de fiscalização contou com o acompanhamento da gerência local em alguns pontos e de colaboradores da prestadora. Durante a inspeção, a gerente informou que a quantidade de funcionários em campo é adequada, porém, internamente, há necessidade de reforço devido à expansão da cidade e ao aumento dos serviços de água e esgoto. Atualmente, o atendimento ao sistema de abastecimento de água conta com 54 funcionários da Embasa na Sede, e 3 em Parafuso, em relação aos funcionários terceirizados, a mesma equipe atua nos três sistemas.

Não ocorre interrupção regular no sistema de abastecimento de água para a população. Como medidas adotadas e previstas para a redução de perdas incluem o controle de pressões, a contratação de serviços de manutenção das redes mais antigas, a implantação de Distritos de Medição e Controle (DMC), a definição de áreas de estanqueidade, o acompanhamento do volume de entrada, ações sociais na comunidade, a melhoria dos equipamentos de medição e a realização de palestras em escolas, feiras e eventos para promover a conscientização da população.

O sistema precisará de melhorias, e atualmente estão em execução projetos de aprimoramento, incluindo o aumento da produção de água por meio da perfuração de novos poços, a substituição e a ampliação da rede de distribuição, bem como a implantação de novas linhas tronco de distribuição. O projeto está dividido em três etapas, encontrando-se atualmente na segunda, com previsão de conclusão em março de 2026. As ações contemplam melhorias nas elevatórias e na Estação de Tratamento de Água (ETA), visando maior eficiência e capacidade operacional do sistema.

Uma característica peculiar do sistema de abastecimento de água é o rebaixamento do lençol freático, que não é específico da Embasa, sendo resultado das características do Aquífero São Sebastião. Existe também o comprometimento na operação de abastecimento devido a problemas no fornecimento de energia elétrica, especialmente na região de Parafuso, onde a resolução das ocorrências em localidades menores costuma demorar mais.

As principais reclamações dos consumidores referem-se à falta de água e revisão de conta. Há uma obra de ampliação em andamento, que prevê a integração do novo sistema ao já existente. Para viabilizar essa integração, é necessário interromper temporariamente o abastecimento para a população; mesmo com avisos prévios, essas intervenções acabam gerando queixas. Em situações emergenciais, o abastecimento é reforçado, sendo necessário reduzir a pressão em determinados pontos para melhorar o fornecimento em outros. Para minimizar esses problemas, a prestadora adota medidas como atendimento direto aos consumidores, verificação e correção de inconsistências nas contas, verificação de vazamentos e oferta de alternativas para pagamento.

Não há dificuldades na alocação de recursos centrais para a execução de serviços. A UMCG gerencia os recursos de custeio e investimentos de forma adequada, garantindo a continuidade das operações.

A Vigilância Sanitária Municipal é atuante. Recentemente, solicitou o incremento de pontos de monitoramento, demanda que a Embasa atendeu prontamente. A relação entre as instituições é boa, com comunicação realizada principalmente por e-mail. Esta concordou com o plano de amostragem da Embasa, incluindo a escolha dos pontos e a periodicidade de coleta em cada um deles.

Atualmente, os principais pontos críticos para o abastecimento de água estão localizados em Gleba H, Cristo Redentor e Parque Satélite. Esses locais apresentam maior vulnerabilidade devido a fatores como relevo, ponta de rede e densidade populacional. As ações de manutenção preventiva na rede e nas adutoras incluem manutenção regular, fiscalização visual, medições de vazão na entrada e na saída para verificação de perdas, além do monitoramento contínuo das pressões. Nas principais reclamações dos consumidores, tem-se à revisão de contas e à falta de água, refletindo as preocupações dos clientes quanto a cobrança e a regularidade do abastecimento.

AREMPEBE - MACHADINHO NORTE E MACHADINHO SUL

Abastecimento de Água

Durante a fiscalização realizada no município de Camaçari–BA, na unidade de Arembepe, responsável pelos sistemas Machadinho Norte e Machadinho Sul, foi realizada entrevista com o gerente local da unidade da Embasa, Sr. Genilson Lopes, que prestou esclarecimentos sobre o

funcionamento operacional do sistema de abastecimento de água e sobre a estrutura local de atendimento.

A fiscalização ocorreu com o acompanhamento da gerência local e da equipe da prestadora. Na ocasião, foi informado que o quadro de pessoal disponível é considerado suficiente para a operação do sistema, sendo o atendimento atualmente realizado por 13 funcionários da Embasa e 49 colaboradores terceirizados. Além disso, a unidade dispõe de 9 veículos destinados ao atendimento do sistema, quantitativo considerado suficiente para suprir as demandas operacionais.

Quando questionado acerca da ocorrência de interrupções regulares no sistema de abastecimento de água à população, o gestor informou que não são registradas interrupções recorrentes, sendo o fornecimento mantido continuamente. Em relação às medidas adotadas ou previstas para a redução de perdas no sistema, foram informadas as seguintes ações: implantação de extensões de rede em áreas novas, combate às ligações clandestinas, atuação de equipe de cortes, regularização comercial, bem como o controle dos volumes produzidos e distribuídos pelo sistema.

Existe a realização de paradas programadas, no período noturno, para recomposição do nível dos reservatórios, como também o controle de volumes por meio de macromedição/micromedição e o monitoramento do volume ofertado e das vazões do sistema. A ampliação do sistema se dá por meio da ampliação da oferta hídrica com a perfuração de novos poços, alguns já em processo de perfuração e outros em fase de montagem, visando ao incremento do volume disponibilizado.

No que se refere à expansão do atendimento, está prevista a implantação de quatro novas áreas de abastecimento no sistema Machadinho Norte, novos poços. Para o Sistema Machadinho Sul, litoral, encontra-se em desenvolvimento o projeto de uma nova linha adutora, contemplando também a expansão da área de Abrantes. Ademais, a Estação de Tratamento de Água (ETA) já está prevista para atender a esse novo sistema. Inclusive o sistema já foi melhorado para esse novo volume ofertado.

Quanto às características peculiares do sistema de abastecimento de água, destaca-se a influência do relevo local, marcado por cotas altimétricas elevadas, o que impacta diretamente a operação e a distribuição do sistema. No que se refere aos elementos químicos e ao tratamento da água, foi informado que, no sistema Machadinho Norte, é realizada correção de pH por meio da dosagem de barrilha, visando à adequação dos parâmetros de potabilidade. Em Machadinho Sul não há essa adição.

Informa a existência de comprometimento na operação do sistema em decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica, estas são frequentes, com quedas de energia, as quais impactam a operação do sistema. Segundo a gestão local, encontram-se em andamento tratativas com a concessionária de energia elétrica, visando à implementação de melhorias e à redução dessas ocorrências.

As principais reclamações apresentadas pelos consumidores referem-se a questionamentos sobre consumo e faturamento, ocorrências de paradas no abastecimento de água, rompimentos e manobras de fechamento de redes, bem como à necessidade de intervenções no sistema em decorrência de serviços realizados por prefeituras ou empreendimentos.

Também foi relatada a demanda por maior agilidade na retomada do atendimento após interrupções, além de solicitações relacionadas à regularidade das leituras, apoio ao usuário e negociação de débitos. Quando questionado acerca da alocação de recursos centrais para a execução dos serviços, foi informado que não há dificuldades, uma vez que o provimento de recursos é realizado pela unidade regional responsável.

Em relação à atuação da Vigilância Sanitária Municipal, foi informado que o órgão é atuante e que concorda com o plano de amostragem adotado pela Embasa, incluindo a definição dos pontos de coleta e a periodicidade das amostragens realizadas em cada um deles. Quanto aos pontos críticos para o abastecimento de água, foram identificadas áreas localizadas nas cotas mais elevadas do sistema, destacando-se a região da fonte da caixa em Abrantes, a parte alta da Malícia e os trechos mais elevados de Serra Verde, os quais demandam maior atenção operacional por se tratarem de pontos altos e de extremidade de rede.

No que se refere à principal reclamação dos consumidores, foi informado que esta está relacionada, predominantemente, à revisão de contas de consumo. Para a resolução dos conflitos, são adotadas medidas como negociação de débitos, releitura dos hidrômetros e esclarecimentos técnicos ao usuário, visando à regularização das demandas apresentadas.

As ações de manutenção preventiva realizadas na rede de distribuição e nas adutoras incluem a instalação e operação de válvulas de controle de pressão, com o objetivo de evitar rompimentos; a execução de manutenções preventivas nas adutoras; o acompanhamento visual periódico das linhas; a utilização de técnicas de geofonamento para detecção de vazamentos; o monitoramento por meio de macromedidores; bem como o acompanhamento contínuo das vazões de saída da Estação de Tratamento de Água (ETA).

Esgotamento Sanitário

Atualmente, o sistema de esgotamento sanitário atende às localidades de Abrantes e Arembepe, estando prevista a ampliação do sistema para expansão do atendimento. As principais reclamações dos consumidores relacionadas ao sistema de esgotamento sanitário referem-se à cobrança da tarifa e à ocorrência de extravasamentos.

Quanto à necessidade de melhorias no sistema de esgotamento sanitário, foi informado que há necessidade de ampliação da rede coletora, bem como da ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), a fim de adequar o sistema à demanda atual e futura.

BARRA DE POJUCA- LAGOA SECA, JORDÃO E CANTO DOS PÁSSAROS

Abastecimento de Água

Durante a fiscalização realizada no município de Camaçari/BA, Sistemas Canto dos Pássaros, Jordão e Lagoa Seca, foi realizada uma entrevista com o gerente local da unidade da Embasa, Sr. Adriano Lopes da Silva Gonçalves. Na ocasião, o gerente prestou esclarecimentos sobre o funcionamento operacional do sistema de abastecimento de água, bem como sobre a estrutura de atendimento disponível na unidade local.

A ação de fiscalização contou com o acompanhamento de colaboradores da prestadora de serviços. Durante a inspeção, o gerente informou que o número de funcionários é insuficiente para garantir uma melhor estrutura de atendimento, havendo concentração de trabalho em algumas áreas devido à elevada demanda. Atualmente, o sistema de abastecimento de água conta com 16 funcionários da Embasa e 35 colaboradores terceirizados.

Além disso, a unidade dispõe de 16 veículos para atendimento ao município, quantidade considerada insuficiente para suprir as necessidades operacionais, sendo necessária a aquisição de mais veículos destinados às atividades de fiscalização nas unidades.

Não ocorrem interrupções regulares no sistema de abastecimento de água à população. Quanto às medidas adotadas para a redução de perdas, são realizadas ações de controle de perdas, discutidas mensalmente em reuniões técnicas, além da instalação de válvulas VRP, monitoramento do nível dos reservatórios, implantação de pontos de telemetria e regularização de ligações clandestinas.

O sistema precisará de melhorias. Os principais elementos que necessitam de aprimoramento são a ampliação e modernização da rede de abastecimento, o reforço da estrutura operacional, com aumento do número de equipes e veículos, e a melhoria dos sistemas de monitoramento e controle, visando maior eficiência e atendimento à população.

As ações de melhoria do sistema incluem o aumento da produção de água, a ampliação da capacidade de reservação, a requalificação da adução, a substituição e ampliação da rede de distribuição, bem como melhorias nas elevatórias e na Estação de Tratamento de Água (ETA), incluindo sua ampliação. Todos esses elementos encontram-se em fase de andamento.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Barra de Pojuca encontra-se em processo de ampliação. Após a conclusão dessa etapa, serão realizados serviços de melhoria na ETA atualmente existente.

Há comprometimento na operação do sistema de abastecimento em razão de problemas no fornecimento de energia elétrica. Essas ocorrências acontecem diariamente, devido à má qualidade no fornecimento de energia, o que impacta diretamente a qualidade do serviço prestado pela Embasa à população.

De acordo com o gerente da unidade, as principais reclamações registradas pelos consumidores estão relacionadas a pedidos de revisão de conta e à falta de água. Foi informado ainda que não há dificuldades na alocação de recursos centrais para a execução dos serviços. A Vigilância Sanitária Municipal atua de forma regular e concorda com o plano de amostragem adotado pela Embasa, incluindo a definição dos pontos de coleta e a periodicidade das análises realizadas.

Os pontos críticos para o abastecimento de água concentram-se nas localidades de Monique Nascimento e Boa Esperança, áreas que apresentam maior sensibilidade no atendimento. Essas regiões estão sendo contempladas pelo Projeto Caminho das Águas, em execução no município de Camaçari, com o objetivo de melhorar a regularidade e a eficiência do abastecimento. As ações de manutenção preventiva na rede de distribuição e nas adutoras incluem o monitoramento diário das válvulas VRP em campo, a substituição e aferição de macromedidores, bem como a substituição e verificação das ventosas, com o objetivo de garantir a eficiência e a segurança operacional do sistema.

Com relação às principais reclamações dos consumidores, as causas estão relacionadas, principalmente, a questionamentos sobre faturamento e a ocorrências pontuais de falta de água. Para a resolução dos conflitos, são adotadas medidas de esclarecimento ao consumidor, sempre em conformidade com as normas vigentes, com atendimento dentro dos prazos estabelecidos e cumprimento dos indicadores de desempenho. O atendimento é realizado de forma completa, incluindo visitas técnicas até a porta do imóvel, quando necessário, buscando a solução adequada das demandas apresentadas.

Esgotamento Sanitário

De acordo com o gerente, o sistema de esgotamento sanitário necessita de melhorias, incluindo a ampliação e substituição da rede coletora, o adensamento das ligações, melhorias nas elevatórias, bem como a ampliação e melhoria da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). As ações de ampliação e melhorias abrangem todos os componentes do sistema. Não é necessário mudanças no ponto de lançamento dos efluentes. Também foi informado que não existem dificuldades na alocação de recursos centrais para a execução dos serviços.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA:

Em entrevista com o coordenador da Vigilância Sanitária Thiago Barbosa Bomfim, realizada em 15 de outubro de 2025, e registrada em ATA anexo V, este também é representante da Vigilância de Saúde Ambiental relata ter uma rotina de monitoramento de qualidade de água. Este setor cruza dados para verificar a existência de surtos de doenças de veiculação hídrica. Tem uma boa relação com a Embasa. A frequência do monitoramento de qualidade dos pontos é mensal, informam que de maneira geral a Embasa responde as notificações, em 2025 a Prestadora respondeu todas as notificações, sendo atendidos. Em relação as questões críticas, acontecem mais no verão, a exemplo da coloração, por rompimento de rede. Cientes do PMSB, elaborado em 2016.

PREFEITURA:

Na prefeitura o contato foi com o Secretário de Infraestrutura do município, Sr José Mário Lima Bastos, realizada em 15 de outubro de 2025, e registrada em ATA anexo IV, relatou que possui uma boa relação com a Embasa e tem contato direto com o Gerente Regional e da Sede da Embasa Camaçari, procurando sempre integrar as ações da Prestadora com as ações da SEINFRA, a exemplo das obras recentes no centro histórico da cidade, que contou com a parceria Embasa e prefeitura, ação integrada e bem sucedida, alinhando urbanização e esgotamento sanitário. O município possui Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Toda obra a ser realizada pela Embasa é notificada a SEINFRA através de ofício, para evitar os impactos no comércio e minimizar os riscos de acidentes, mostrando a boa relação e integração entre os órgãos.

## 9. CONCLUSÕES E DETERMINAÇÕES

Após a fiscalização abrangendo todas as zonas de atendimento das unidades de Camaçari- Sede, Arembepe e Barra de Pojuca, incluindo vistorias em campo, acompanhamento de processos operacionais, checagem de dispositivos hidráulicos e análise dos aspectos relacionados ao saneamento básico do município, conclui-se que o sistema avaliado apresenta condições operacionais para realizar o abastecimento de água e a coleta de esgoto sanitário.

Considerando a importância da adequada prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde e as resoluções pertinentes ao esgotamento sanitário, bem como sua relevância para a proteção da saúde pública e do meio ambiente, determina-se:

Instalar placas de identificação externa e interna visíveis e duráveis, com o nome do órgão e setor com base legal: NR-23 – Sinalização de segurança e emergência; princípios de transparência na Administração Pública;
Elaborar, atualizar e expor mapa de risco em local visível, conforme exigido para ambientes de trabalho com base legal: NR-5 – CIPA; portaria n.º 25/94 – Mapa de Risco;
Substituir ou instalar extintor de incêndio compatível com o risco presente (geralmente extintores de pó químico seco ou $CO_2$ em laboratórios) com base legal: NR-23 – Proteção Contra Incêndios e ABNT NBR 12693 (Sistemas de proteção por extintores de incêndio). (Extintor de Incêndio Adequado e Revisado);
Efetuar recuperação ou, se for o caso, instalação de novo guarda-corpo para proteção do trabalhador;
Realizar, com a periodicidade adequada, capinação e roçagem da área externa do reservatório;
Promover a limpeza e o devido acondicionamento de materiais nas áreas dos entornos das elevatórias, poços, ETAs e ETEs existentes;
Implantar as melhorias necessárias identificadas pelas gerencias responsáveis pelos diversos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário existentes no Município de Camaçari sob responsabilidade da EMBASA;
Cumprir com o que diz a Portaria GM/MS nº2.472/2021 e Portaria GM/MS nº 888/21 em relação à frequência da coleta de amostras para rede de distribuição e de Estações de Tratamento de Água provenientes de captações superficiais e/ou subterrâneas, bem como em relação aos padrões de potabilidade a serem cumpridos estabelecidos por estas portarias citadas acima.

A Prestadora deverá atentar-se ao cumprimento das melhorias e das não conformidades indicadas neste relatório e ao cumprimento de seus prazos.

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

**AGERSA – Agência Reguladora do Saneamento Básico do Estado da Bahia**

**Autores:**
Joseane Cardozo dos Santos de Araújo e
Zulmira Fontes de Lacerda Neta

Assinaturas

data: 23/01/2026

**Diretora de Fiscalização:**
Télkia Gonsalves Cajahyba Ramos Rios

Assinaturas

data: 18/05/2026

**Diretor Geral:**
Juvenal Maynart Cunha

Assinaturas

data: 19/05/2026

AGERSA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

# ANEXOS

AGERSA

# ANEXO I - LEGISLAÇÃO BÁSICA DE REFERÊNCIA

Apresenta-se um panorama da legislação do saneamento básico, a qual subsidia a atuação da Agência:

- Constituição da República Federativa do Brasil;

- Lei Federal n° 14.026, de 15 de julho de 2020: Atualiza o marco legal do saneamento básico;

- Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007: Política Nacional de Saneamento Básico;

- Decreto Federal Nº 10.710, de 31 de maio de 2021: Regulamenta o art. 10-B da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, com vistas a viabilizar o cumprimento do previsto no caput do art. 11-B da Lei nº 11.445, de 2007;

- Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010: Regulamento da Política Nacional de Saneamento Básico;

- Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005: Lei de consórcios públicos;

- Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995: Lei de concessões;

- Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214, de 08 de junho de 1978: Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho;

- Lei Complementar Estadual nº 41, de 13 de junho de 2014: Lei de criação da entidade metropolitana;

- Lei Estadual nº 12.602, de 29 de novembro de 2012: Lei de criação da AGERSA;

- Resolução AGERSA nº 002, de 17 de julho de 2017: Condições gerais da prestação dos serviços de água e de esgoto e alterações posteriores: Resolução AGERSA nº 002, de 2019 e Resolução AGERSA nº 005, de 2019;

- Lei Estadual nº 11.172, de 01 de dezembro de 2008: Política Estadual de Saneamento Básico;

- Lei Complementar nº 48 de 10 de junho de 2019: Institui as microrregiões de Saneamento Básico;


- Lei Estadual nº 7.307, de 23 de janeiro de 1998: Lei da obrigatoriedade de ligação à rede de esgoto.

- Portaria de Consolidação n° 5 de 28 de setembro de 2017: Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.

- Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021: Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS


# ANEXO II

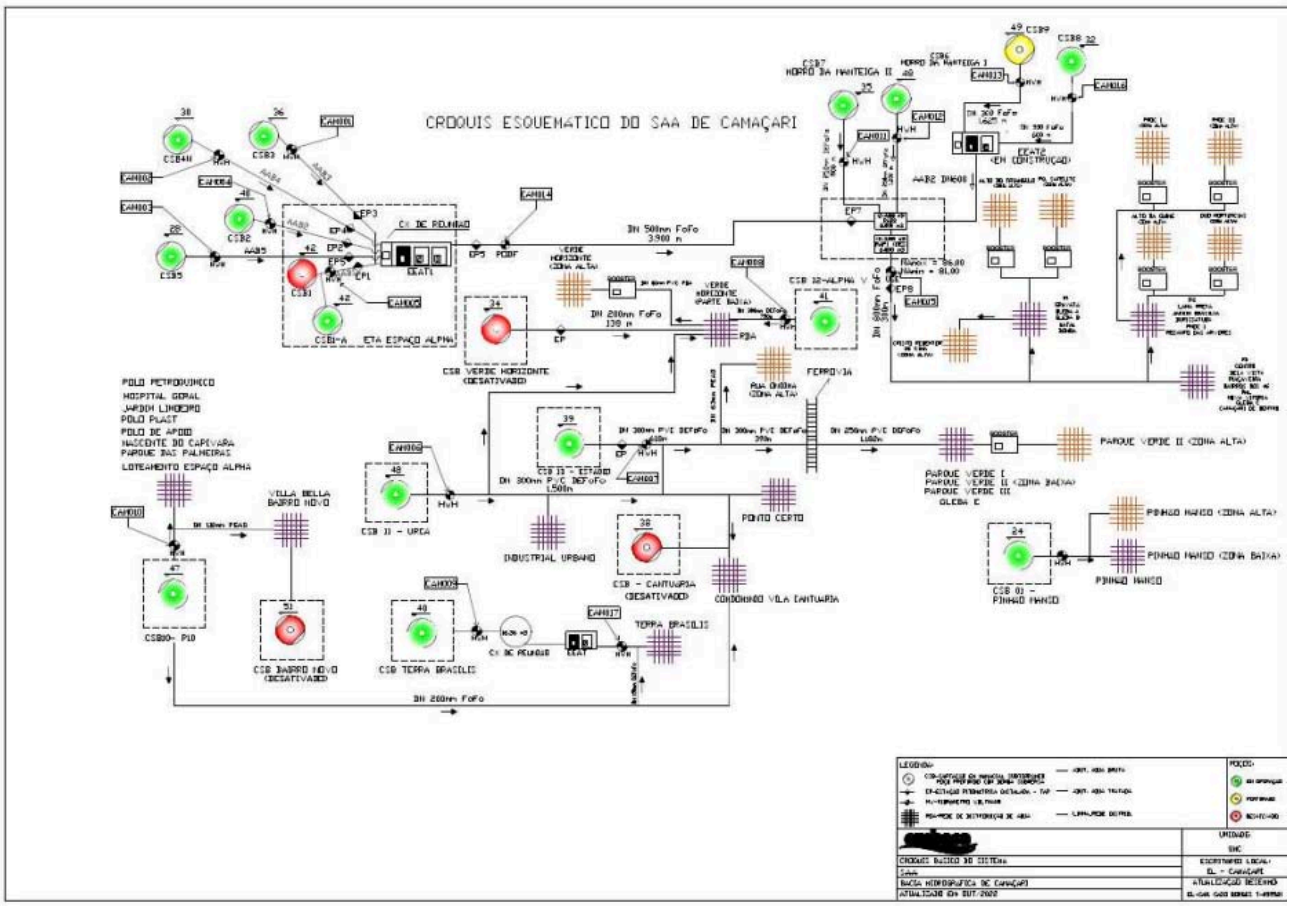

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

# ANEXO III

CROQUI SES CAMAÇARI

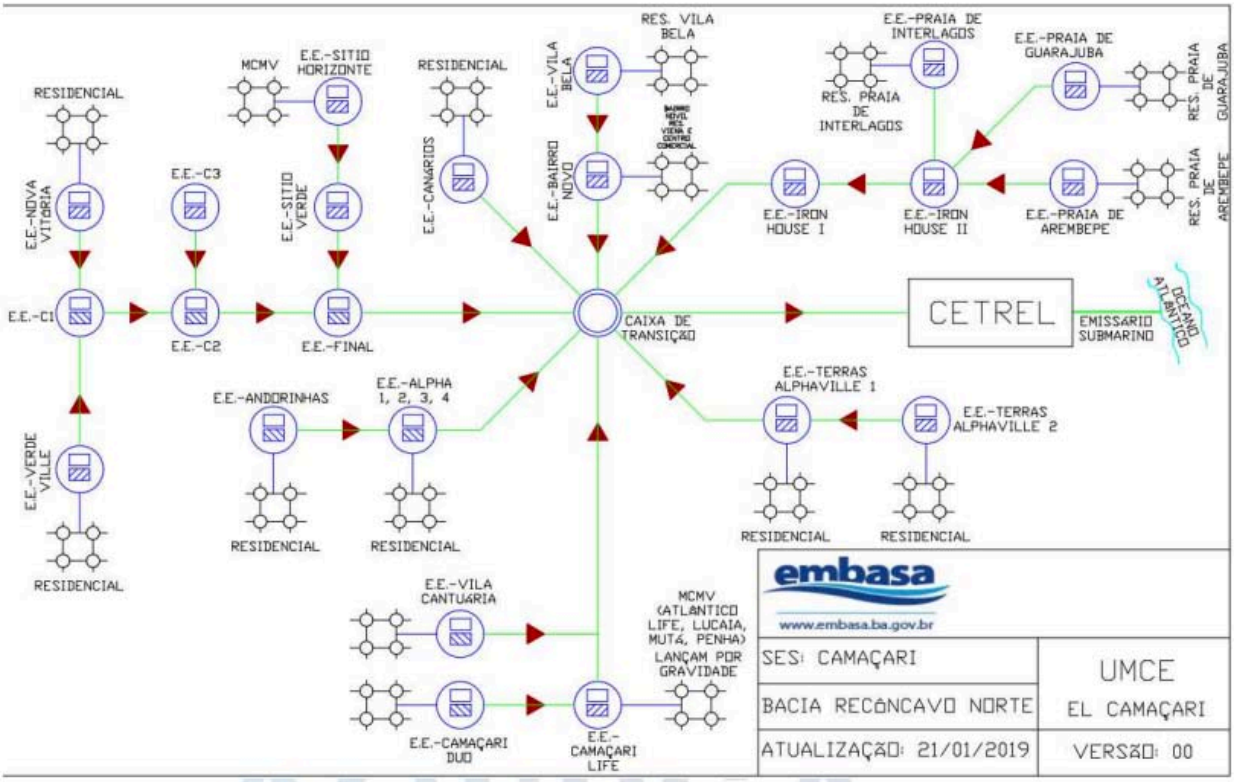

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

# ANEXO IV

# ATA PREFEITURA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
**Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA**
End: Av. Ulisses Guimarães, nº 3.386. Ed. Multicab Empresarial 1, salas 06, 07 e 08
Salvador, BA, Brasil - CEP 41745-007- Tel: (71) 3118.8611

**ATA DE REUNIÃO**

**AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DIRETA**

| | |
|---|---|
| **DATA** | 15/10/25 |
| **MUNICÍPIO** | CAMAÇARI |
| **HORÁRIO** | 15:00 HRS |
| **TÉCNICO (S)** | |

**OBJETIVO** ( ) Iniciar a fiscalização ( ) Finalizar da Fiscalização

**ASSUNTOS**

| TEMAS | ABORDADOS |
|---|---|
| Apresentação da AGERSA | ✓ |
| Apresentação das ações de fiscalização (apresentação do planejamento) | ✓ |
| Convite para participação na ação de fiscalização | ✓ |
| Plano municipal de saneamento/contrato de programa | ✓ |
| Estrutura de abastecimento urbano e rural | ✓ |
| Estrutura de esgotamento sanitário urbano e rural | ✓ |
| Levantamento de pontos críticos (qualidade, pressão, ampliação etc.) | ✓ |
| Apresentação de desconformidades identificadas durante a ação | ✓ |
| Informações de envio de relatórios | ✓ |
| Informações sobre atualização de contratos de programas (31/03/2022) | ✓ |
| | |
| | |
| | |
| | |

**OBSERVAÇÕES**

O SECRETÁRIO de SEINFRA Sr JOSÉ MÊNIO REGIS - GOVE TEM UMA BOA RELAÇÃO C/ a EMBASA e TEM CONTATO DIRETO C/ GERENTE REGIONAL e de SEDE de EMBASA de CAMAÇARI. e PRETENDEM INTEGRAR AS AÇÕES de SEINFRA e EMBASA. O GESTOR de SEINFRA CITOU O EXEMPLO DO CENTRO HISTÓRICO COMO UMA AÇÃO INTEGRADA BEM SUCEDIDA de URBANIZAÇÃO VERSUS a PARTE do SANEAMENTO BÁSICO. TODAS OBRAS de EMBASA SÃO NOTIFICADAS à SEINFRA afim de AÇÃO para EVITAR OS IMPACTOS NO COMÉRCIO e RISCO de ACIDENTES. ESSE ORGÃO TEM HOJE UMA BOA RELAÇÃO de INTEGRAÇÃO das AÇÕES.

**PARTICIPANTES**

| SERVIDOR (Nome) | ORGÃO/SETOR | ASSINATURA |
|---|---|---|
| José Mênio Lima Regis | SEINFRA | |
| SUMIRA LACERDA | AGERSA | |
| Joyane C. S. de Araújo | AGERSA | |
| ISMÁZIA SANTOS ALVES | AGERSA | |
| DAVIDSON COELHO FERNANDES | SEINFRA | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

# ANEXO V

# ATA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA
End: Av. Ulisses Guimarães, nº 3.386, Ed. Multicab Empresarial 1, salas 06, 07 e 08
Salvador, BA, Brasil - CEP 41745-007- Tel: (71) 3118.8611

**ATA DE REUNIÃO**

**AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DIRETA**

| | |
|---|---|
| DATA | 15/10/25 |
| MUNICÍPIO | Camaçari |
| HORÁRIO | 13:54 |
| TÉCNICO (S) | Rulmira Ricardo, Josiane Araújo e Ismélia S. Alves |
| OBJETIVO | ( ) Iniciar a fiscalização (x) Finalizar da Fiscalização |

**ASSUNTOS**

| TEMAS | ABORDADOS |
|---|---|
| Apresentação da AGERSA | ✓ |
| Apresentação das ações de fiscalização (apresentação do planejamento) | ✓ |
| Convite para participação na ação de fiscalização | ✓ |
| Plano municipal de saneamento/contrato de programa | ✓ |
| Estrutura de abastecimento urbano e rural | ✓ |
| Estrutura de esgotamento sanitário urbano e rural | ✓ |
| Levantamento de pontos críticos (qualidade, pressão, ampliação etc.) | ✓ |
| Apresentação de desconformidades identificadas durante a ação | ✓ |
| Informações de envio de relatórios | ✓ |
| Informações sobre atualização de contratos de programas (31/03/2022) | ✓ |
| | |
| | |
| | |
| | |

**OBSERVAÇÕES**


Thiago Bonfim - Coordenador da Vigilância e Saúde Ambiental
(V) representante da Vigilância de Saúde Ambiental
disse ter uma rotina de monitoramento de
qualidade de água. Este setor cruza dados p/
verificar a existência de surtos de doenças de
veiculação hídrica. Tem uma boa relação c/ EMBASA
A frequência de monitoramento de que é dever dos
pontos é mensal: Parâmetros: cor, turbidez, pH e
microbiológicos. De forma geral a EMBASA responde
as notificações. Em 2025 responderam todas notifi-
cações foram atendidas. Em relação à questões críticas acom-
tece mais no verão (alteração e rompimento de rede). PMSB de 2016 atualizado
Condomínio Monte Hugo (CQ).

**PARTICIPANTES**

| SERVIDOR (Nome) | ORGÃO/SETOR | ASSINATURA |
|---|---|---|
| THIAGO BARBOSA BONFIM | CVS/CM | |
| Bárbara Bailly de O. Santos | COVISAM | |
| Nadiny [illegible] dos Santos | COVISAM | |
| ISMÉLIA SANTOS ALVES | AGERSA | |
| RULMIRA MACEDO | AGERSA | |
| Josiane C.S. de Araújo | AGERSA | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

# ANEXO VI - CROQUI SAMS BARRA DO POJUCA

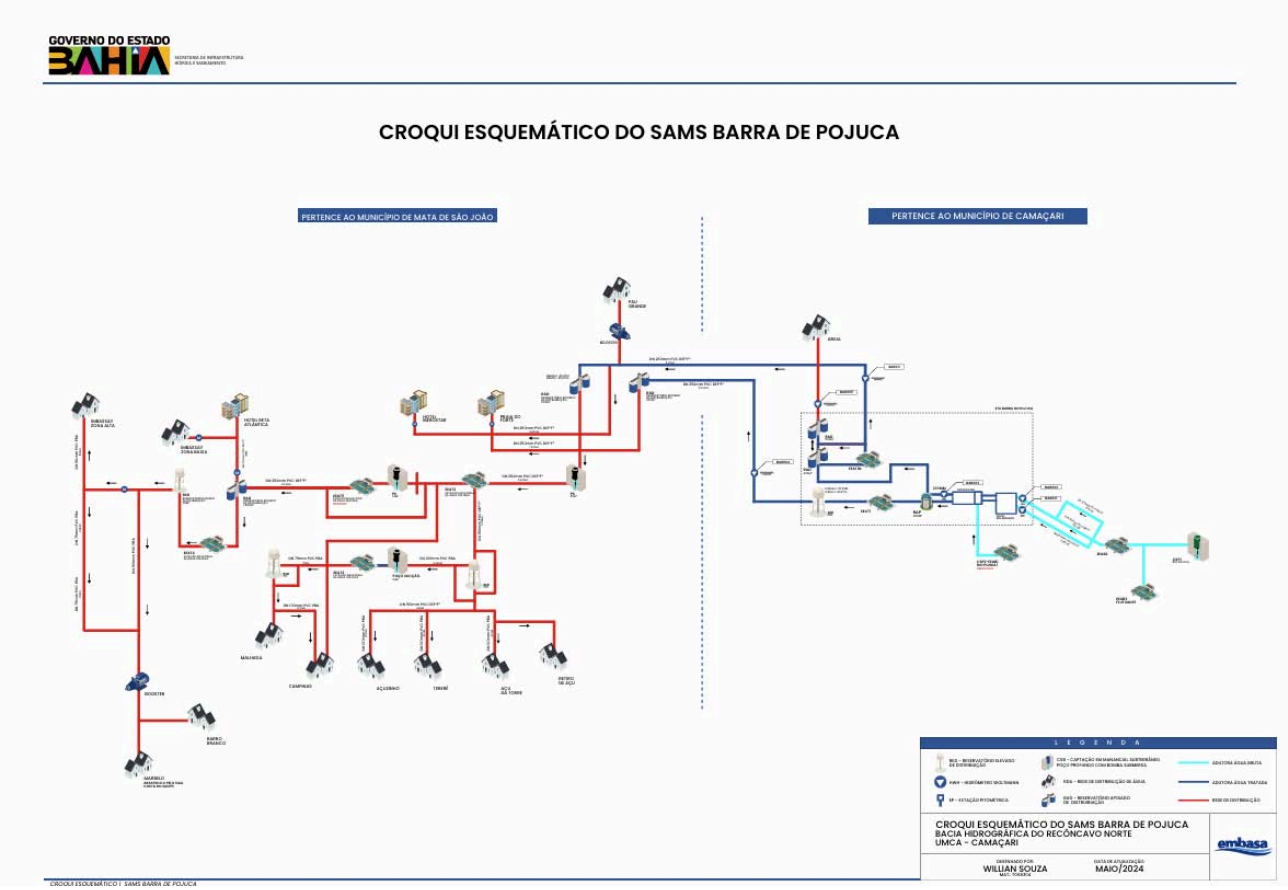


**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

# ANEXO VII - CROQUI DO SAMS JORDÃO

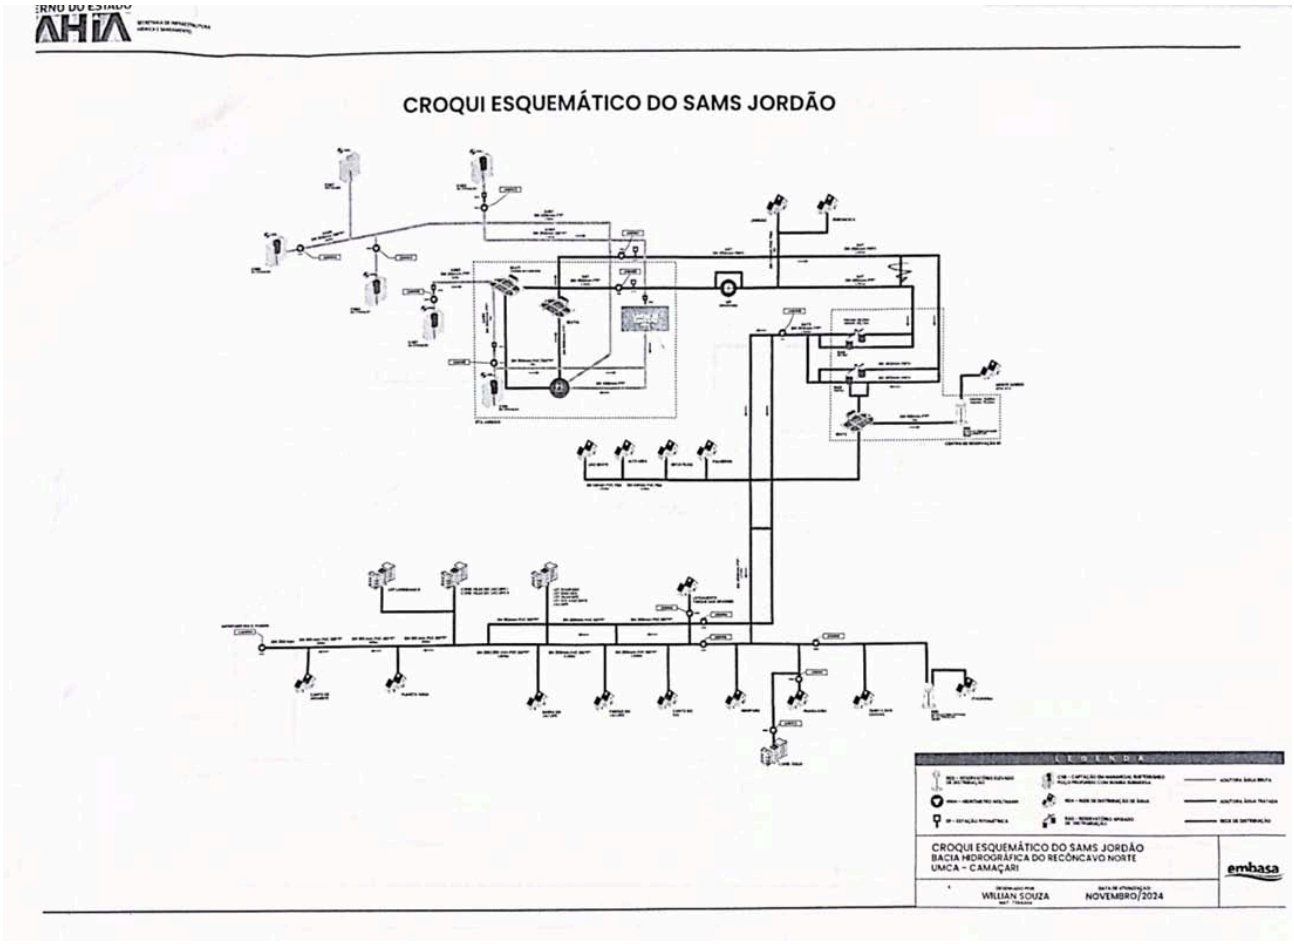


**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

# ANEXO VIII - CROQUI SAMS CANTO DOS PÁSSAROS

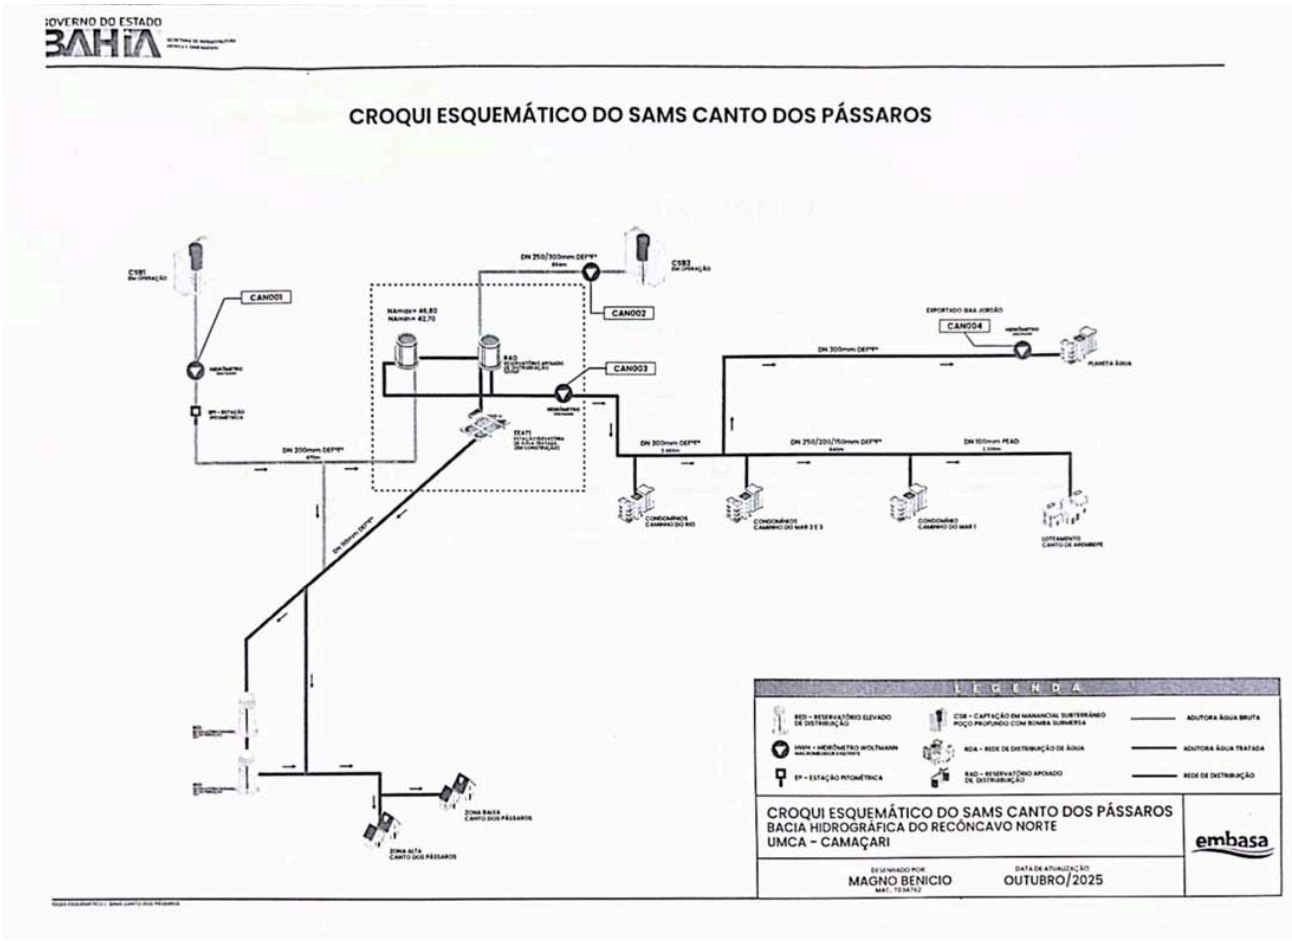


**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

# ANEXO IX

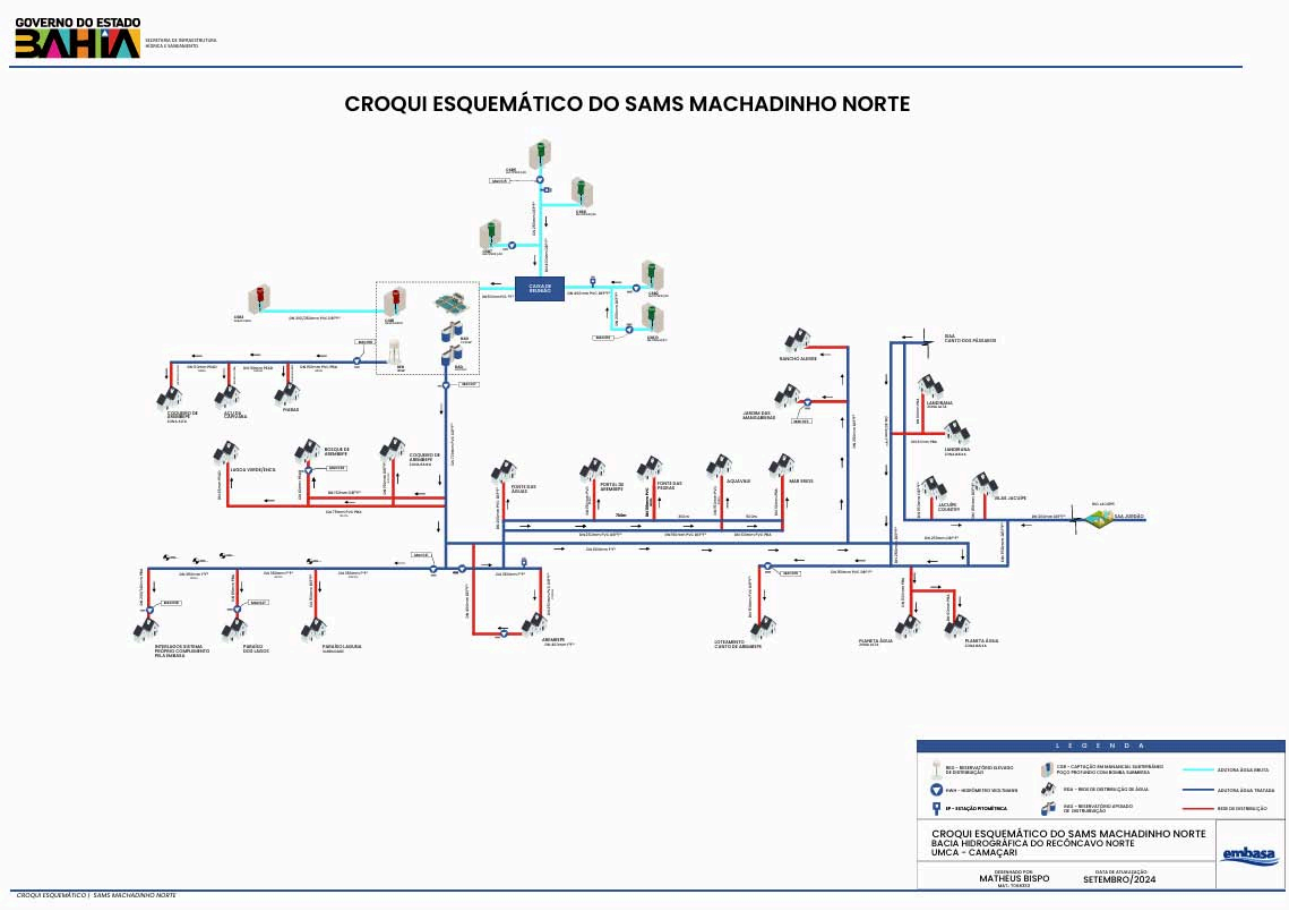


**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

# ANEXO X

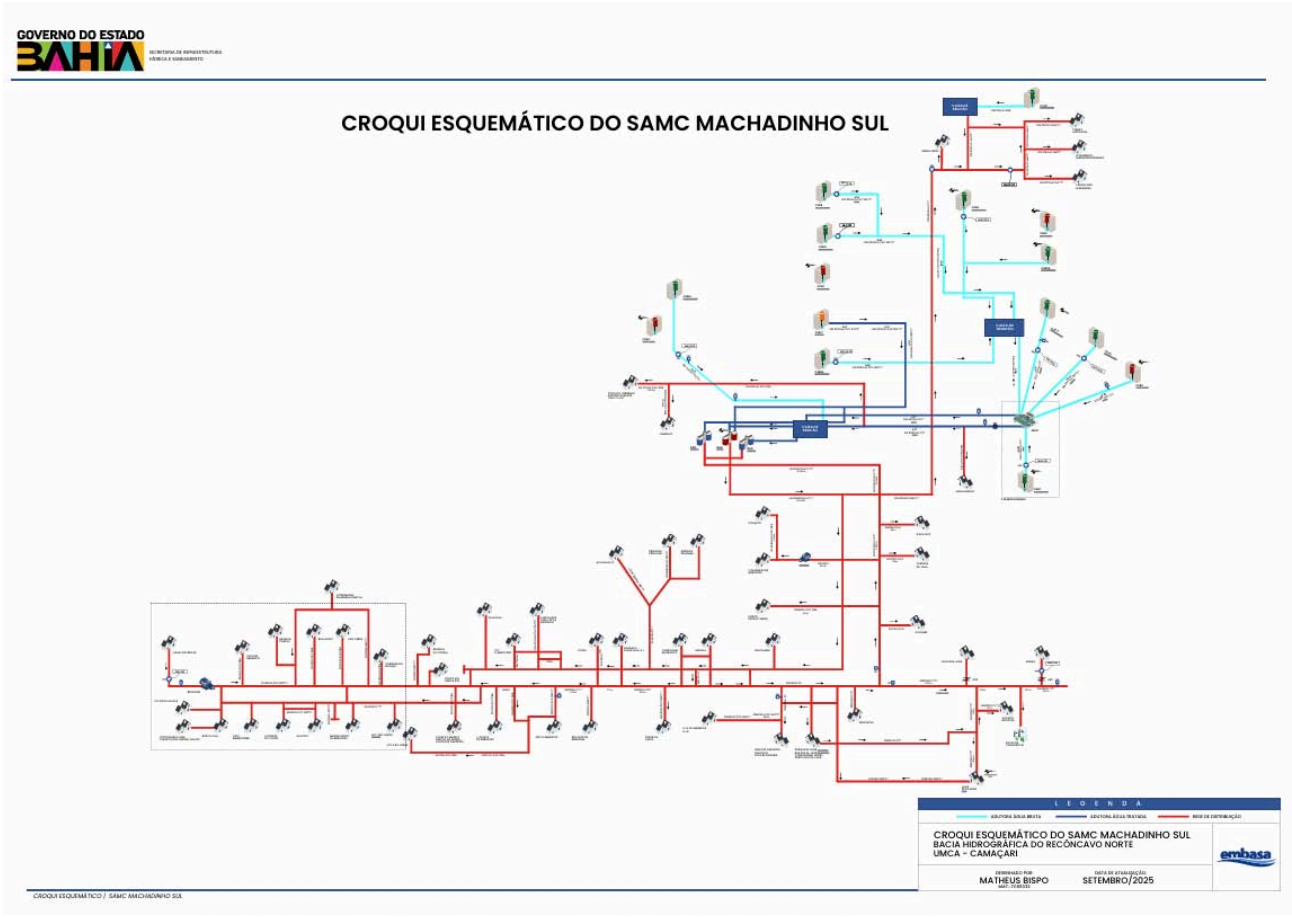


**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

# ANEXO XI - CROQUI SAMS PARAFUSO

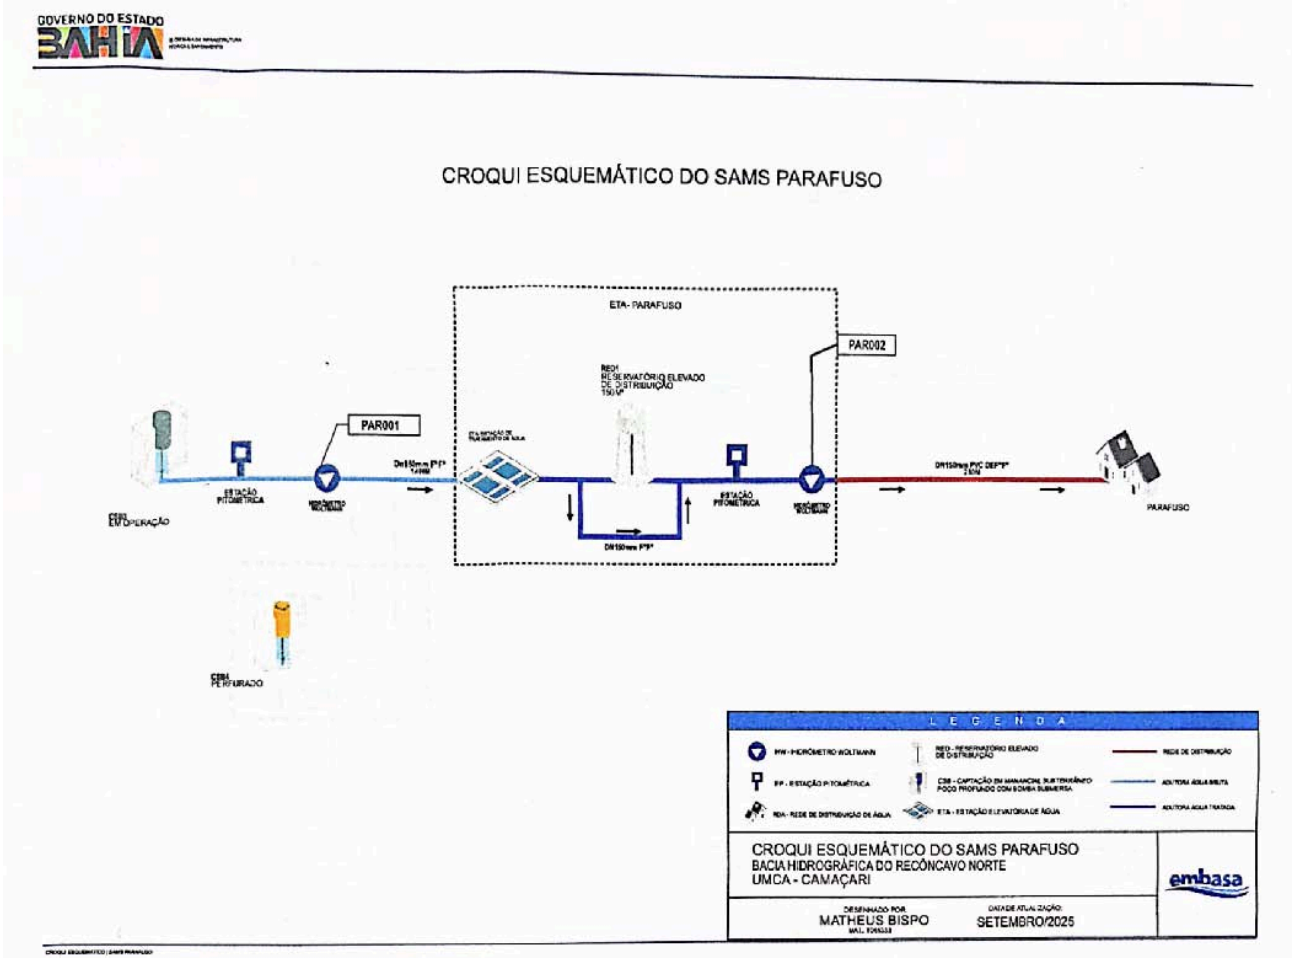

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

# ANEXO XII - CROQUI DO SAMS BYD

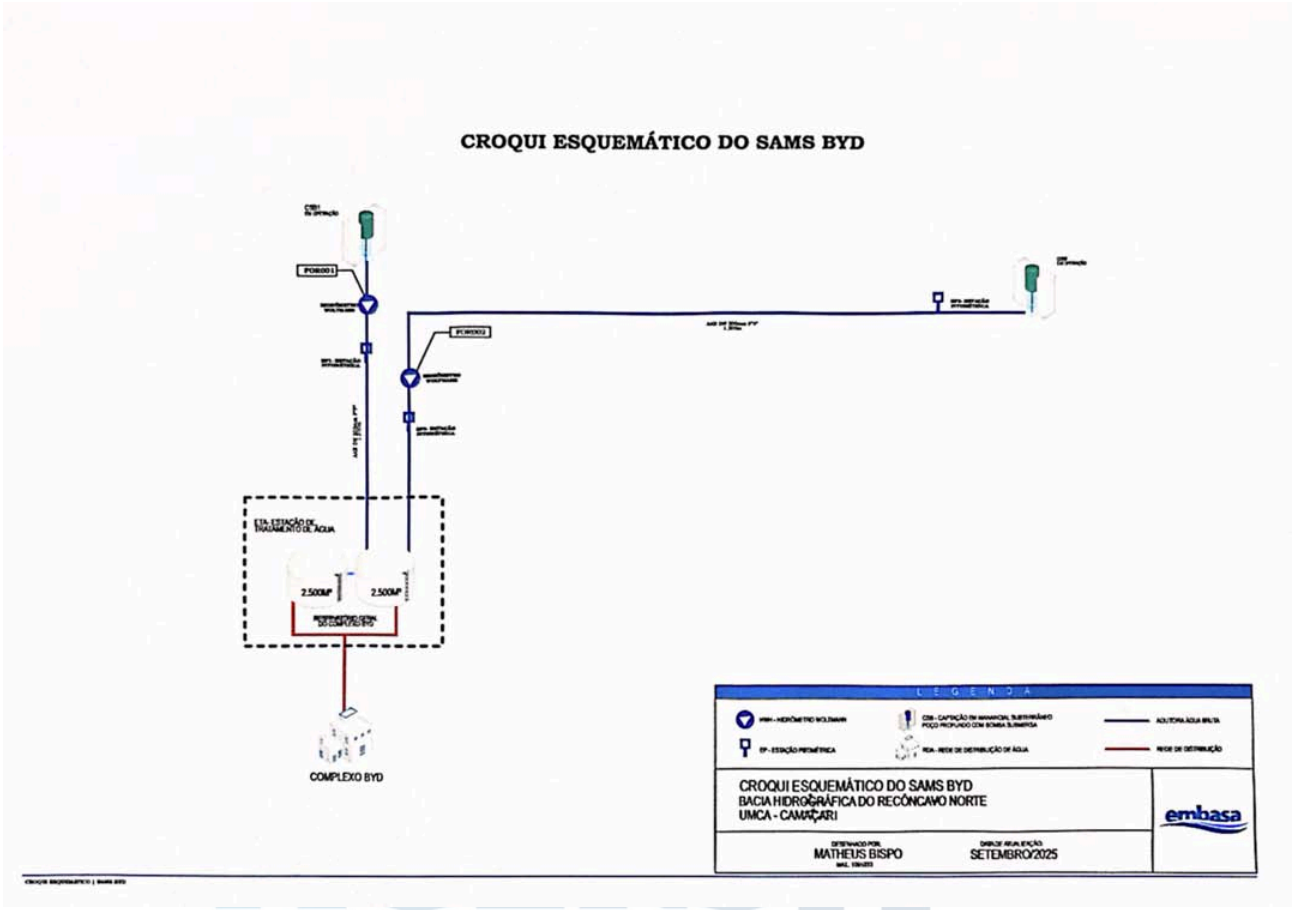

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

# ANEXO XIII - CROQUI SES DE BARRA DO POJUCA

